

Hora comienzo

Seleccione el horario

08:02

Hora finalización

Seleccione el horario

13:24

Detalles equipo

Tomar el N° de serie de los equipos

Ingrese los datos correspondientes

N° de serie UI	N° de serie UE	Marca	Capacidad
MPTVOR072HN81A		MIDEA	18000 frig

Detalles y costos del trabajo

Materiales e insumos

Los precios especificados a continuación NO incluyen IVA

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
DESMONTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	CANTIDAD	1	100000	100000.00	0
INSTALACIÓN PISO/TECH	CANTIDAD	1	500000	500000.00	
LIMPIEZA DE CAÑERÍA CON LIMPIADOR R141	CANTIDAD	1	250000	250000.00	
CABALLETE 500	CANTIDAD	1	45000	45000.00	mensula caballete

SubTotal 895000.00

Descuento % 0

Total 895000.00

Formas de pago

Detalle de pago

Forma de pago	Monto \$
SISTEMA	895000

Total 895000.00

Checklist

Marcar lo realizado

- El equipo es apropiado para el ambiente
- El lugar fue seleccionado por el cliente
- Se respeto la distancia de evaporadora y condensadora según manual
- Se verifico nivelación y desagote de evaporadora
- Se colocaron tacos de gomas para unidad exterior
- Se verifico el correcto virolado (rebajas, fisuras, fatigas)
- Se realizo vacío y comprobación de fugas
- Se colocaron tapa eléctrica y de los robinetes
- Se utilizaron cintas de colores de acuerdo a la pared
- Se ofreció cable canal al cliente para tapar la cañería
- Se taparon los huecos de manera prolija
- Se comprobó que la instalación eléctrica sea la adecuada
- Se pone en marcha y se verifica el correcto funcionamiento del equipo en frío y calor
- Se regulo presión de gas de acuerdo a la longitud de cañería
- Se limpia el lugar donde se trabajo sin dejar residuos
- El equipo quedo limpio, sin huellas ni manchas
- Se coloco la etiqueta de DyP
- OT no tiene firma del cliente por ausentarse

Detalles

Observaciones

Se realiza desmonte de unidades piso techo, debido a la dificultad de la instalación de la cañería, se decide hacer limpieza de la misma con agente limpiador r141. Se procede a hacer las virolas nuevas y vacío a la cañeria. Se procede a elevar la unidad exterior para que pueda trabajar mejor el retorno. Se procede a probar en frío y calor y queda funcionando correctamente.

MUY IMPORTANTE:

Se deja pasado un cable unifilar celeste para la toma a tierra, esto debe cambiarse y dejar correspondientemente cable verde/amarillo. También se debe ponerle un tablero seccional para los 2 equipos ubicados en el mismo lugar, con diferencial y térmica.


TRABAJOS REALIZADOS EN TOYOTA COLON SALON GR

TRABAJOS REALIZADOS EL DÍA SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Fotos

Imágenes

Fotos del trabajo

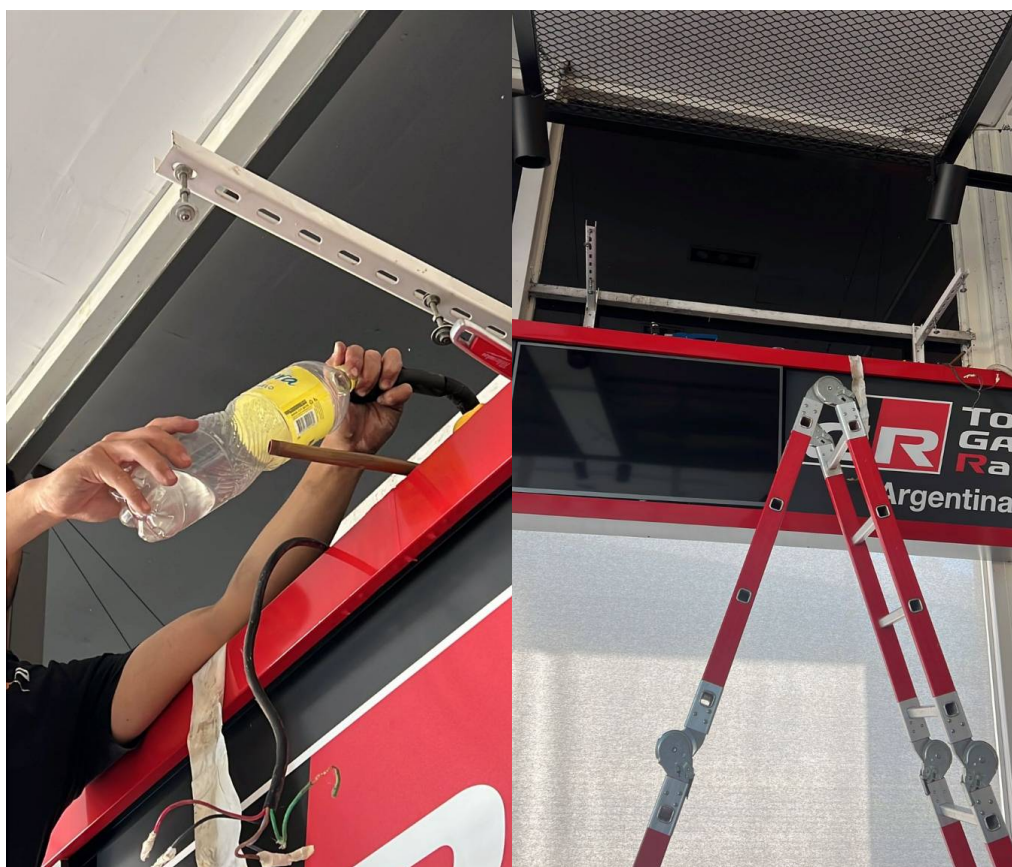







Conformidad del cliente

Firmas Digitales

El cliente está satisfecho con el trabajo realizado y el técnico finalizo el trabajo en el domicilio

ausente

Firma del cliente

claudio Zárate

Firma del técnico

MIDEA / SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com