

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

09:24

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

17:40

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	N° De Serie	Detalle del Equipo
N/A	N/A	0	N/A

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	CANTIDAD	1	135000	135000.00	Equipo N° 17
CARGA DE GAS	CANTIDAD	0.5	90000	45000.00	Media carga

SubTotal 180000.00

Descuento % 0

Total 180000.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
SISTEMA	180000

Total 180000.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza servicio de mantenimiento a la unidad interior (evaporadora) y exterior (condensadora) del equipo Surrey de 4300 frigorías con gas refrigerante R-410A, ubicado en la sala de venta de repuestos.

La presión del equipo se encontraba en 60 libras, mientras que el valor correcto es de 120 libras. Se detecta una fuga en la OVÚ, la cual se reemplaza, y se recarga gas hasta alcanzar las 120 libras.


Se controla el consumo eléctrico, registrando 3,99 amperes, y se verifica que el equipo funcione correctamente.

El equipo queda operativo, libre de hongos y bacterias, y con un consumo energético adecuado.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES



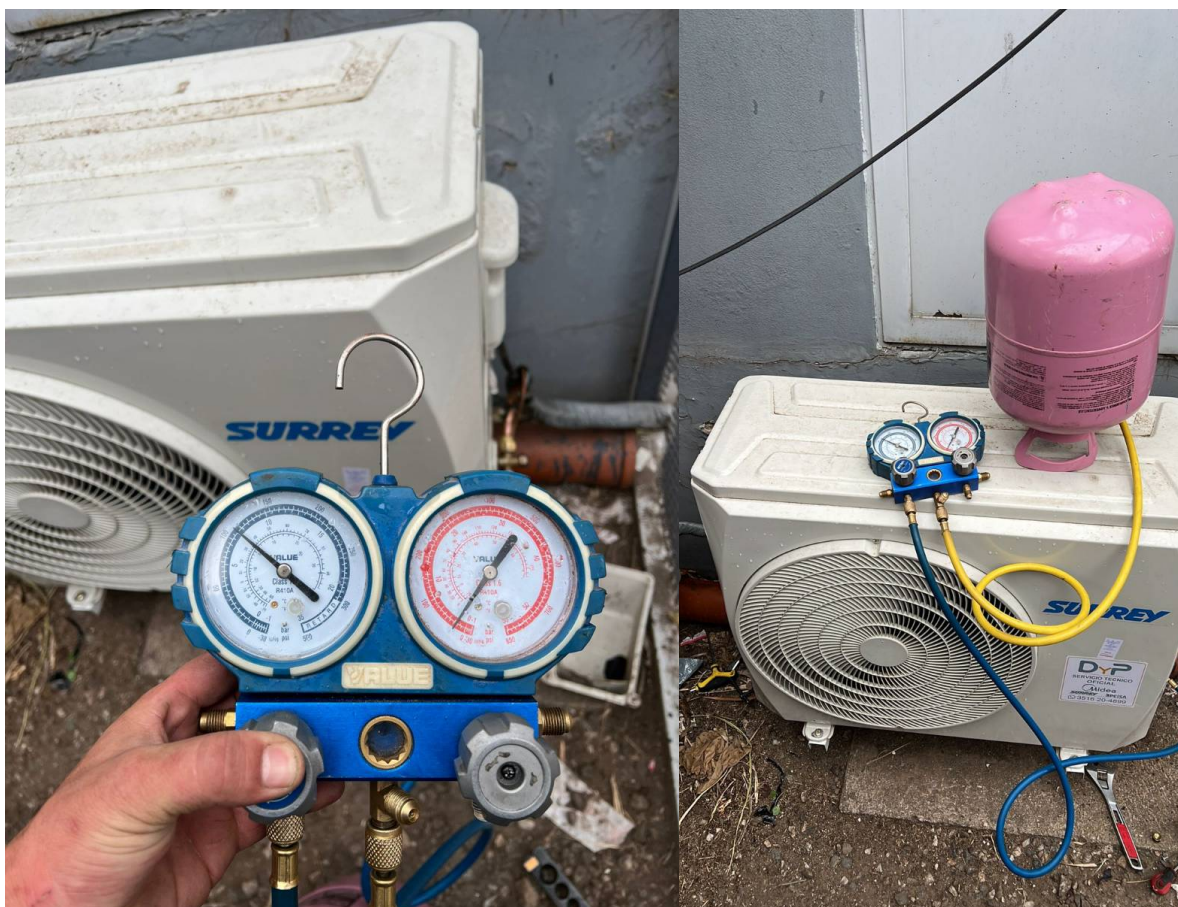







CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

Carla Cayulef

CLIENTE

Ledesma Ivan

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com