

INFORME TÉCNICO

04/01/2026



1. Datos Generales:

Local: Boedo

Fecha: 04/01/2026

Número de Ticket: 106295

Técnico Responsable: Nicolas Franco

Tiempo de Trabajo: 04:00 hs.

2. EQUIPO

CAFETERA CIMBALLI (N° de Serie: 1860967)

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica de alta complejidad motivada por apagados intermitentes del equipo y la activación sistemática del protector térmico de seguridad.

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ (FALLA ELÉCTRICA/HIDRÁULICA): Tras el desarme integral y la ejecución de pruebas de ciclo, se detectó la rotura de un acople plástico en la válvula EM. Esta falla generaba una fuga constante de vapor que producía dos efectos críticos:

- **Mecánico:** Pérdida de presión en la caldera, impidiendo alcanzar los parámetros de trabajo.
- **Eléctrico:** El vapor fugado condensaba directamente sobre el cableado de alimentación de las resistencias. La acumulación de humedad generó un fallo de aislación progresivo, disparando la protección térmica de seguridad por derivación.

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN:

- **Reparación Hidráulica:** Se procedió al reemplazo del acople dañado en la válvula EM, asegurando la estanqueidad.
- **Saneamiento Eléctrico:** Se realizó el secado técnico y revisión de la integridad de los

cables afectados por la condensación.

- **Verificación:** Se ejecutó un ciclo completo de lavado y puesta en régimen para constatar la estabilidad térmica y la ausencia de nuevas filtraciones.

4. Repuestos Utilizados

- 1 (Un) Acople para Válvula EM.

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPO OPERATIVO. Estabilizado térmicamente y sin fallos de aislación.

6. Observaciones y Recomendaciones


- Alerta de Infraestructura (Crítico): Se constató una deficiencia grave en el suministro de agua del local (bajo caudal y presión de red).

- **Impacto Operativo:** Esta situación provoca tiempos de llenado de caldera excesivos. El sistema intenta compensar la falta de agua activándose con frecuencia y duración fuera de norma, lo que genera un sobrecalentamiento peligroso en la Bomba Volumétrica y en la Electroválvula de Carga (EVC).


- **Acción Urgente:** Se solicita a la Gerencia la reparación inmediata de la instalación sanitaria. El esfuerzo excesivo actual provocará inevitablemente la rotura de la bomba y la válvula de entrada, resultando en una reparación mayor evitable.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico

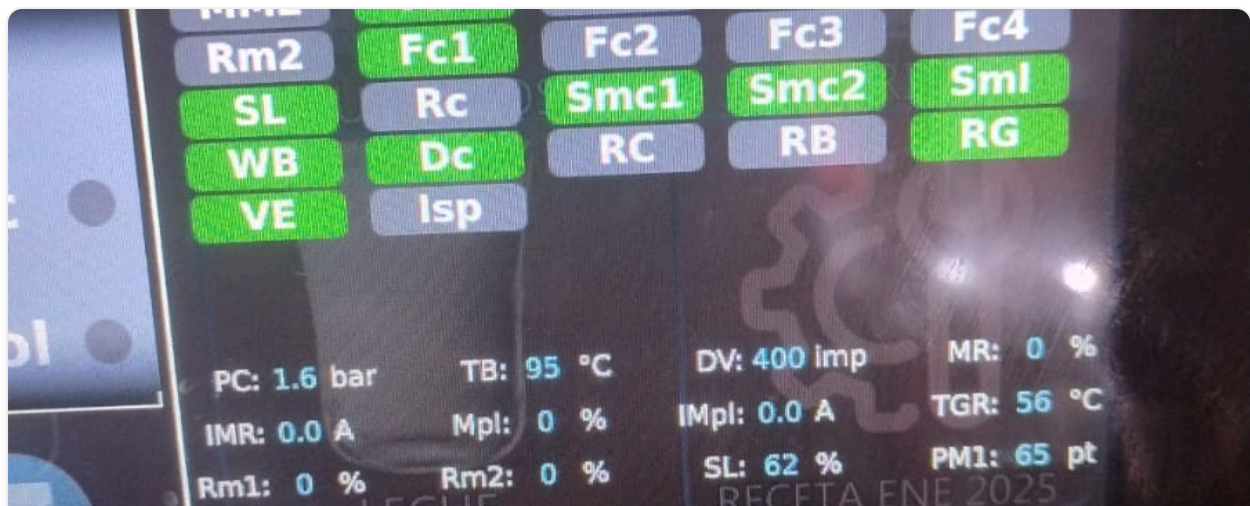

WhatsApp Image 2026-01-05 at 17.36.02 (1)

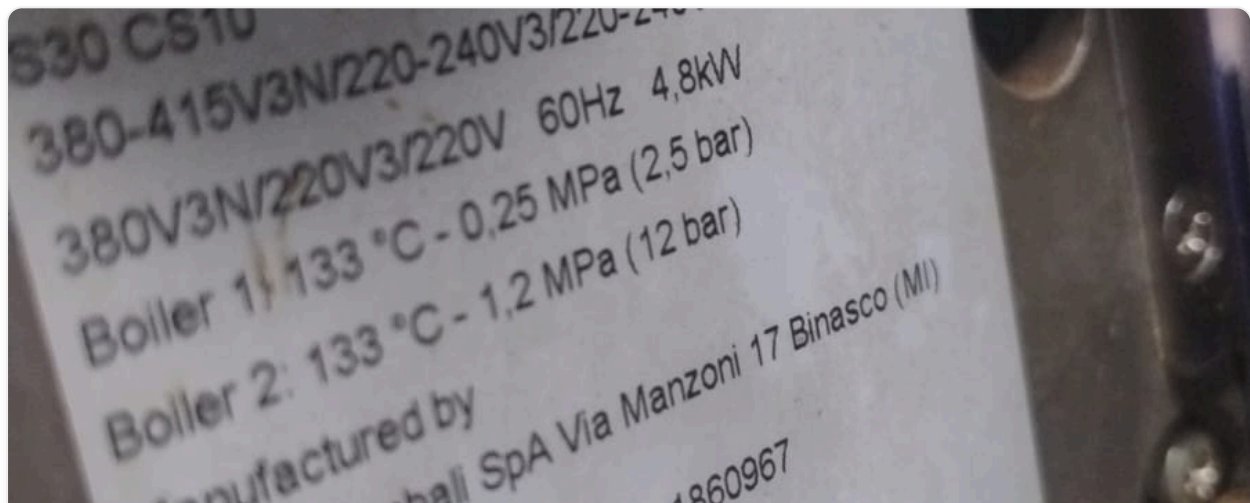

WhatsApp Image 2026-01-05 at 17.36.02



WhatsApp Image 2026-01-05 at 17.36.03 (1)



WhatsApp Image 2026-01-05 at 17.36.03 (2)



WhatsApp Image 2026-01-05 at 17.36.03

Mantenimiento Franquicias Mostaza