

INFORME TÉCNICO

18-12-2025



1. Datos Generales:

Local: Cabildo

Fecha: 18-12-2025

Número de Ticket: 104329

Técnico Responsable: Lucas Ale

Tiempo de Trabajo: 3hs

2. EQUIPO

2x Cafetera Cimbali

3. Detalle del Trabajo Realizado

CAFETERA 1:

Se intervino la unidad detectando una obstrucción inusual por restos orgánicos (ramas) en el molino MM2. Se procedió al desarme, limpieza técnica y puesta a cero del sistema. Se realizó la calibración de molienda para optimizar la erogación. Durante la inspección, se repuso un tornillo faltante. Se detectó un tornillo con cabeza desgastada que imposibilita su extracción sin herramientas de corte. El Error 54 persiste, indicando una falla de hardware que requiere el recambio del sensor de temperatura. Asimismo, se observó que la válvula de seguridad se encuentra parcialmente abierta, provocando humedad en el café y riesgo de trabas frecuentes por recalentamiento del motor.

CAFETERA 2:

El equipo se encontraba fuera de servicio por Error 66 y ausencia de erogación de café. Se realizó limpieza técnica profunda, puesta a cero y calibración de ambos molinos (MM1 y MM2) para restablecer el flujo. Al igual que en la unidad 1, el Error 54 persiste y requiere el reemplazo de componentes específicos. Se observó un funcionamiento

deficiente del barredor de pastillas, lo que provoca que los residuos no caigan correctamente en el cajón de descarte.

4. Repuestos Utilizados

- Tornillo de fijación.

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

OPERATIVO (CON LIMITACIONES). Ambas cafeteras se encuentran prestando servicio básico, pero mantienen fallas críticas (Error 54) y riesgos de obstrucción que requieren una segunda intervención para el recambio de repuestos.

6. Observaciones y Recomendaciones

Se recomienda de carácter obligatorio y urgente la instalación de los siguientes repuestos para garantizar la vida útil de los equipos y evitar paradas innecesarias:

- Cambiar kit de moliendas en ambas unidades.
- Reemplazar sensores de temperatura de grupo (solución Error 54).
- Sustitución de válvula de seguridad en Cafetera 1 (crítico para protección del motor).
- Sustitución del barredor en Cafetera 2.

7. Registro Fotográfico


Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2025-12-18 at 14.58.14 (1)



WhatsApp Image 2025-12-18 at 14.58.14

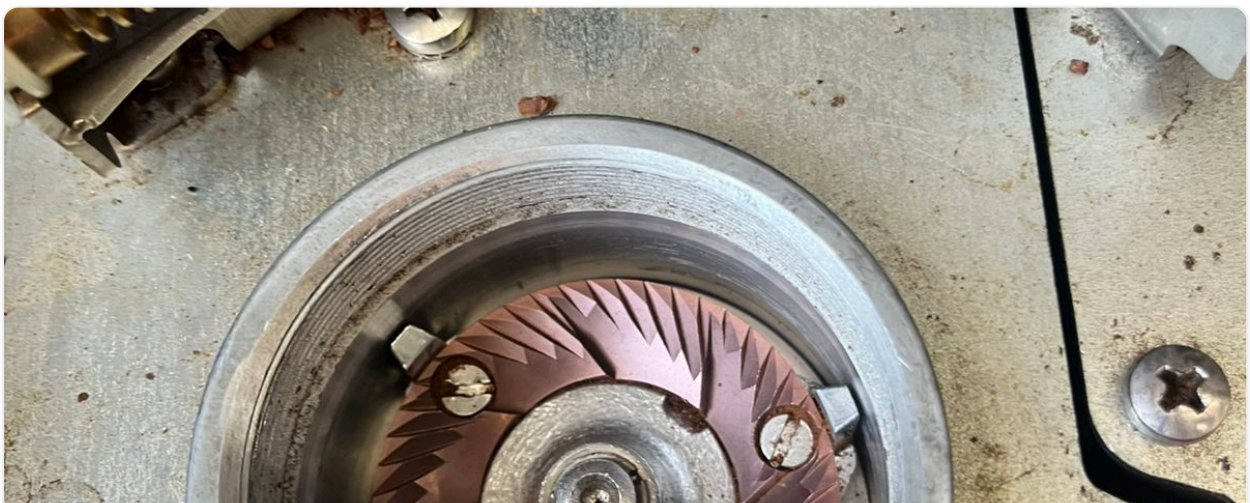


WhatsApp Image 2025-12-18 at 14.58.15



WhatsApp Image 2025-12-18 at 14.58.16 (1)



WhatsApp Image 2025-12-18 at 14.58.16

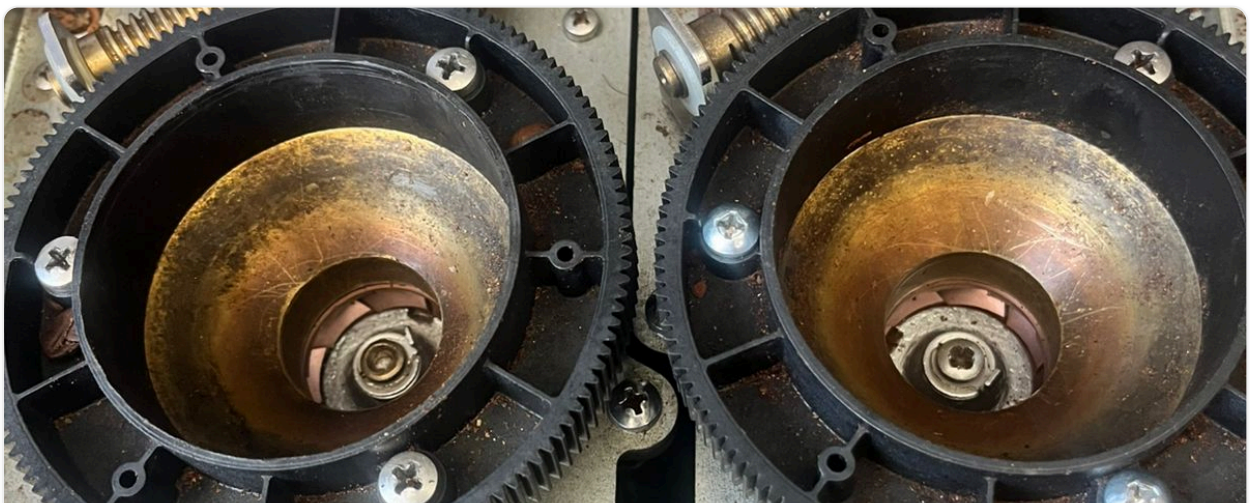


WhatsApp Image 2025-12-18 at 14.58.17 (1)



WhatsApp Image 2025-12-18 at 14.58.17



WhatsApp Image 2025-12-18 at 14.58.18

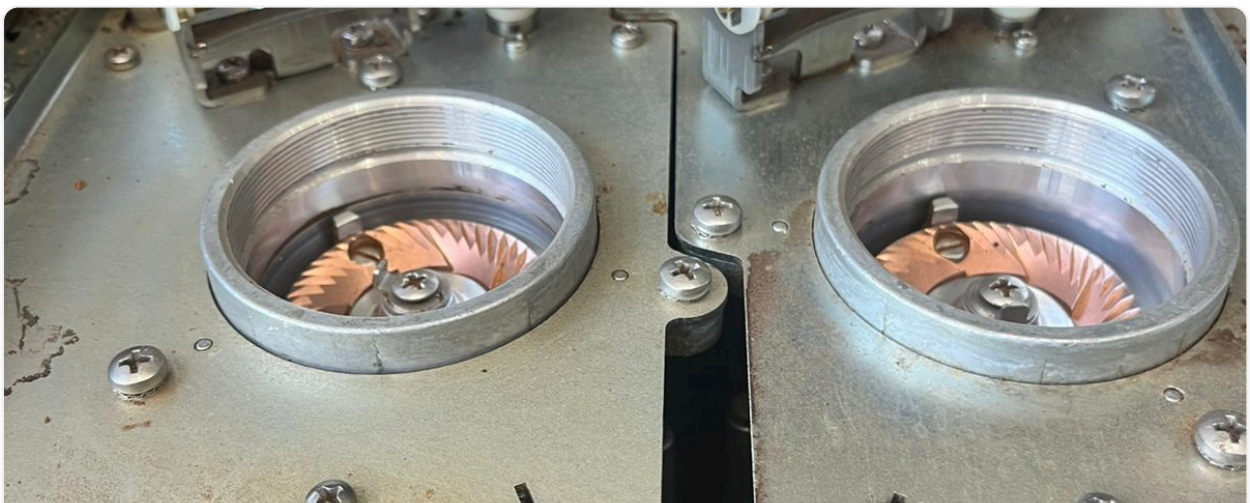

WhatsApp Image 2025-12-18 at 14.58.19

Mantenimiento Franquicias Mostaza