

# INFORME TÉCNICO

03/01/2026



## 1. Datos Generales:

---

**Local:** Constitución

**Fecha:** 03/01/2026

**Número de Ticket:** 106115

**Técnico Responsable:** Bruno Leyes

**Tiempo de Trabajo:** 02:00 hs.

## 2. EQUIPO

---

**Cafetera Cimbali**

---

## 3. Detalle del Trabajo Realizado

---

Se realizó una intervención técnica correctiva por bloqueo total del sistema de molienda y erogación.

**SISTEMA DE MOLIENDA (DIAGNÓSTICO):** Se detectó el tobogán de caída de café totalmente obstruido por producto compactado. Esta obstrucción generó un "efecto tapón", provocando el retroceso del café molido hacia la cámara de molienda, lo que resultó en el bloqueo mecánico del motor.

**PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN:** Se procedió al desarme técnico y desobstrucción del tobogán, junto con una limpieza profunda de las cámaras de molienda para remover residuos. Se ejecutó la "puesta a cero" mecánica de las fresas y la calibración de la dosificación para normalizar el servicio.

## 4. Repuestos Utilizados

---

Ninguno (Desbloqueo y limpieza técnica).

## 5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

---

EQUIPO OPERATIVO (CON RIESGO DE REINCIDENCIA). El equipo despacha café correctamente, pero la falla de origen (filtración de agua) sigue activa.

## 6. Observaciones y Recomendaciones

---

- **Análisis de Causa Raíz (Crítico):** Se identificó que el origen de la obstrucción es una fuga de agua en los pistones del grupo erogador por desgaste de sus sellos. Esta filtración humedece las paredes del tobogán; al entrar en contacto con la humedad, el polvo de café seco se apelmaza y se adhiere al ducto hasta taparlo por completo.
- **Mantenimiento Correctivo (Imperativo):** Es indispensable realizar el cambio de sellos a la brevedad para evitar que la humedad vuelva a bloquear la molienda en el corto plazo.
- **Repuesto Requerido:** 1 (Un) Kit de O-rings de Grupo Completo (Pistones superior e inferior).

## 7. Registro Fotográfico

---

### Registro Fotográfico




WhatsApp Image 2026-01-03 at 11.33.13 (1)



WhatsApp Image 2026-01-03 at 11.33.13



WhatsApp Image 2026-01-03 at 11.33.14 (1)

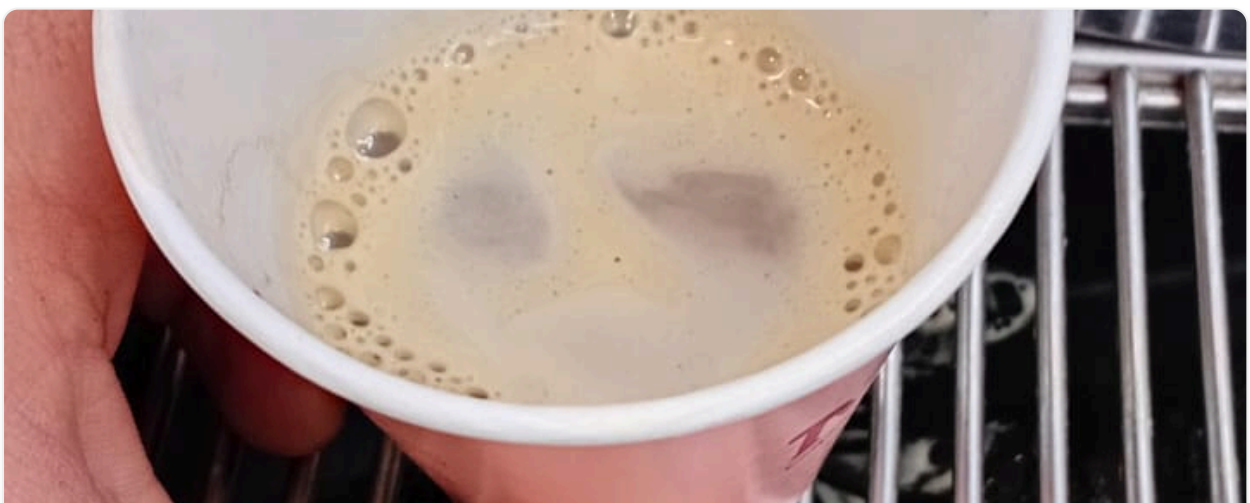

WhatsApp Image 2026-01-03 at 11.33.14 (2)





WhatsApp Image 2026-01-03 at 11.33.14 (3)



WhatsApp Image 2026-01-03 at 11.33.14

---

Mantenimiento Franquicias Mostaza