

INFORME TÉCNICO

16-12-25



INFORME TÉCNICO DE SERVICIO

1. DATOS GENERALES:

Local: Constitución

Fecha: 16-12-25

Número de Ticket: 104142

Técnico Responsable: Lucas Ale

Tiempo de Trabajo: 2 hs

2. EQUIPO CAFETERA CIMBALI (Unidad N° 1)

3. DETALLE DEL TRABAJO REALIZADO Se realizó la intervención técnica en la Cafetera 1 para solucionar problemas de bloqueo en el sistema de molienda.

Las tareas ejecutadas fueron:

Apertura del equipo e inspección visual de los molinos MM1 y MM2.

Desbloqueo manual de las moliendas que se encontraban trabadas.

Procedimiento técnico de "Puesta a 0" (calibración del punto cero) para reajustar el funcionamiento de los molinos tras el desbloqueo.

Evaluación del estado físico de las muelas.

4. REPUESTOS UTILIZADOS [No se instalaron repuestos en esta visita]

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO OPERATIVO. El equipo quedó funcionando, moliendo y erogando café tras el desbloqueo.

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES Se ha diagnosticado que las muelas de los molinos MM1 y MM2 presentan un desgaste severo, lo cual es la causa raíz de que la máquina se trabe con frecuencia.

Recomendación Urgente:

Se requiere el cambio inmediato del Kit de Moliendas (MM1 y MM2).

Si no se realiza este cambio, es altamente probable que el equipo vuelva a fallar/trabarse en el corto plazo debido a la incapacidad de las muelas gastadas para procesar el grano correctamente.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Registro Fotográfico



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4

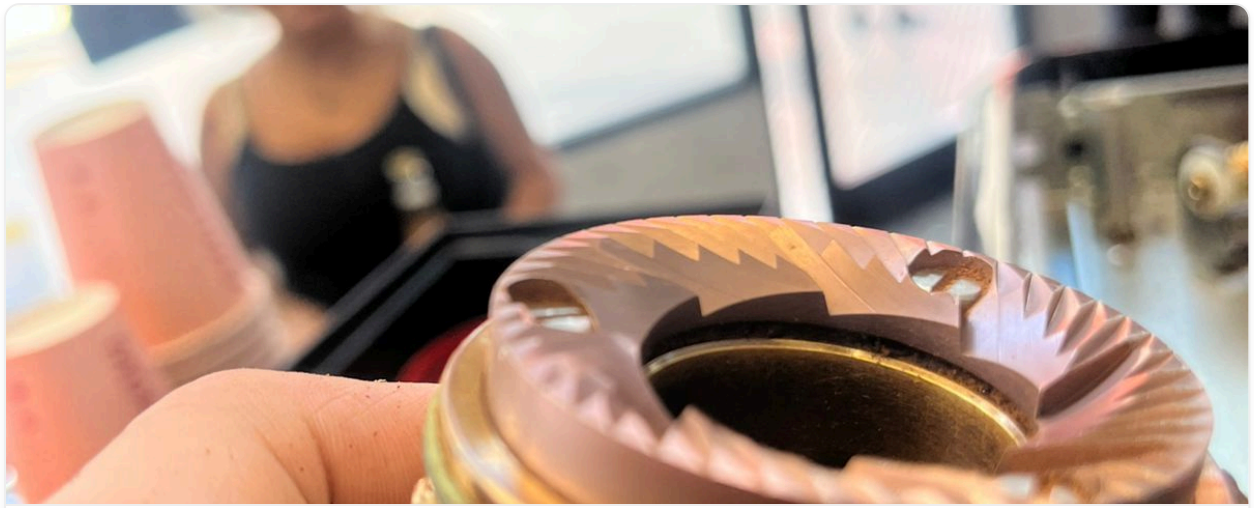


Imagen 5

Mantenimiento Franquicias Mostaza