

INFORME TÉCNICO

02/01/2026



1. Datos Generales:

Local: Francisco Álvarez

Fecha: 02/01/2026

Número de Ticket: 106000

Técnico Responsable: Lucas Ale

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

CAFETERA CIMBALLI (N° Serie: 1969718)

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva motivada por fallas en el flujo de café y errores de montaje del equipo.

SISTEMA DE SALIDA: Se detectó el tobogán/ducto de caída de café molido severamente obstruido por la acumulación y compactación de producto. Se procedió a la desobstrucción mecánica y limpieza profunda del ducto para restablecer el flujo libre de café hacia el grupo.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN: Se constató que la Tolva del Molino 1 (MM1) se encontraba mal encastrada en su base, lo cual impedía el paso de los granos y la correcta activación de los sensores de seguridad. Se realizó el ajuste y traba de la tolva en su posición técnica correcta.

PRUEBAS DE CALIDAD: Se verificó el funcionamiento normal del equipo y se comprobó la correcta dosificación tras la limpieza y ajustes realizados.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Mantenimiento y ajustes técnicos).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPO OPERATIVO. Funcionando correctamente tras la desobstrucción y ajustes de montaje.

6. Observaciones y Recomendaciones


- **Asesoramiento Técnico:** Se Mantuvo Una Reunión con la Gerencia del Local Para Informar el Origen de las Fallas Detectadas (limpieza Deficiente y Manipulación Incorrecta del Equipo).
- **Capacitación Preventiva:** Se reforzaron las instrucciones relativas a los procedimientos de limpieza diaria y al encastre correcto de las tolvas para prevenir futuras obstrucciones y paradas técnicas evitables.

7. Registro Fotográfico


Registro Fotográfico




WhatsApp Image 2026-01-02 at 14.51.33

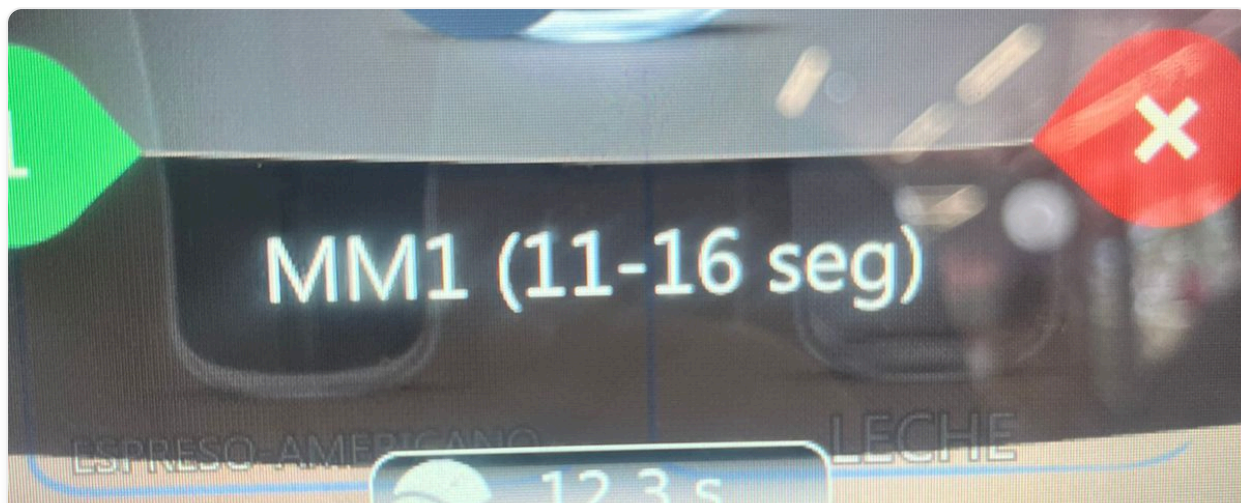

WhatsApp Image 2026-01-02 at 14.51.37

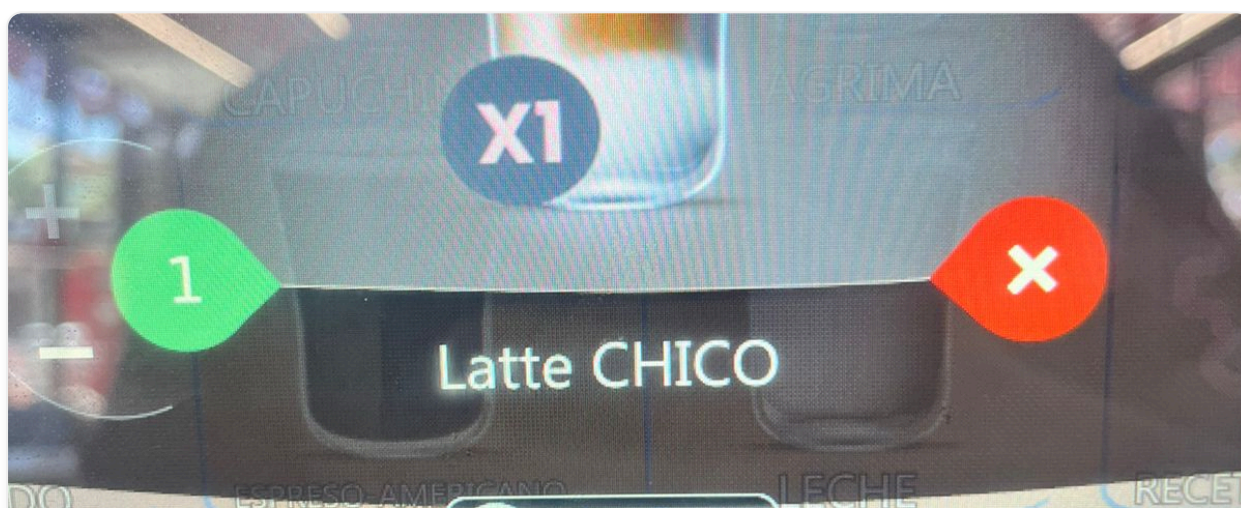

WhatsApp Image 2026-01-02 at 14.51.39 (1)

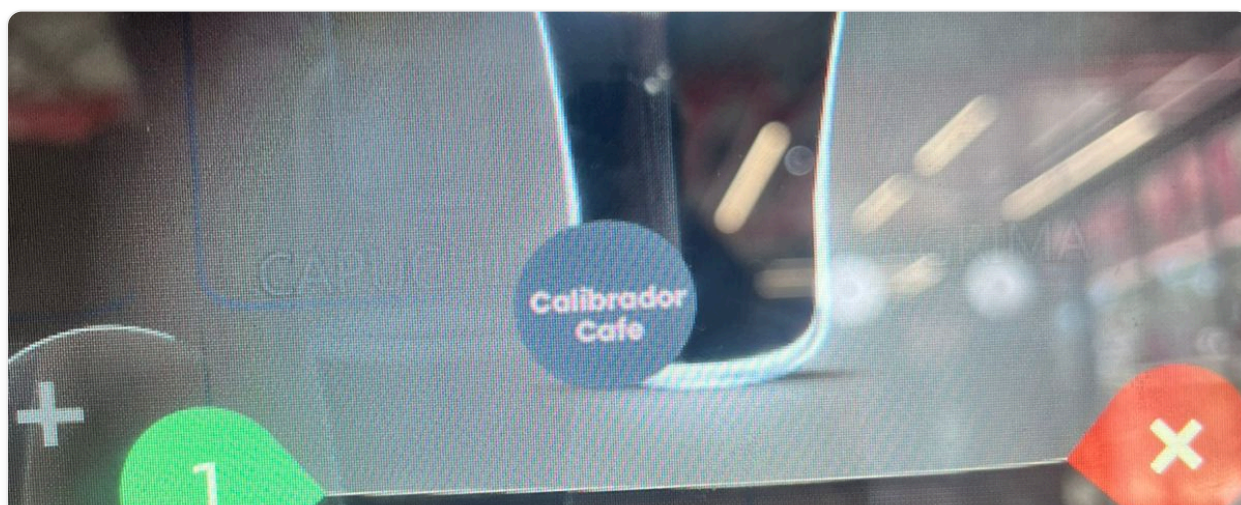

WhatsApp Image 2026-01-02 at 14.51.39

Mantenimiento Franquicias Mostaza