

INFORME TÉCNICO

02/01/2026



1. Datos Generales:

Local: Güemes

Fecha: 02/01/2026

Número de Ticket: 106027

Técnico Responsable: Mauro Huzak

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

Cafetera Cimbali

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva motivada por una degradación en la calidad de la extracción de café.

AJUSTE DE PARÁMETROS: Se procedió a la calibración fina de las muelas (granulometría) y de los tiempos de dosificación para optimizar la extracción de café dentro de las capacidades operativas actuales del equipo.

DIAGNÓSTICO DEL GRUPO EROGADOR: Durante las pruebas técnicas se observó que las extracciones y las pastillas de borra residual presentan un exceso de humedad (borra "aguada"). Este síntoma evidencia una falla crítica en la compresión y sellado de la cámara de erogación. Se determinó que la causa raíz es el desgaste por uso de los O-rings (juntas tóricas) del sistema de pistón, los cuales han perdido elasticidad, permitiendo filtraciones de agua y evitando que se genere la presión hidráulica requerida sobre la pastilla de café.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Ajustes y diagnóstico técnico).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPO OPERATIVO (CON MANTENIMIENTO PENDIENTE). El equipo se encuentra calibrado y operativo, pero requiere intervención inmediata para cambio de sellos.

6. Observaciones y Recomendaciones

- Mantenimiento Correctivo (Urgente): Se recomienda realizar el reacondicionamiento del grupo erogador a la brevedad para garantizar la calidad final del producto y la eficiencia del equipo.


- **Repuesto Requerido:** Se solicita la provisión de 1 (Un) Kit de O-rings para Pistón de Grupo (Superior e Inferior).

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2026-01-02 at 15.13.22 (1)

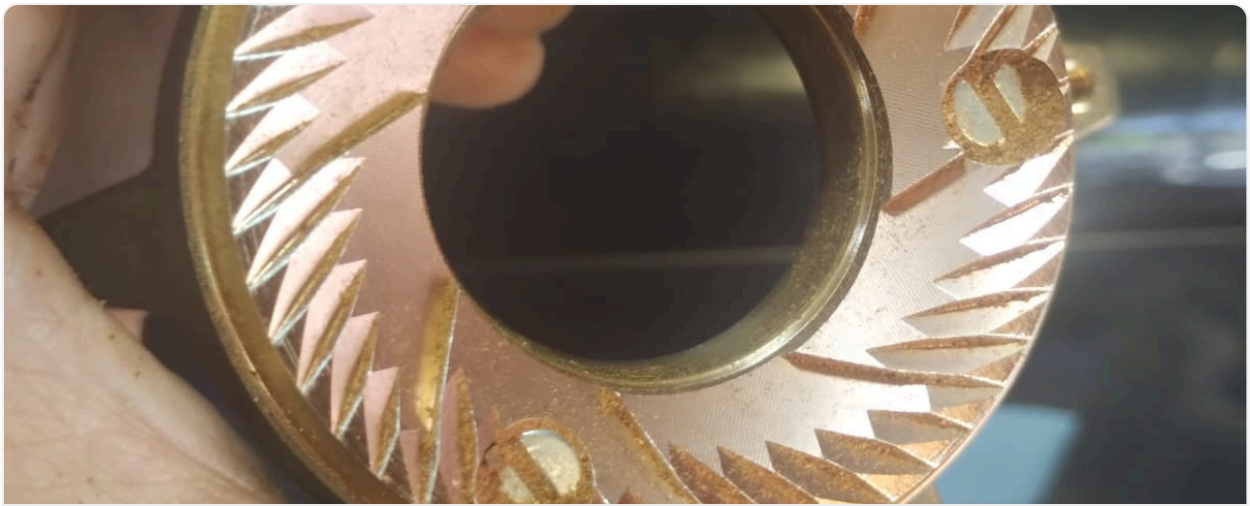

WhatsApp Image 2026-01-02 at 15.13.22 (2)



WhatsApp Image 2026-01-02 at 15.13.22



WhatsApp Image 2026-01-02 at 15.13.23

Mantenimiento Franquicias Mostaza