

INFORME TÉCNICO

29/12/2025



1. Datos Generales:

Local: Güemes

Fecha: 29/12/2025

Número de Ticket: S/N (Sin Número)

Técnico Responsable: Bruno Leyes

Tiempo de Trabajo: 04:00 hs.

2. EQUIPO

Cafeteras Cimbali N° 1 y N° 2

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva y de mantenimiento integral en ambos equipos de la sucursal.

CAFETERA N° 1: Se intervino el sistema de molienda por bloqueo en el molino MM1. El diagnóstico reveló la presencia de un cuerpo extraño (trozo de madera) dentro de la cámara de molienda, lo que impedía el funcionamiento del motor. Se procedió al desarme, extracción del objeto, limpieza integral de la cámara, ajuste mecánico del punto de contacto (puesta a cero) y calibración de los parámetros de extracción.

Cafetera N° 2:

1. Sistema de Leche: Se corrigió una falla de falta de flujo originada por un pinzamiento en la manguera de alta presión (tramo Bomba -> Válvula ESM) y un falso contacto

eléctrico en la ficha de conexión de la bomba de leche. Se reparó la conexión y se reubicó la manguera, restableciendo el flujo normal.

2. Sistema de Molienda: En el molino MM1 se detectó la avería del motor de regulación de molienda (servomotor de ajuste), lo que inhabilita el ajuste automático del punto de molido. En el molino MM2 se realizó limpieza, puesta a cero y calibración exitosa.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Reparaciones mecánicas y eléctricas sin cambio de componentes en esta visita).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

AMBOS EQUIPOS OPERATIVOS (Cafetera 2 con advertencia por servomotor MM1 fuera de servicio).

6. Observaciones y Recomendaciones

- Mantenimiento Mayor (URGENTE - Cafetera 2): Es crítico realizar el reemplazo del motor de regulación de molienda de MM1 para asegurar la estabilidad en la calidad del café. Adicionalmente, se recomienda el cambio preventivo de ambos Kits de Muelas (Frenas) y del Kit de O-rings del grupo debido al desgaste avanzado detectado.


- **Control de Insumos:** Se insta al personal a extremar la revisión del café en grano al cargarlo en tolvas para evitar daños por cuerpos extraños.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico




WhatsApp Image 2025-12-29 at 19.59.21

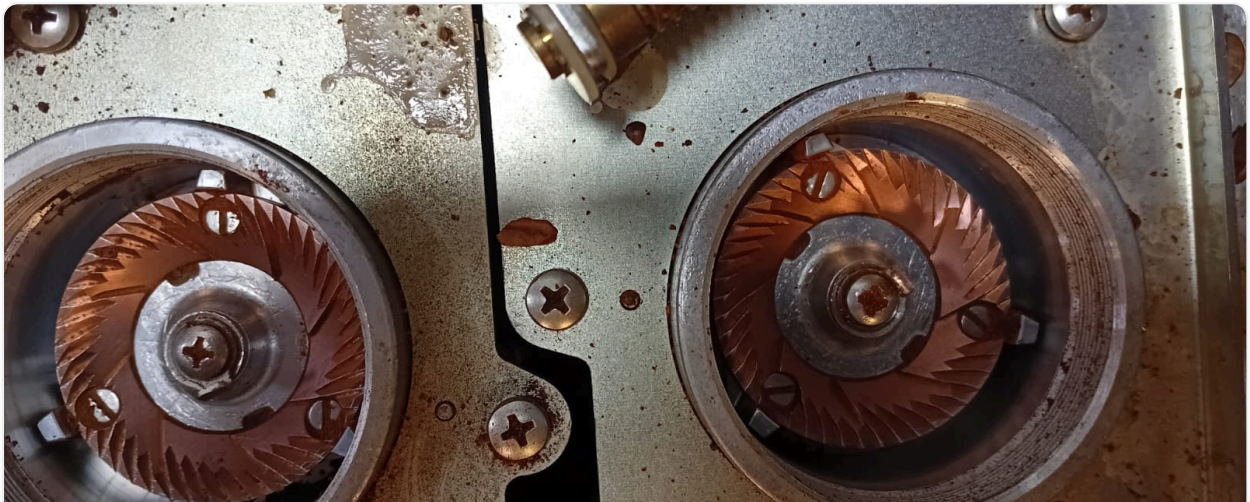

WhatsApp Image 2025-12-29 at 19.59.22 (1)



WhatsApp Image 2025-12-29 at 19.59.22

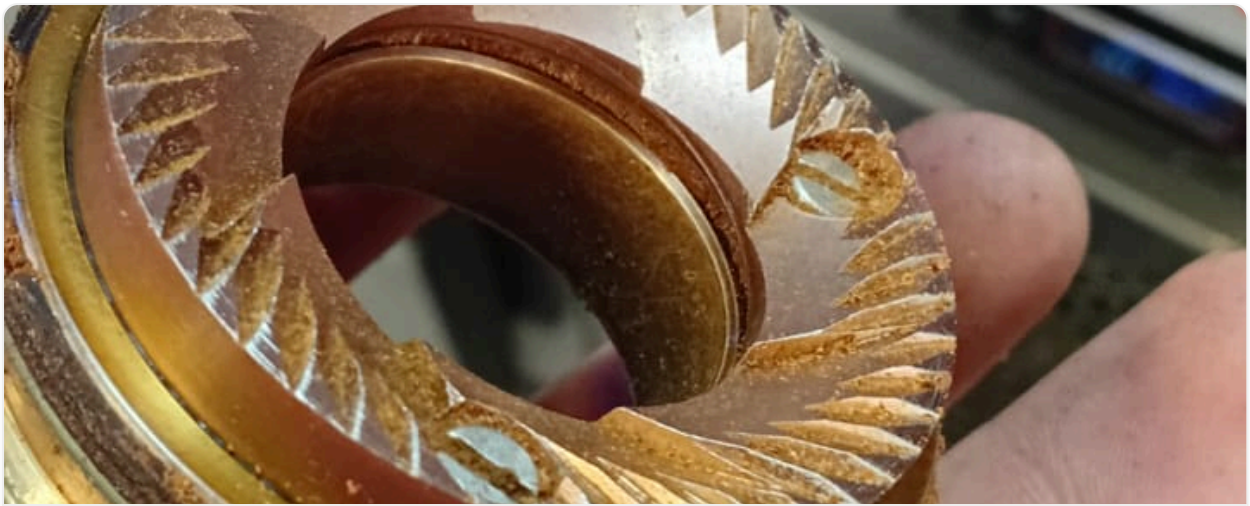

WhatsApp Image 2025-12-29 at 19.59.23 (1)



WhatsApp Image 2025-12-29 at 19.59.23




WhatsApp Image 2025-12-29 at 19.59.24 (1)



WhatsApp Image 2025-12-29 at 19.59.24 (2)



WhatsApp Image 2025-12-29 at 19.59.24

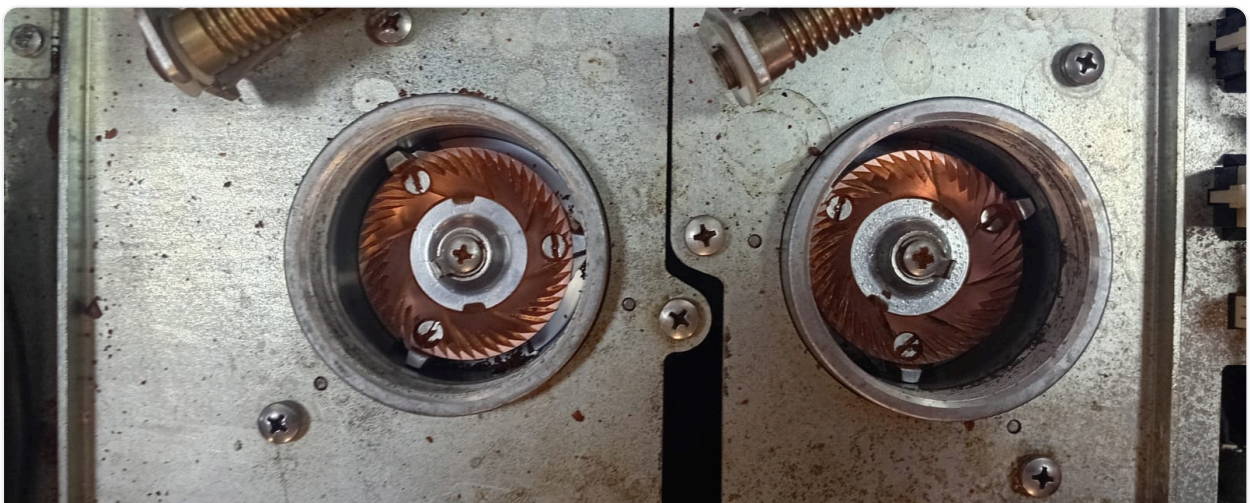

WhatsApp Image 2025-12-29 at 19.59.25 (1)



WhatsApp Image 2025-12-29 at 19.59.25 (2)



WhatsApp Image 2025-12-29 at 19.59.25

Mantenimiento Franquicias Mostaza