

INFORME TÉCNICO

19 de Diciembre, 2025



INFORME TÉCNICO Y DE GESTIÓN – LOCAL GÜEMES

Asunto: Investigación de fallas recurrentes, estado de infraestructura y cronología de intervenciones en cafeteras La Cimbali.

1. RESUMEN TÉCNICO Se ha realizado una investigación sobre el estado de los dos equipos de café en el local, motivada por reportes de inactividad prolongada y solicitudes frecuentes de servicio técnico. El análisis detecta dos causas raíz diferenciadas:

Fallas de Infraestructura del Local: Que Mantuvieron Un Equipo Inoperativo, Situación Atribuida Erróneamente a Una Falla Técnica del Equipo.

Desgaste progresivo de componentes: En el equipo operativo, agravado por demoras administrativas en la aprobación de presupuestos.

2. Análisis Detallado por Equipo

EQUIPO A: La cafetera "fuera de servicio" (Problema de Infraestructura)

Este equipo fue reportado como "sin funcionar hace meses", situación atribuida a una falta de respuesta técnica. La evidencia documental señala una deficiencia en las instalaciones del local.

Resultado Diagnóstico: El informe técnico del 20/11/2025 y el correo de reporte del 24/11/2025 confirman que la máquina no presentaba fallas mecánicas ni hidráulicas que impidieran su uso.

Causa de la inactividad: El tablero general conectaba simultáneamente las dos cafeteras, el horno de tostado y la máquina de helados a una única térmica de 16A. Esto provocaba el corte del suministro eléctrico por sobrecarga en momentos de alta demanda.

Resolución: Se requirió la intervención de un electricista matriculado (externo al servicio de cafeteras) para independizar las líneas. Esta adecuación de infraestructura demoró

aproximadamente 2 semanas, periodo durante el cual la cafetera no pudo utilizarse, no por negligencia técnica, sino por imposibilidad física de conexión segura.

EQUIPO B: La cafetera operativa con fallas recurrentes (Mantenimiento Correctivo)

Este equipo ha presentado una secuencia de fallas encadenadas típicas de desgaste por uso intensivo y humedad.

Fallo 1 (Sistema Hidráulico): Se detectó necesidad de cambio de codos de caldera.

Incidencia administrativa: Presupuesto enviado el 07/11. Aprobación recibida el 17/11.

Esta demora de 10 días en la gestión administrativa del cliente retrasó la reparación inicial.

Fallo 2 (Circuito de Leche): Tras solucionar lo anterior y estabilizar la tensión eléctrica, se detectó una falla en el circuito de leche (requerimiento de pieza "T" / válvula ELF2).

Gestión: Solicitado el 13/12, aprobado y gestionado entre el 15/12 y 18/12.

Fallo 3 (Actual - Error 67 / Error 52): Al instalar el componente del circuito de leche y presurizar el equipo, el sistema arrojó "Error 67". Adicionalmente, esta mañana se reportó "Error 52" (falta de agua/temperatura) en el equipo que estaba operativo.

Evidencia: Las fotografías adjuntas muestran el sensor volumétrico con severa sulfatación en los pines de conexión.

Conclusión: No es una mala praxis reciente, sino el colapso de un componente electrónico degradado por humedad acumulada en el tiempo.

3. CONTEXTO ATRIBUIDO A FALTA DE RESPUESTA El reclamo sobre los tiempos de respuesta se explica mediante la cronología de los hechos técnicos y administrativos:

Imposibilidad de Operar: No se podía reparar ni probar los equipos correctamente hasta que el local solucionó el problema de la térmica de 16A (Reportado el 20/11, solucionado en diciembre).

Tiempos de Aprobación: Existen ventanas de tiempo significativas (ej. 10 días en noviembre) donde el servicio técnico aguardaba la aprobación de presupuestos por parte de la gerencia para proceder con los repuestos.

Fallas Consecutivas: Al solucionar un problema (eléctrico), el equipo manifiesta el siguiente eslabón más débil (hidráulico/leche), y al solucionar este, aparece el siguiente (sensor electrónico sulfatado). Esto da la sensación de recurrencia, pero responde a un equipo que requiere una intervención integral (reacondicionamiento).

4. PLAN DE ACCIÓN RECOMENDADO Dada la situación de desgaste generalizado en los componentes (evidenciado por la sulfatación y las

fallas en cadena) y las limitaciones logísticas actuales (falta de flete externo), se procederá de la siguiente manera:

Intervención Inmediata (Hoy/Mañana):

El técnico (Nico) se encuentra en sitio para reemplazar el sensor volumétrico dañado del Equipo B e intentar dejarlo operativo hoy mismo.

Se evaluará el Equipo A (Error 52) para determinar si es posible restablecerlo in situ.

Si no se logra la operatividad hoy, se asignará visita técnica para mañana con el objetivo de evaluar y reparar.

Solución Definitiva (Lunes):

Instalación de Backup: Se procederá con un cambio de equipo utilizando una unidad de respaldo que ya se encuentra lista y probada (con café) para asegurar la operatividad del local.

Retiro a Taller: Se trasladará el equipo problemático al laboratorio técnico (si se requiere).

Reparación Integral: Se realizará un desguace y revisión exhaustiva en banco de prueba del equipo retirado. Esto permitirá reemplazar el sensor volumétrico dañado, sanear cableado sulfatado y probar el equipo bajo carga eléctrica estable.

Conclusión: La operatividad se vio comprometida primariamente por limitaciones de la instalación eléctrica del local y tiempos administrativos, sumado al desgaste natural de un equipo que requiere una intervención profunda en taller.

Registro Fotográfico



Imagen 1



Imagen 2

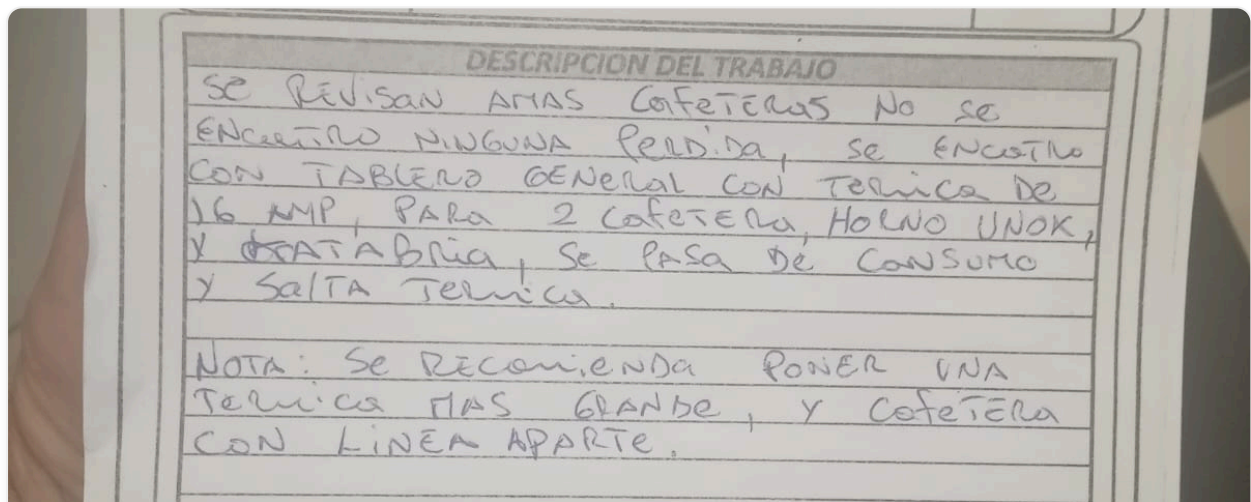


Imagen 3

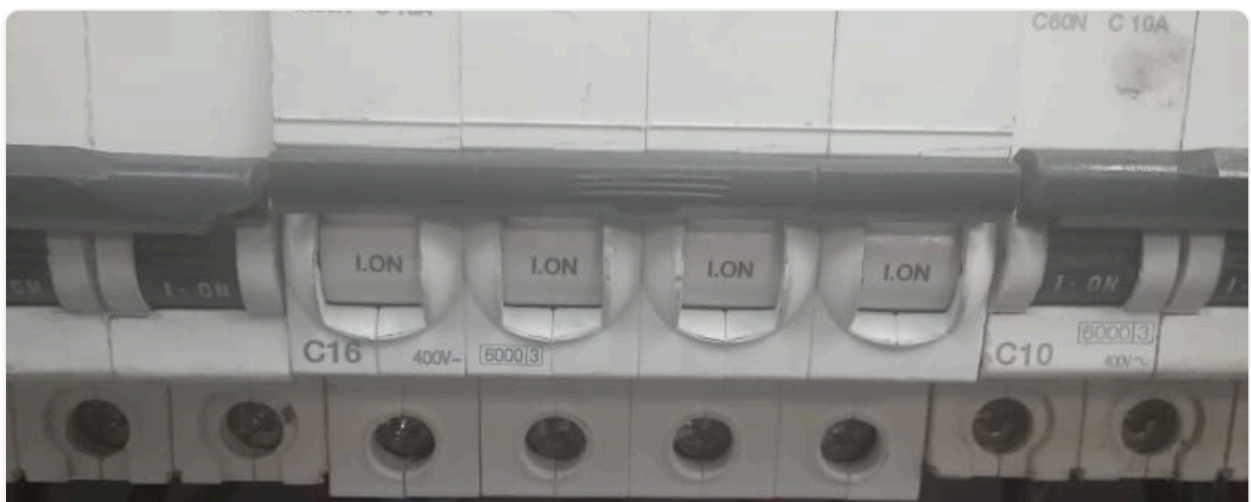


Imagen 4



Imagen 5

Mantenimiento Franquicias Mostaza