

INFORME TÉCNICO

03/01/2026



1. Datos Generales:

Local: Liniers

Fecha: 03/01/2026

Número de Ticket: 105887

Técnico Responsable: Nicolas Franco

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

CAFETERA CIMBALLI (N° de Serie: 1842009)

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva motivada por bloqueos en el sistema de molienda e inoperatividad en el sistema de vapor.

SISTEMA DE MOLIENDA (MM2): Se diagnosticó un bloqueo mecánico en el Molino 2. Tras el desarme de la cámara de molienda, se extrajo un cuerpo extraño (fragmento de plástico) que impedía el giro de las muelas. Se realizó la limpieza técnica, "puesta a cero" mecánica y la calibración de dosis y granulometría para restablecer el servicio.

SISTEMA DE LECHE: Se efectuó el ajuste del aireador para calibrar la textura y temperatura de la emulsión de leche, optimizando la calidad de la espuma.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Desbloqueo técnico y calibración).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPO OPERATIVO (PARCIAL). El equipo despacha café y leche con normalidad, pero mantiene el sistema de vapor inhabilitado.

6. Observaciones y Recomendaciones


- **Sistema de Vapor:** La lanza de vapor continúa fuera de servicio debido al faltante de un acople de conexión en la electroválvula (EV). Es imperativo proveer dicha pieza para rehabilitar el sistema.
- **Calidad de Molienda:** Se constató un desgaste excesivo en las muelas (fresas), lo cual dificulta mantener la estabilidad de la calibración. Se recomienda el cambio preventivo de ambos juegos de fresas.
- **Repuestos Requeridos:** 1 (Un) Acople para Válvula EV y 1 (Un) Kit de Muelas/Fresas.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2026-01-03 at 19.30.04

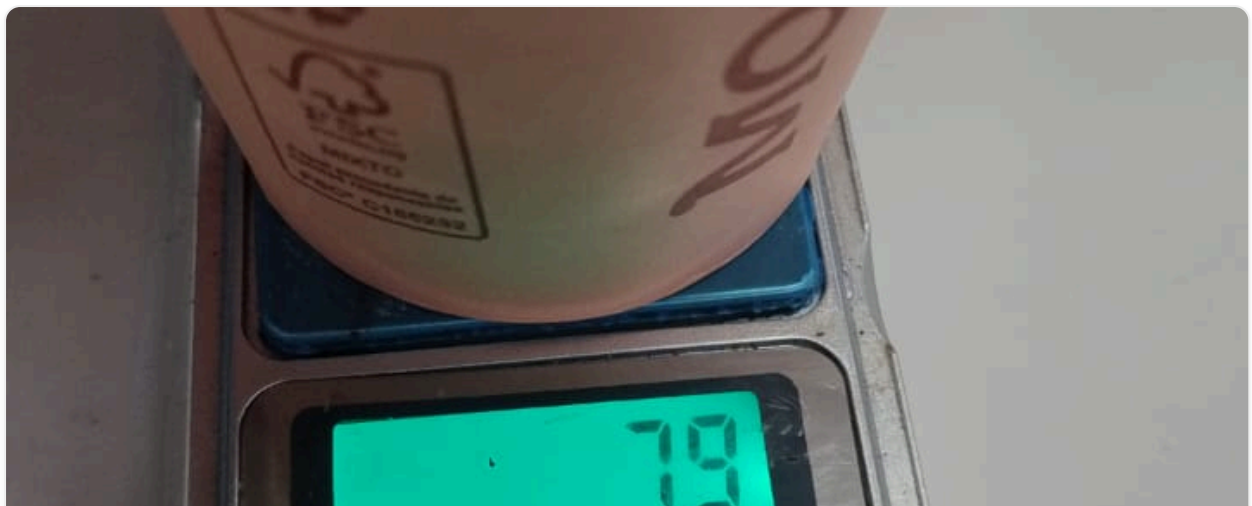

WhatsApp Image 2026-01-03 at 19.30.05 (1)



WhatsApp Image 2026-01-03 at 19.30.05 (2)



WhatsApp Image 2026-01-03 at 19.30.05



WhatsApp Image 2026-01-03 at 19.30.06

Mantenimiento Franquicias Mostaza