

INFORME TÉCNICO

06/01/2026



1. Datos Generales:

Local: Liniers

Fecha: 06/01/2026

Número de Ticket: 106534

Técnico Responsable: Nahuel Loubiere

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

CAFETERA CIMBALLI (N° de Serie: 1842009)

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva motivada por la inoperatividad de la salida de agua caliente y fallas en el sistema de emulsión de leche.

SISTEMA DE AGUA CALIENTE / TÉ: Tras la inspección técnica, se constató el faltante de un componente de conexión hidráulica en la Electroválvula (EV). Se procedió a la provisión e instalación de un Racor/Codo de 90° nuevo, restableciendo la continuidad del circuito y normalizando el flujo de agua caliente por la lanza correspondiente.

SISTEMA DE LECHE: Se detectaron irregularidades en la succión y el flujo de producto. Se diagnosticó una obstrucción mecánica en el cabezal de la bomba de leche por acumulación de residuos. Se realizó el desarme y la limpieza técnica profunda del cabezal, eliminando los depósitos y recuperando la capacidad de bombeo total.

4. Repuestos Utilizados

- 1 (Un) Racor/Codo de conexión de 90°.

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO


EQUIPO OPERATIVO. Todos los servicios (café, agua caliente y leche) funcionando bajo parámetros normales.

6. Observaciones y Recomendaciones

- Se recomienda realizar limpiezas diarias rigurosas del sistema de leche para prevenir la formación de depósitos sólidos en el cabezal de la bomba, lo que podría derivar en fallas mecánicas costosas.
- Se verificó la estanqueidad del nuevo codo instalado, sin reportarse filtraciones bajo presión.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico

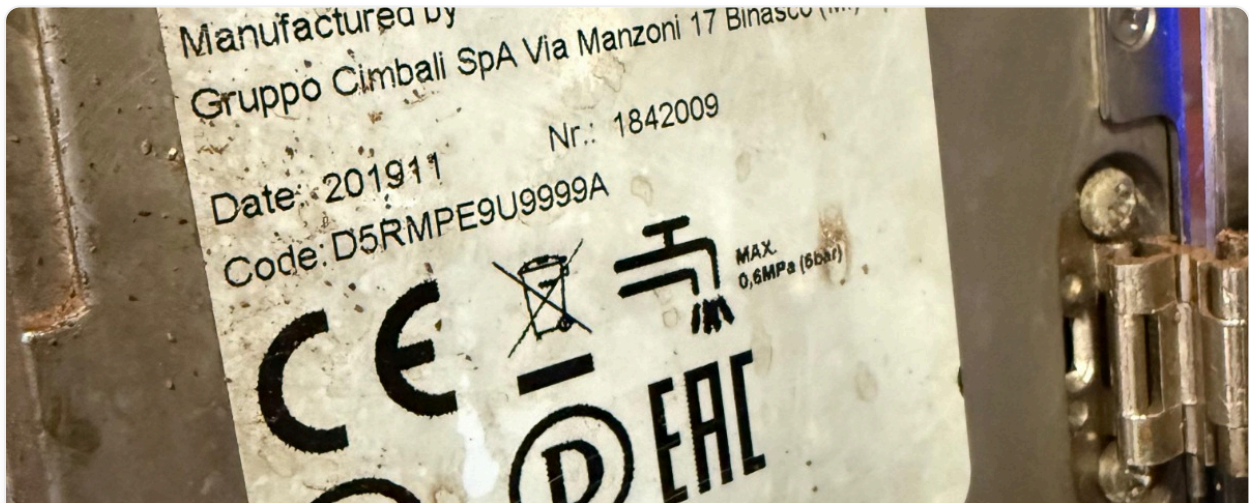

WhatsApp Image 2026-01-06 at 09.53.28



WhatsApp Image 2026-01-06 at 09.53.29 (1)



WhatsApp Image 2026-01-06 at 09.53.29



WhatsApp Image 2026-01-06 at 09.53.30 (1)



WhatsApp Image 2026-01-06 at 09.53.30

Mantenimiento Franquicias Mostaza