

INFORME TÉCNICO

07/01/2026



1. Datos Generales:

Local: Liniers

Fecha: 07/01/2026

Número de Ticket: 106950

Técnico Responsable: Nicolas Franco

Tiempo de Trabajo: 03:00 hs.

2. EQUIPO

CAFETERA CIMBALLI (N° de Serie: 1842009)

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva multifocal sobre los sistemas de molienda y emulsión de leche, detectando componentes con desgaste crítico.

SISTEMA DE MOLIENDA (MANTENIMIENTO CORRECTIVO):

- **Molino 1 (MM1):** Se diagnosticó un bloqueo mecánico total. Tras el desarme, se extrajo un cuerpo extraño (trozo de rama) que impedía el giro.

- **Molino 2 (MM2):** Se detectó una saturación severa por café "empastado" (residuos compactados).

- **ACCIÓN:** Se ejecutó la limpieza técnica profunda de ambas cámaras, "puesta a cero" mecánica y recalibración de granulometría y dosis.

SISTEMA DE LECHE (AJUSTE TÉCNICO COMPENSATORIO):

- **DIAGNÓSTICO:** Se constató un fallo inminente en la bomba de leche por pérdida de potencia mecánica (desgaste de motor/imanes).

- **MEDIDA PALIATIVA:** Se realizó una reconfiguración forzada de parámetros de bombeo vía software, estableciendo la potencia al máximo nivel posible para compensar el déficit

mecánico y permitir el llenado. SE ADVIERTE QUE ESTA ES UNA SOLUCIÓN TEMPORAL.

4. Repuestos Utilizados

- Sin repuestos aplicados en esta visita (Sujetos a solicitud urgente).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPO OPERATIVO CON ALTO RIESGO DE PARADA. La unidad funciona mediante ajustes compensatorios, pero la bomba de leche fallará definitivamente en el corto plazo.

6. Observaciones y Recomendaciones

- **ADVERTENCIA CRÍTICA:** La bomba de leche ha alcanzado el final de su vida útil. El ajuste por software es extremo y no admite más compensaciones. Se requiere el reemplazo inmediato de la pieza para evitar el cese del servicio de leche.

- **DESGASTE DE CONSUMIBLES:** Se reitera la necesidad de reemplazar las muelas/fresas de ambos molinos, ya que el desgaste actual impide una molienda de alta precisión.

- SOLICITUD DE REPUESTOS URGENTE:

- 1 (Una) Bomba de Leche completa.


- 2 (Dos) Kits de Muelas/Fresas.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2026-01-07 at 20.41.58 (1)

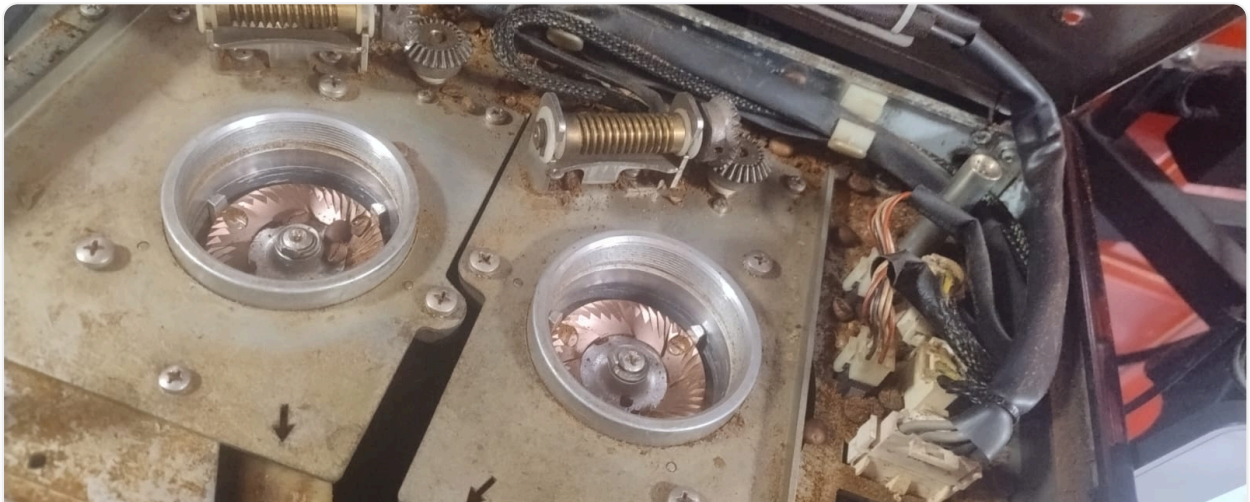

WhatsApp Image 2026-01-07 at 20.41.58




WhatsApp Image 2026-01-07 at 20.41.59 (1)



WhatsApp Image 2026-01-07 at 20.41.59 (2)



WhatsApp Image 2026-01-07 at 20.41.59 (3)

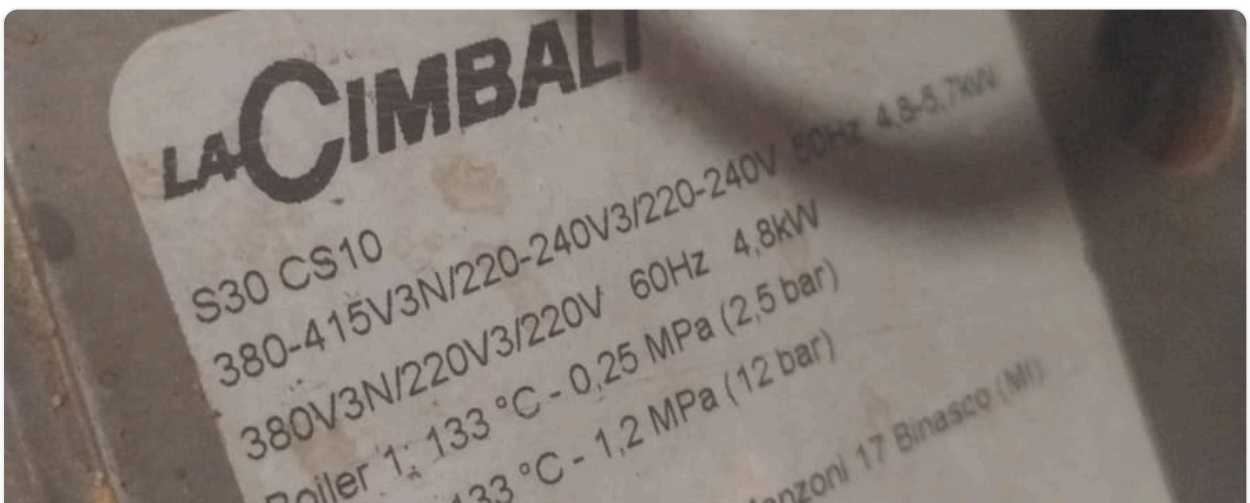

WhatsApp Image 2026-01-07 at 20.41.59

Mantenimiento Franquicias Mostaza