

INFORME TÉCNICO

29/12/2025



1. Datos Generales:

Local: Liniers

Fecha: 29/12/2025

Número de Ticket: 105657

Técnico Responsable: Lucas Ale

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

CAFETERA CIMBALLI (N° Serie: 1842009)

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva por bloqueo simultáneo en ambos sistemas de molienda (MM1 y MM2).

Al inspeccionar las cámaras de molienda, se detectó la presencia de cuerpos extraños (restos de ramas/madera) en ambos molinos, lo que provocó la traba mecánica de los motores. Se procedió al desarme completo de las cámaras, extracción de los objetos obstructivos y limpieza integral. Se realizó el reajuste mecánico del punto de contacto de las fresas (puesta a cero) y la calibración final de la granulometría para asegurar los estándares de extracción de café.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Desbloqueo y calibración).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPO OPERATIVO. Despachando café correctamente tras la intervención.

6. Observaciones y Recomendaciones


- Recomendaciones Operativas (Prevención): Se instruyó al personal del local para evitar llenar las tolvas hasta el tope, permitiendo una mejor visualización de posibles objetos extraños y evitando la compactación excesiva. Asimismo, se recomendó el uso de recipientes herméticos para el acopio del café en grano una vez abierta la bolsa.
- **Repuestos Solicitados:** Debido al daño mecánico por impacto de objetos duros y al desgaste natural, se solicita el cambio de 2 (Dos) Kits de Muelas/Fresas (Para MM1 y MM2).

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2025-12-29 at 14.06.02 (1)

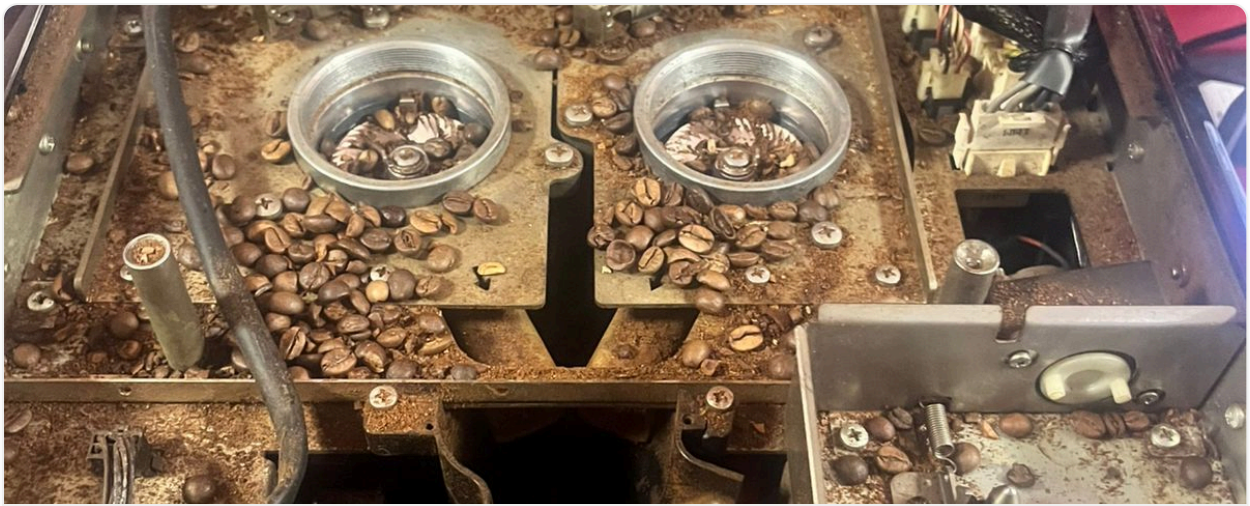


WhatsApp Image 2025-12-29 at 14.06.02



WhatsApp Image 2025-12-29 at 14.06.03 (1)



WhatsApp Image 2025-12-29 at 14.06.03

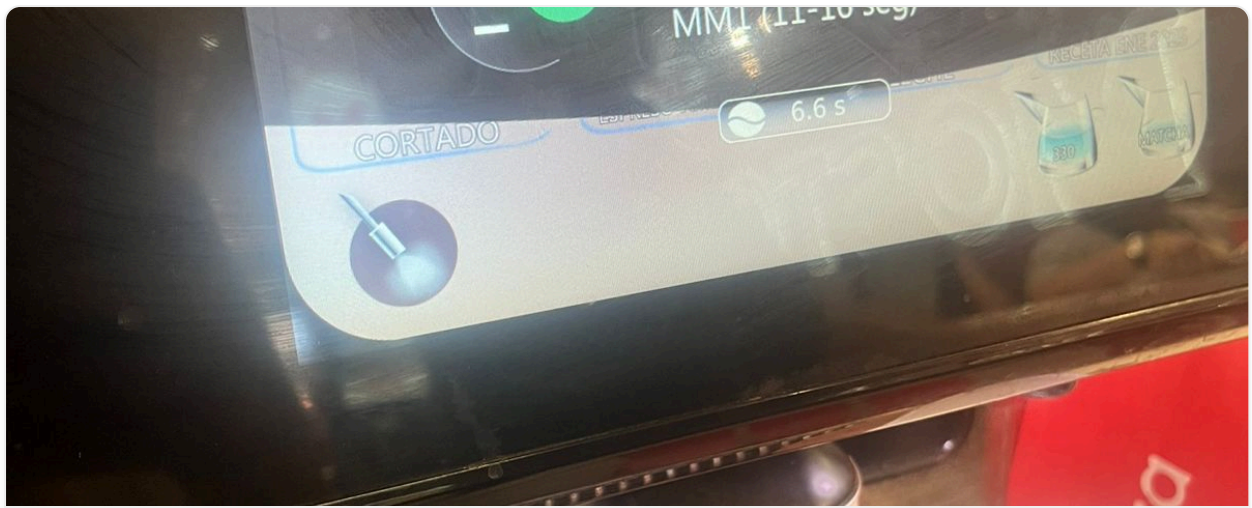

WhatsApp Image 2025-12-29 at 14.06.04

Mantenimiento Franquicias Mostaza