

# INFORME TÉCNICO

04/01/2026



## 1. Datos Generales:

---

**Local:** Merlo

**Fecha:** 04/01/2026

**Número de Ticket:** 106355

**Técnico Responsable:** Lucas Ale

**Tiempo de Trabajo:** 03:00 hs.

## 2. EQUIPO

---

**CAFETERA CIMBALLI N° 1 (N/S: 1969719)**

**CAFETERA CIMBALLI N° 2 (N/S: 1851881)**

## 3. Detalle del Trabajo Realizado

---

Se realizó una intervención técnica integral en los dos equipos del local ante reportes de fallas en los sistemas de molienda y de emulsión de leche.

**CAFETERA N° 1 (LADO IZQUIERDO):** Se atendió la inoperatividad del sistema de leche. Se realizó el desarme técnico y mantenimiento hidráulico de la bomba de leche, válvula ESM y gicleur (chiclé) para remover sedimentos de grasa láctea que obstruían el flujo. Tras la limpieza, se calibró la dosificación de aire para optimizar la textura de la espuma, restableciendo el servicio.

### **CAFETERA N° 2 (LADO PARED):**

- **Sistema de Café:** Se diagnosticó una obstrucción total en el tobogán de caída de café por producto compactado. Se procedió a la desobstrucción manual y limpieza profunda del ducto. Se ejecutó la "puesta a cero" mecánica y la recalibración de ambas moliendas.
- **Sistema de Leche (Diagnóstico):** Se realizó el mantenimiento correctivo de bomba y válvulas (ESM, ELF1, ELF2). Tras las pruebas con intercambio de componentes, se

determinó que la bomba de leche carece de capacidad de succión (falla interna de motor/compresión). El equipo queda habilitado para expendio de café, derivando la emulsión de leche a la lanza de vapor manual.

#### 4. Repuestos Utilizados

---

Ninguno (Mantenimiento técnico y reparaciones mecánicas).

#### 5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

---

**CAFETERA 1:** OPERATIVA.

**CAFETERA 2:** OPERATIVA PARCIAL (Solo Café / Vapor Manual).

#### 6. Observaciones y Recomendaciones

---

- **Suministro de Repuestos:** Es indispensable el reemplazo de la bomba de leche de la Cafetera 2 para restaurar el sistema automático de bebidas lácteas.
- **Calidad de Servicio:** Se recomienda la instalación inmediata de un filtro de línea de leche en la Cafetera 1 para proteger los componentes internos recientemente limpios.
- **Repuestos Requeridos:** 1 (Un) Filtro de leche y 1 (Una) Bomba de leche.


#### 7. Registro Fotográfico

---


Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2026-01-05 at 15.21.44 (1)

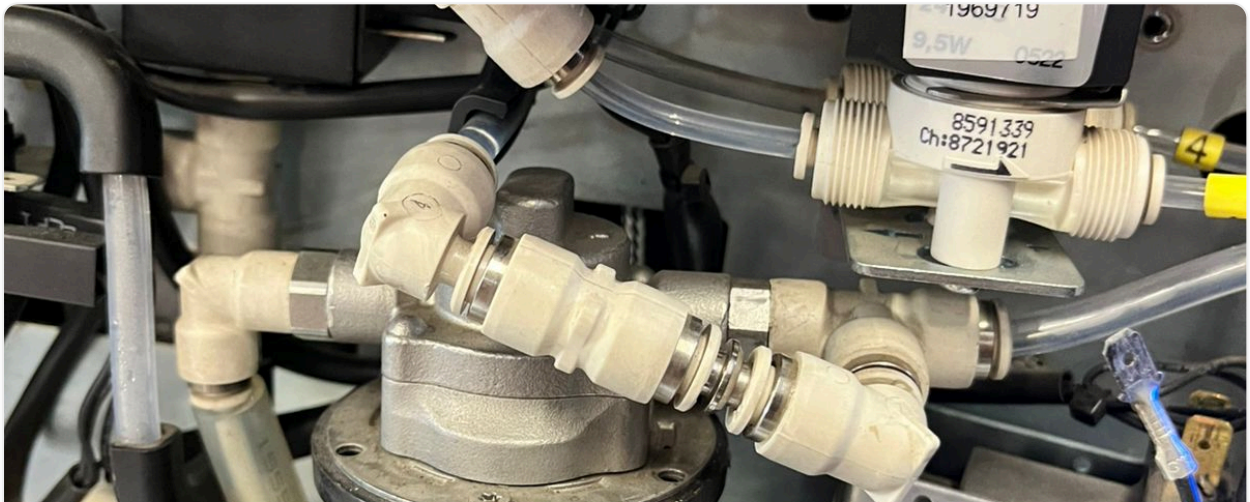


WhatsApp Image 2026-01-05 at 15.21.44 (2)

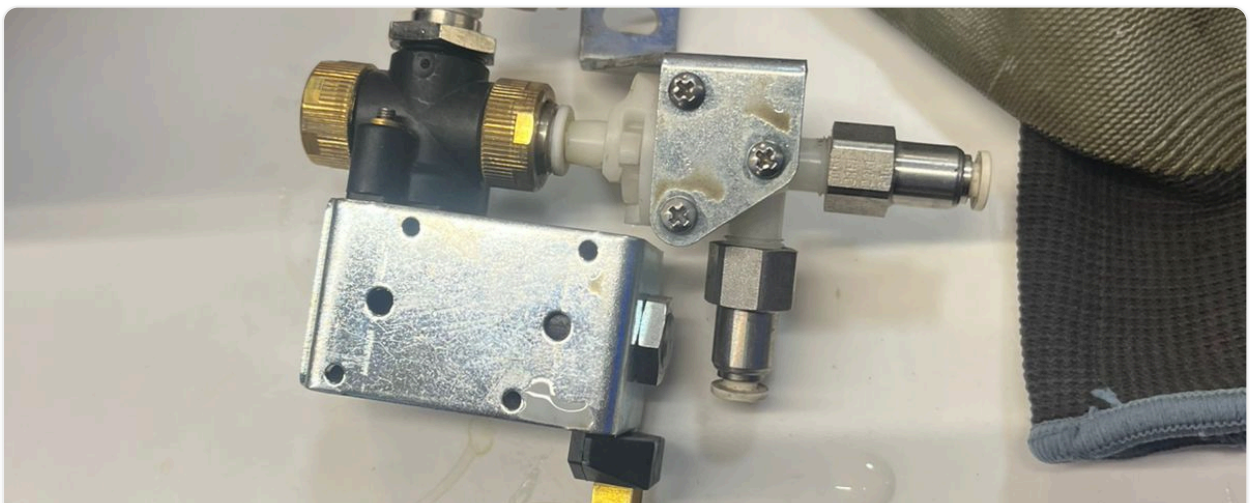


WhatsApp Image 2026-01-05 at 15.21.44




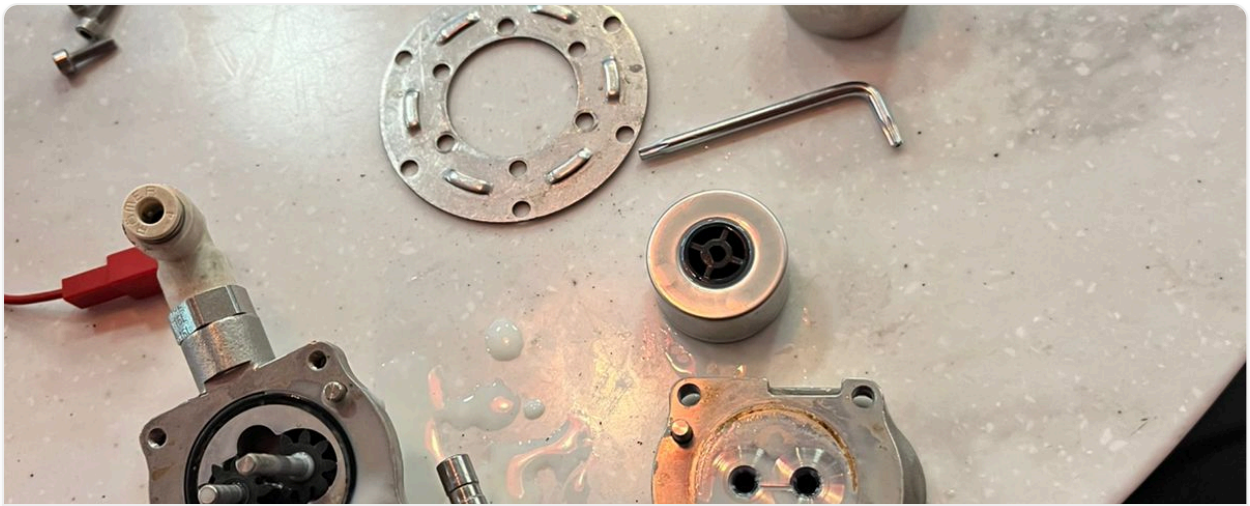

WhatsApp Image 2026-01-05 at 15.21.45 (1)

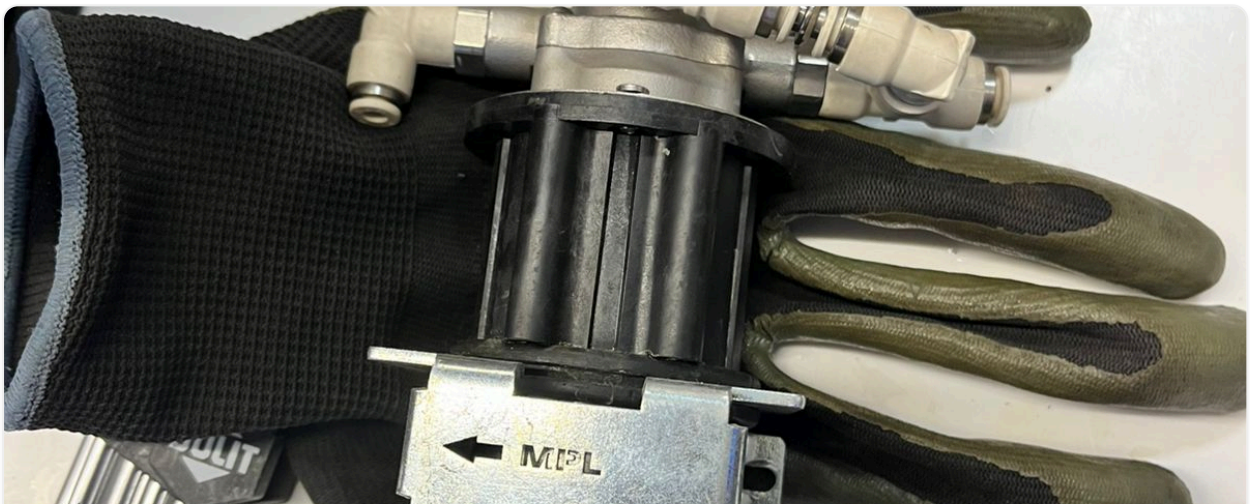


WhatsApp Image 2026-01-05 at 15.21.45

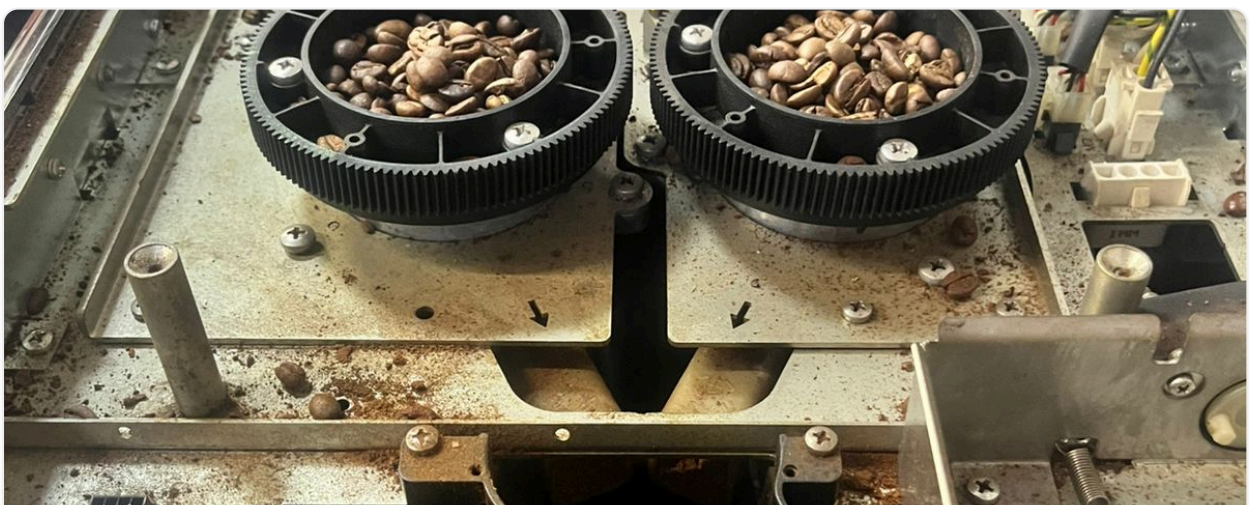


WhatsApp Image 2026-01-05 at 15.22.29 (1)




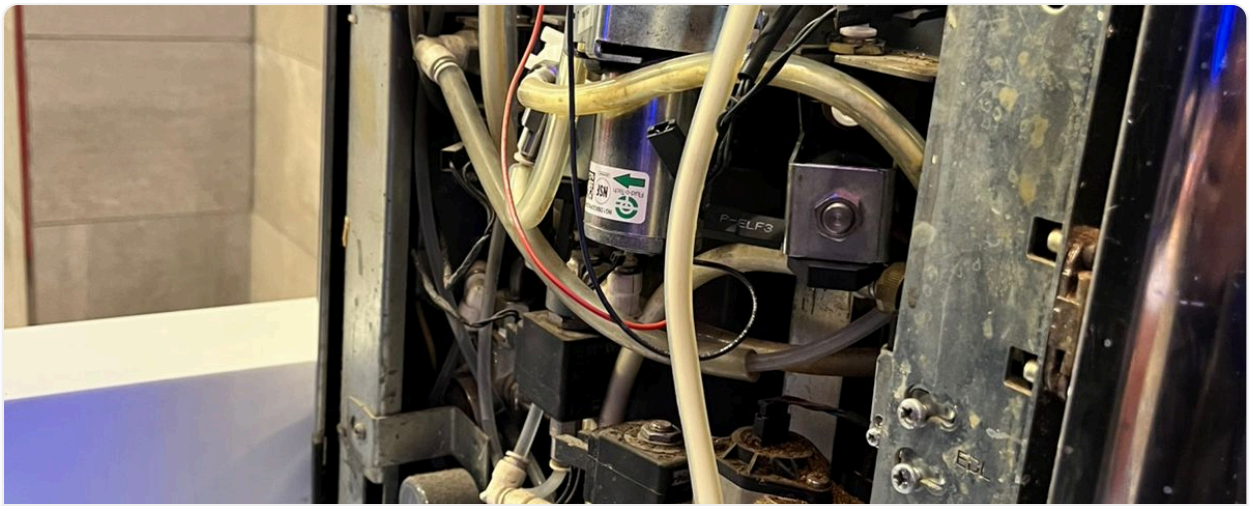

WhatsApp Image 2026-01-05 at 15.22.29

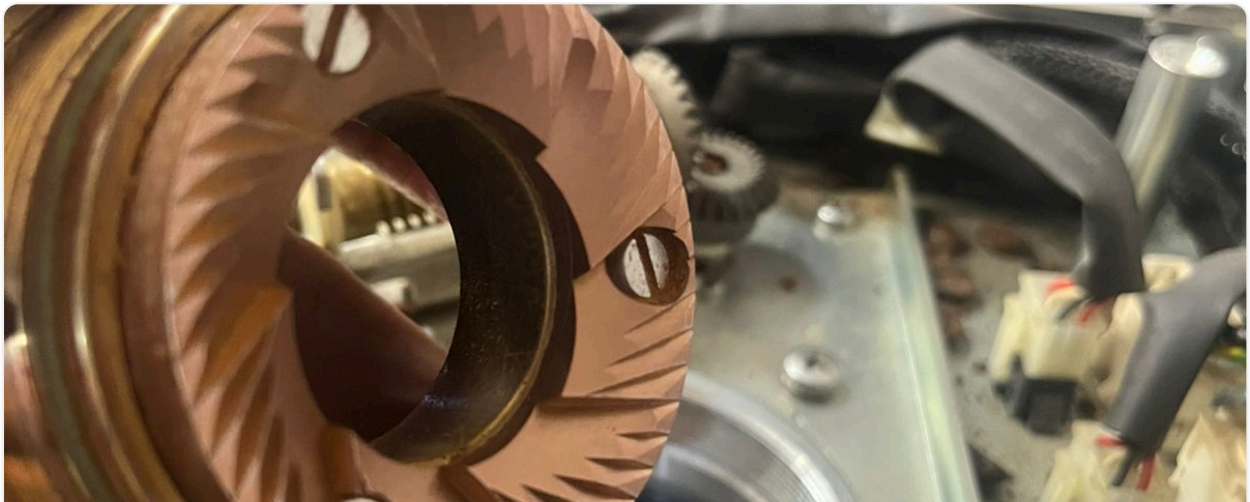

WhatsApp Image 2026-01-05 at 15.22.30 (1)

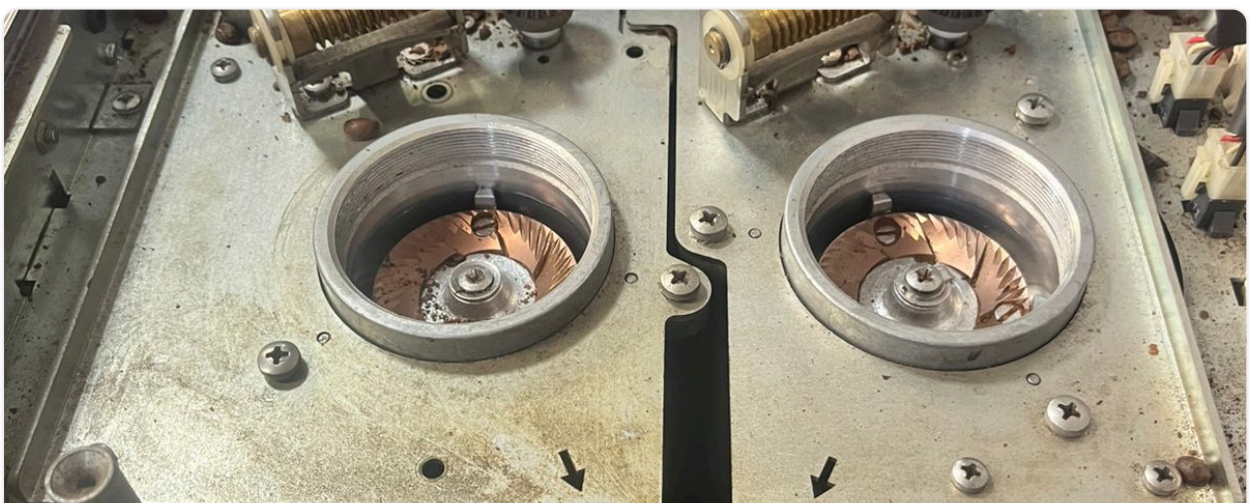

WhatsApp Image 2026-01-05 at 15.22.30

---

Mantenimiento Franquicias Mostaza