

INFORME TÉCNICO

06/01/2026



1. Datos Generales:

Local: Pompeya

Fecha: 06/01/2026

Número de Ticket: 106678

Técnico Responsable: Nahuel Loubiere

Tiempo de Trabajo: 03:00 hs.

2. EQUIPO

CAFETERA CIMBALLI (N° de Serie: 1842009)

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica integral correctiva sobre los sistemas de café, leche y control térmico del equipo.

SISTEMA DE CAFÉ: Se diagnosticó una obstrucción total en el ducto/tobogán de caída de café molido, lo que impedía el ingreso de producto al grupo erogador. Se procedió a la desobstrucción mecánica, limpieza técnica del ducto y mantenimiento profundo del grupo erogador para eliminar residuos compactados.

SISTEMA TÉRMICO: Se verificaron inconsistencias en la lectura de temperatura. Se realizó el reposicionamiento y ajuste de la sonda de temperatura de cámara, normalizando los parámetros de operación.

SISTEMA DE LECHE: Ante reportes de baja temperatura en el servicio de leche, se detectó una obstrucción parcial por acumulación de residuos grasos. Se realizó la limpieza manual correctiva del circuito hidráulico de leche para recuperar el flujo y la temperatura nominal.

4. Repuestos Utilizados

- Sin repuestos aplicados en esta etapa (Sujetos a solicitud urgente).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPO OPERATIVO. Se restablecieron las funciones básicas, aunque el rendimiento óptimo está comprometido por falta de mantenimiento químico.

6. Observaciones y Recomendaciones

- **ADVERTENCIA CRÍTICA:** Se constató que el local NO dispone de insumos químicos de limpieza (Rinza Urnex). El personal realiza los lavados únicamente con agua potable.
- **CONSECUENCIA TÉCNICA:** El agua no posee agentes desengrasantes, lo que ha provocado la solidificación de grasas lácteas en las válvulas y conductos. Esto genera fallas térmicas recurrentes, bloqueos y un desgaste prematuro de los componentes.
- **SOLICITUD DE REPUESTOS URGENTE:** Se requiere el reemplazo de:
 - 1 (Una) Resistencia de Grupo.
 - 1 (Una) Válvula ELF3.
 - Kit de reguladores de espuma.
- Se recomienda la provisión inmediata de insumos químicos para evitar daños mayores en el sistema hidráulico.

7. Registro Fotográfico


Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2026-01-06 at 23.17.36 (1)



WhatsApp Image 2026-01-06 at 23.17.36

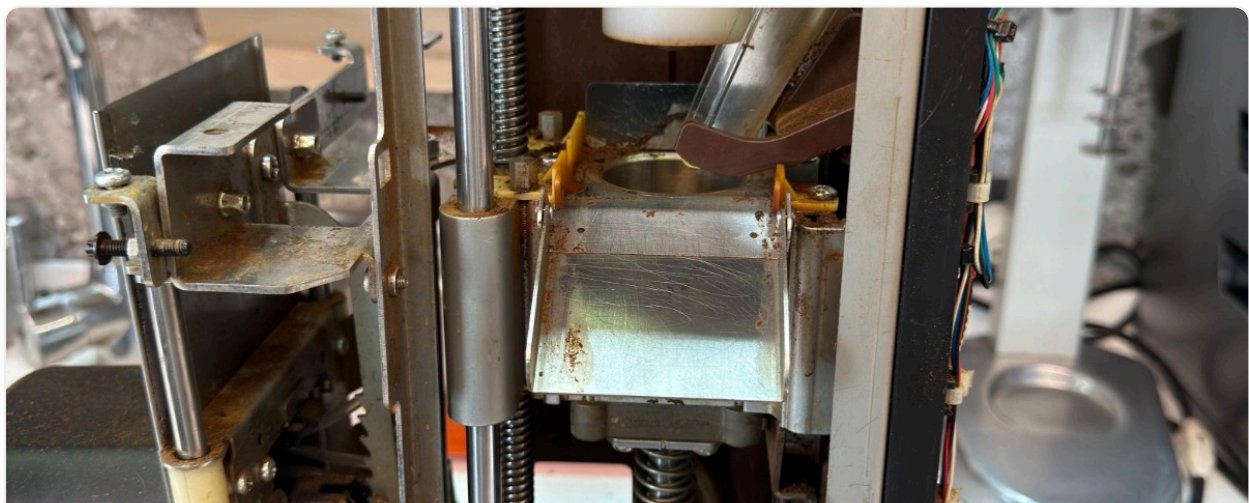


WhatsApp Image 2026-01-06 at 23.17.37 (1)



WhatsApp Image 2026-01-06 at 23.17.37 (2)



WhatsApp Image 2026-01-06 at 23.17.37 (3)

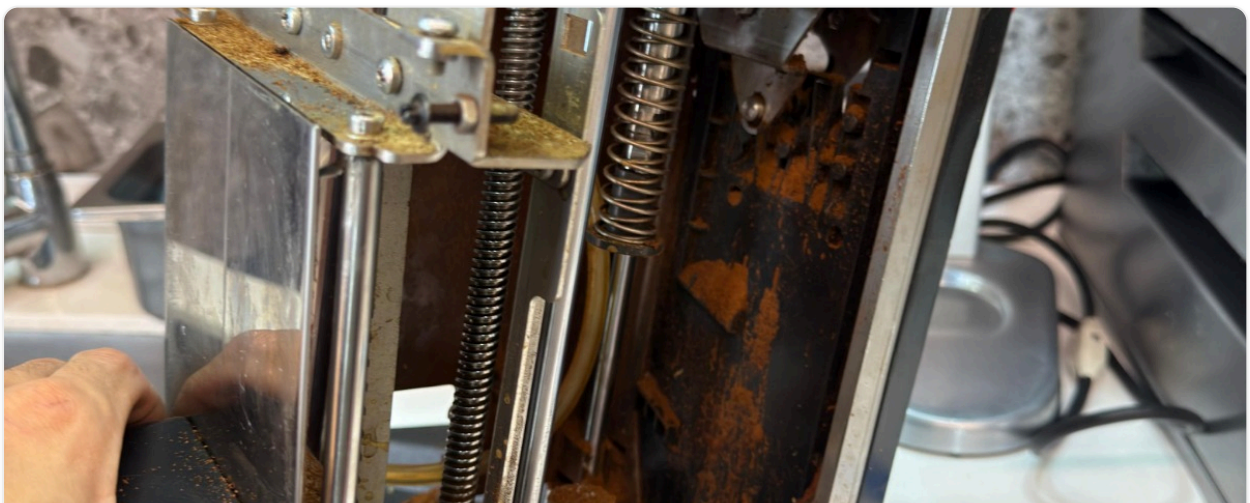

WhatsApp Image 2026-01-06 at 23.17.37



WhatsApp Image 2026-01-06 at 23.17.38 (1)



WhatsApp Image 2026-01-06 at 23.17.38

Mantenimiento Franquicias Mostaza