

INFORME TÉCNICO

04/01/2026



1. Datos Generales:

Local: Quilmes Peatonal

Fecha: 04/01/2026

Número de Ticket: 106399

Técnico Responsable: Bruno Leyes

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

Cafetera Cimbali

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva motivada por un bloqueo en el sistema de molienda e irregularidades en la salida de agua caliente.

SISTEMA DE MOLIENDA: Se diagnosticó una traba mecánica en el molino. Tras el desarme de la cámara de molienda, se detectó y extrajo un cuerpo extraño (trozo de madera) alojado entre las muelas, el cual impedía el giro del motor. Se realizó la limpieza técnica, la "puesta a cero" mecánica de las fresas y la recalibración de dosis y granulometría para garantizar un punto de extracción óptimo.

SALIDA DE AGUA CALIENTE: Se constató un flujo restringido en la lanza de agua para té. Se identificó el filtro difusor (aireador) del extremo de la lanza completamente obstruido por sedimentos de sarro (calcificación). Se procedió a la limpieza profunda y desincrustación química de la pieza, restableciendo el caudal normal de salida.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Desbloqueo técnico y desincrustación).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPO OPERATIVO. Todos los módulos (molienda y agua) funcionando correctamente.

6. Observaciones y Recomendaciones

- Se recomienda al personal del local verificar visualmente el grano de café antes de cargar las tolvas para prevenir el ingreso de cuerpos extraños que bloqueen los molinos.
- **Mantenimiento Preventivo:** Se sugiere realizar limpiezas periódicas de los aireadores de agua caliente para evitar futuras obstrucciones por sarro.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico




WhatsApp Image 2026-01-05 at 20.13.09



WhatsApp Image 2026-01-05 at 20.13.10 (1)



WhatsApp Image 2026-01-05 at 20.13.10 (2)

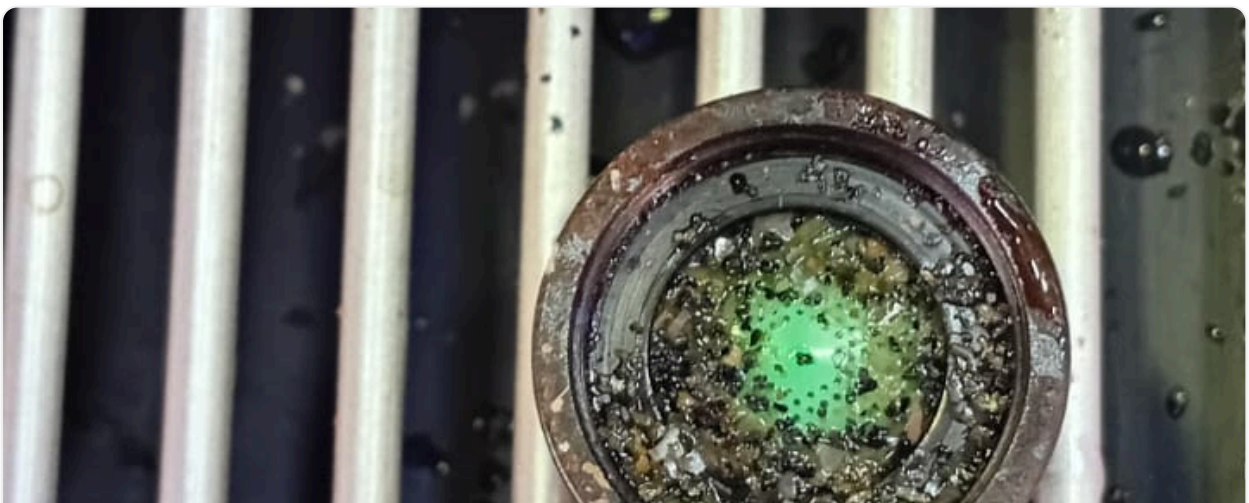

WhatsApp Image 2026-01-05 at 20.13.10

Mantenimiento Franquicias Mostaza