

INFORME TÉCNICO

26/12/2025



1. Datos Generales:

Local: Quilmes

Fecha: 26/12/2025

Número de Ticket: 105226

Técnico Responsable: Lucas Ale

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

Cafeteras Cimbali N° 1 y N° 2

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica en ambos equipos de la sucursal para asegurar su correcto funcionamiento.

CAFETERA N° 1: Se ejecutó el control preventivo y la calibración de parámetros de extracción en ambos molinos (MM1 y MM2). Se ajustó la granulometría de la molienda para optimizar la calidad del café despachado.

CAFETERA N° 2: Se atendió el reporte por falla de calentamiento (equipo no alcanzaba temperatura operativa). El diagnóstico detectó que el termostato de seguridad (térmico) de la caldera se encontraba activado/abierto, interrumpiendo el circuito de alimentación de las resistencias. Se procedió al rearme manual (reset) del dispositivo de seguridad, verificándose posteriormente que el equipo recuperó la temperatura de operación normal.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Calibración y reseteo manual).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO


AMBOS EQUIPOS OPERATIVOS. Funcionando dentro de los parámetros esperados.

6. Observaciones y Recomendaciones

- **Seguimiento (Cafetera 2):** Se recomienda al personal del local observar el comportamiento de la cafetera N° 2. Ante una nueva interrupción del calentamiento, se deberá programar una visita para revisar posibles fallas en el presostato o en la sonda de temperatura.

7. Registro Fotográfico


Registro Fotográfico

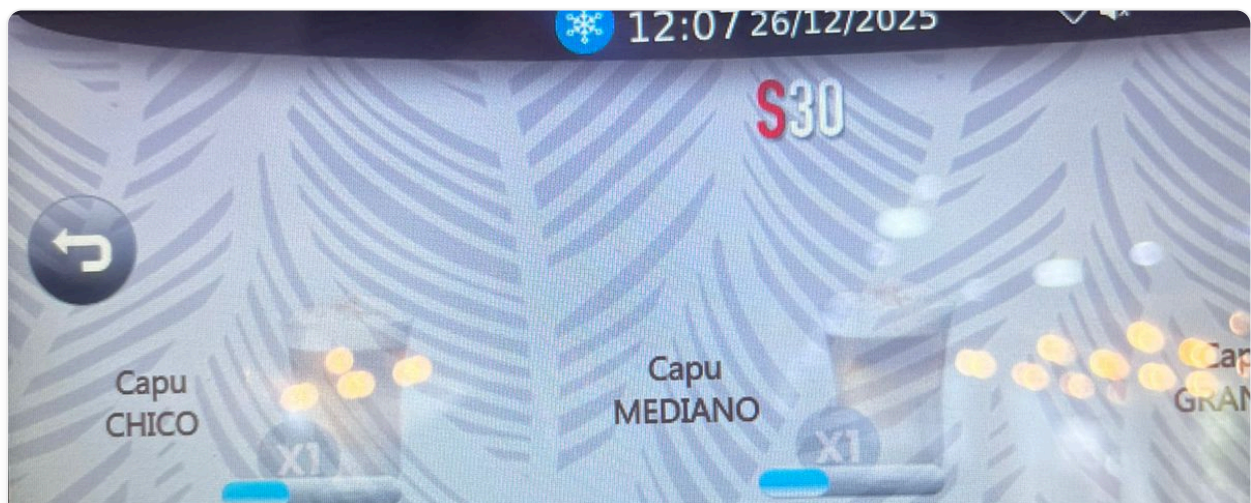

WhatsApp Image 2025-12-26 at 15.27.54




WhatsApp Image 2025-12-26 at 15.27.55 (1)

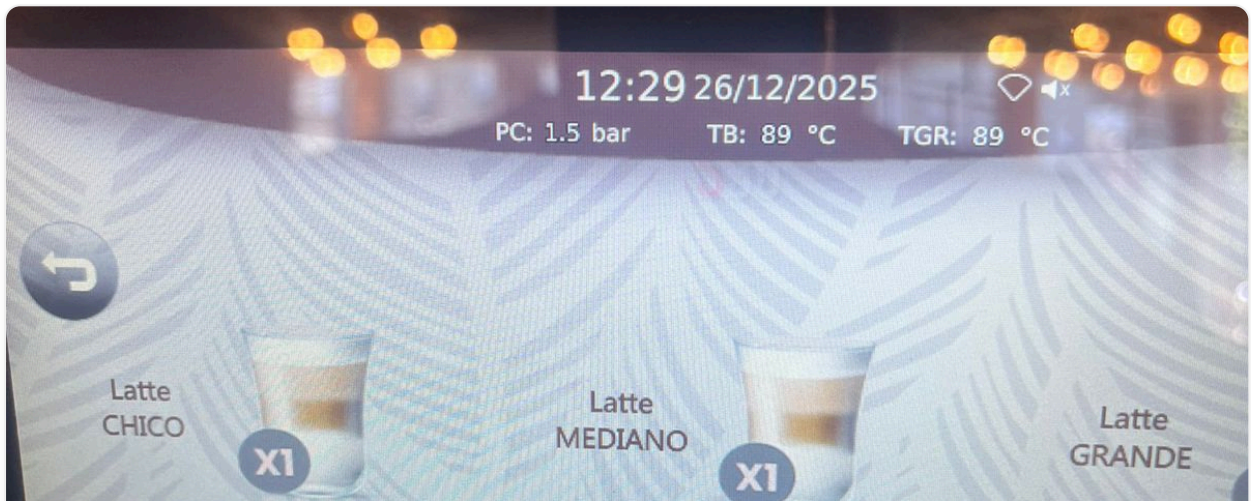

WhatsApp Image 2025-12-26 at 15.27.55



WhatsApp Image 2025-12-26 at 15.27.56 (1)

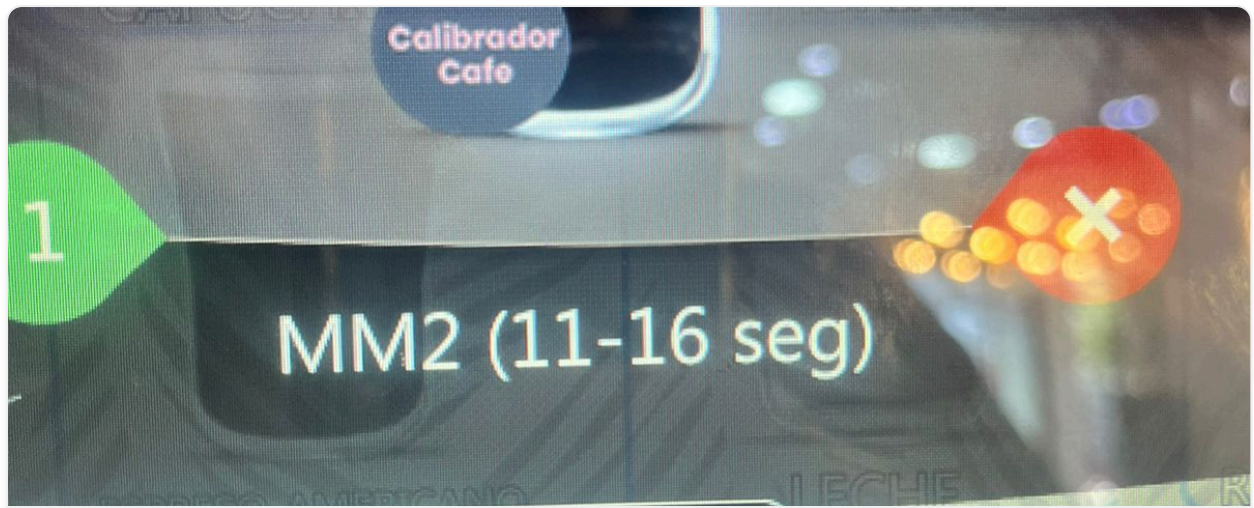

WhatsApp Image 2025-12-26 at 15.27.56

Mantenimiento Franquicias Mostaza