

INFORME TÉCNICO

17-12-2025



1. Datos Generales:

Local: Republica de los Niños

Fecha: 17-12-2025

Número de Ticket: 104189

Técnico Responsable: Lucas Ale

Tiempo de Trabajo: 4hs

2. EQUIPO

Cafetera Cimbali

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se procedió a sustraer la caldera principal para realizar una limpieza integral debido a la presencia severa de sarro. Durante la inspección, se detectó una pequeña fuga en los dos codos de 6mm situados en la parte superior de la caldera grande. Asimismo, se realizó la calibración de los cafés, ajustando tanto el tiempo como la calidad de la molienda. Se observó que la manguera de leche original era insuficiente en longitud; el local realizó una solución provisoria con acoples, por lo que se recomienda la instalación de una manguera adecuada de 50cm o el uso de una lecherita lateral.

4. Repuestos Utilizados

- Dos (2) codos nacionales de 6mm.
- Manguera de leche de 50cm o lecherita (Recomendado).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

El equipo se encuentra en estado operativo, con los parámetros de molienda calibrados y la caldera libre de obstrucciones por sarro.

6. Observaciones y Recomendaciones

Se recomienda sustituir los codos de 6mm para prevenir futuras fugas. Es crítica la instalación de un ablandador de agua para evitar la acumulación prematura de sarro, lo cual podría dejar la cafetera fuera de servicio nuevamente. Se sugiere además normalizar la conexión de la manguera de leche según lo detallado.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2025-12-17 at 16.32.47 (1)



WhatsApp Image 2025-12-17 at 16.32.47




WhatsApp Image 2025-12-17 at 16.32.48 (1)



WhatsApp Image 2025-12-17 at 16.32.48 (2)



WhatsApp Image 2025-12-17 at 16.32.48 (3)

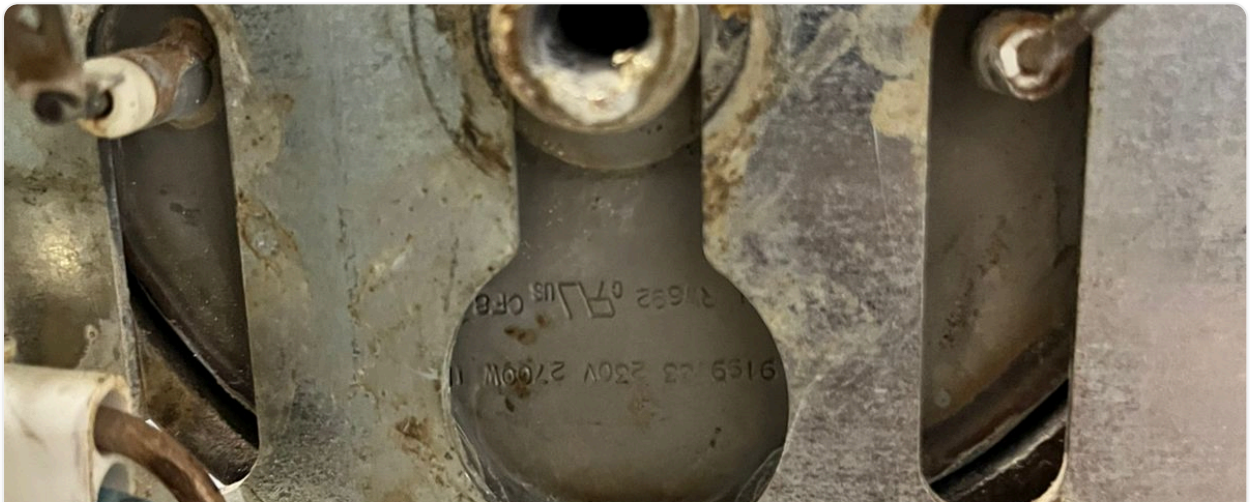

WhatsApp Image 2025-12-17 at 16.32.48

Mantenimiento Franquicias Mostaza