

INFORME TÉCNICO

07/01/2026



1. Datos Generales:

Local: San Martín Auto

Fecha: 07/01/2026

Número de Ticket: 106690

Técnico Responsable: Lucas Ale

Tiempo de Trabajo: 03:30 hs.

2. EQUIPO

CAFETERA CIMBALLI (N° de Serie: 1978013)

***Nota:** Se utilizó el equipo con N° de Serie 1970909 como donante de componentes.*

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva compleja para resolver una falla de suministro hídrico (Error 66) y degradación de la calidad del café.

SISTEMA HIDRÁULICO (ERROR 66): Se diagnosticó un bloqueo total en el circuito de entrada de agua. Al desmontar la bomba rotativa, se encontró el filtro de ingreso saturado de partículas de caucho/goma. Se verificó que el agua de red llegaba correctamente al sensor volumétrico, confirmando un daño interno en la bomba por ingesta de residuos.

RESOLUCIÓN: Ante la urgencia, se procedió al trasplante de la bomba de agua de un equipo fuera de servicio (donante) presente en el local, previa autorización. Se restableció la presión nominal del sistema.

DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA: Al realizar purgas preventivas en la línea de alimentación, se constató el desprendimiento continuo de restos de caucho provenientes del flexible metálico de red. Se dictaminó que el componente se encuentra en estado de descomposición interna.

SISTEMA DE CAFÉ: Se detectó una extracción inconsistente (café aguado). Se realizó la "puesta a cero" mecánica y la calibración integral de ambos molinos (MM1 y MM2) para estandarizar la granulometría y el tiempo de contacto.

4. Repuestos Utilizados

- 1 (Una) Bomba de agua rotativa (Transplantada de equipo donante 1970909).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPO OPERATIVO. Sin embargo, la operatividad es vulnerable hasta que se reemplace el flexible de alimentación.

6. Observaciones y Recomendaciones

- **ADVERTENCIA URGENTE:** Es imperativo reemplazar el **flexible de alimentación de agua de red** de forma inmediata. El actual está desprendiendo material que dañará nuevamente la bomba de reemplazo y obstruirá electroválvulas.
- Se recomienda la reposición de la bomba de agua para el equipo donante para restituir su integridad de componentes.
- Se verificó el correcto funcionamiento tras el trasplante, sin fugas ni errores lógicos.

7. Registro Fotográfico


Registro Fotográfico




WhatsApp Image 2026-01-07 at 09.31.43 (1)



WhatsApp Image 2026-01-07 at 09.31.43

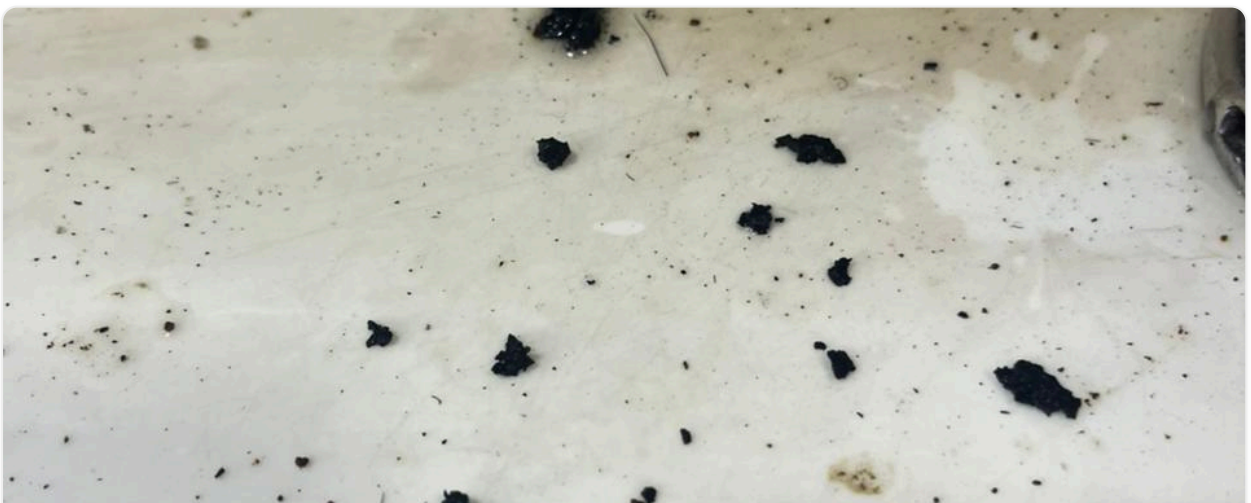


WhatsApp Image 2026-01-07 at 09.31.46 (1)

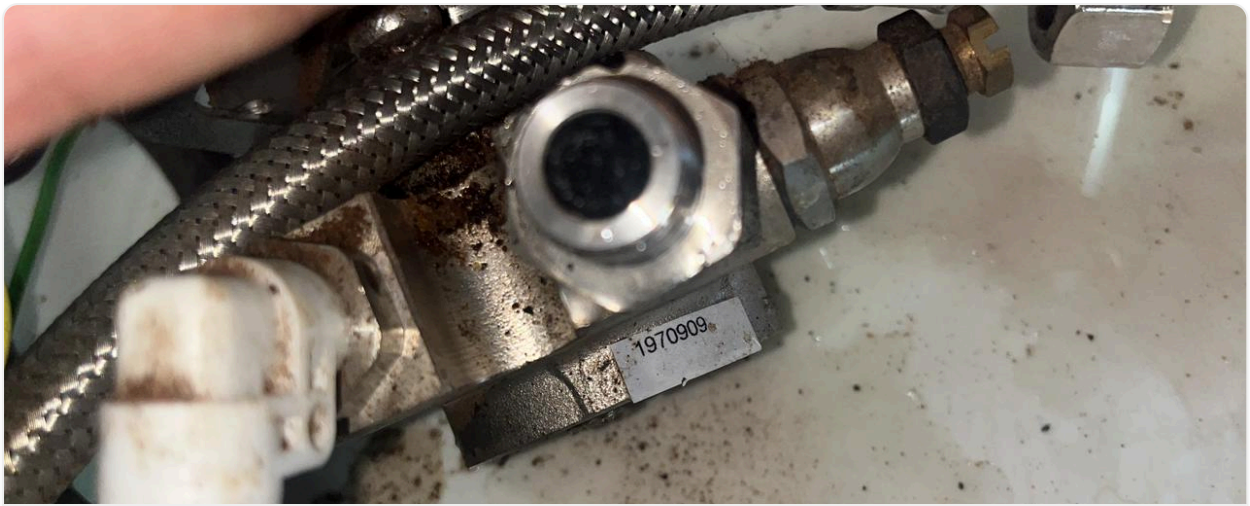


WhatsApp Image 2026-01-07 at 09.31.46




WhatsApp Image 2026-01-07 at 09.31.48

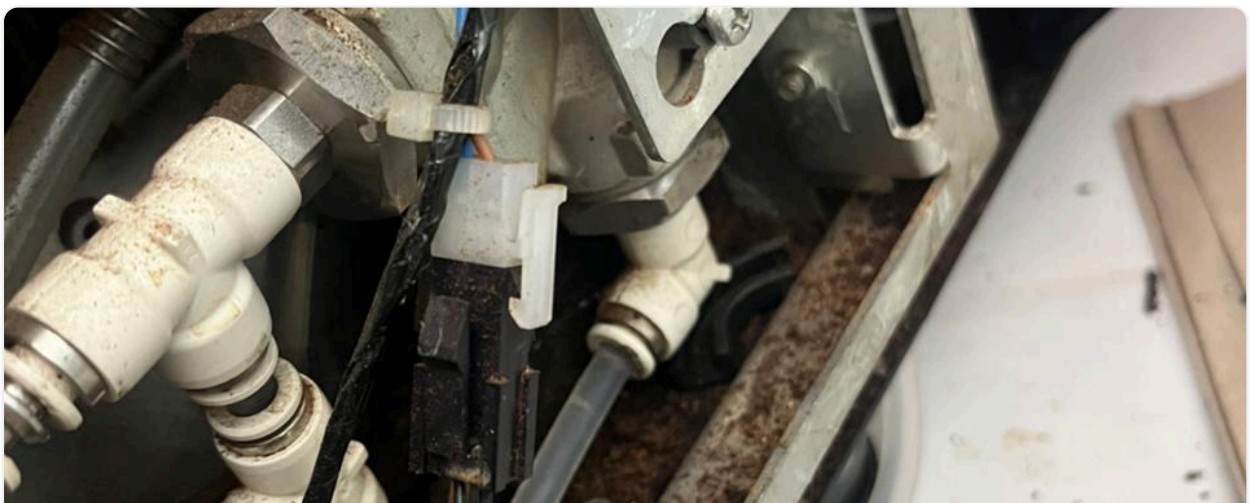

WhatsApp Image 2026-01-07 at 09.31.49

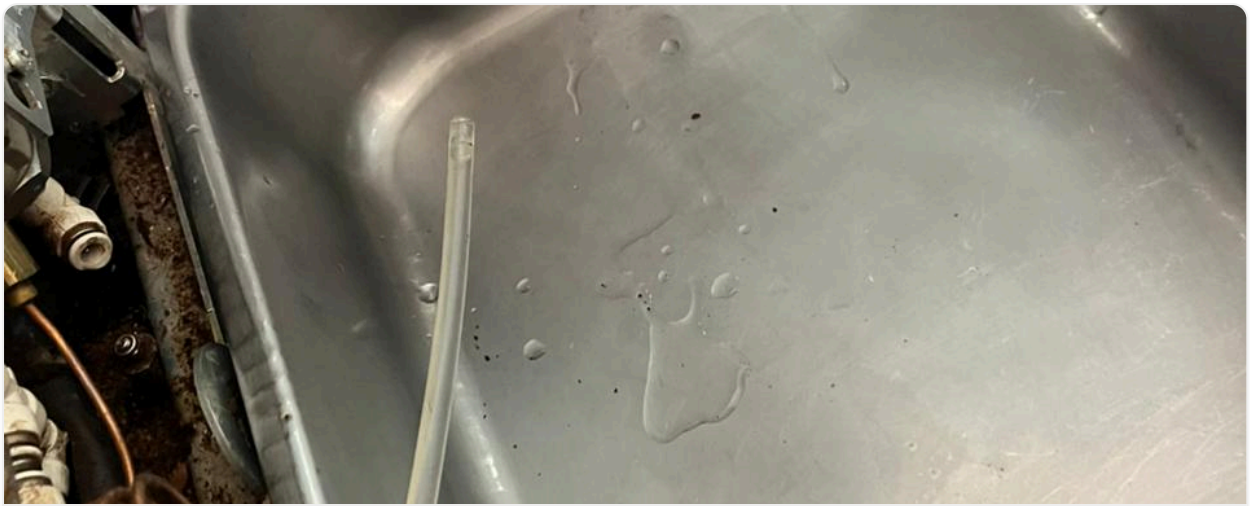

WhatsApp Image 2026-01-07 at 09.32.09

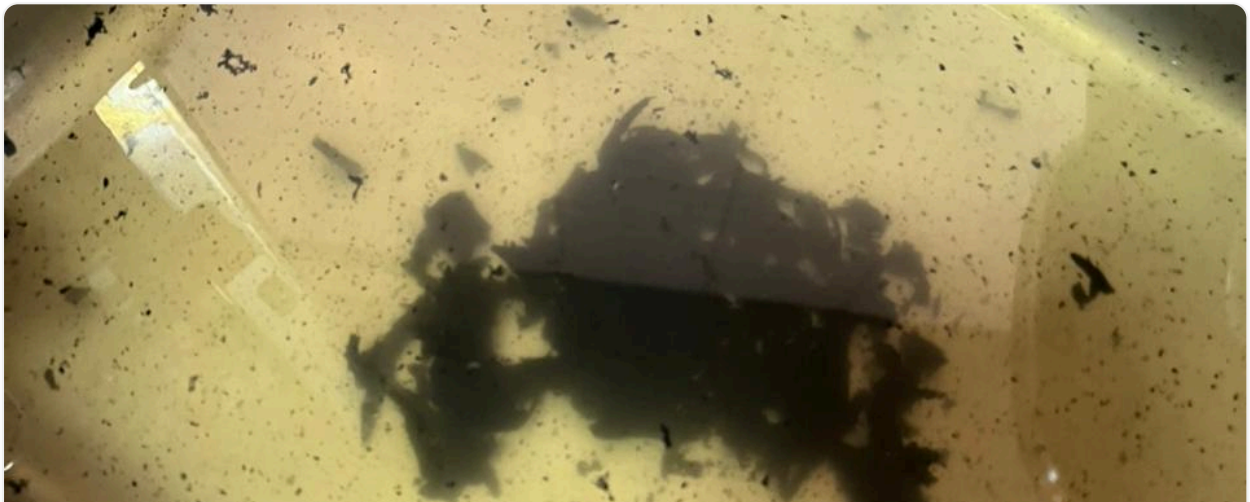

WhatsApp Image 2026-01-07 at 09.32.11 (1)



WhatsApp Image 2026-01-07 at 09.32.11



WhatsApp Image 2026-01-07 at 09.32.12 (1)



WhatsApp Image 2026-01-07 at 09.32.12 (2)



WhatsApp Image 2026-01-07 at 09.32.12



WhatsApp Image 2026-01-07 at 09.32.13 (1)



WhatsApp Image 2026-01-07 at 09.32.13

Mantenimiento Franquicias Mostaza