

INFORME TÉCNICO

02/01/2026



1. Datos Generales:

Local: Villa del Parque

Fecha: 02/01/2026

Número de Ticket: 106041

Técnico Responsable: Mauro Huzak

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

Cafetera Cimbali

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva y de mantenimiento preventivo integral en el equipo.

SISTEMA TÉRMICO: Se atendió el reporte por falta de calentamiento. Tras el diagnóstico, se detectó la activación de los termostatos de seguridad (térmicos) de la caldera. Se procedió al rearme manual (reset) de los dispositivos y se realizó el seguimiento del ciclo térmico, verificando que el equipo recuperó la temperatura operativa y realiza el corte por presostato/sonda correctamente.

MANTENIMIENTO DE GRUPO: Se ejecutó el procedimiento de limpieza profunda (backflush) de los grupos erogadores utilizando productos químicos específicos para eliminar la acumulación de aceites y sedimentos de café, garantizando la higiene y calidad del producto.

SISTEMA HIDRÁULICO: Se intervino la salida de agua caliente por una pérdida constante (goteo). Se realizó el desarme de la válvula, limpieza del asiento y reajuste

mecánico. Se verificó el cese de la fuga y el correcto flujo de agua.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Mantenimiento, ajustes y reseteo técnico).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO


EQUIPO OPERATIVO. Funcionando dentro de los parámetros normales de presión y temperatura.

6. Observaciones y Recomendaciones


- **Control Operativo:** El equipo se entrega en funcionamiento óptimo y sin fugas visibles. Se recomienda al personal mantener la higiene diaria de los grupos para prevenir obstrucciones.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico

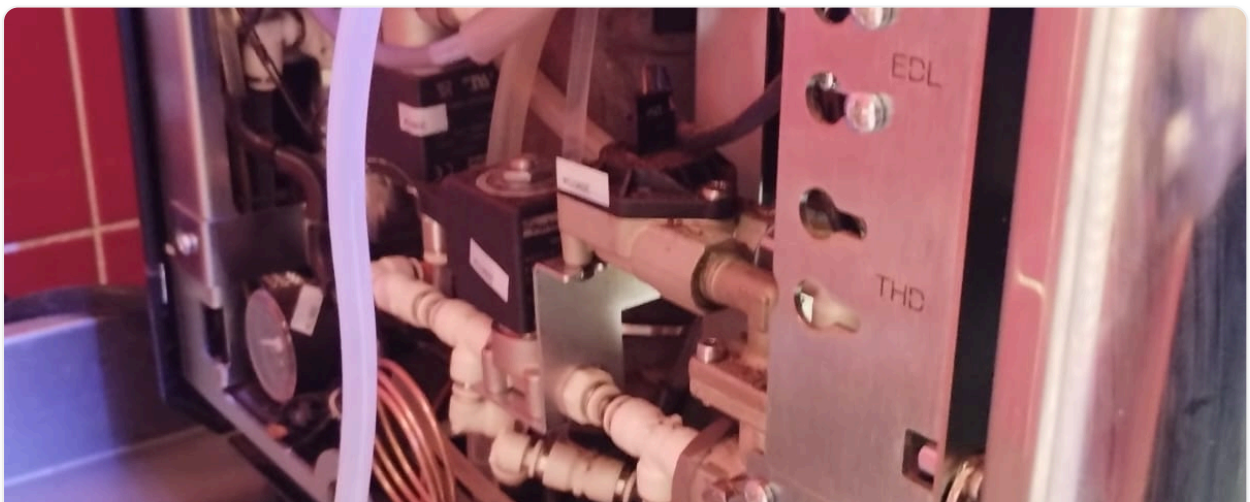

WhatsApp Image 2026-01-02 at 17.13.46 (1)

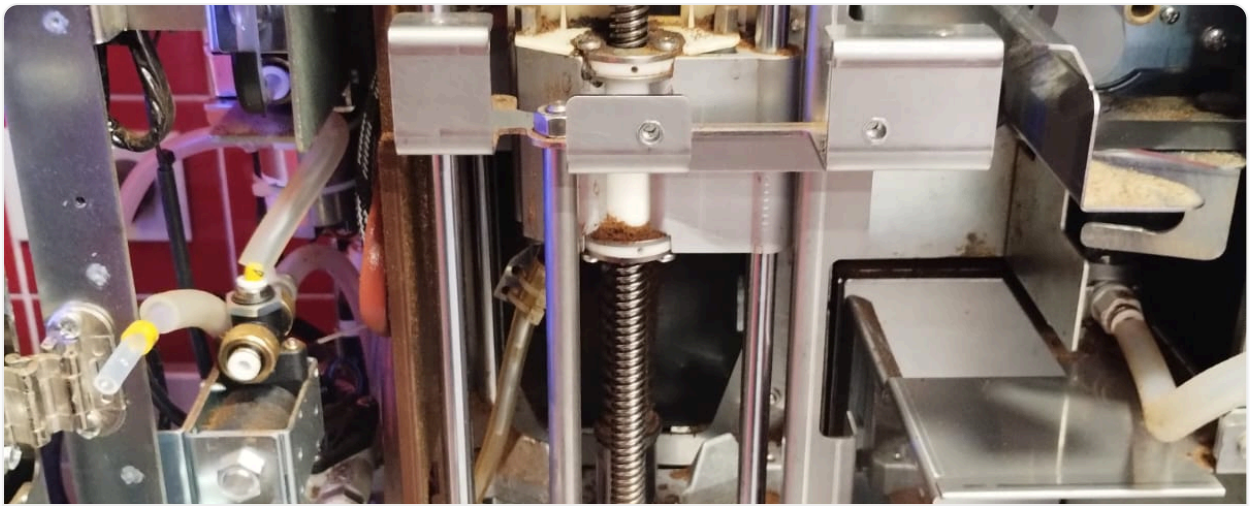

WhatsApp Image 2026-01-02 at 17.13.46 (2)



WhatsApp Image 2026-01-02 at 17.13.46



WhatsApp Image 2026-01-02 at 17.13.47 (1)



WhatsApp Image 2026-01-02 at 17.13.47



WhatsApp Image 2026-01-02 at 19.38.36

Mantenimiento Franquicias Mostaza