

INFORME TÉCNICO

16-12-25



INFORME TÉCNICO DE SERVICIO

1. DATOS GENERALES:

Local: Villa del Parque

Fecha: 16-12-25

Número de Ticket: 104124

Técnico Responsable: Lucas Ale

Tiempo de Trabajo: 2 hs

2. EQUIPO

CAFETERA CIMBALI

3. DETALLE DEL TRABAJO REALIZADO Se procedió a la intervención técnica del equipo tras reportarse fallas en el sistema de molienda. Mediante inspección visual interna, se detectó una obstrucción mecánica en el molino número 1 (MM1).

Las acciones realizadas fueron:

Desarme parcial del sistema de tolvas para acceder a las muelas.

Extracción de un cuerpo extraño alojado en el interior del mecanismo (identificado visualmente como un fragmento de madera o rama pequeña).

Desbloqueo del motor de molienda.

Ejecución del procedimiento de "Puesta a 0" para reajustar la distancia de las muelas

tras el incidente.

Calibración completa del molino MM1 para asegurar la consistencia correcta del café.

4. REPUESTOS UTILIZADOS [No se detectó uso de repuestos - Solo limpieza y mano de obra]

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO OPERATIVO. La cafetera se encuentra funcionando, con el sistema de molienda destrabado y calibrado.

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES Se detectó que, como medida paliativa durante la falla, el personal del local transfirió la configuración de todas las recetas para que funcionaran exclusivamente con el molino 2 (MM2).

Recomendación Crítica: Es necesario que el local disponga de un dispositivo de almacenamiento externo (pendrive) para realizar la carga y redistribución de las recetas nuevamente, de modo que el equipo utilice ambos molinos (MM1 y MM2) como corresponde a su operación normal.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Registro Fotográfico



Imagen 1



Imagen 2

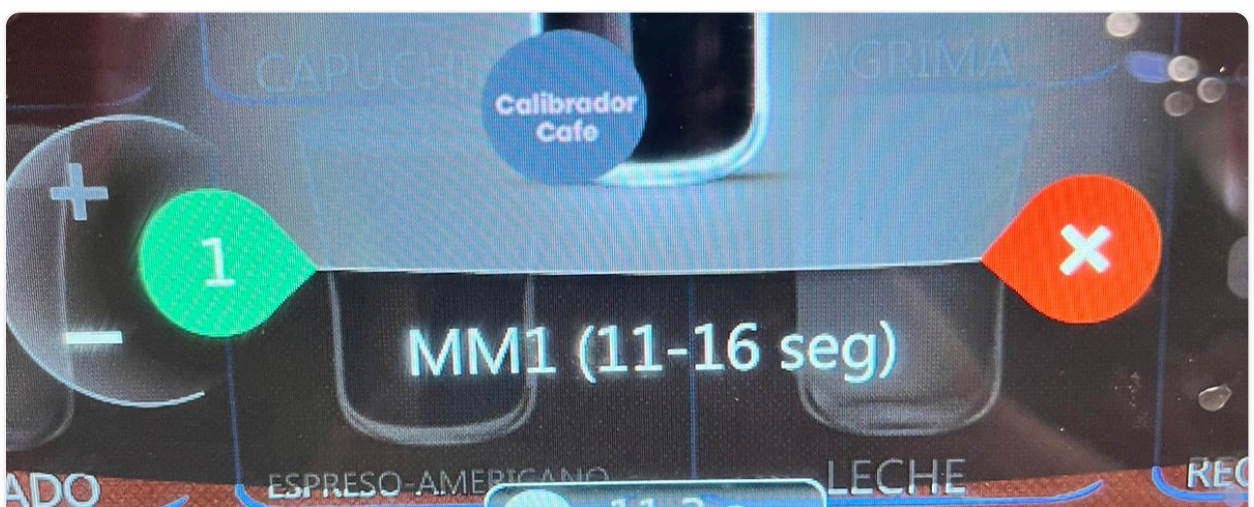


Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6

Mantenimiento Franquicias Mostaza