

INFORME TÉCNICO

09/01/2026



INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Ticket N°: 107160

1. Datos de la Intervención

Fecha: 09/01/2026

Cliente / Sucursal: Local Boedo

Técnico Responsable: Bruno Leyes

Tiempo de Labor: 01:00 hs.

2. ESTADO DEL EQUIPO

Estado Final: ● OPERATIVA

3. Detalle Técnico de la Intervención

Sistema de Vapor y Leche:

Diagnóstico: Se detectó falta de espuma y flujo de vapor restringido.

Hallazgo: El chicler (gigleur) del circuito de vapor se encontraba obstruido y colocado en posición invertida.

Resolución: Se realizó la desobstrucción del componente y se instaló con la orientación correcta, restableciendo el paso de vapor y la emulsión.

Calibración y Ajustes:

Molienda: Se calibraron las moliendas para mejorar la calidad de extracción del café.

Hidráulica: Se reguló la presión de la bomba de agua para ajustarla a los valores operativos.

Configuración: Se modificó la programación de la bebida "Espresso Doble". Se añadió una repetición al ciclo, ya que la configuración anterior dosificaba un volumen insuficiente.

4. Recomendaciones y Repuestos

Para asegurar el rendimiento sostenido del equipo y evitar variaciones en el producto, se sugiere planificar el recambio de los siguientes componentes desgastados:

Kit de Muelas (ambas moliendas).

Válvula ELF3.

Kit de O-rings del grupo.

Firma del Técnico:

Bruno Leyes

Registro Fotográfico




WhatsApp Image 2026-01-09 at 16.11.45 (1)



WhatsApp Image 2026-01-09 at 16.11.45



WhatsApp Image 2026-01-09 at 16.11.46

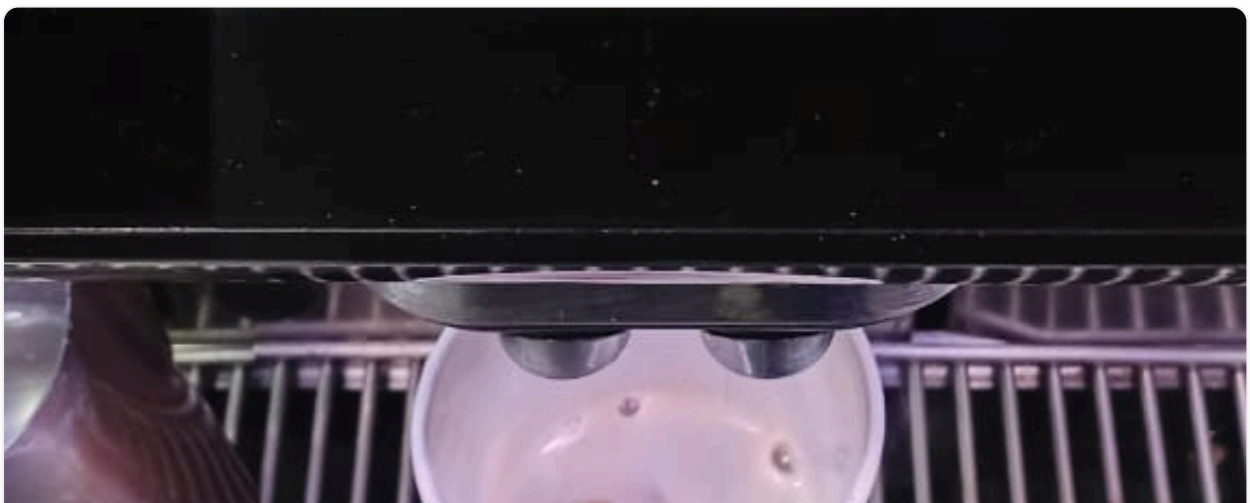


WhatsApp Image 2026-01-09 at 16.11.47 (1)



WhatsApp Image 2026-01-09 at 16.11.47 (2)



WhatsApp Image 2026-01-09 at 16.11.47 (3)

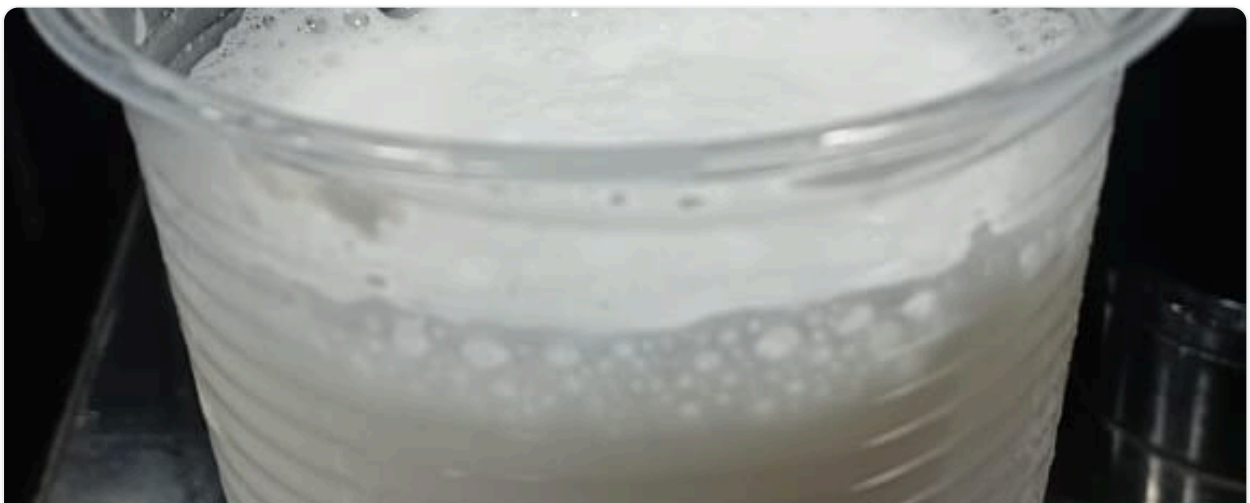

WhatsApp Image 2026-01-09 at 16.11.47

Mantenimiento Franquicias Mostaza