

# INFORME TÉCNICO

23-12-2025



## 1. Datos Generales:

---

**Local:** Boedo

**Fecha:** 23-12-2025

**Número de Ticket:** 104547

**Técnico Responsable:** Bruno Leyes

**Tiempo de Trabajo:** 3 hs

## 2. EQUIPO

---

**Cafetera Cimbali**

---

## 3. Detalle del Trabajo Realizado

---

Se realizó el desarmado y limpieza integral del grupo de erogación. Durante la inspección, se detectó el resorte del tope inferior del pistón fuera de su posición nominal, condición que impedía la elevación completa de la pastilla de café, ocasionando acumulación de residuos sólidos tanto en el interior del grupo como en la estructura interna de la máquina. Asimismo, se constató el desgaste avanzado del pistón superior. Se procedió a la limpieza técnica de los molinos (MM1 y MM2) y de los sistemas de emulsión (bomba de leche, ESM y ED), los cuales presentaban obstrucciones por acumulación de materia grasa, afectando la calidad del llenado y la textura de la espuma.

## 4. Repuestos Utilizados

---

- Muelas inferiores y superiores (MM1 y MM2)
- Resorte de tope inferior del grupo
- Válvula ELF3 (Faltante para reposición)

## 5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

---

EQUIPO OPERATIVO. Se restablecieron los parámetros de limpieza y flujo, aunque se requiere el reemplazo de componentes específicos para garantizar la vida útil.

## 6. Observaciones y Recomendaciones

---

Se recomienda de carácter obligatorio mejorar la frecuencia y rigurosidad del ciclo de limpieza automática con detergente específico. La acumulación detectada en el sistema de leche es consecuencia directa de una dosificación insuficiente de jabón o de la omisión de los ciclos de mantenimiento preventivo diario.

## 7. Registro Fotográfico

---


### Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2025-12-18 at 15.12.06 (1)



WhatsApp Image 2025-12-18 at 15.12.06

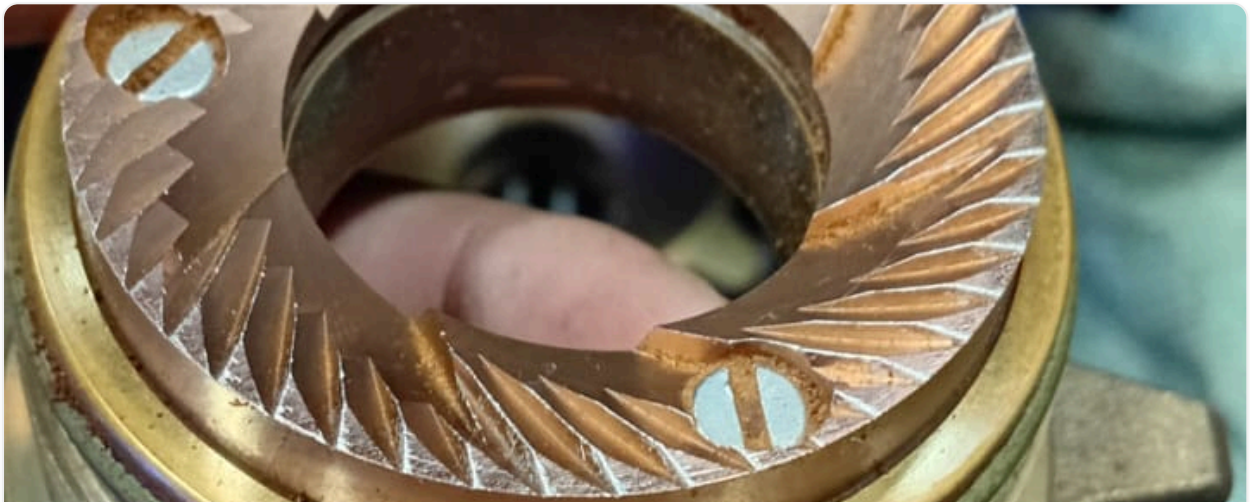

WhatsApp Image 2025-12-18 at 15.12.07 (1)



WhatsApp Image 2025-12-18 at 15.12.07

---

Mantenimiento Franquicias Mostaza