

INFORME TÉCNICO

17/01/2026



INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Ticket N°: 108469

1. Datos de la Intervención

Fecha: 17/01/2026

Cliente / Sucursal: Local Boedo

Técnico Responsable: Nicolas Franco

Tiempo de Labor: 02:00 hs

2. EQUIPO INTERVENIDO

Artefacto: Máquina de Café

Marca: La Cimbali

N° de Serie: 1860967

Estado Final: ● OPERATIVA

3. Detalle Técnico de la Intervención

Sistema de Drenaje / Eléctrico:

Incidencia: Reporte de activación del disyuntor diferencial.

Diagnóstico: Se encontró el desagüe de la Válvula G (expansión/lavado) obstruido por residuos de café. Esto provocó un desborde interno de agua.

Resolución: Desobstrucción y limpieza del conducto de drenaje.

Verificación: Tras solucionar la fuga y secar el sector afectado, se ejecutó un ciclo de lavado completo sin que se repita el salto de la protección eléctrica.

Sistema de Leche:

Incidencia: Salida de leche sin espuma.

Diagnóstico: Se detectaron obstrucciones en dos puntos críticos:

Chicler (Gigleur) de la bomba: Tapado.

Filtro de Leche: Tapado.

Trabajos Realizados: Limpieza técnica de ambos componentes y calibración posterior del sistema de aireación.

4. Recomendaciones de Mantenimiento

Higiene Operativa: Las obstrucciones en el circuito de leche son indicativas de acumulación de residuos grasos. Se reitera la necesidad de realizar los ciclos de lavado diarios utilizando el producto químico específico (detergente/líquido), ya que el agua sola no es suficiente para prevenir estos bloqueos.


Firma del Técnico:

Nicolas Franco


Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2026-01-17 at 17.54.28 (1)

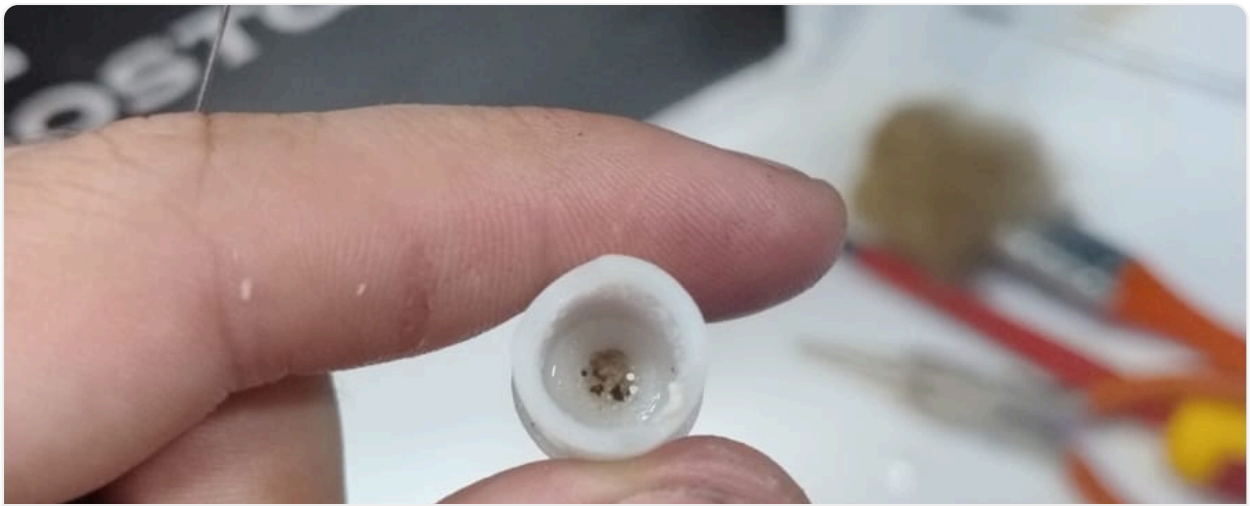


WhatsApp Image 2026-01-17 at 17.54.28 (2)

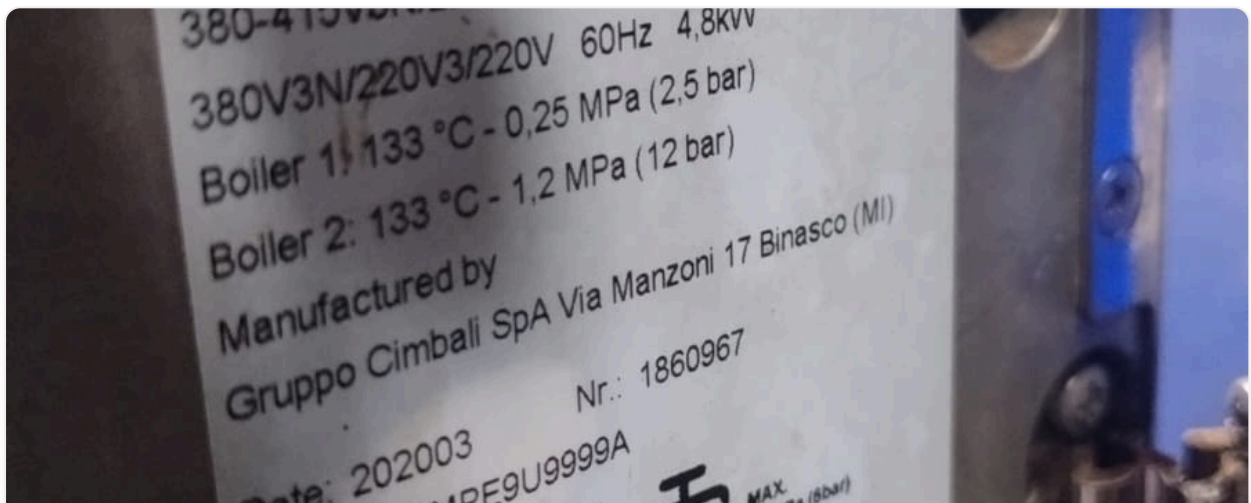

WhatsApp Image 2026-01-17 at 17.54.28



WhatsApp Image 2026-01-17 at 17.54.29 (1)

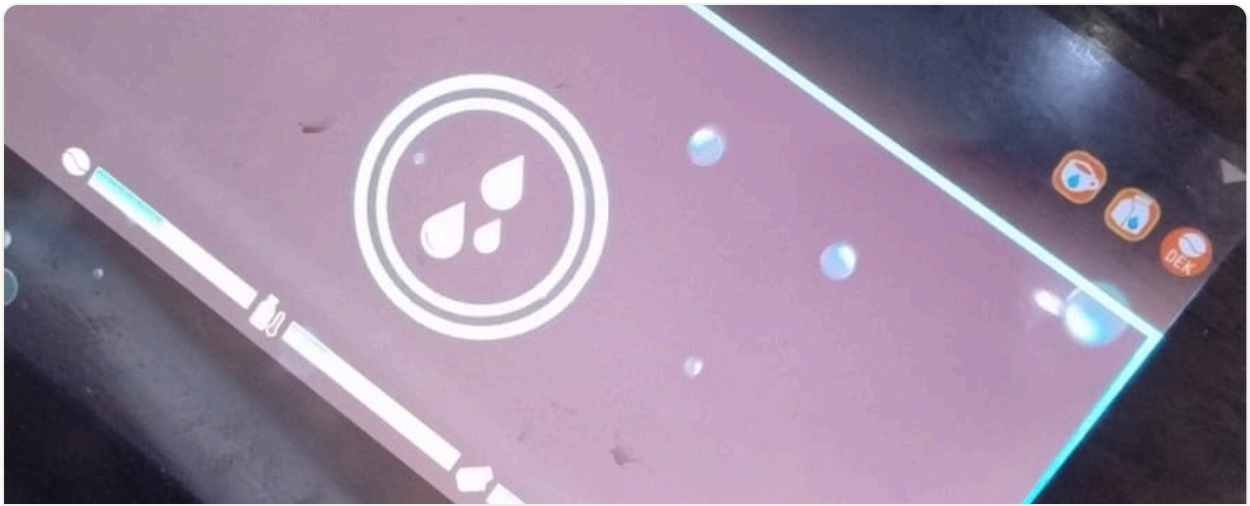

WhatsApp Image 2026-01-17 at 17.54.29

Mantenimiento Franquicias Mostaza