

INFORME TÉCNICO

02/01/2026



1. Datos Generales:

Local: Cabildo

Fecha: 02/01/2026

Número de Ticket: 105963

Técnico Responsable: Nicolas Franco

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

Cafetera Cimbali

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva motivada por bloqueos intermitentes y alertas electrónicas en el sistema.

SISTEMA DE MOLIENDA: Se procedió a la inspección del Molino 1 (MM1), detectándose la presencia de un cuerpo extraño (fragmento plástico) alojado en la cámara de molienda, lo cual provocaba trabas intermitentes. Se realizó la extracción del objeto y la limpieza profunda de la cámara. Posteriormente, se ejecutó la "puesta a cero" mecánica de las fresas y el ajuste fino de dosificación mediante control gravimétrico para garantizar la consistencia en el gramaje.

SISTEMA ELECTRÓNICO: Se diagnosticó la causa del Código de Error 54 presente en el display. Se determinó que el sensor de temperatura del grupo se encuentra dañado/cortado. Si bien esta falla no impide el despacho de café, inhabilita la lectura térmica precisa en el punto de erogación.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Desbloqueo y calibración técnica).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPO OPERATIVO (CON ALERTA ACTIVA). El equipo se encuentra despachando producto con normalidad, pero mantiene el Error 54 por falla de sensor.

6. Observaciones y Recomendaciones


- **Desgaste de Fresas:** Se constató un desgaste muy avanzado en las muelas de molienda, lo cual compromete la estabilidad de la calibración y la vida útil de los ajustes realizados.
- **Mantenimiento Pendiente:** Se recomienda el cambio imperativo de fresas y el reemplazo del sensor de temperatura para normalizar el sistema electrónico.
- **Repuestos Requeridos:** 1 (Un) Kit de Muelas/Fresas y 1 (Un) Sensor de temperatura de grupo.

7. Registro Fotográfico


Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2026-01-02 at 19.38.36

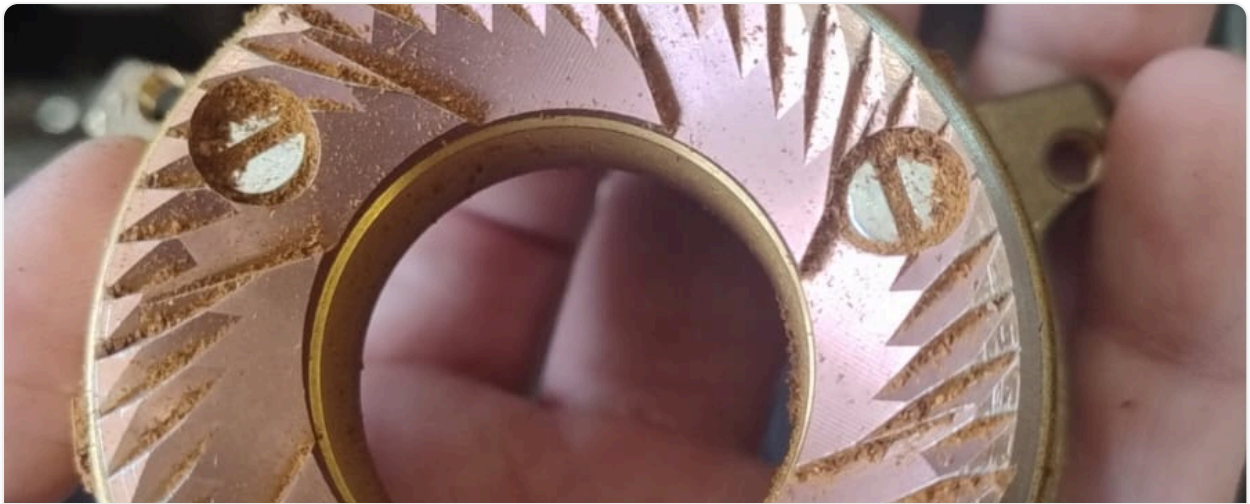

WhatsApp Image 2026-01-02 at 19.38.40

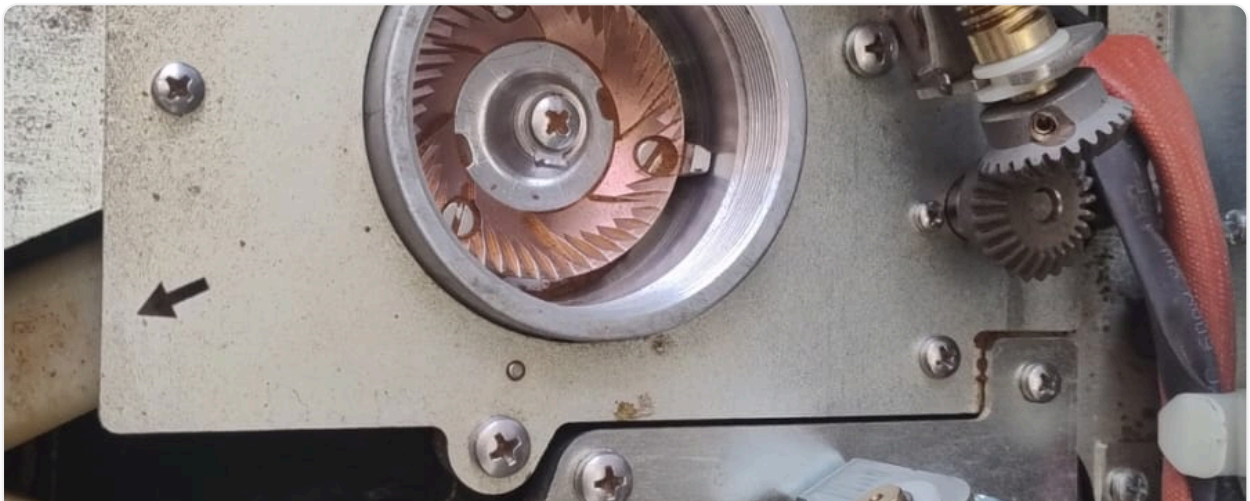

WhatsApp Image 2026-01-02 at 19.38.41 (1)



WhatsApp Image 2026-01-02 at 19.38.41

Mantenimiento Franquicias Mostaza