

INFORME TÉCNICO

09/01/2026



INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Ticket N°: 107183

1. Datos de la Intervención

Fecha: 09/01/2026

Cliente / Sucursal: Local Cabildo

Técnico Responsable: Nicolas Franco

Tiempo de Labor: 02:00 hs.

2. EQUIPO INTERVENIDO

Artefacto: Máquina de Café

Marca: La Cimbali

N° de Serie: 1840650

Estado Final: ● OPERATIVA (CON CÓDIGO DE ERROR)

3. Detalle Técnico de la Intervención

Sistema de Molienda:

Diagnóstico: Bloqueo mecánico en las muelas.

Causa: Se detectó acumulación de café envejecido y compactado ("duro") dentro de la cámara.

Trabajos Realizados:

Desarme del mecanismo y limpieza profunda para remover la obstrucción.

Ejecución de puesta a cero.

Calibración de parámetros para normalizar la extracción.

4. Observaciones y Pendientes

Código de Falla: El equipo muestra en pantalla el "Error 54".

Diagnóstico: Esto corresponde a una falla en el sensor de temperatura del grupo. Si bien el equipo permite la operación, la lectura térmica no es la correcta.

5. Solicitud de Repuestos

Se solicita el reemplazo del siguiente componente para eliminar el código de error:

1 (Un) Sensor de temperatura de Grupo.


Firma del Técnico:

Nicolas Franco

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2026-01-09 at 22.19.43 (1)

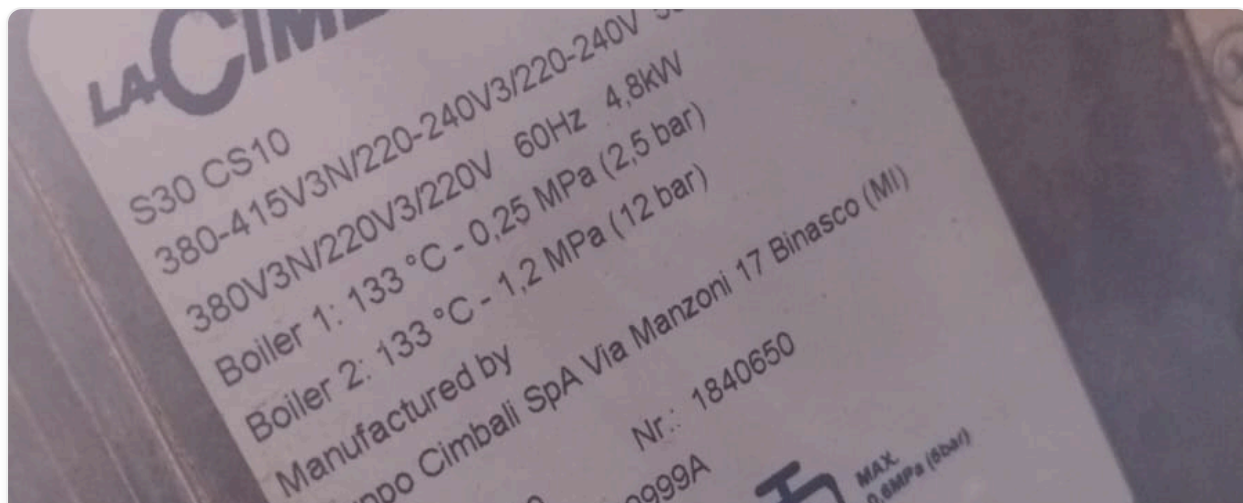


WhatsApp Image 2026-01-09 at 22.19.43




WhatsApp Image 2026-01-09 at 22.19.44 (1)



WhatsApp Image 2026-01-09 at 22.19.44 (2)

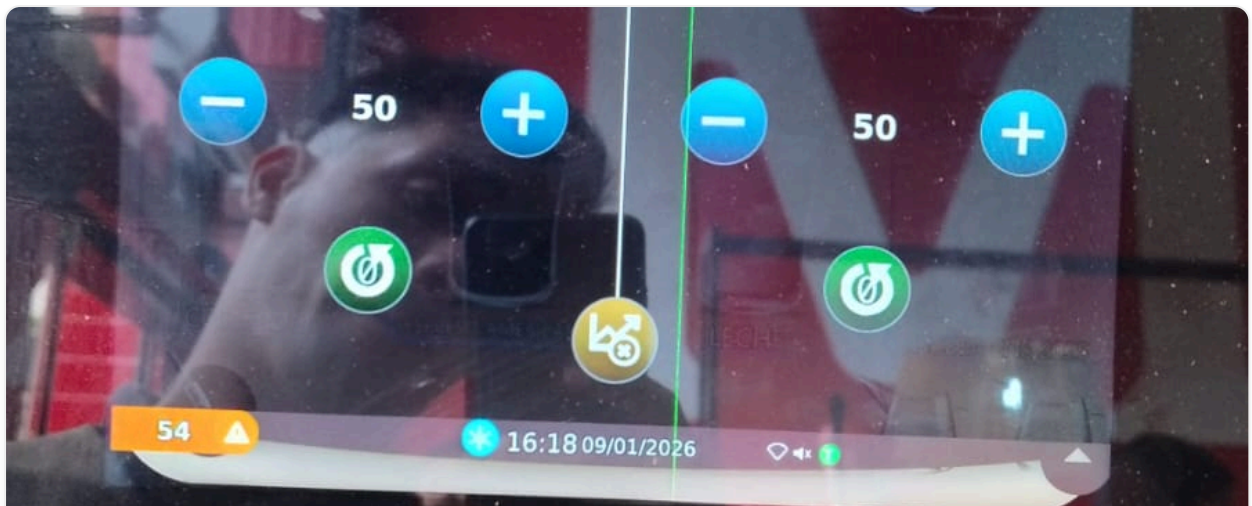

WhatsApp Image 2026-01-09 at 22.19.44

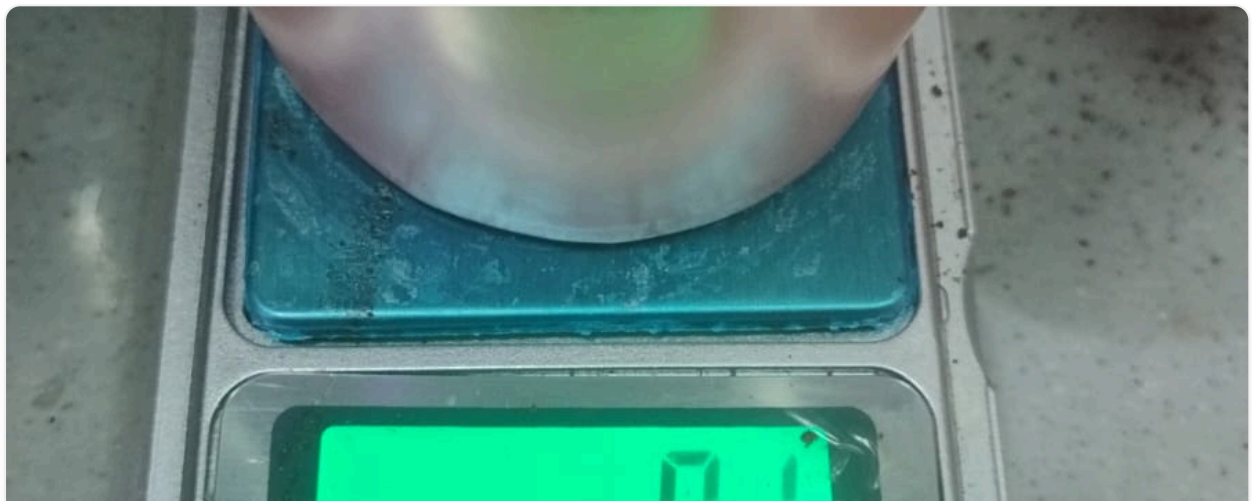

WhatsApp Image 2026-01-09 at 22.19.45 (1)



WhatsApp Image 2026-01-09 at 22.19.45

Mantenimiento Franquicias Mostaza