

INFORME TÉCNICO

20/12/2025



1. Datos Generales:

Local: Cabildo (cafetera N° 2)

Fecha: 20/12/2025

Número de Ticket: 104553

Técnico Responsable: Nicolas Franco

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

Cafetera Cimbali

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva por falla mecánica crítica en el sistema de expulsión de pastilla. Durante la inspección, se detectó la rotura de la guía de la barredora de pastilla (Placa Solapa), componente esencial para el barrido completo del café usado. Esta anomalía ocasionaba la saturación del grupo con acumulación de residuos sólidos, bloqueando el funcionamiento operativo del equipo.

Como solución provisoria de emergencia, se ejecutó una reconstrucción mecánica del recorrido de la pista utilizando un tornillo como guía de reemplazo temporal. Si bien esta intervención permite restablecer el ciclo de expulsión, existe un riesgo latente de desprendimiento del elemento por vibración y uso continuo.

Adicionalmente, se realizó limpieza profunda del grupo saturado y calibración mecánica (puesta a cero) del mecanismo. Durante el diagnóstico integral se detectaron componentes con desgaste crítico: muelas con desgaste excesivo que afectan la calidad de molienda, y fallas eléctricas en la resistencia calefactora y el sensor de temperatura

del grupo (circuito abierto), lo cual inhabilita el control térmico específico de la nariz del grupo.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Reparación provisoria). Se requiere solicitud urgente de componentes.

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO


EQUIPO OPERATIVO (CONDICIONAL). El equipo despacha café bajo reparación provisoria. Se requiere intervención urgente para evitar nueva parada.

6. Observaciones y Recomendaciones

- **Prioridad Alta:** Adquisición inmediata de Placa Solapa / Guía de barredora (Código: 932014040) para reemplazar el arreglo provisorio.
- **Componentes Adicionales:** Se requiere 1 Resistencia de Grupo, 1 Sensor de temperatura de Grupo y 1 Kit de Muelas (Fresas) para restaurar la fiabilidad y calidad del equipo.
- **Riesgo Operativo:** El tornillo utilizado como guía temporal puede desprenderse, ocasionando una nueva parada del equipo.

7. Registro Fotográfico


Registro Fotográfico

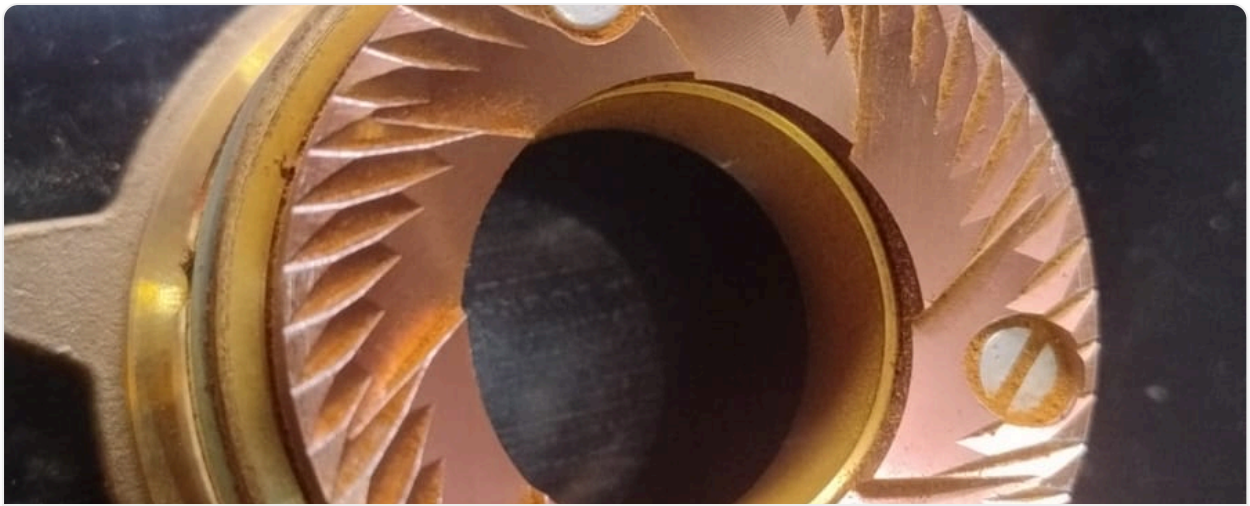

WhatsApp Image 2025-12-20 at 17.04.22



WhatsApp Image 2025-12-20 at 17.04.23 (1)

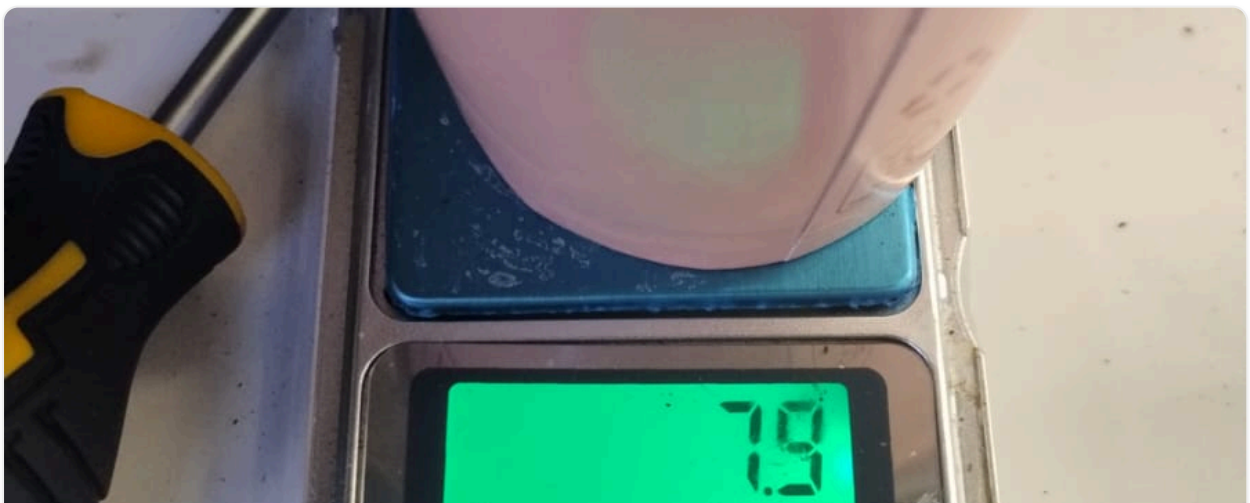

WhatsApp Image 2025-12-20 at 17.04.23 (2)



WhatsApp Image 2025-12-20 at 17.04.23 (3)



WhatsApp Image 2025-12-20 at 17.04.23

Mantenimiento Franquicias Mostaza