

INFORME TÉCNICO

17/12/25



Informe Técnico de Servicio - Callao y Corrientes

1. DATOS GENERALES (Comunes a ambos equipos):

Local: Mostaza Callao y Corrientes

Fecha: 17/12/25

Técnico Responsable: Nicolas Franco

Tiempo Total de Trabajo: 4 horas (2hs por equipo)

REPORTE 1: CAFETERA CIMBALI (Sector/Lado "Transfer")

Número de Ticket: 104250

Incidencia Reportada: ER 033 y 034 (Falla de válvula), leche tibia.

1. DETALLE DEL TRABAJO REALIZADO: Se procedió a la intervención técnica para solucionar problemas de temperatura en el sistema de leche y errores de válvulas.

* **Sistema de Desagüe:** Se realizó la desobstrucción del desagüe principal del equipo.

* **Grupo de Café:** Limpieza completa del grupo, ejecución de "Puesta a 0" y calibración de molienda.

* **Sistema de Leche:** Regulación de la temperatura y consistencia de la leche. Se realizaron pruebas de erogación verificando el peso y flujo con balanza digital (evidenciado en registro fotográfico).

2. REPUESTOS / PIEZAS IDENTIFICADAS: Visualización: En las imágenes se observa una válvula desmontada y un tubo plástico blanco que corresponde al "acople improvisado" mencionado.

3. ESTADO FINAL DEL EQUIPO: OPERATIVO CON OBSERVACIONES. El equipo dispensa productos, pero requiere cambio de componentes para operar a temperatura óptima.

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (CRÍTICO): Se detectaron fallas estructurales que impiden el correcto funcionamiento térmico: * Válvula EM: No completa su apertura, provocando que la leche no alcance la temperatura programada. Requiere cambio. * Válvula ESM: El embudo de esta válvula posee un acople improvisado (detectado visualmente). Se debe reemplazar por el repuesto original. * Filtro de Leche: Se detectó el faltante de este componente; debe instalarse.

REPORTE 2: CAFETERA CIMBALI (Sector/Lado "Catta")

Número de Ticket: 104251

Incidencia Reportada: ER 008 (Timeout manipulación grupo), falla bloque mecánico, café aguado.

1. DETALLE DEL TRABAJO REALIZADO: Se trabajó sobre fallas mecánicas y de calidad de producto (pastilla desarmada/mojada).

* **Sistema de Café:** Resolución del Error 008. Se realizó limpieza profunda del grupo, calibración y "Puesta a 0" del sistema de café.

* **Sistema de Leche:** Limpieza manual de todo el circuito de leche y calibración de flujo.

* **Ciclo de Lavado:** Se ejecutó el ciclo de lavado automático.

2. REPUESTOS UTILIZADOS: [No se instalaron repuestos en esta visita, se realizó diagnóstico de piezas a cambiar].

3. ESTADO FINAL DEL EQUIPO: OPERATIVO PARCIALMENTE. El equipo quedó operando y se normalizó la consistencia momentáneamente, pero persiste una falla de temperatura vinculada a componentes eléctricos dañados.

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (URGENTE): El diagnóstico revela daños internos que afectan la calidad de la pastilla y la temperatura: *

Pistón Inferior/Superior: Se reporta daño en el pistón (lo que causa que la pastilla salga mojada). Se recomienda el cambio del Pistón Superior de grupo (según lista de repuestos solicitada). * Error 55 (Temperatura): El error persiste y afecta la temperatura final de la bebida. Se diagnosticó falla en la resistencia eléctrica. * Acción Requerida: Solicitar y cambiar Resistencia de Grupo y Pistón Superior de Grupo para resolver definitivamente la humedad en la pastilla y la falta de temperatura.

7. Registro Fotográfico:

Registro Fotográfico



Imagen 1

naciendo q la leche no llegue a la temperatura deseada cambiar embudo de valvula esm q tiene un acople improvisado para poder seguir usando la máquina poner filtro de leche q falta

17/12/25

Imagen 2

2 horas de trabajo/se realizó limpieza de grupo, calibración y puesta cero de café, se limpio manualmente todo el circuito de leche y se calibro,se le hilo lavando y quedó operando con normalidad
Observaciones: Pistón inferior dañado hay q cambiarlo para q la pastilla no salga tan mojada y poder brindar un café de la calidad deseada Persiste error 55 eso afecta a la temperatura del café ya w de debe a la resistencia del grupo Repuestos a cambiar: Pistón superior de grupo Resistencia de grupo

Imagen 3

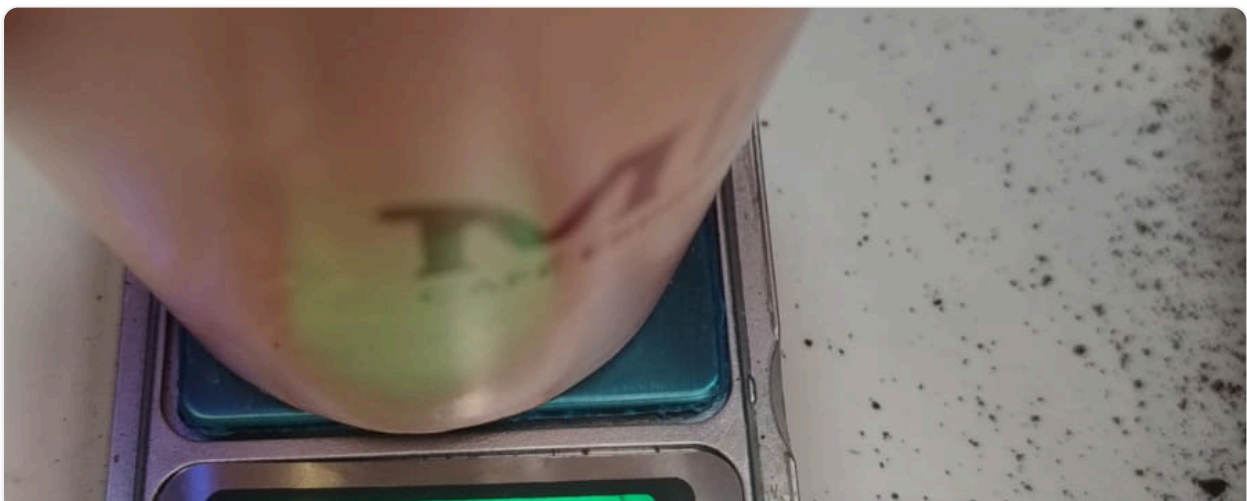


Imagen 4

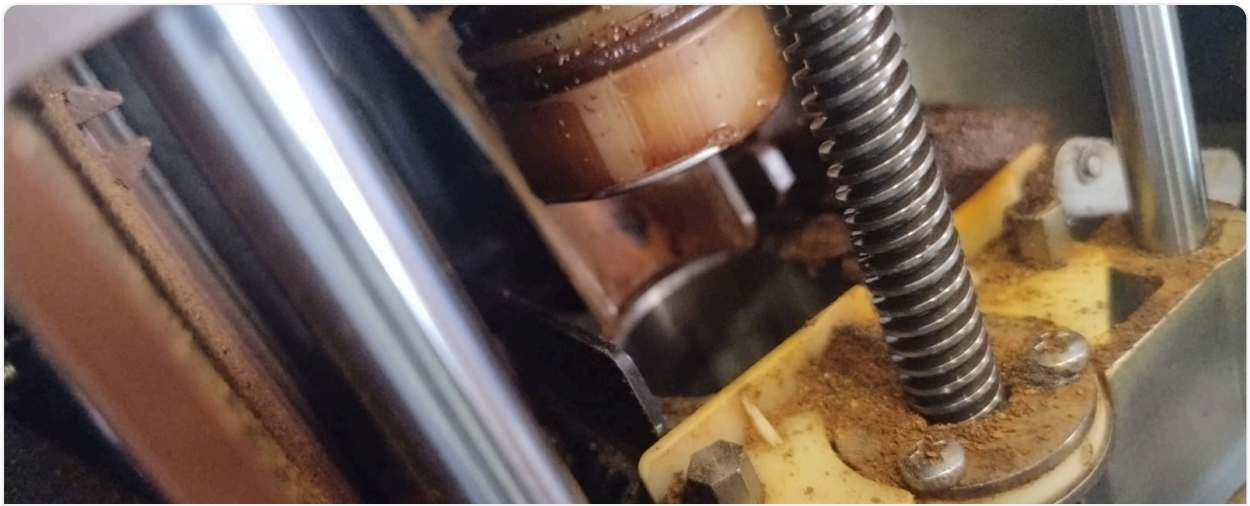


Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7

Mantenimiento Franquicias Mostaza