

INFORME TÉCNICO

16/01/2026



INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Ticket N°: 107696

1. Datos de la Intervención

Fecha: 16/01/2026

Cliente / Sucursal: Local Flores

Técnico Responsable: Nicolas Franco

Tiempo de Labor: 02:00 hs.

2. EQUIPO INTERVENIDO

Artefacto: Máquina de Café

Marca: La Cimbali

N° de Serie: [No especificado]

Estado Final: ● OPERATIVA

3. Detalle Técnico de la Intervención

Sistema de Molienda:

Diagnóstico: Se detectó el Molino 2 (MM2) bloqueado mecánicamente.

Hallazgo: La obstrucción fue generada por un cuerpo extraño (fragmento de plástico/envase) alojado en la cámara.

Trabajos Realizados:

Extracción del objeto y limpieza del mecanismo.

Ejecución de puesta a cero mecánica en ambas moliendas (MM1 y MM2).

Calibración de parámetros de dosis.

Sistema de Leche:

Ajuste: Se realizó la regulación del sistema de aireación para calibrar la consistencia de la espuma.

4. Observaciones y Recomendaciones

Estado de Muelas: Se observa un desgaste avanzado en las muelas de ambos molinos.

Impacto Técnico: Esta Condición Dificulta Mantener la Estabilidad de la Calibración Realizada a Lo Largo del Tiempo E Incide en la Calidad Final de la Extracción. Se Sugiere Planificar el Reemplazo de Estos Componentes.


5. Solicitud de Repuestos

Kit de Muelas (para ambas moliendas).

Firma del Técnico:

Nicolas Franco

Registro Fotográfico

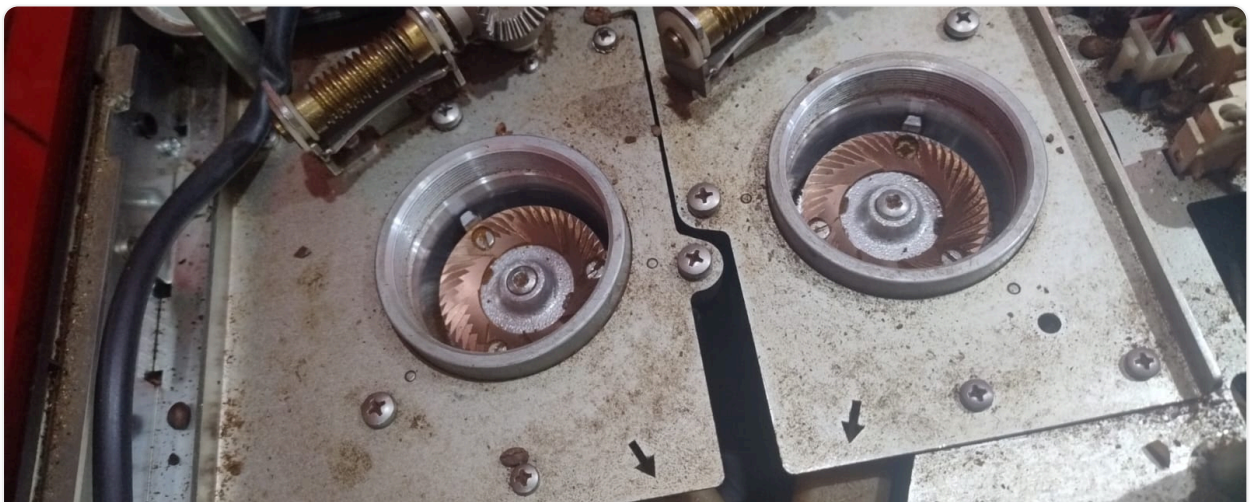

WhatsApp Image 2026-01-16 at 12.37.54



WhatsApp Image 2026-01-16 at 12.38.33



WhatsApp Image 2026-01-16 at 12.38.34 (1)




WhatsApp Image 2026-01-16 at 12.38.34 (2)



WhatsApp Image 2026-01-16 at 12.38.34 (3)



WhatsApp Image 2026-01-16 at 12.38.34 (4)



WhatsApp Image 2026-01-16 at 12.38.34



WhatsApp Image 2026-01-16 at 12.38.35 (1)



WhatsApp Image 2026-01-16 at 12.38.35

Mantenimiento Franquicias Mostaza