

INFORME TÉCNICO

17/01/2026



INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Ticket N°: 108201

1. Datos de la Intervención

Fecha: 17/01/2026

Cliente / Sucursal: Local San Telmo

Técnico Responsable: Nicolas Franco

Tiempo de Labor: 02:00 hs

2. EQUIPO INTERVENIDO

Artefacto: Máquina de Café

Marca: La Cimbali

N° de Serie: 1850073

Estado Final: ● OPERATIVA

3. Detalle Técnico de la Intervención

Sistema de Molienda:

Diagnóstico: Bloqueo en Molino 1 (MM1).

Hallazgo: Obstrucción causada por un cuerpo extraño (rama) y acumulación de café húmedo (empaste).

Trabajos Realizados:

Apertura y limpieza integral de las cámaras de ambos molinos.

Ejecución de puesta a cero mecánica.

Calibración de parámetros de molienda.

Sistema de Leche:

Ajuste: Se realizó la regulación del caudal de flujo y la calibración de la espuma para estandarizar el despacho de bebidas lácteas.

4. Observaciones y Recomendaciones

Estado de Muelas: Se observan rayaduras profundas y desgaste en las muelas.

Sugerencia: Se recomienda su reemplazo para asegurar la calidad de molienda y evitar futuros atascos.

Estado del Grupo: El análisis de la pastilla de borra residual indica un desgaste incipiente en los componentes del grupo erogador.

Sugerencia: Se aconseja prever el mantenimiento preventivo/correctivo del grupo (Kit completo) para evitar degradación en la calidad de la extracción.

5. Solicitud de Repuestos

Kit de Muelas.


Kit de Grupo B (Mantenimiento preventivo).

Kit de Grupo E1 (O-rings y juntas).


Firma del Técnico:

Nicolas Franco


Registro Fotográfico

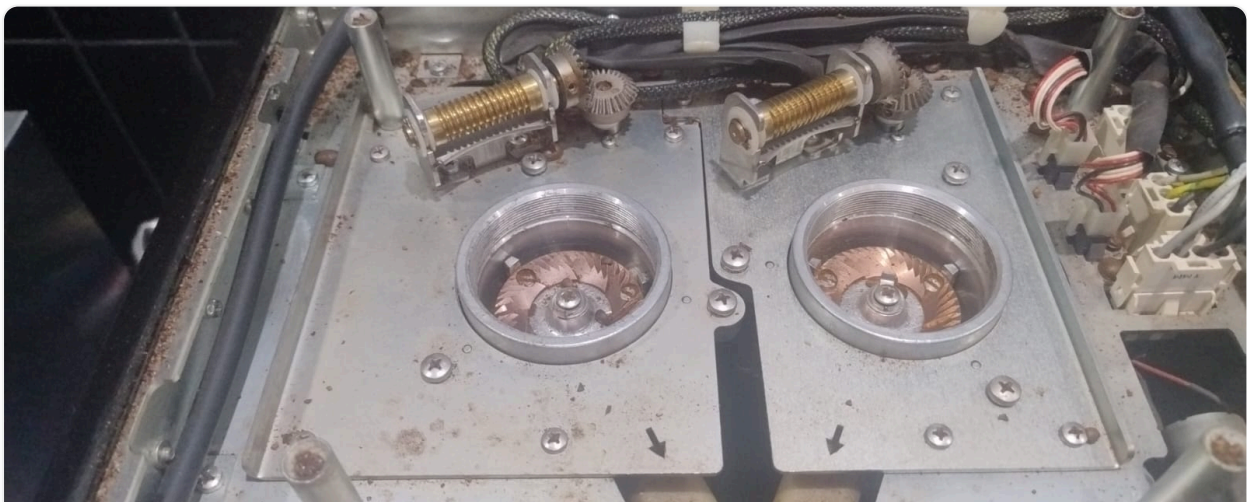


WhatsApp Image 2026-01-17 at 10.10.54 (1)

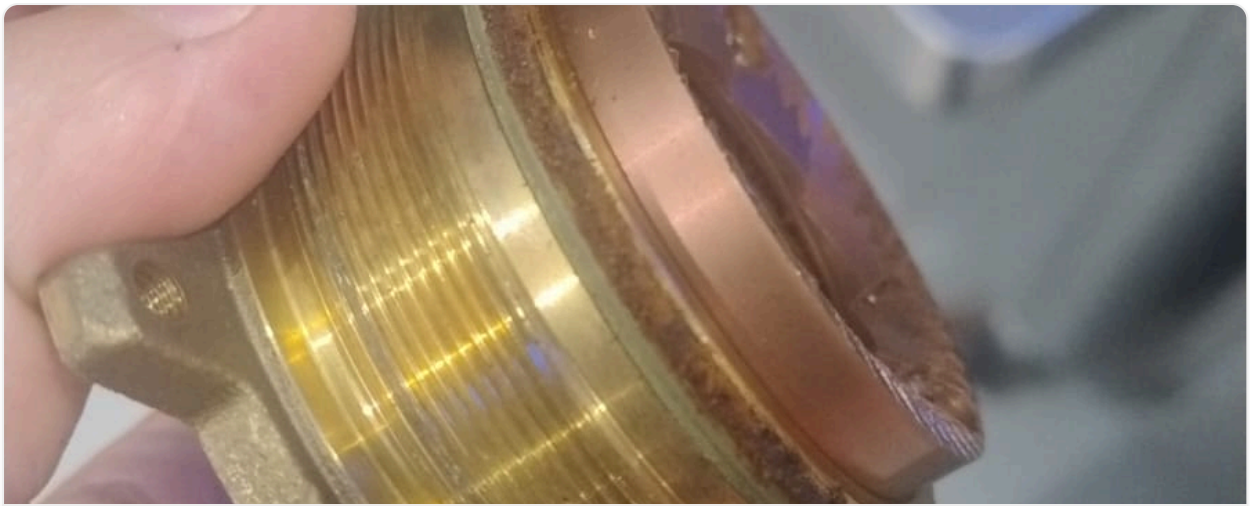


WhatsApp Image 2026-01-17 at 10.10.54 (2)

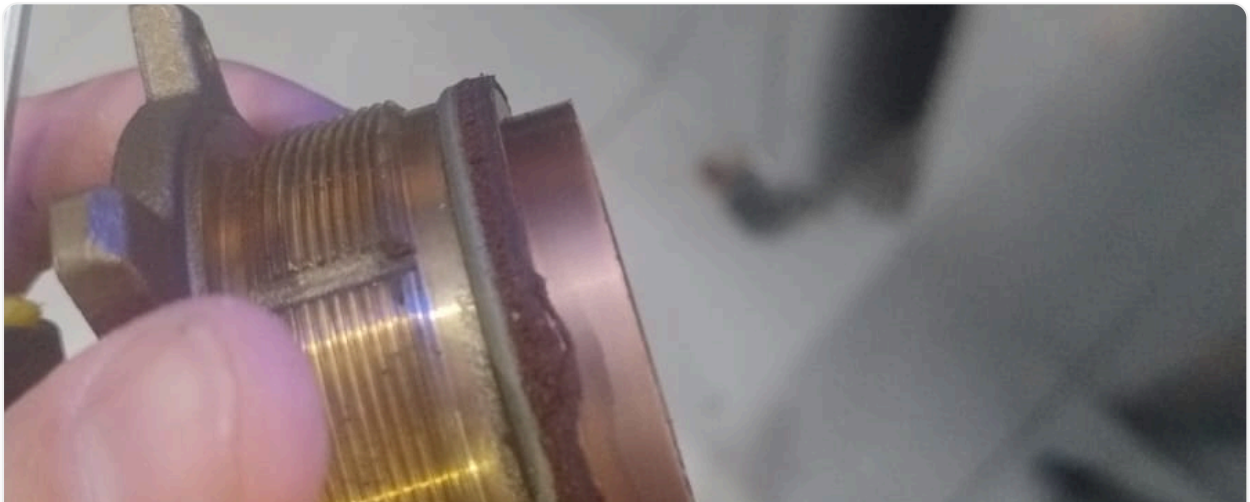

WhatsApp Image 2026-01-17 at 10.10.54 (3)

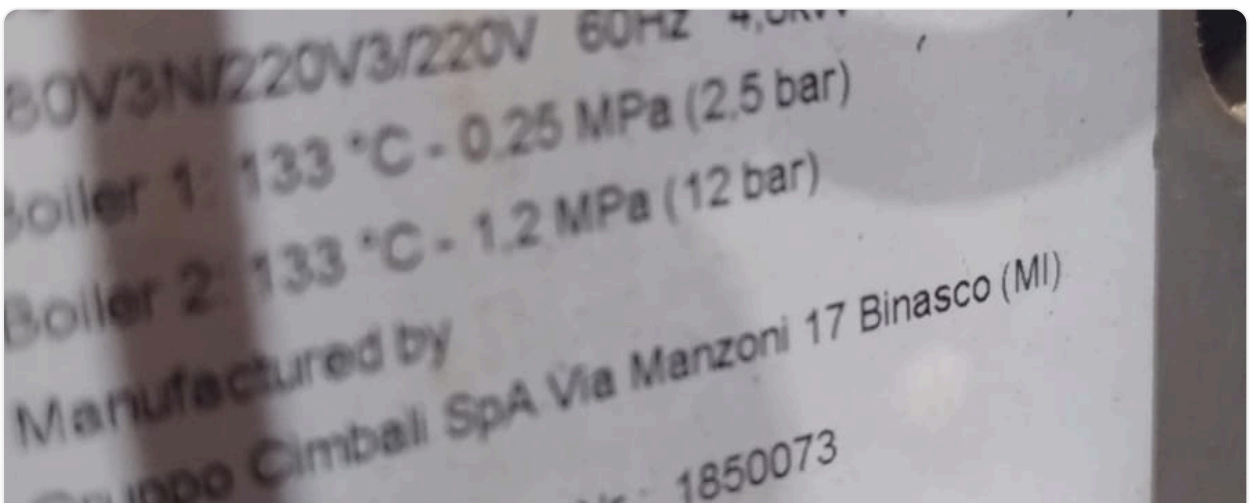


WhatsApp Image 2026-01-17 at 10.10.54

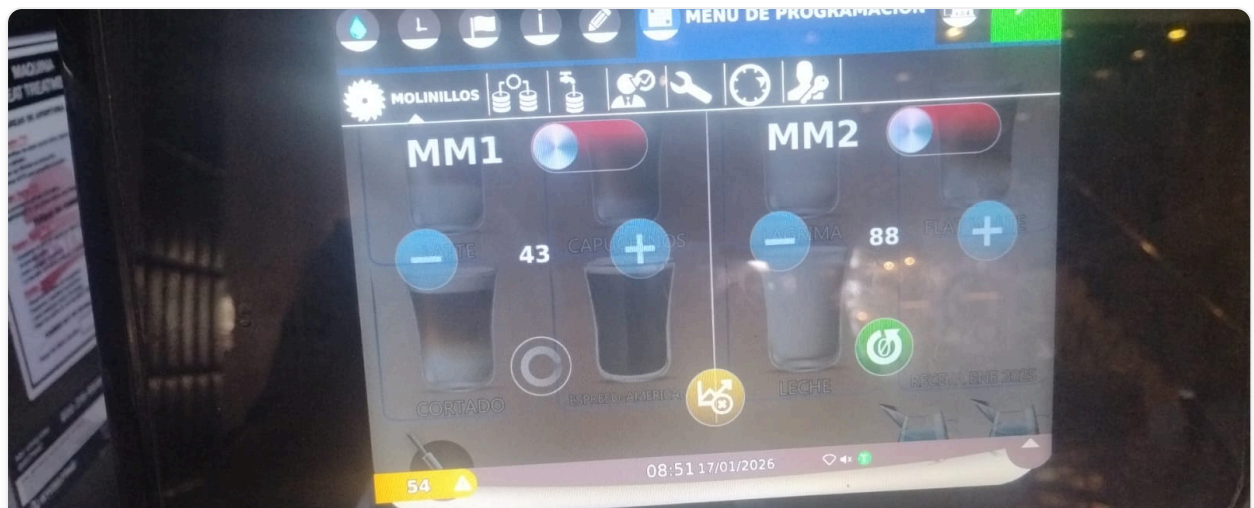

WhatsApp Image 2026-01-17 at 10.10.55 (1)



WhatsApp Image 2026-01-17 at 10.10.55

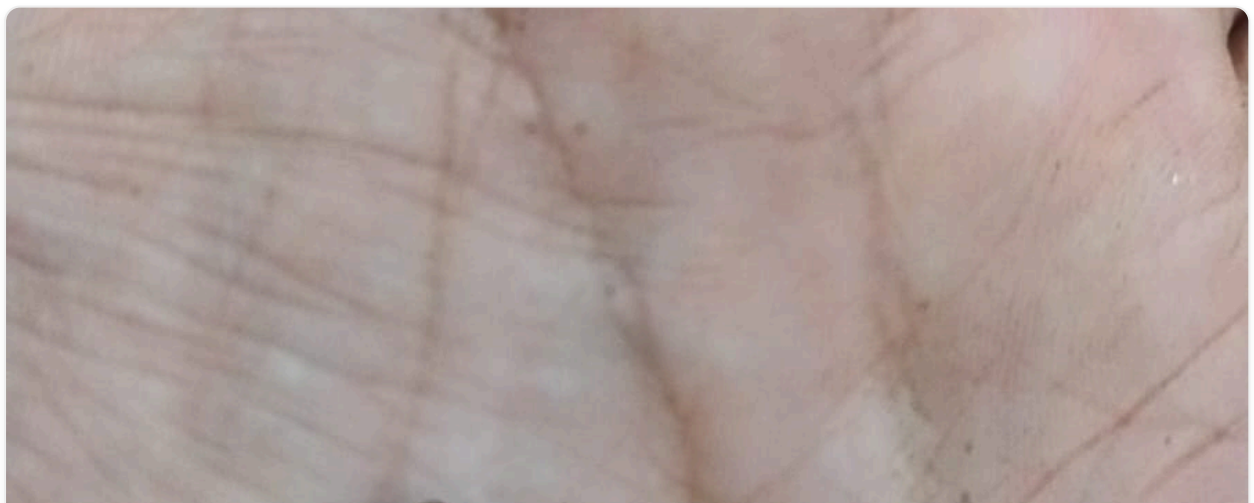

WhatsApp Image 2026-01-17 at 10.10.56

Mantenimiento Franquicias Mostaza