

INFORME TÉCNICO

17/01/2026



INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Ticket N°: 108329

1. Datos de la Intervención

Fecha: 17/01/2026

Cliente / Sucursal: Local Villa Urquiza

Técnico Responsable: Nicolas Franco

Tiempo de Labor: 02:00 hs

2. EQUIPO INTERVENIDO

Artefacto: Máquina de Café

Marca: La Cimbali

N° de Serie: 1843850

Estado Final: ● OPERATIVA

3. Detalle Técnico de la Intervención

Sistema de Leche:

Diagnóstico: Interrupción del flujo de leche.

Hallazgo: Se detectó la bomba de leche obstruida. La causa fue el ingreso de un cuerpo sólido (grano de café) que bloqueó el mecanismo interno.

Trabajos Realizados:

Desarme y desobstrucción de la bomba.

Limpieza y rearmado del circuito hidráulico completo.

Calibración de los parámetros de emulsión y flujo.

4. Observaciones Operativas

Manipulación de Manguera: Dado que la lechera se ubica bajo mesada, existe el riesgo de que la manguera de succión entre en contacto con residuos de café durante el cambio de envases.

Nota Técnica: El paso interno de la bomba es muy reducido; la aspiración de cualquier sólido provoca bloqueos inmediatos. Se sugiere extremar la precaución para evitar que ingresen granos en la línea de succión.

5. Recomendaciones Mecánicas

Grupo Erogador: Se observó que el pistón superior presenta un desgaste avanzado y roturas en sus bordes.

Impacto: Esta condición física afecta la compresión y la calidad final del producto. Se recomienda la sustitución del componente.

6. Solicitud de Repuestos

1 (Un) Pistón Superior.

1 (Un) Kit B (Mantenimiento).


Firma del Técnico:

Nicolas Franco


Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2026-01-17 at 16.06.08 (1)

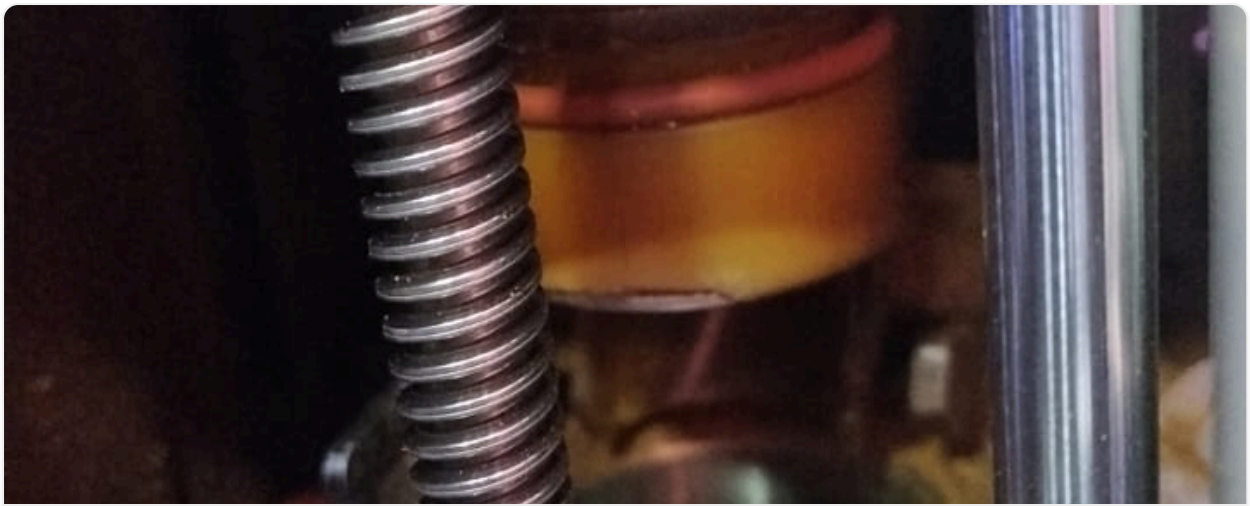

WhatsApp Image 2026-01-17 at 16.06.08 (2)

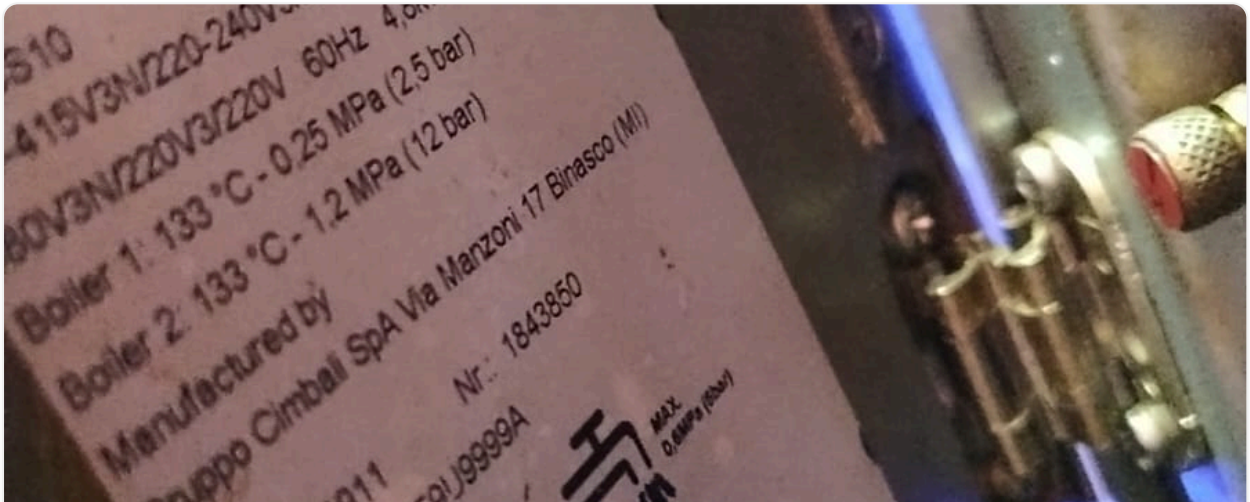

WhatsApp Image 2026-01-17 at 16.06.08 (3)



WhatsApp Image 2026-01-17 at 16.06.08

Mantenimiento Franquicias Mostaza