

	MODE OPERATOIRE	PROD.M.624.a
	Contrôler la présence du marquage jet d'encre	Page : 1/5

S O M M A I R E

Table des matières

A -	Objet.....	2
B -	Méthode.....	2
1.	Théorie.....	2
2.	Equipement	2
C -	Mode Opérateur.....	2

Modifications des documents

Date	Indice	Objet de la modification
17/02/2022	A	Création document

Emission	Vérification	Validation
Date : 17/02/2022	Date :	Date :
Nom : M.CAUMONT	Nom :	Nom :
Visa :	Visa :	Visa :

	MODE OPERATOIRE	PROD.M.624.a
	Contrôler la présence du marquage jet d'encre	Page : 2/5

A - Objet

Le but de ce mode opératoire est d'expliquer les actions à faire sur Procemex pour pouvoir vérifier si le positionnement de la feuille et la lecture du code de barre est correct. Cela est à faire s'il y a un manque de synchronisation (point vert).

B - Méthode

1. Théorie


Pour vérifier que le code barre est visible par la caméra, il faut aller dans les paramètres et visualiser la position de la feuille.

2. Equipement

- Procemex de la station de contrôle bobineuse


C - Mode Opérateur

1. S'il y a un problème de synchronisation entre Procemex et la bobineuse (manque de point vert), cliquer sur le bouton « Paramètres ».

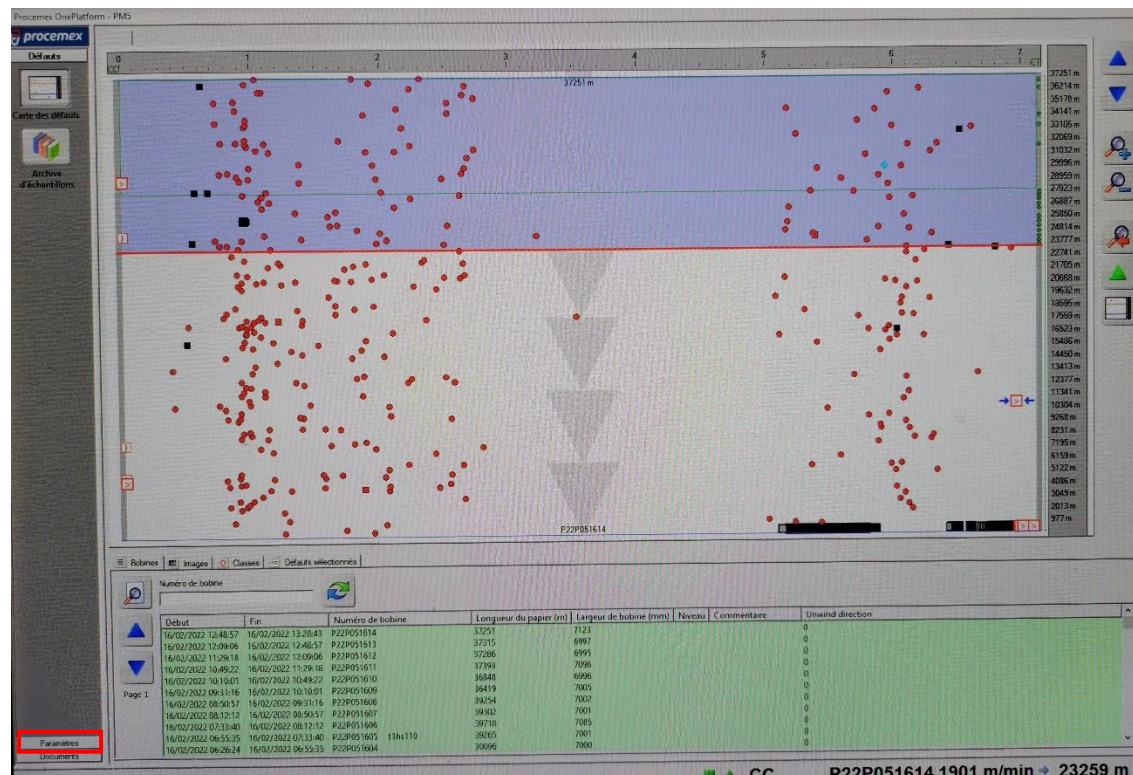


	MODE OPERATOIRE	PROD.M.624.a
	Contrôler la présence du marquage jet d'encre	Page : 3/5

- Appuyer sur le bouton « Décodage de la marque de couleur » pour rentrer dans le menu de paramétrage et visualisation de la caméra.

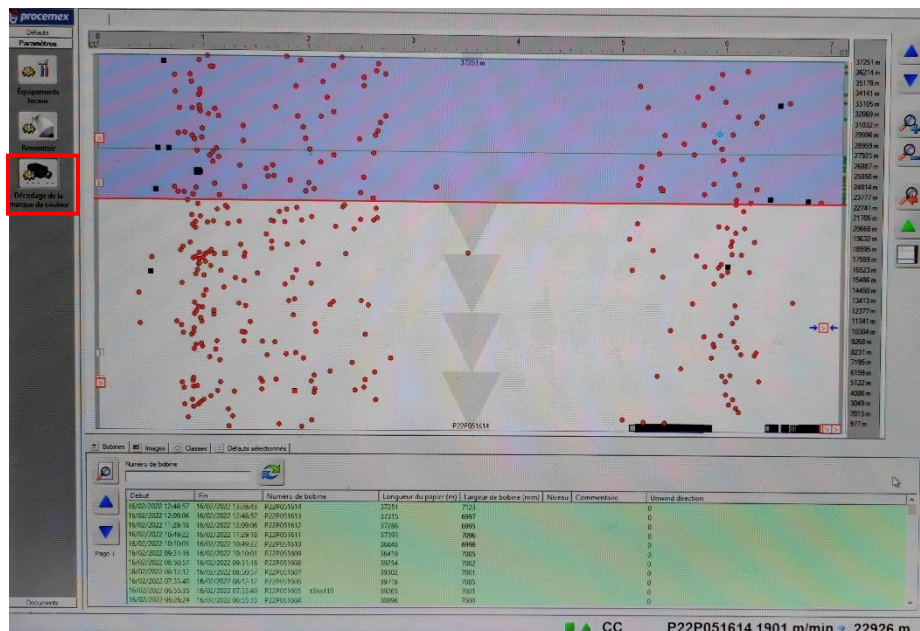

- Lorsque la vitesse est constante, appuyer 1 fois sur le bouton « Get a video clip » afin d'avoir un enregistrement des caméras.

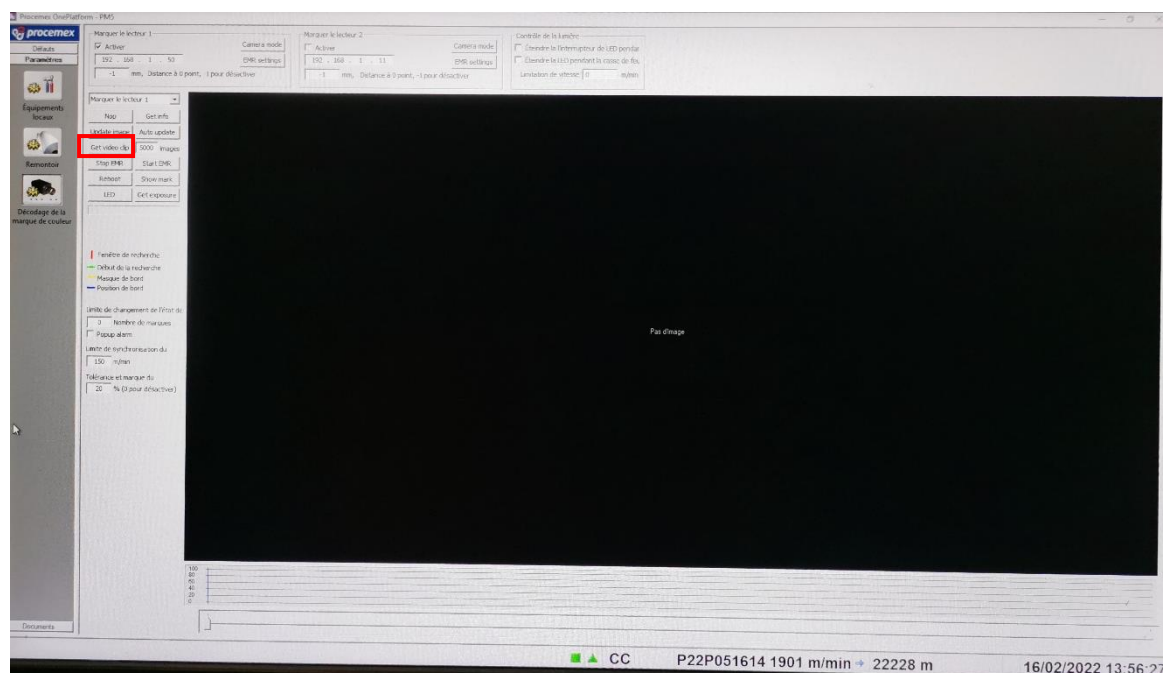


	MODE OPERATOIRE	PROD.M.624.a
	Contrôler la présence du marquage jet d'encre	Page : 4/5

4. A partir de ce moment, nous avons un visuel enregistré par la caméra. Il est important d'avoir un visuel de la feuille et du rouleau strié.




5. Les traits verts indiquent la présence d'un code barre.

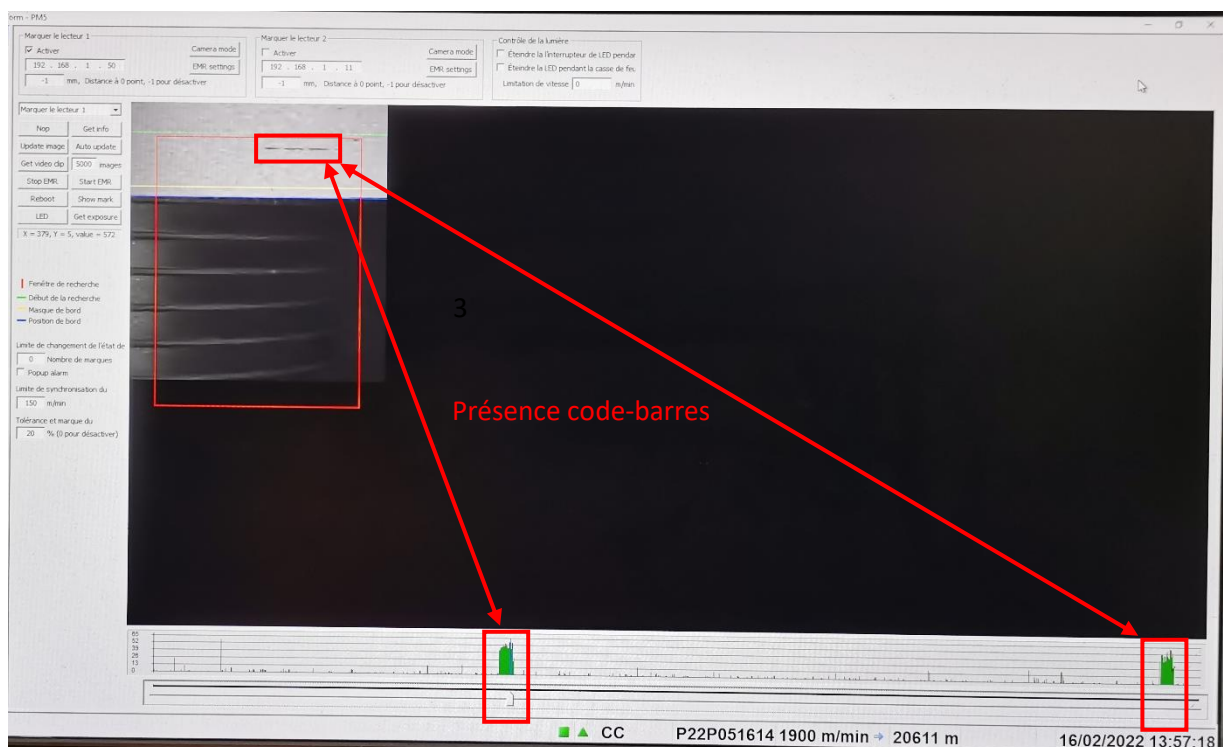

	MODE OPERATOIRE	PROD.M.624.a
	Contrôler la présence du marquage jet d'encre	Page : 5/5

- Pour revenir sur la carte des défauts et contrôler que la synchronisation se fait bien, appuyer sur le bouton « Défauts », puis carte des défauts.

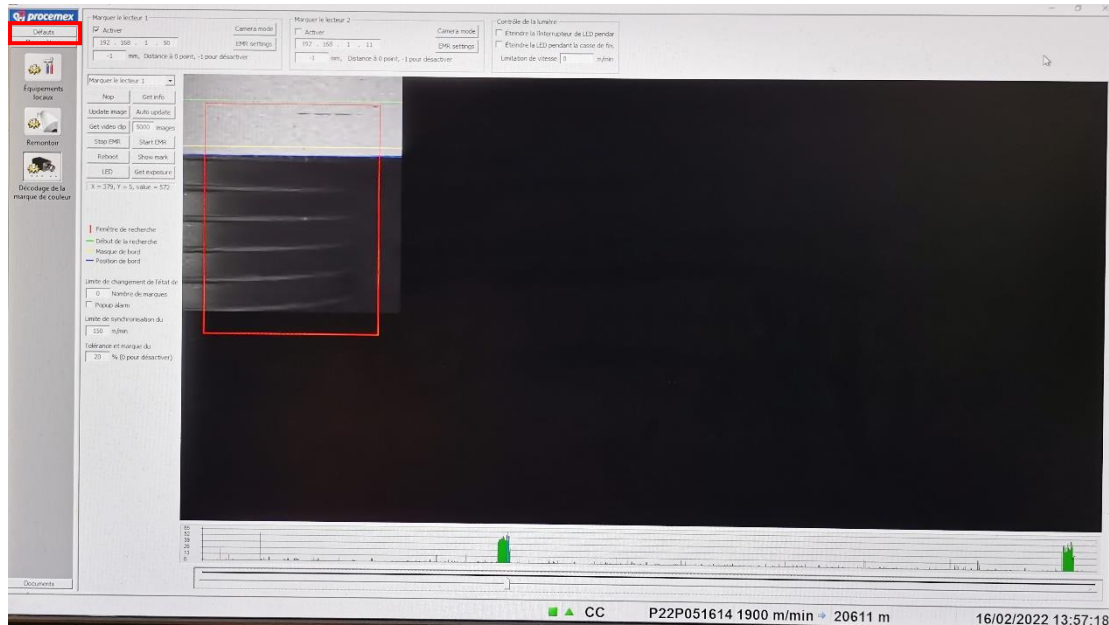


- Contrôler que la synchronisation se fait bien en vérifiant la présence des points verts. Si les points verts n'apparaissent toujours pas, nettoyer le marqueur jet d'encre en suivant la procédure : **PROD.P.607.a - Nettoyer le marquage jet d'encre WIS**

Attention ! La lecture ne se fait qu'à vitesse constante supérieure à 1200m/min.

- Si la synchronisation n'est toujours pas faite après le nettoyage, contacter l'astreinte Procemex.

Cas fréquents d'un manque de synchronisation :

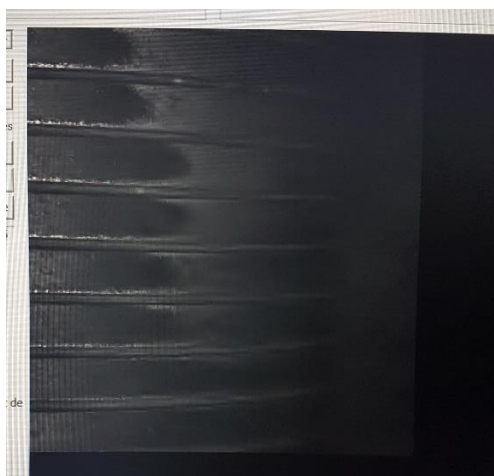

Le bord de feuille CT n'est pas visible. Décaler la feuille vers ct.