



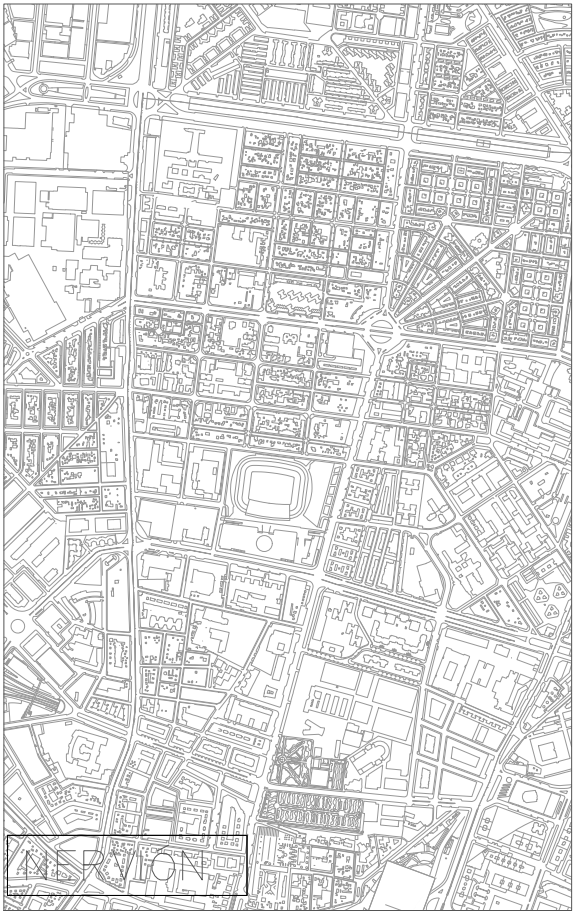


Emplazamiento e: 1/20000

P01. CARACTERIZACIÓN CONSTRUCTIVA


SITUACIÓN	C/ María Teresa, 38, Sevilla
FECHA	15/02/2024
PROFESORA	Esperanza Conradi Galnares
GRUPO	4.06
PLANO	01
DESCRIPCIÓN	Plano de emplazamiento y situación
ESCALA	1:400 / 1:20000
ALUMNOS GRUPO 4	Daniel Bilbao Marcos Josep Figueras Miguel Guadalupe de Terry Coronel Sofía Zoilo García

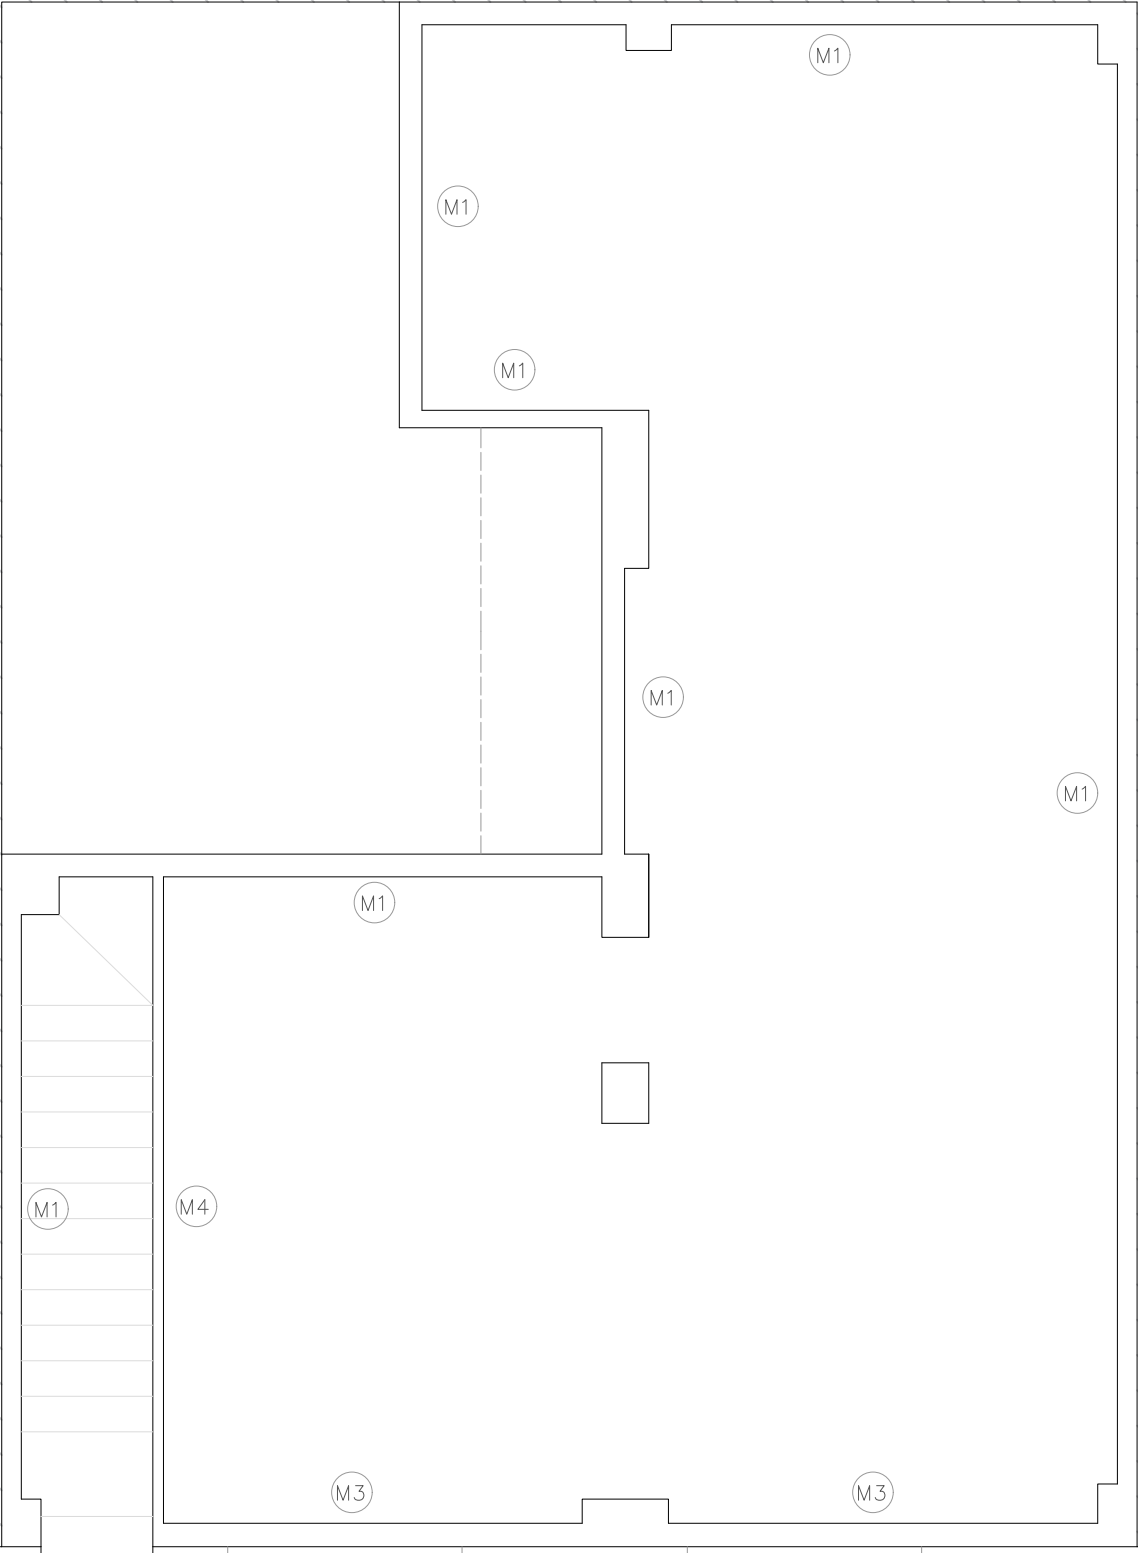


PLANTA BAJA +0.0m

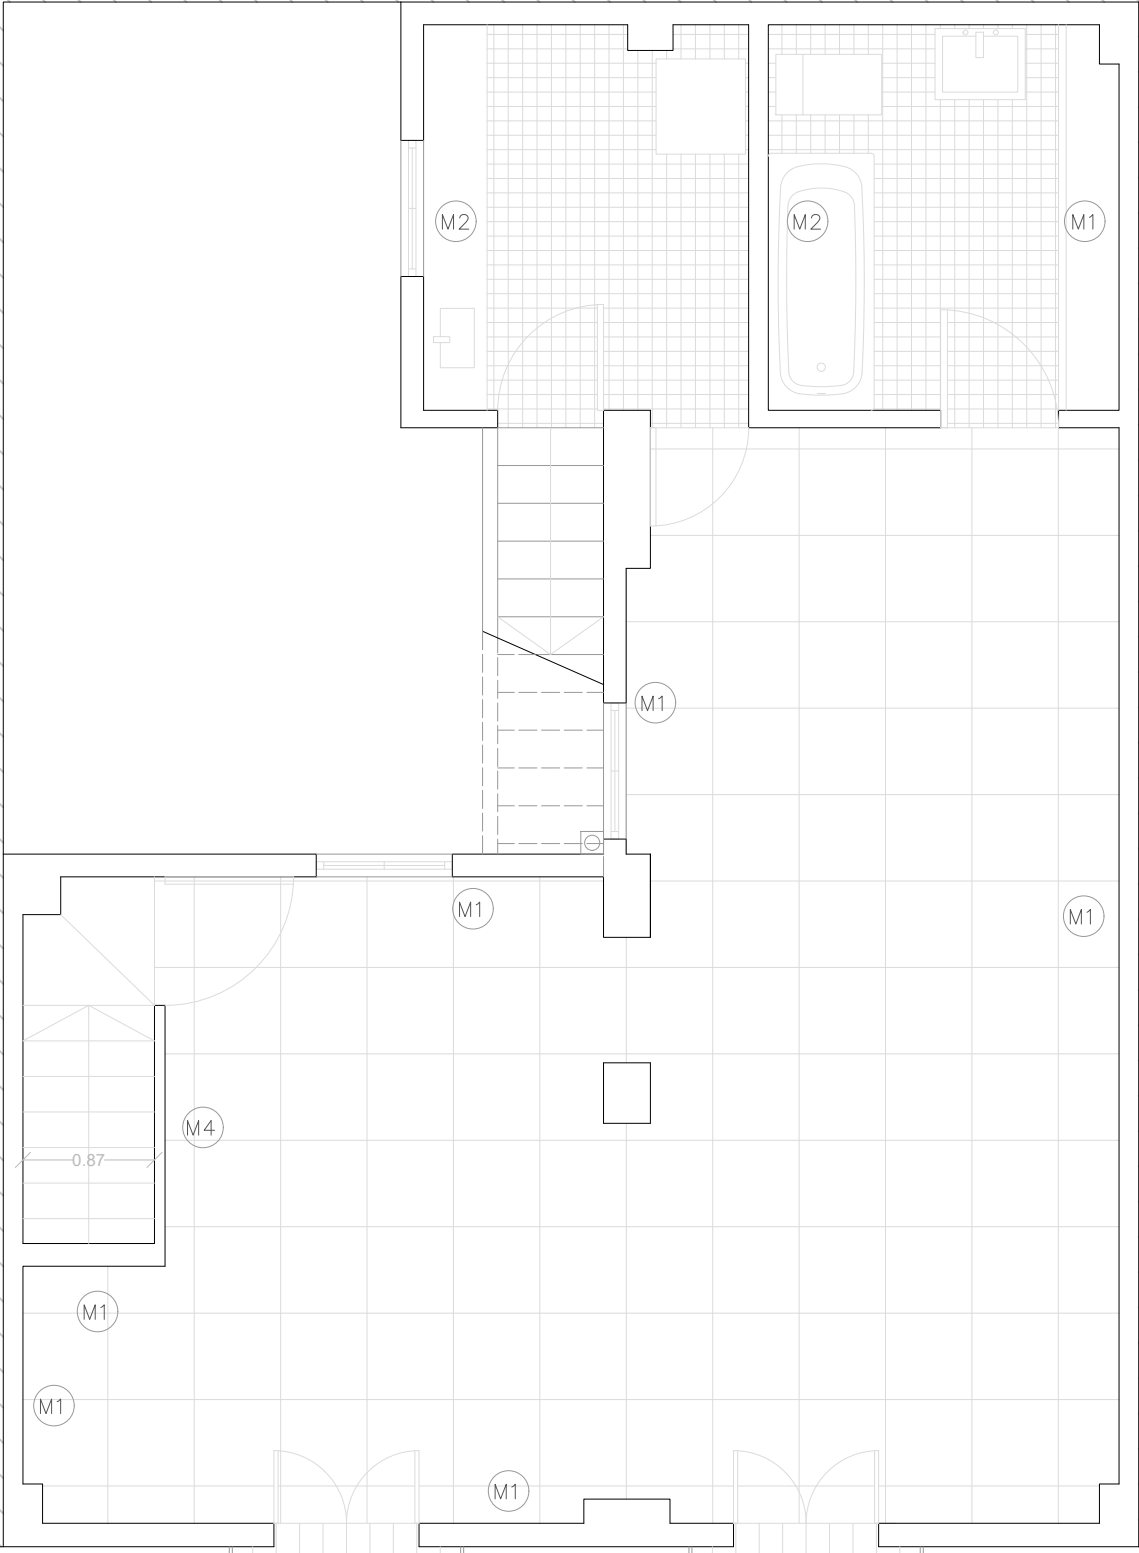


PRIMERA PLANTA +3.67m

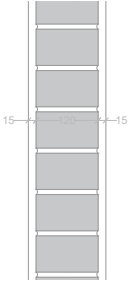


M1: Tabique de fábrica de ladrillo perforado 12x40x7cm con doble enfoscado de mortero y enlucido de yeso de 1,5 cm de espesor.

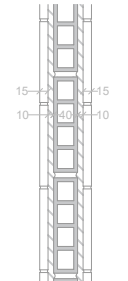

M2: Tabique de fábrica hueco simple de medidas 14.5x32x4.5 cm, alicatado de azulejo cerámico, de medidas 15x15x1.5, tomado con mortero de agarre M5 (15mm).

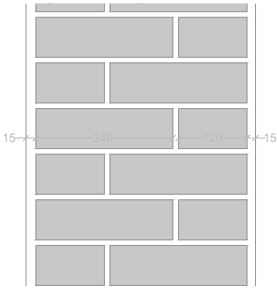

M3: Muro de pie y medio de fabrica de ladrillo perforado 12x24x7 cm con doble enfoscado de mortero y enlucido de yeso.




M4: Tabique de fábrica hueco simple de medidas 14.5x32x4.5 cm, doble enfoscado de mortero y enlucido de yeso.

Cotas en milímetros.


P01. CARACTERIZACIÓN CONSTRUCTIVA

SITUACIÓN	C/ María Teresa, 38, Sevilla
FECHA	15/02/2024
PROFESORA	Esperanza Conradi Galnares
GRUPO	4.06
PLANO	02
DESCRIPCIÓN	Planta Baja y Primera Amuebladas
ESCALA	1:50
ALUMNOS GRUPO 4	Daniel Bilbao Marcos Josep Figueras Miguel Guadalupe de Terry Coronel Sofía Zoilo García

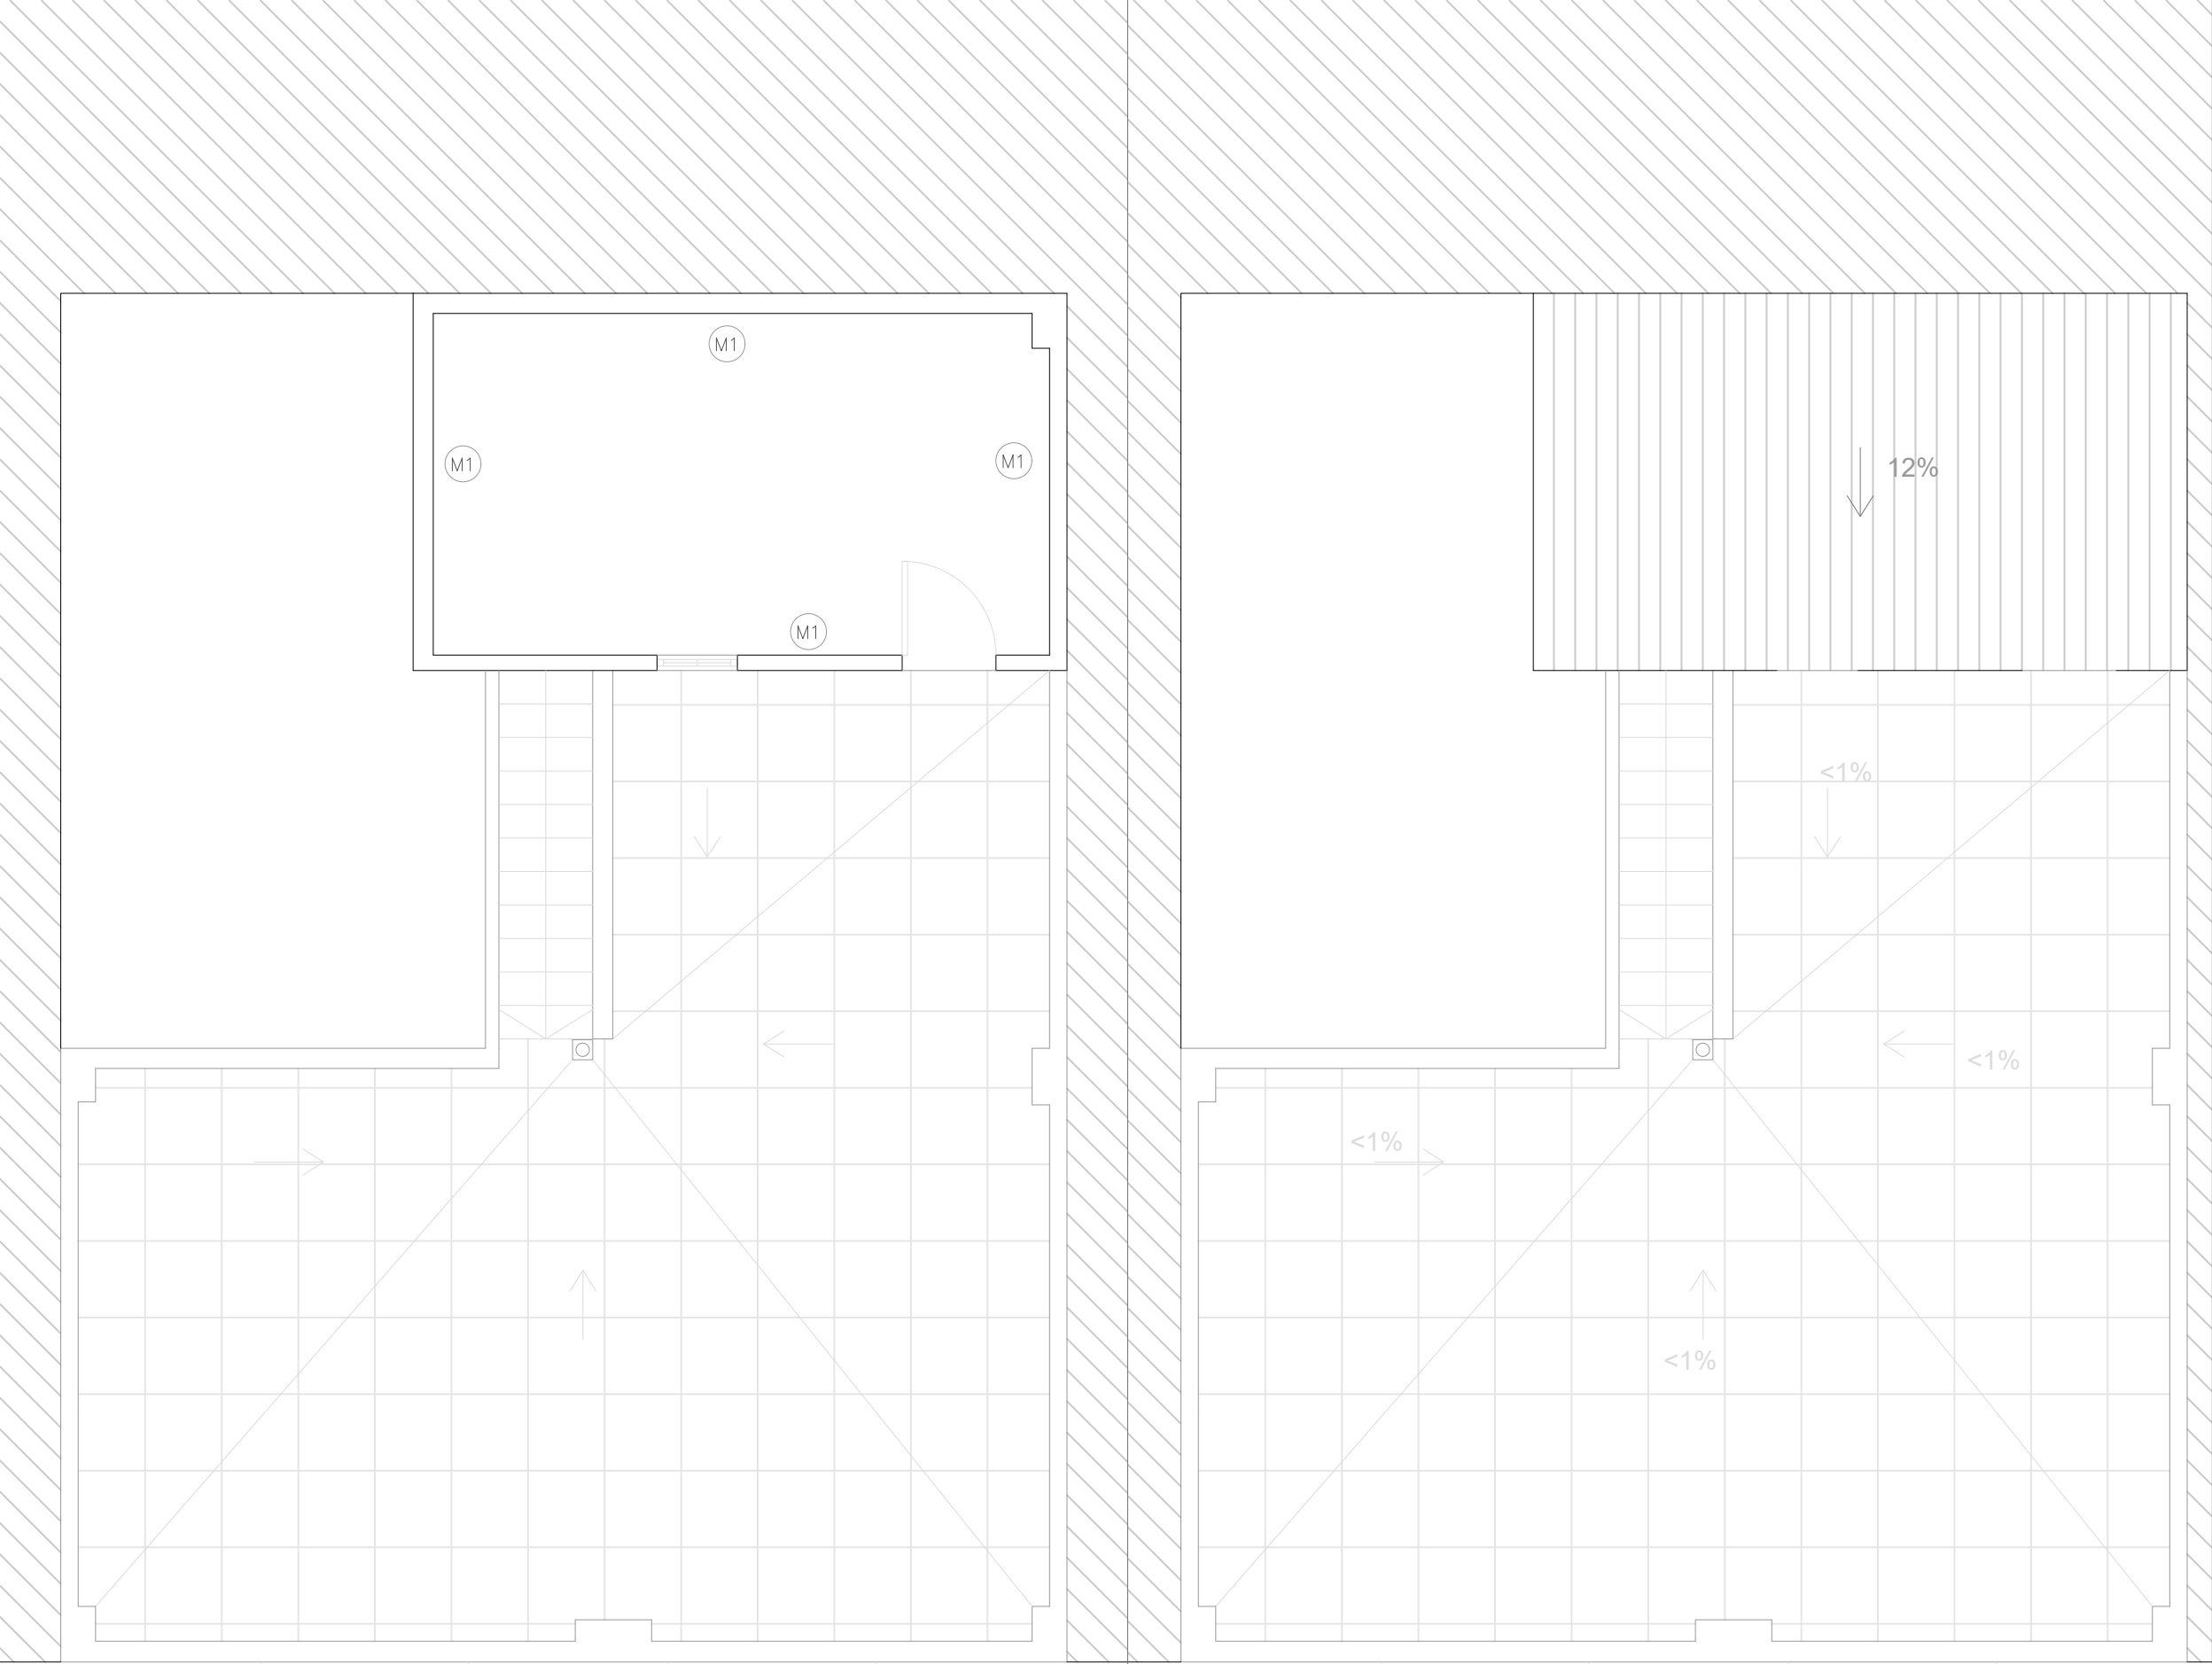


PLANTA AZOTEA +0.0m

PRIMERA CUBIERTAS

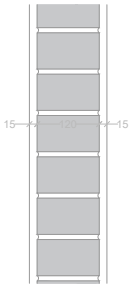


Tabique de fábrica de ladrillo perforado 12x24x7 cm con doble enfoscado de mortero y enlucido de yeso.

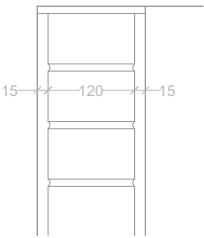

Pretil. Fábrica de ladrillo perforado 12x24x7cm con doble enfoscado de mortero y enlucido de yeso.

P01. CARACTERIZACIÓN CONSTRUCTIVA

SITUACIÓN	C/ María Teresa, 38, Sevilla
FECHA	15/02/2024
PROFESORA	Esperanza Conradi Galnares
GRUPO	4.06
PLANO	03
DESCRIPCIÓN	Planta Azotea y de Cubiertas Amuebladas
ESCALA	1:50
ALUMNOS GRUPO 4	Daniel Bilbao Marcos Josep Figueras Miguel Guadalupe de Terry Coronel Sofía Zoilo García

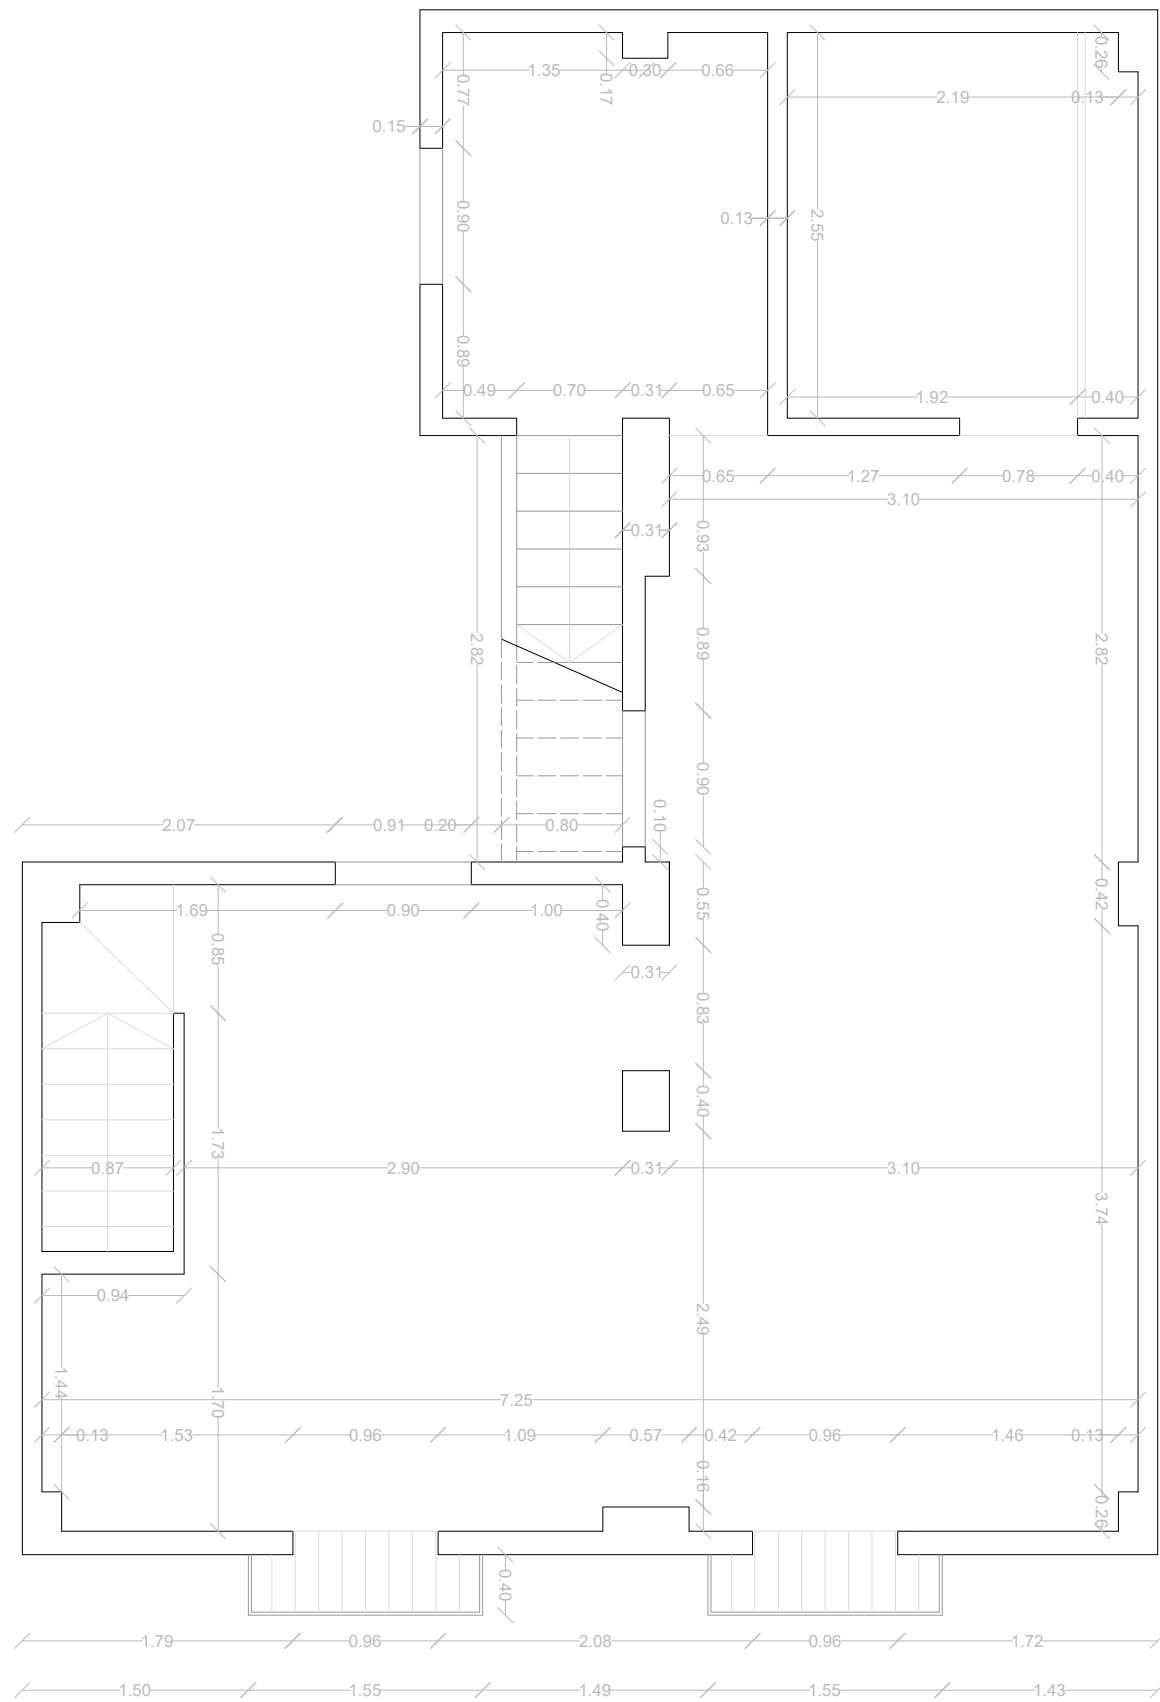

SUPERFICIE ÚTIL		
PLANTA BAJA		
Acceso		3.75m ²
Vivienda		48.24m ²
PLANTA PRIMERA		
Estudio		37.80m ²
Baño		5.90m ²
Cocina		5.50m ²
PLANTA CUBIERTA		
Cubierta		40.60m ²
Altílo		11.70m ²
TOTAL		105.25m ²

SUPERFICIE CONSTRUÍDA	
PLANTA PRIMERA	58.11m ²
PLANTA CUBIERTA	58.11m ²
TOTAL	116.22m ²

P01. CARACTERIZACIÓN CONSTRUCTIVA


SITUACIÓN	C/ María Teresa, 38,	Sevilla
FECHA	15/02/2024	
PROFESORA	Esperanza Conradi Galnares	
GRUPO	4.06	
PLANO	04	
DESCRIPCIÓN	Plantas primera y azotea acotadas	
ESCALA	1:50	
ALUMNOS GRUPO 4	Daniel Bilbao Marcos Josep Figueras Miguel Guadalupe de Terry Coronel Sofía Zoilo García	



Z1	1.30x0.80m
Z2	1.50x1.00m
Z3	1.00x1.00m
Z4	1.10x1.30m
Z5	1.35x1.45m
Z6	1.00x1.45m
Z7	0.95x1.60m
Z8	1.60x2.95m
Z9	1.00x1.60m
Z10	1.00x1.00m
Z11	1.65x1.00m
Z12	1.00x1.00m


P01. CARACTERIZACIÓN CONSTRUCTIVA

SITUACIÓN	C/ María Teresa, 38, Sevilla
FECHA	15/02/2024
PROFESORA	Esperanza Conradi Galnares
GRUPO	4.06
PLANO	05
DESCRIPCIÓN	Planta de Cimentación
ESCALA	1:50
ALUMNOS GRUPO 4	Daniel Bilbao Marcos Josep Figueras Miguel Guadalupe de Terry Coronel Sofía Zoilo García

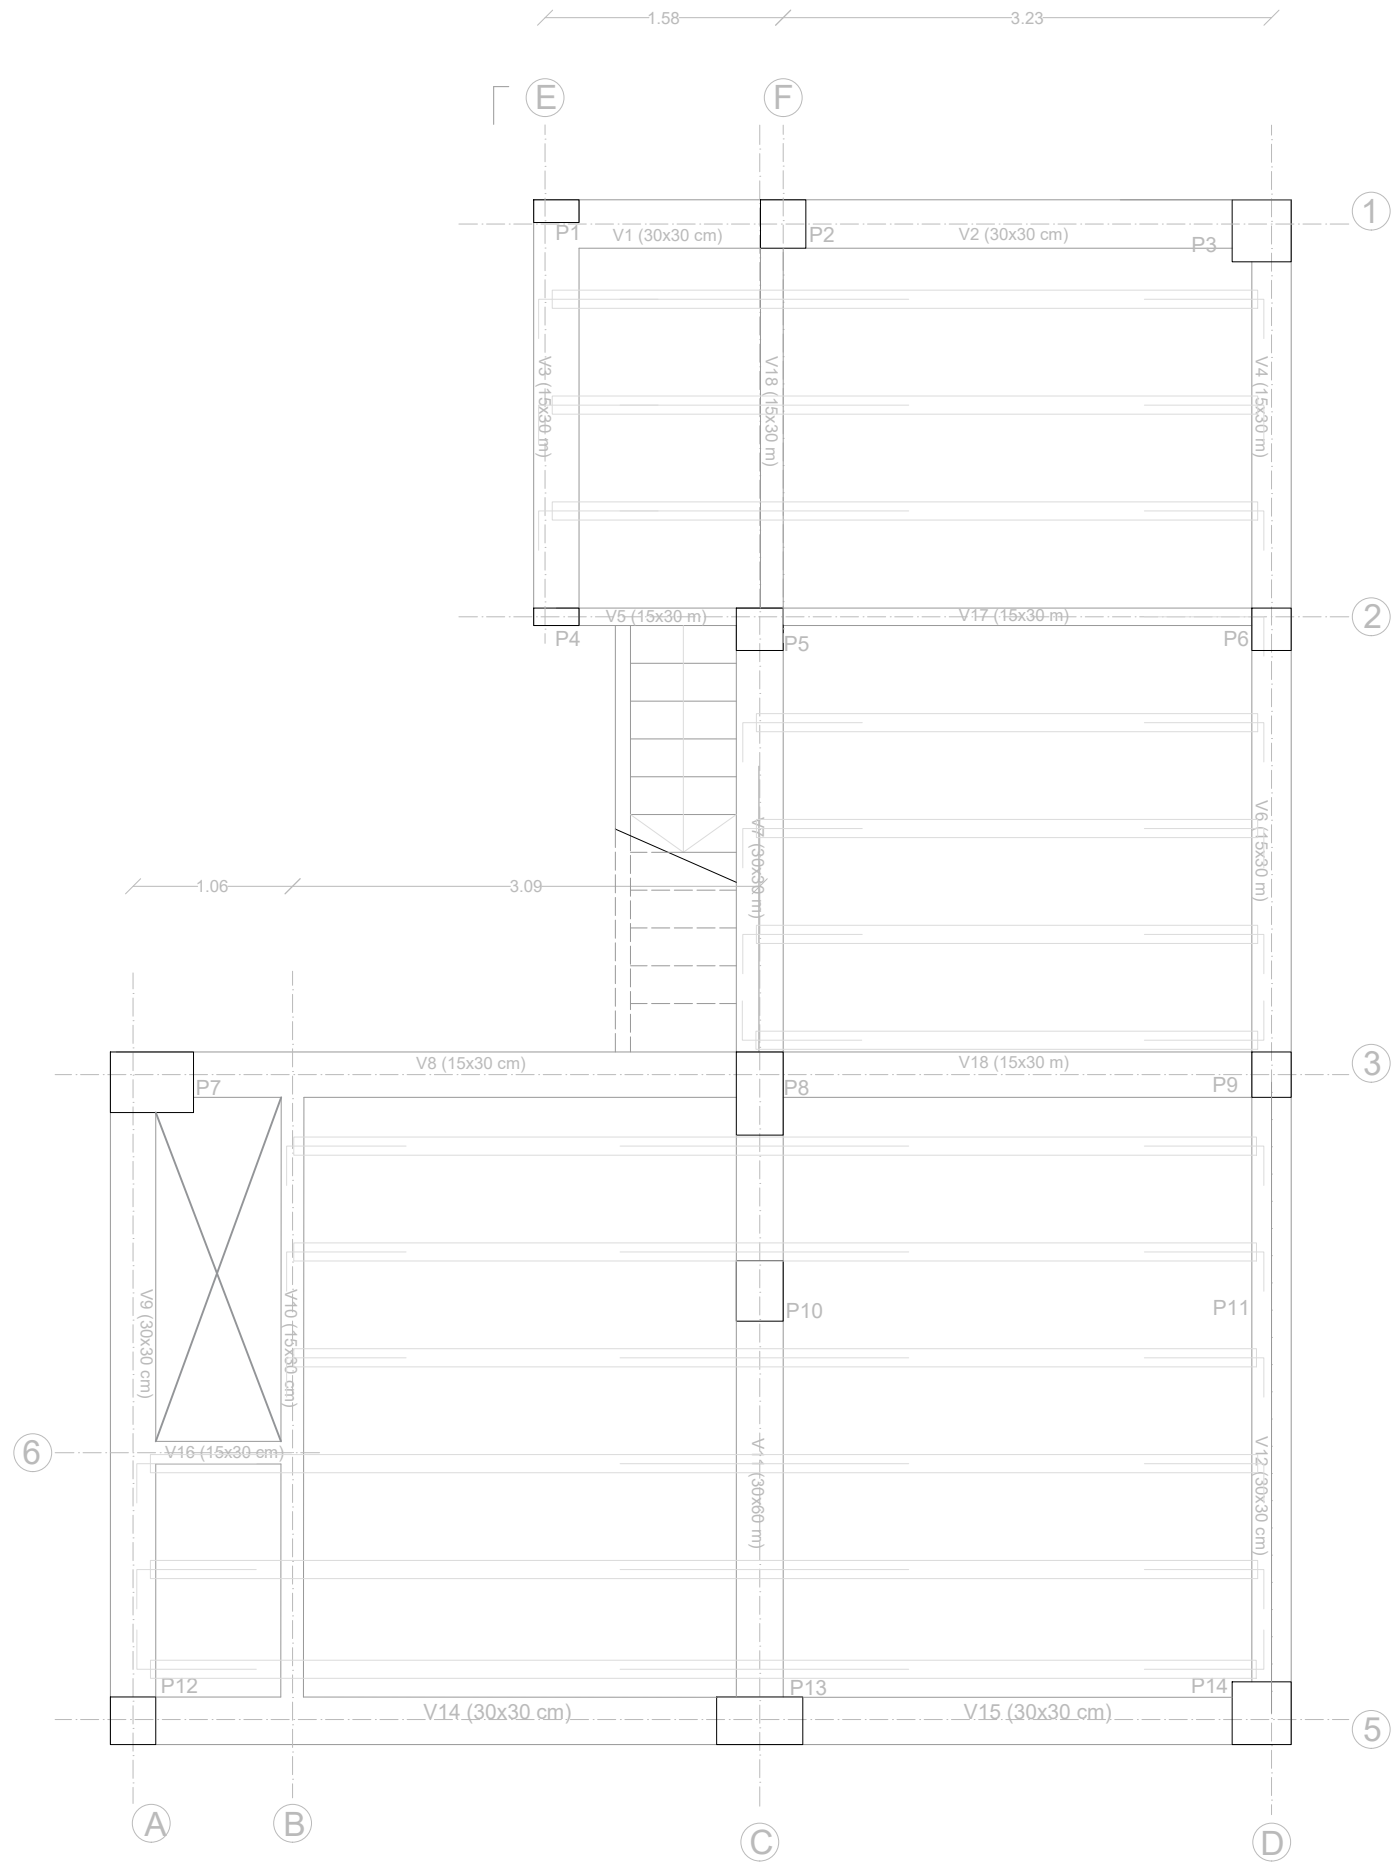

PLANTA FORJADO +3.71m

Forjado Unidireccional de viguetas armadas.

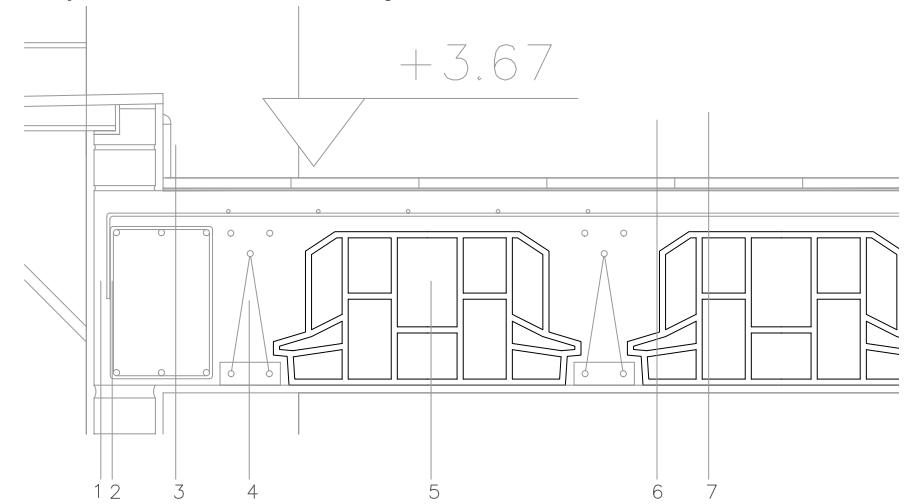


LEYENDA

1. Hormigón.
2. Viga HA.
3. Mallazo de reparto electrosoldado cada 20x20 e: 30+8cm.
4. Viguetas armadas.
5. Bovedilla Cerámica.
6. Mortero de agarre.
7. Solera.


P01. CARACTERIZACIÓN CONSTRUCTIVA

SITUACIÓN	C/ María Teresa, 38, Sevilla
FECHA	15/02/2024
PROFESORA	Esperanza Conradi Galnares
GRUPO	4.06
PLANO	06
DESCRIPCIÓN	Planta de estructuras Forjado 1
ESCALA	1:50
ALUMNOS GRUPO 4	Daniel Bilbao Marcos Josep Figueras Miguel Guadalupe de Terry Coronel Sofía Zoilo García

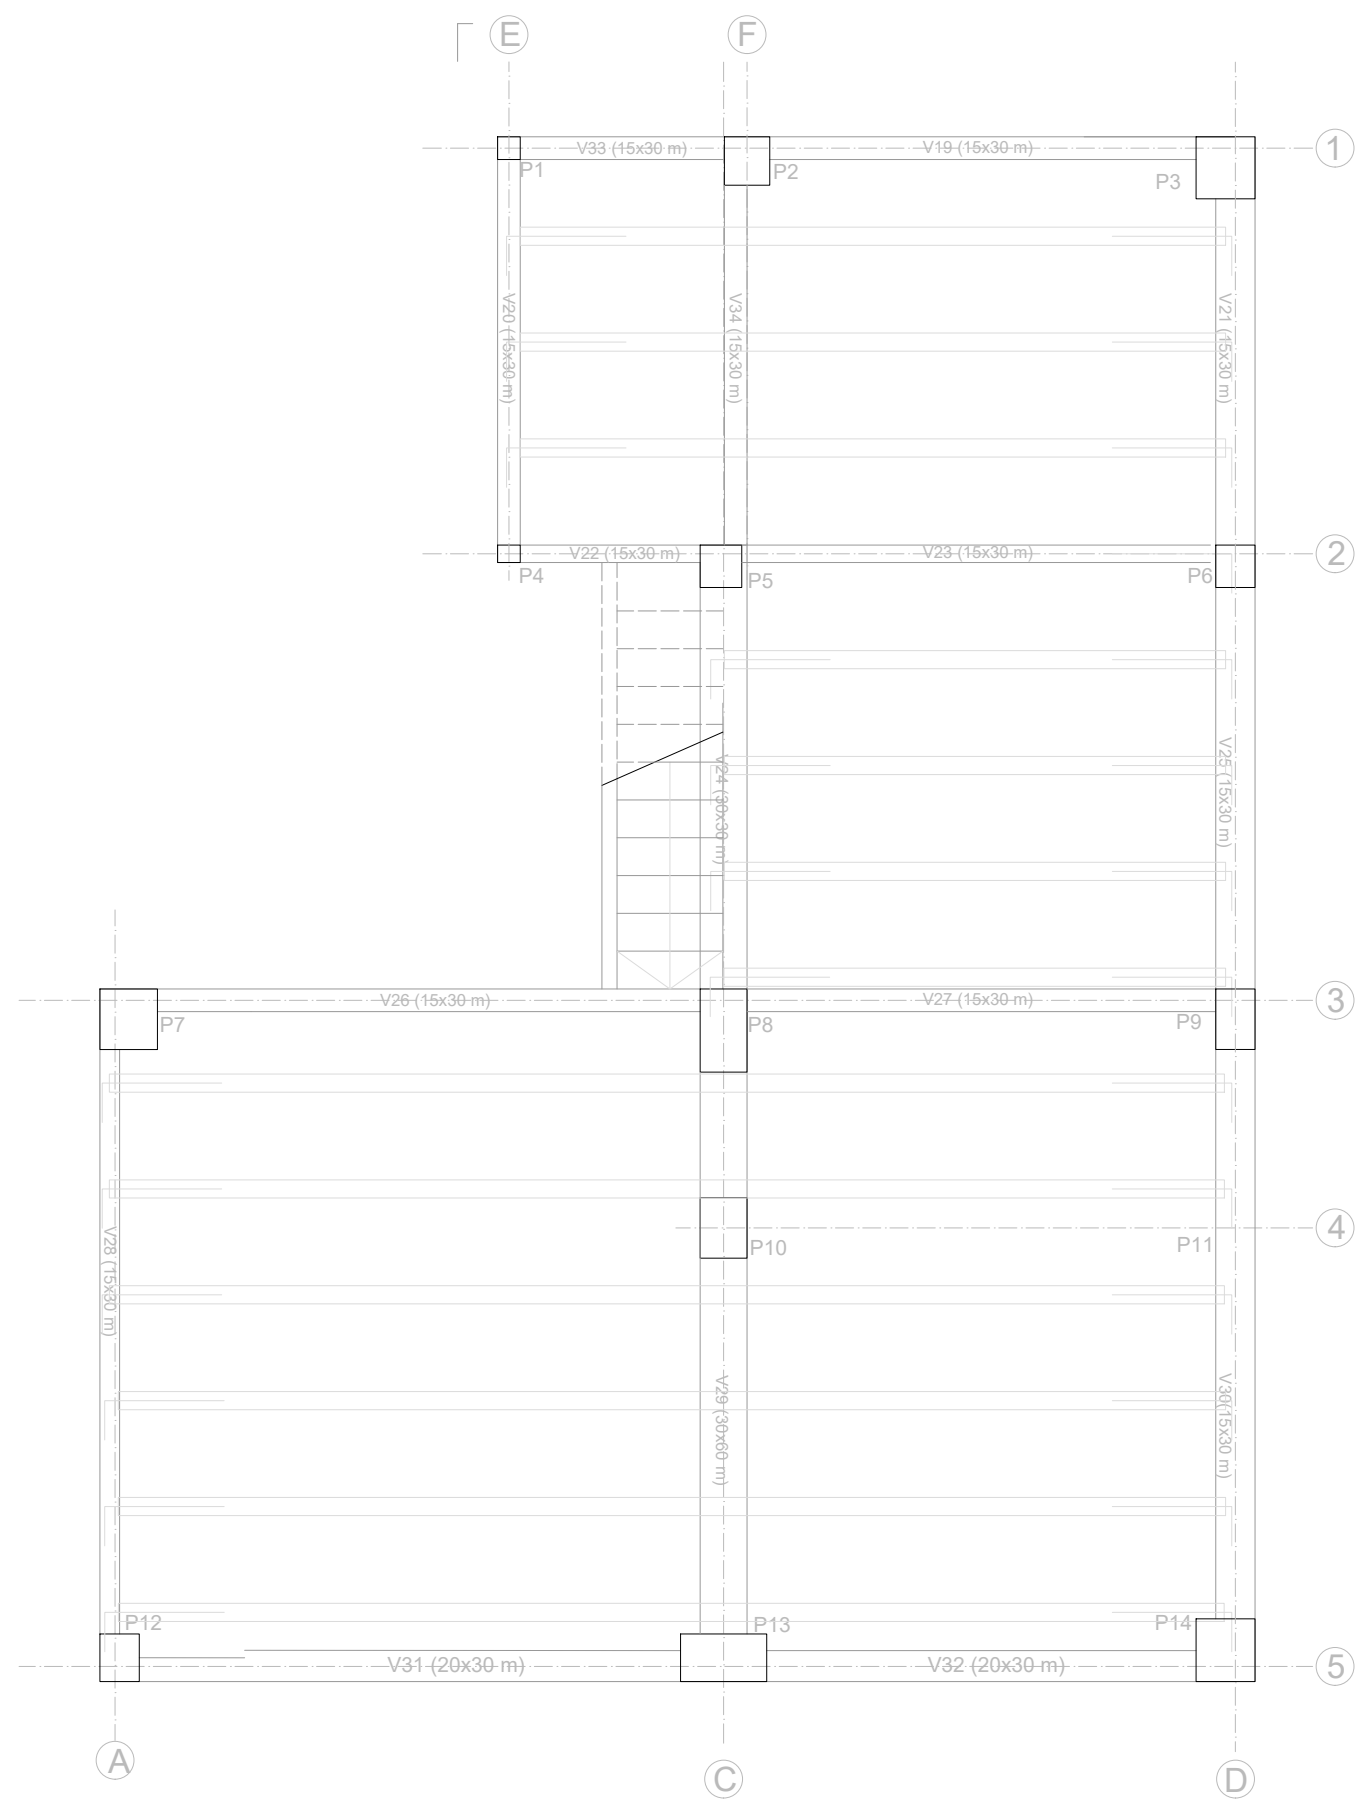

PLANTA FORJADO +3.64m

Forjado Unidireccional de viguetas armadas.


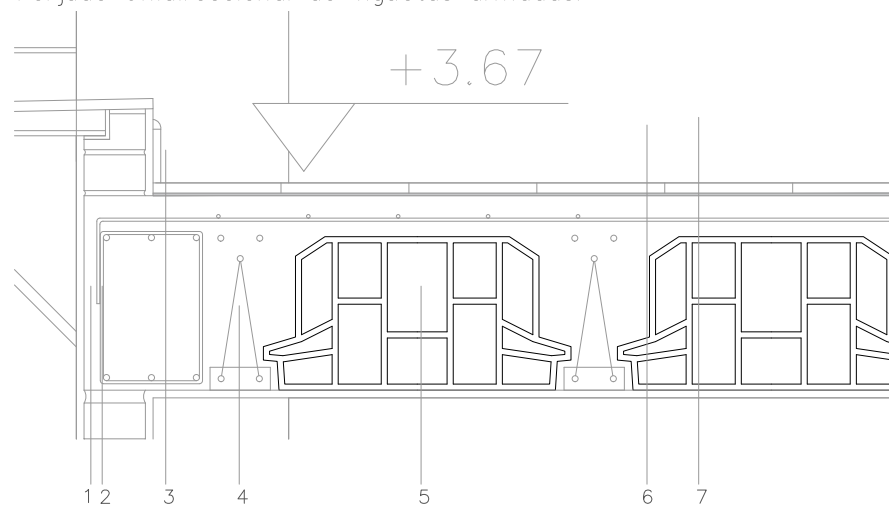


LEYENDA

- 1. Hormigón.
- 2. Viga HA.
- 3. Mallazo de reparto electrosoldado cada 20x20 e: 30+8cm.
- 4. Viguetas armadas.
- 5. Bovedilla Cerámica.
- 6. Mortero de agarre.
- 7. Solera.


P01. CARACTERIZACIÓN CONSTRUCTIVA

SITUACIÓN	C/ María Teresa, 38, Sevilla
FECHA	15/02/2024
PROFESORA	Esperanza Conradi Galnares
GRUPO	4.06
PLANO	07
DESCRIPCIÓN	Planta de Estructuras Forjado 2
ESCALA	1:50
ALUMNOS GRUPO 4	Daniel Bilbao Marcos Josep Figueras Miguel Guadalupe de Terry Coronel Sofía Zoilo García

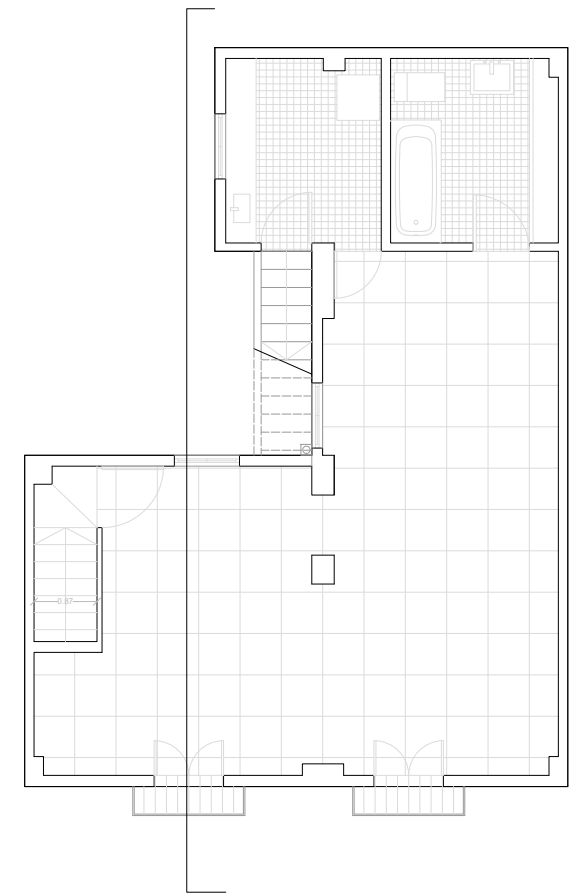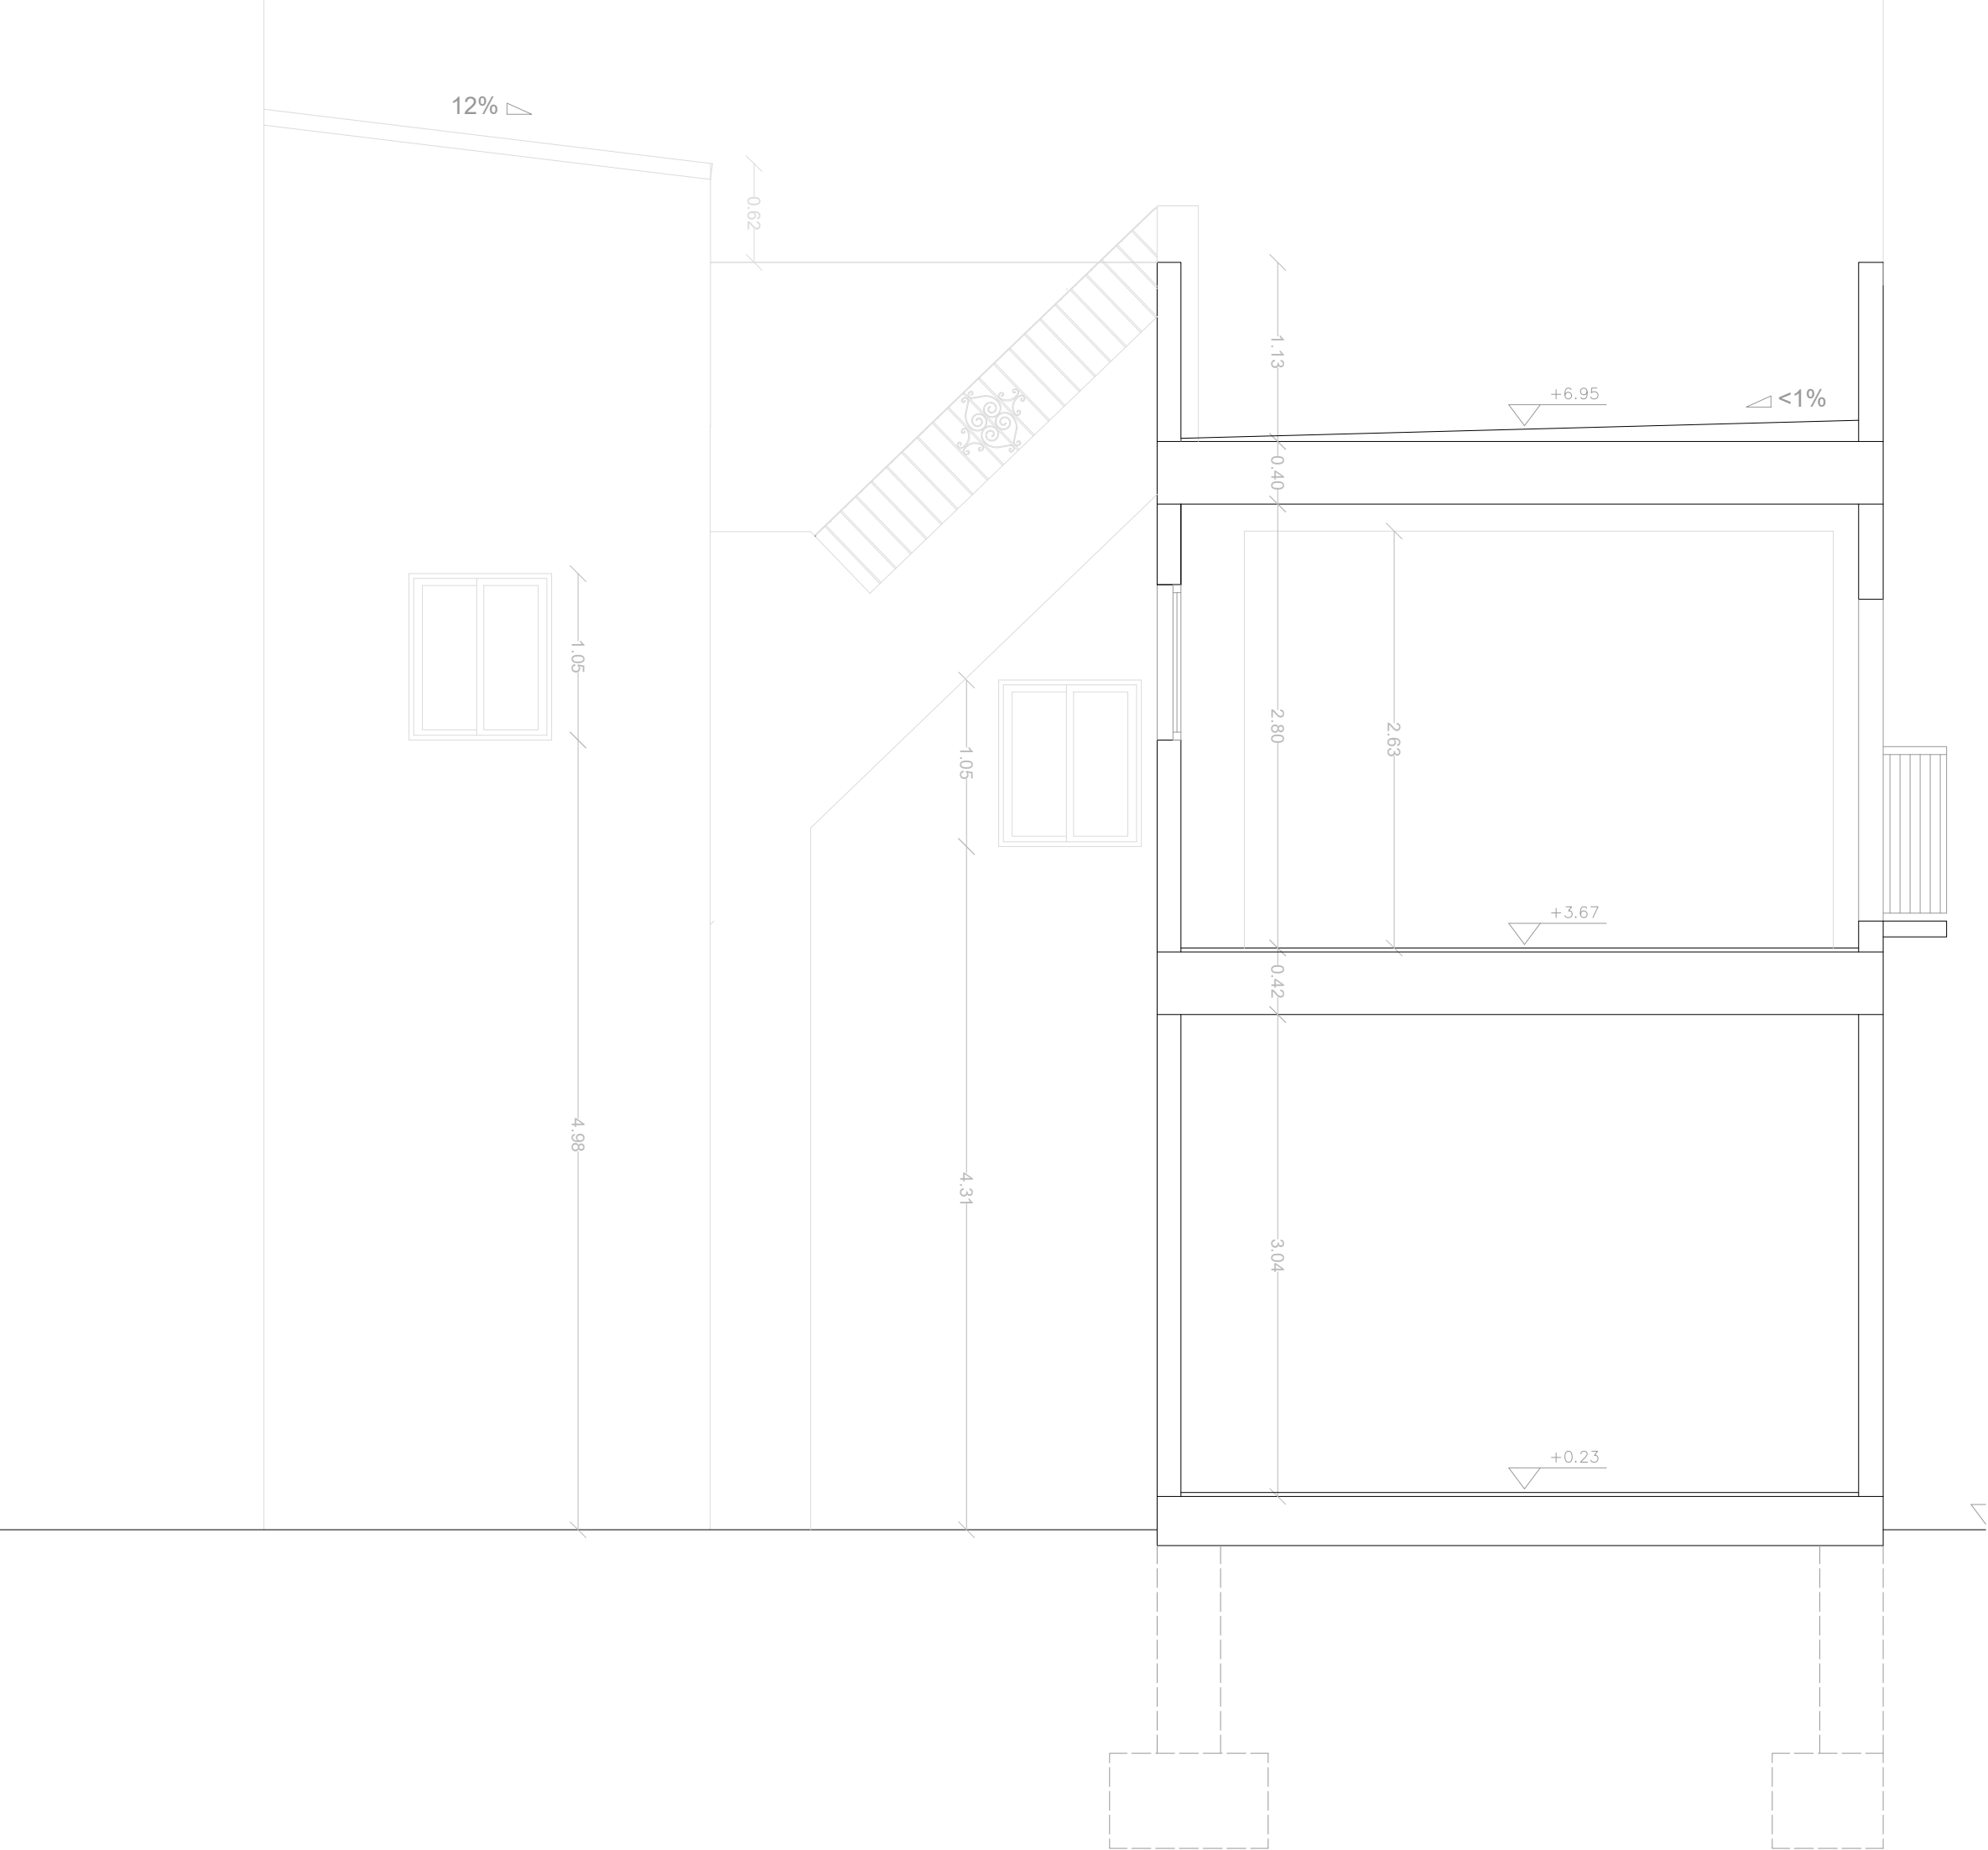


P01. CARACTERIZACIÓN CONSTRUCTIVA

SITUACIÓN	C/ María Teresa, 38, Sevilla
FECHA	15/02/2024
PROFESORA	Esperanza Conradi Galnares
GRUPO	4.06
PLANO	08
DESCRIPCIÓN	Sección 1
ESCALA	1: 40
ALUMNOS GRUPO 4	Daniel Bilbao Marcos Josep Figueras Miguel Guadalupe de Terry Coronel Sofía Zoilo García

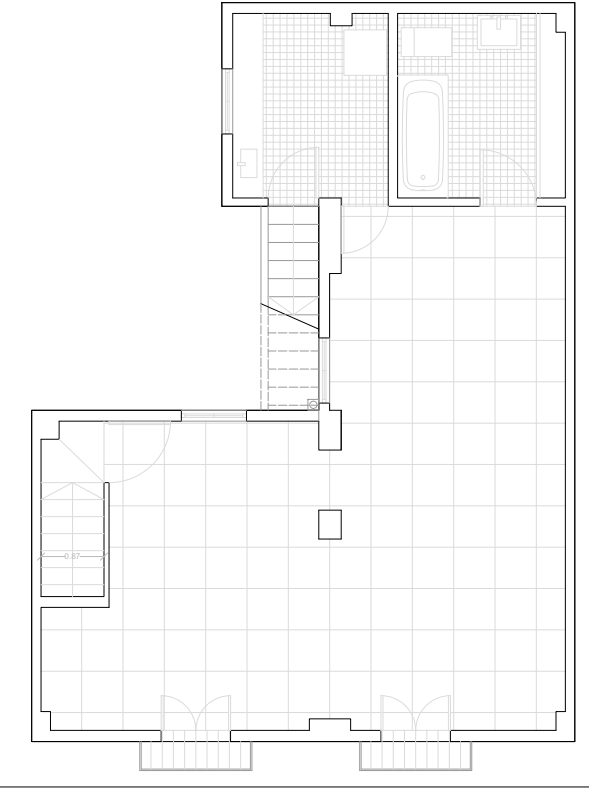



P01. CARACTERIZACIÓN CONSTRUCTIVA

SITUACIÓN	C/ María Teresa, 38, Sevilla
FECHA	15/02/2024
PROFESORA	Esperanza Conradi Galnares
GRUPO	4.06
PLANO	09
DESCRIPCIÓN	Alzado Principal
ESCALA	1: 40
ALUMNOS GRUPO 4	Daniel Bilbao Marcos Josep Figueras Miguel Guadalupe de Terry Coronel Sofía Zoilo García

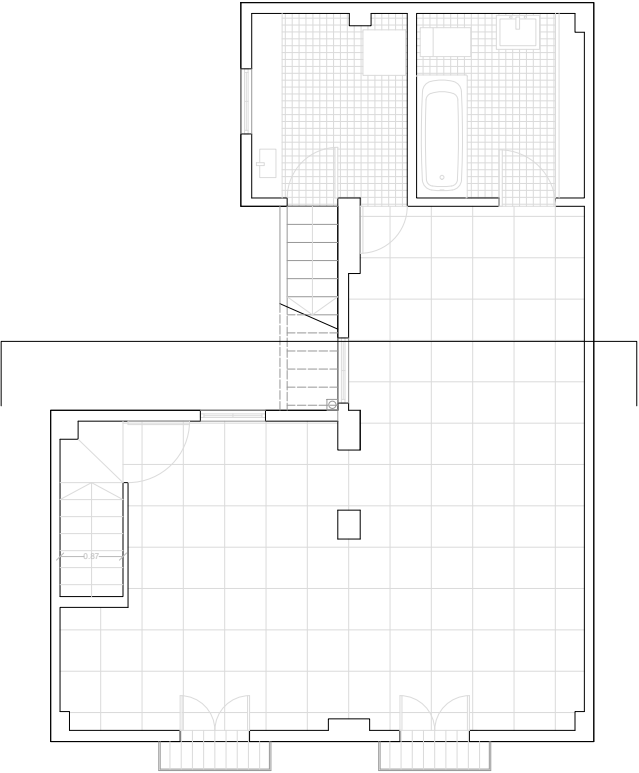


P01. CARACTERIZACIÓN CONSTRUCTIVA

SITUACIÓN	C/ María Teresa, 38, Sevilla
FECHA	15/02/2024
PROFESORA	Esperanza Conradi Galnares
GRUPO	4.06
PLANO	10
DESCRIPCIÓN	Sección 2
ESCALA	1:40
ALUMNOS GRUPO 4	Daniel Bilbao Marcos Josep Figueras Miguel Guadalupe de Terry Coronel Sofía Zoilo García

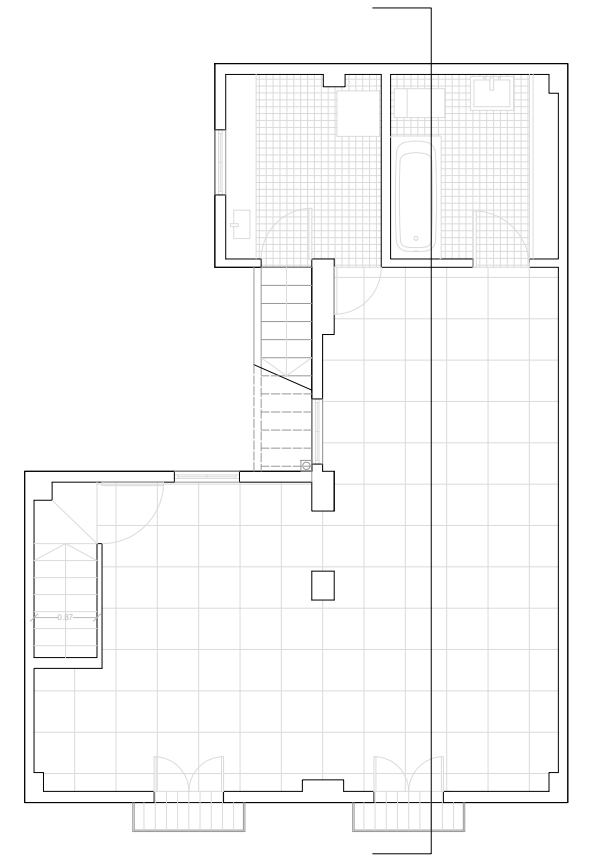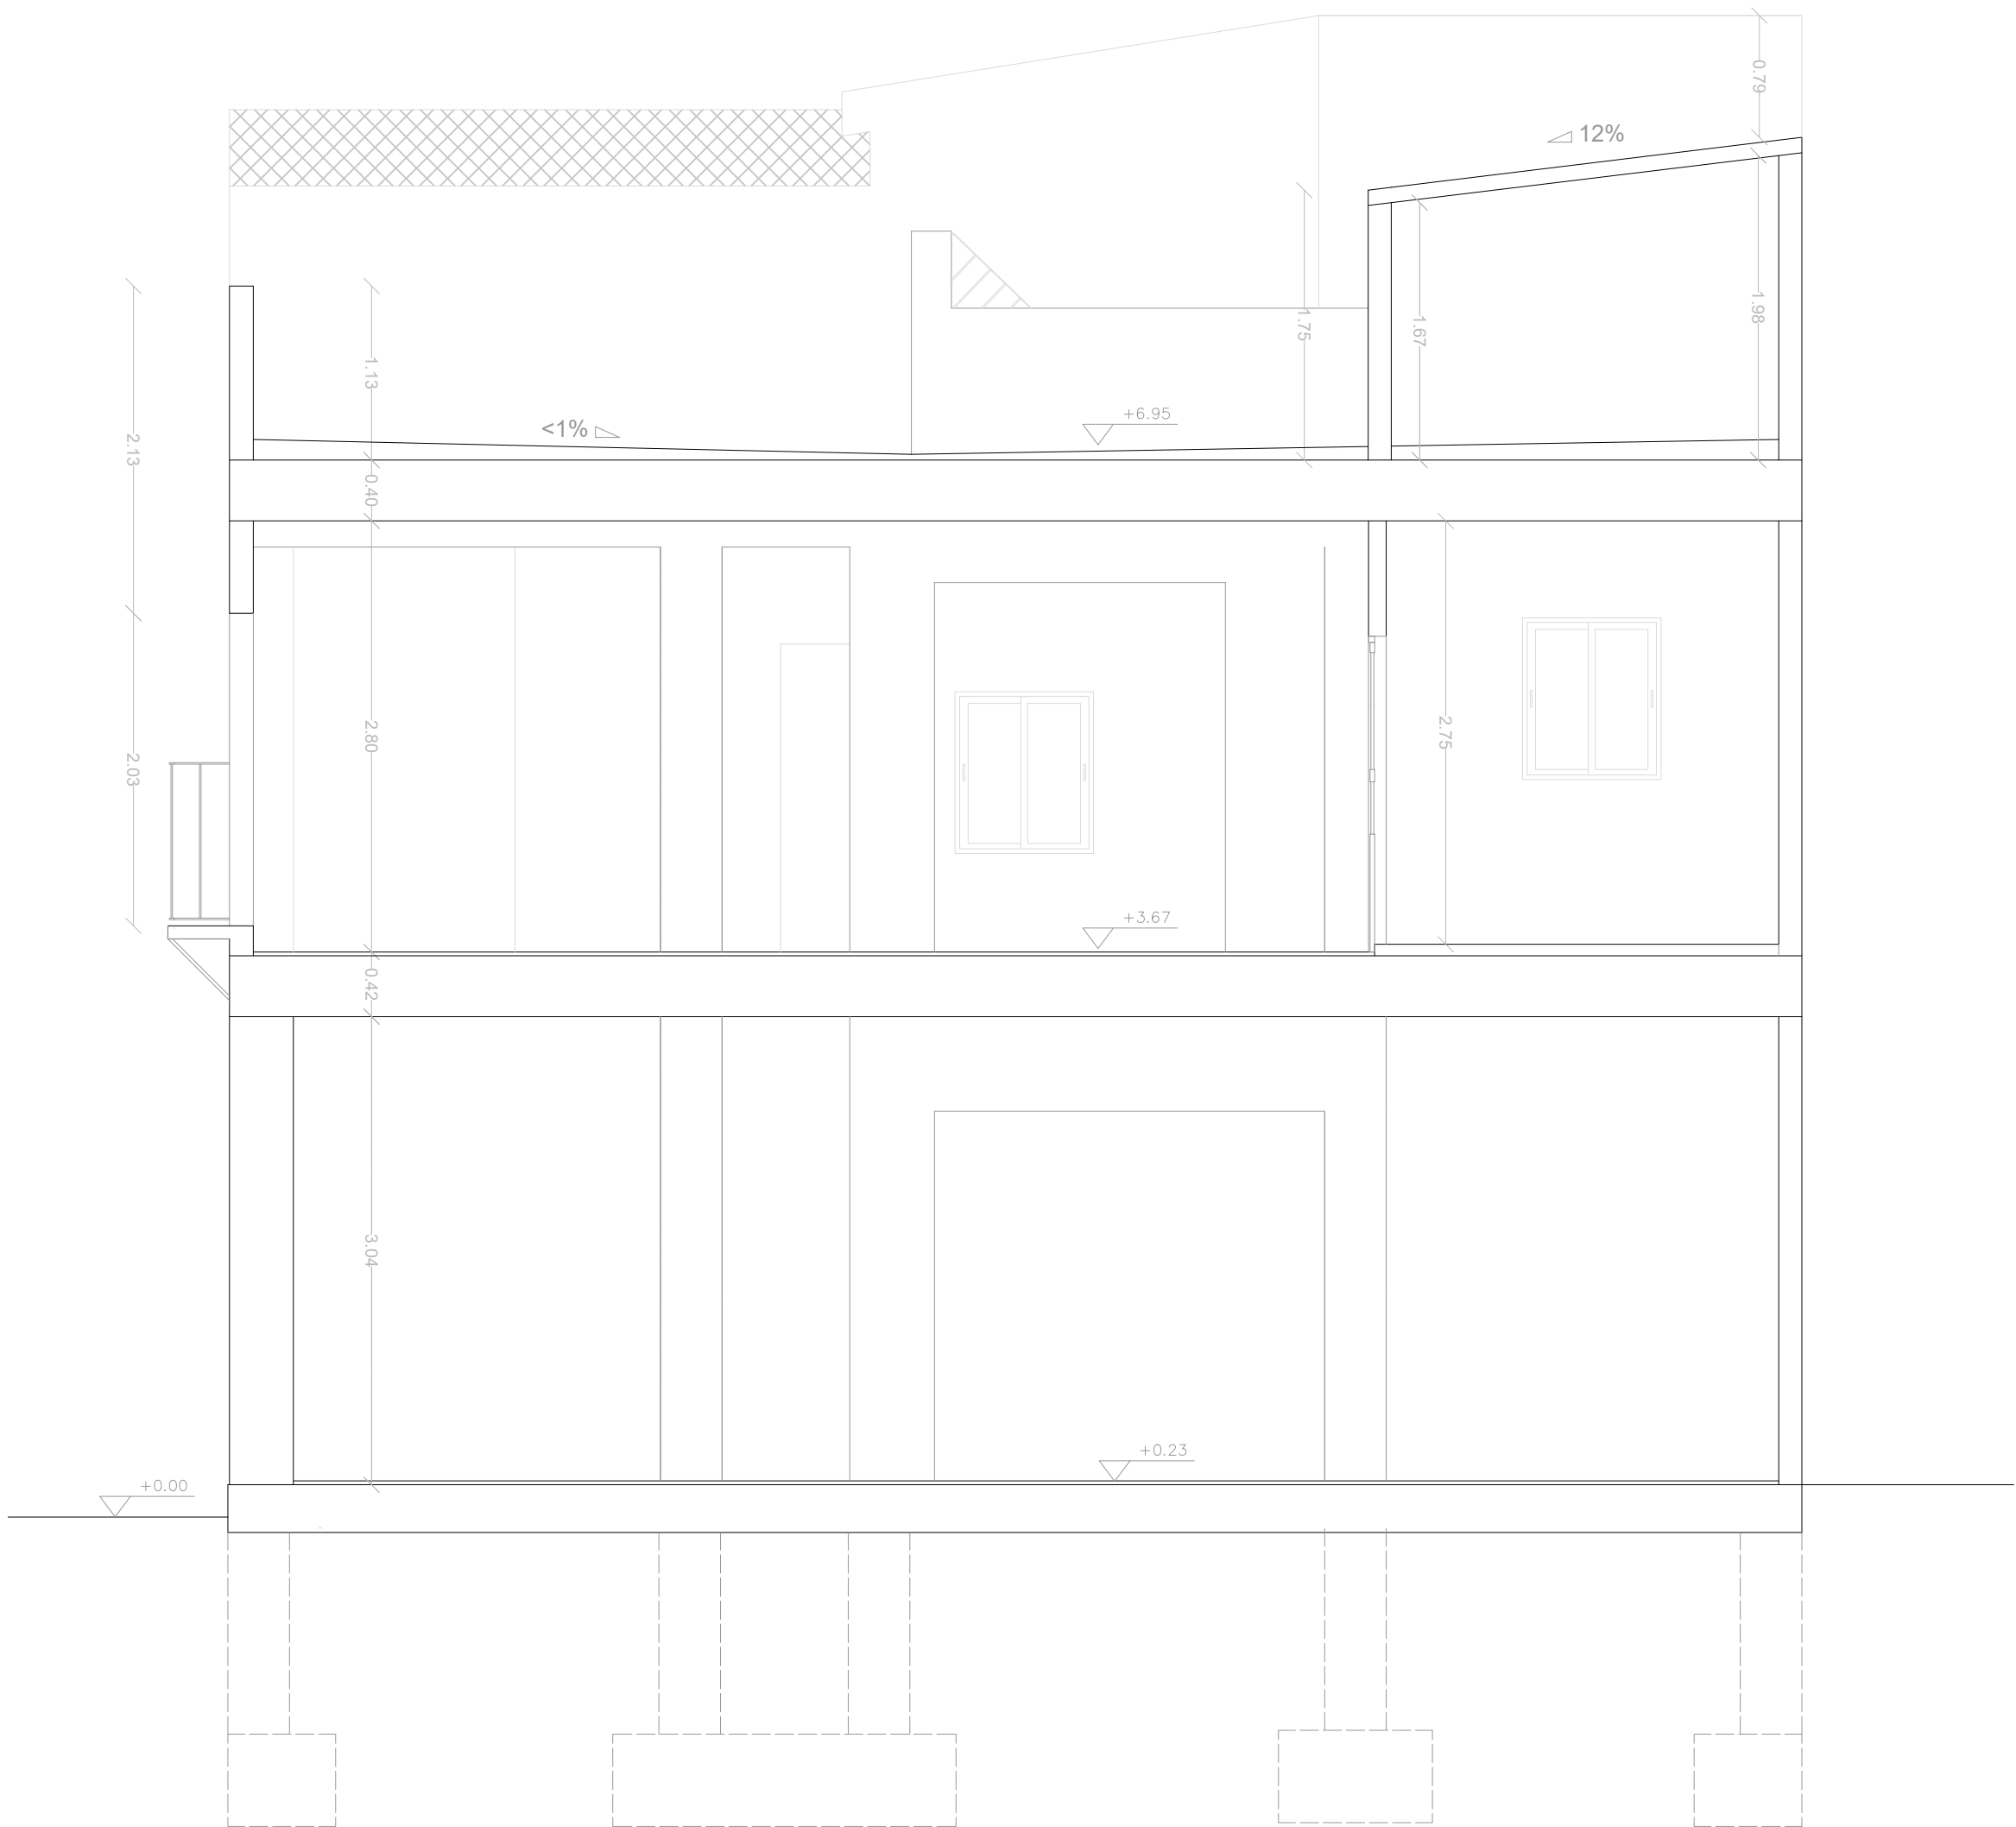


P01. CARACTERIZACIÓN CONSTRUCTIVA


SITUACIÓN	C/ María Teresa, 38, Sevilla
FECHA	15/02/2024
PROFESORA	Esperanza Conradi Galnares
GRUPO	4.06
PLANO	11
DESCRIPCIÓN	Sección 3
ESCALA	1:40
ALUMNOS GRUPO 4	Daniel Bilbao Marcos Josep Figueras Miguel Guadalupe de Terry Coronel Sofía Zoilo García

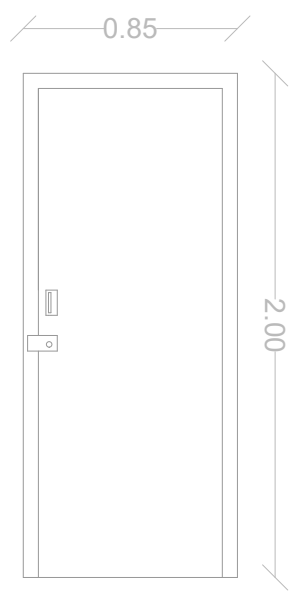


P1

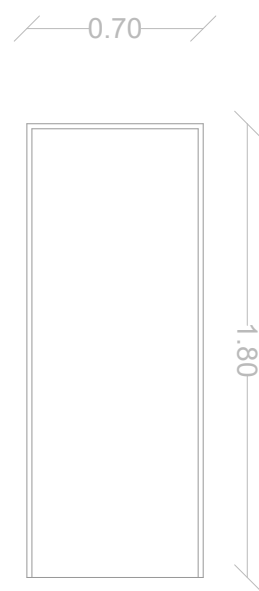


P2

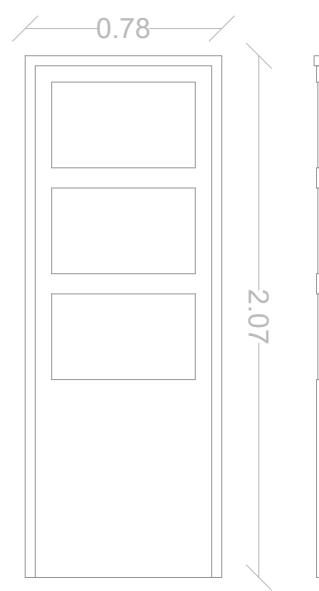


P3

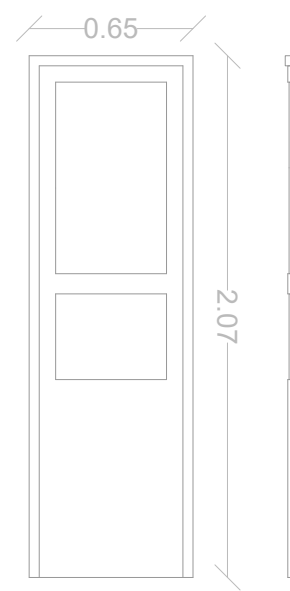

P4

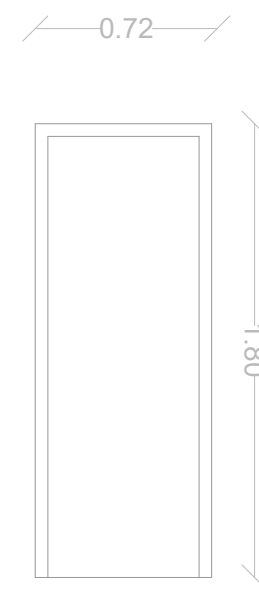


P5

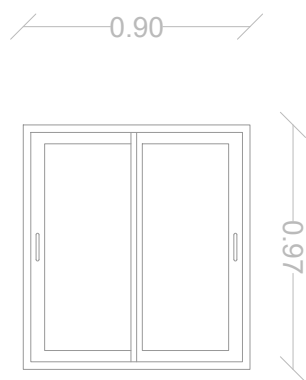


V1



V2

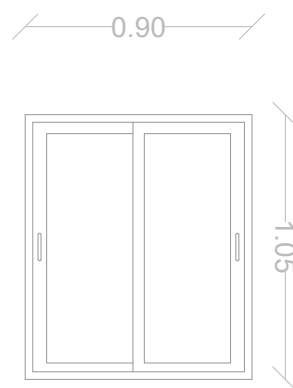


V3

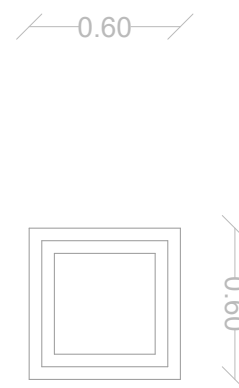

V4



P1 Puerta de Madera Maciza con cerrojo FAC
P2 Puerta de Hierro
P3 Puerta de Madera con Vidrio translúcido
P4 Puerta de Madera
P5 Puerta de Madera

V1 Carpintería de aluminio blanco con doble
hoja deslizable: Vidrio monolítico
V2 Carpintería de Hierro con doble hoja
abatible; Vidrio monolítico
V3 Carpintería de aluminio blanco con doble
hoja deslizable: Vidrio monolítico
V4 Carpintería de Madera con una hoja
abatible: Vidrio monolítico

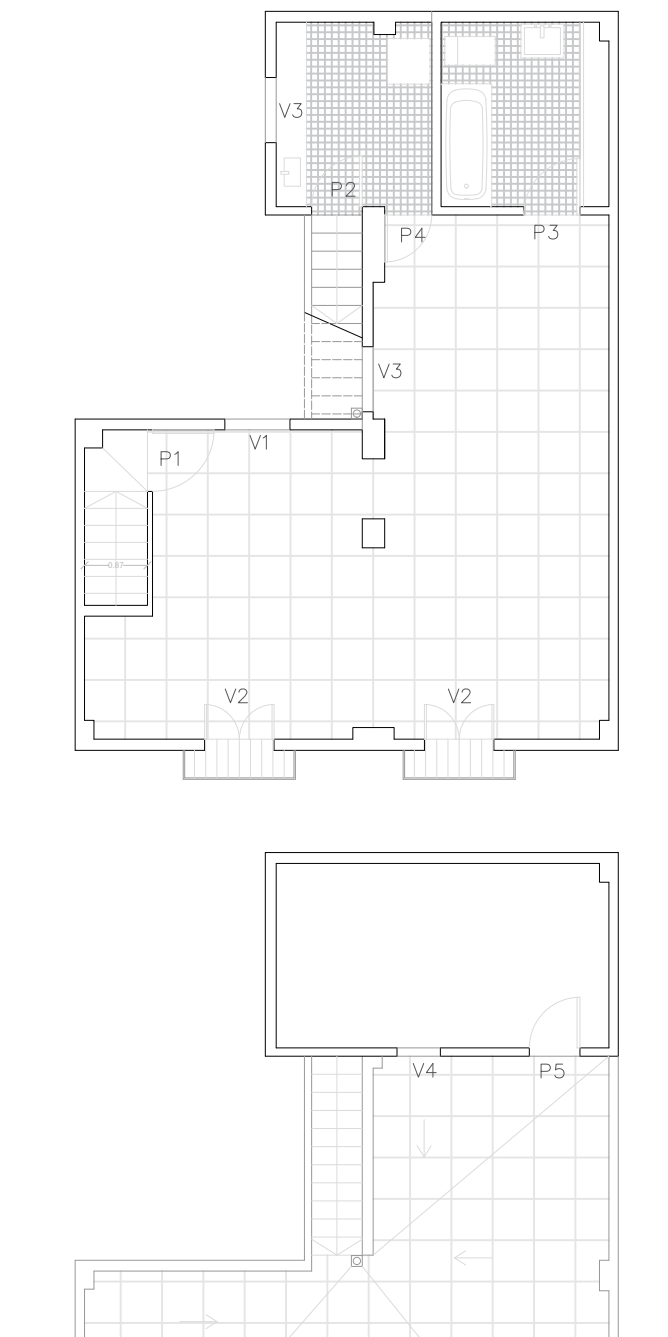





P01. CARACTERIZACIÓN CONSTRUCTIVA

SITUACIÓN	C/ María Teresa, 38, Sevilla
FECHA	15/02/2024
PROFESORA	Esperanza Conradi Galnares
GRUPO	4.06
PLANO	12
DESCRIPCIÓN	Catálogo de Carpinterías y su ubicación
ESCALA	1:30
ALUMNOS GRUPO 4	Daniel Bilbao Marcos Josep Figueras Miguel Guadalupe de Terry Coronel Sofía Zoilo García

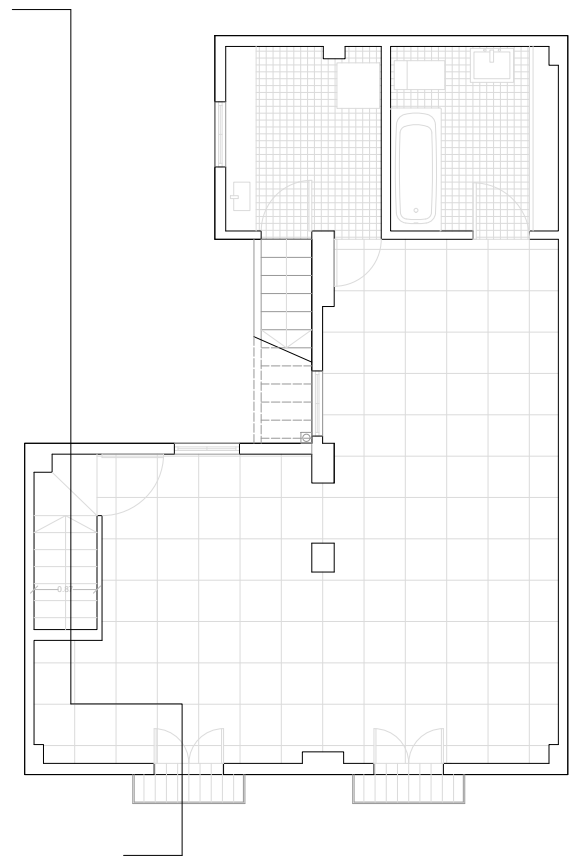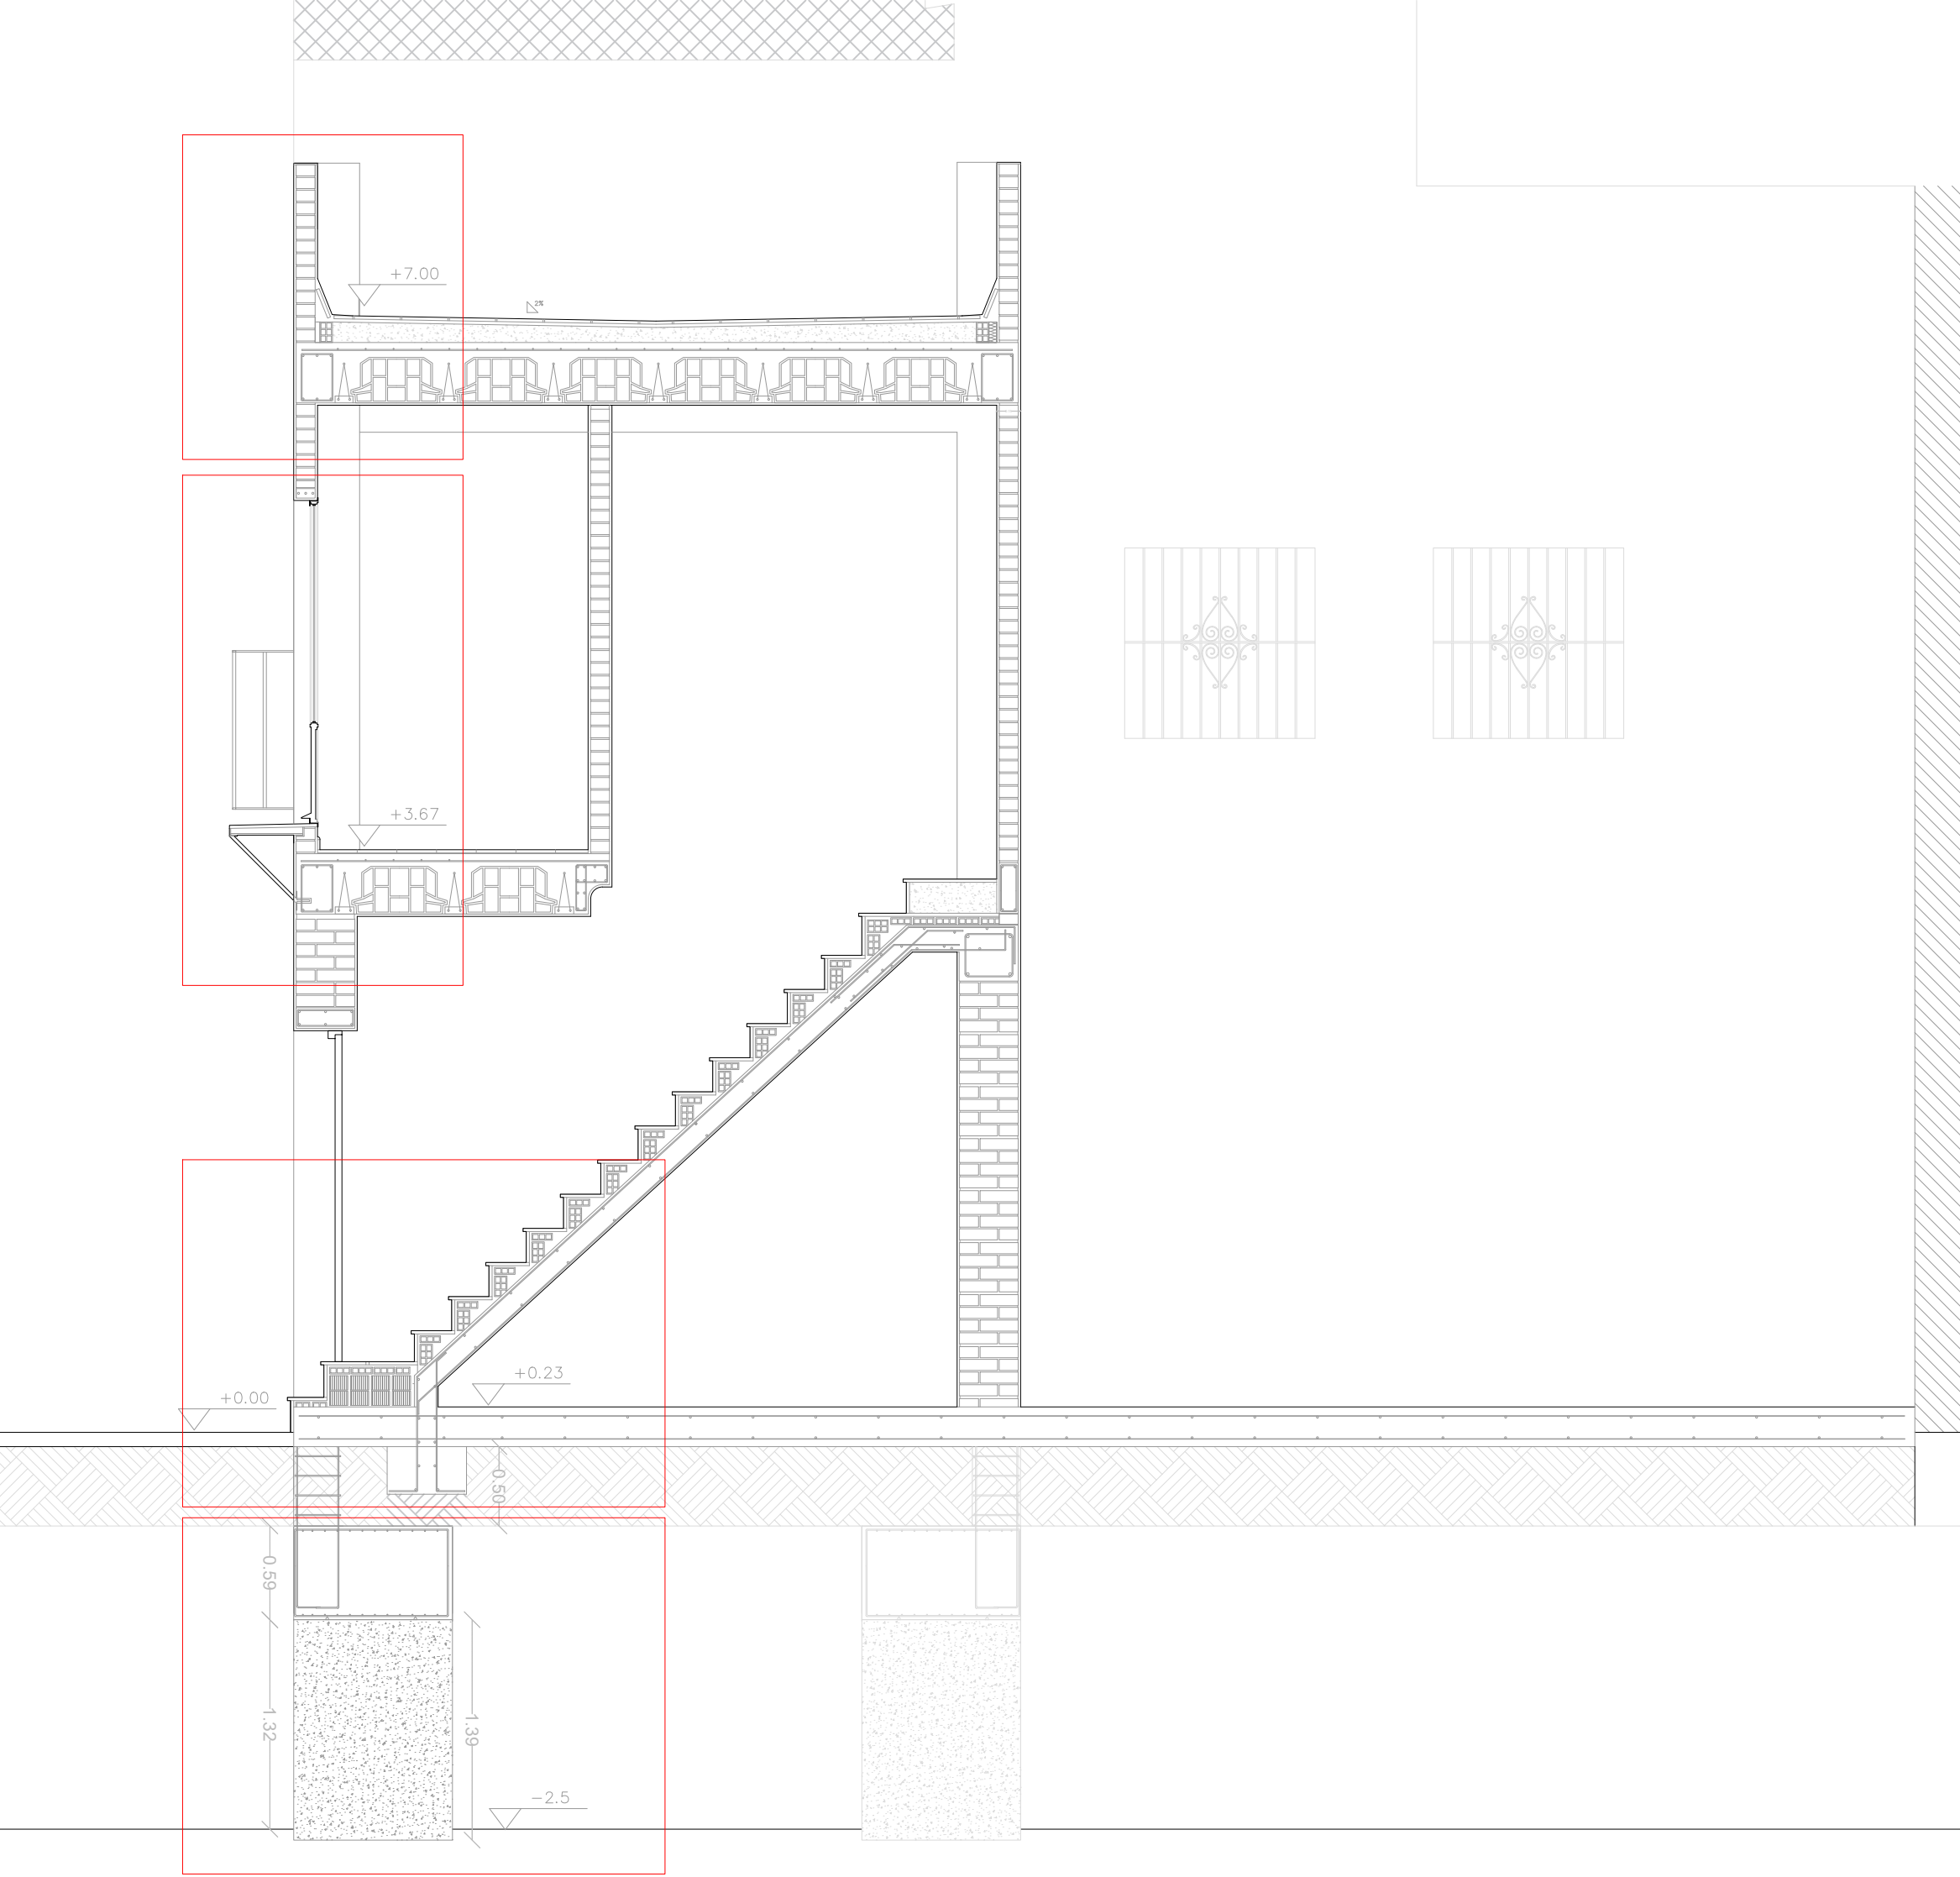

P01. CARACTERIZACIÓN CONSTRUCTIVA


SITUACIÓN	C/ María Teresa, 38, Sevilla
FECHA	15/02/2024
PROFESORA	Esperanza Conradi Galnares
GRUPO	4.06
PLANO	13
DESCRIPCIÓN	Sección Constructiva General
ESCALA	1:40
ALUMNOS GRUPO 4	Daniel Bilbao Marcos Josep Figueras Miguel Guadalupe de Terry Coronel Sofía Zoilo García

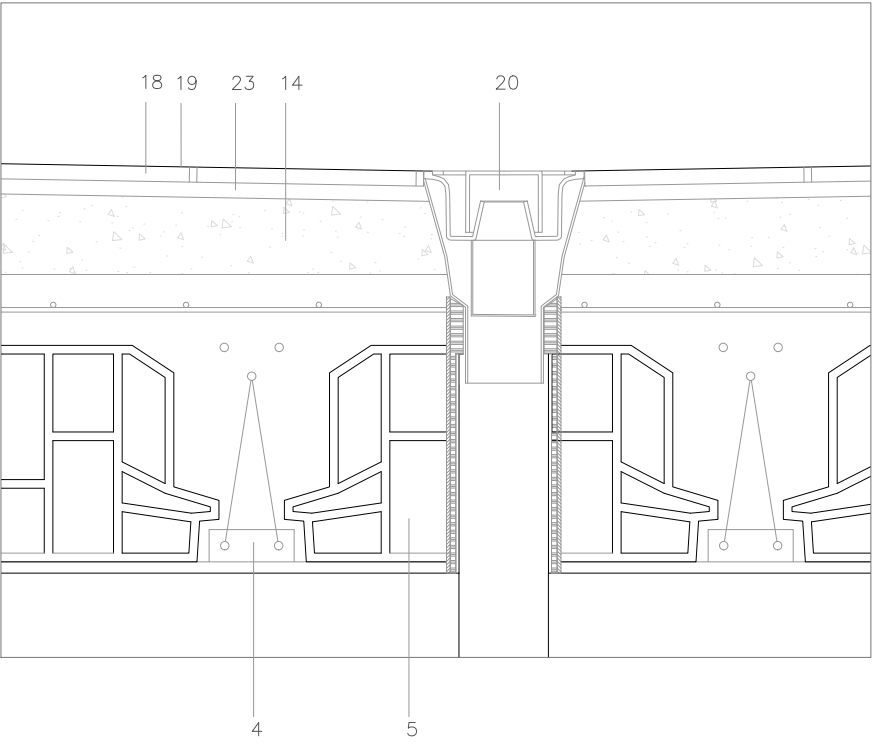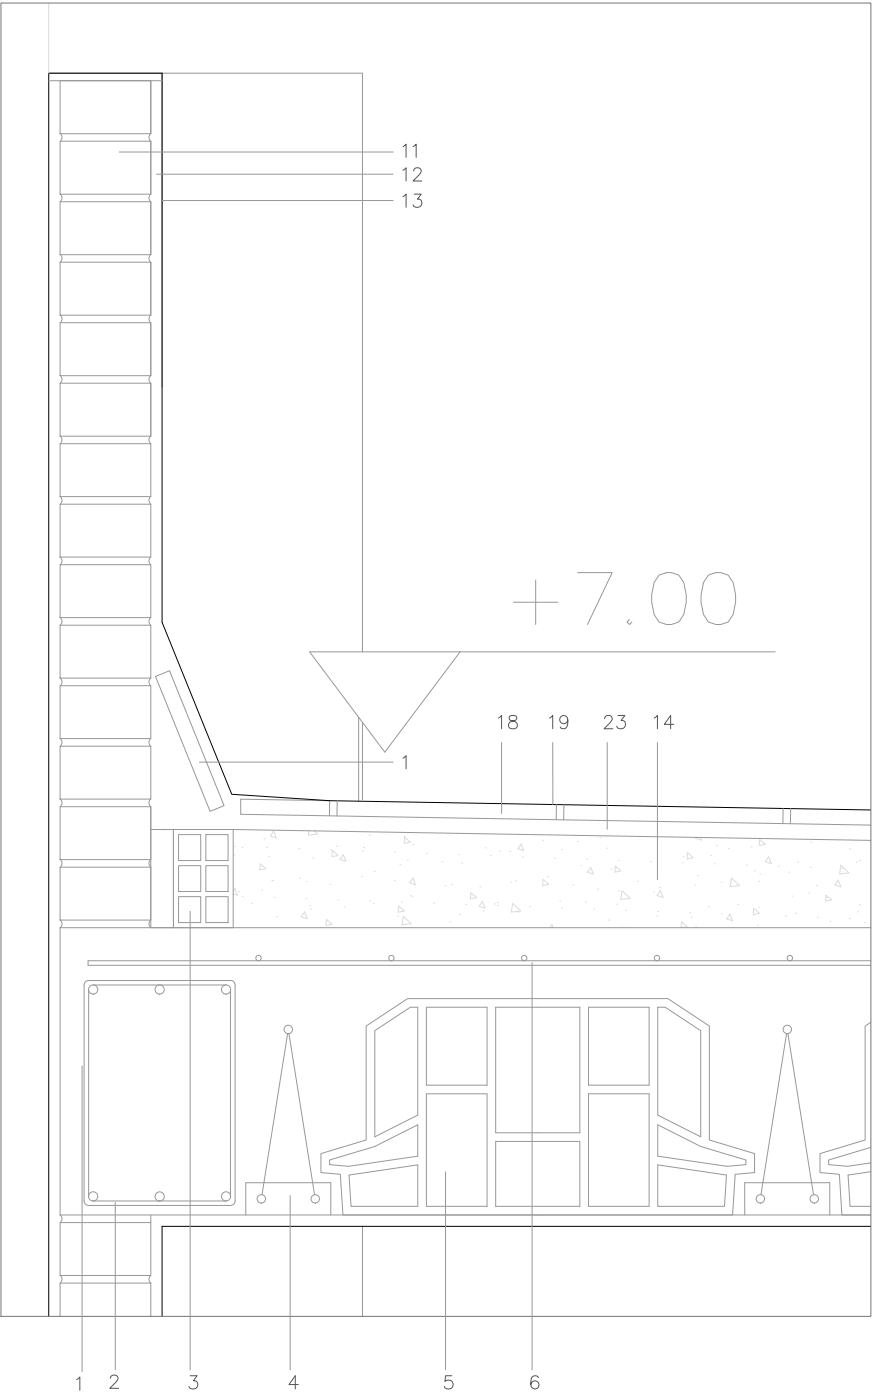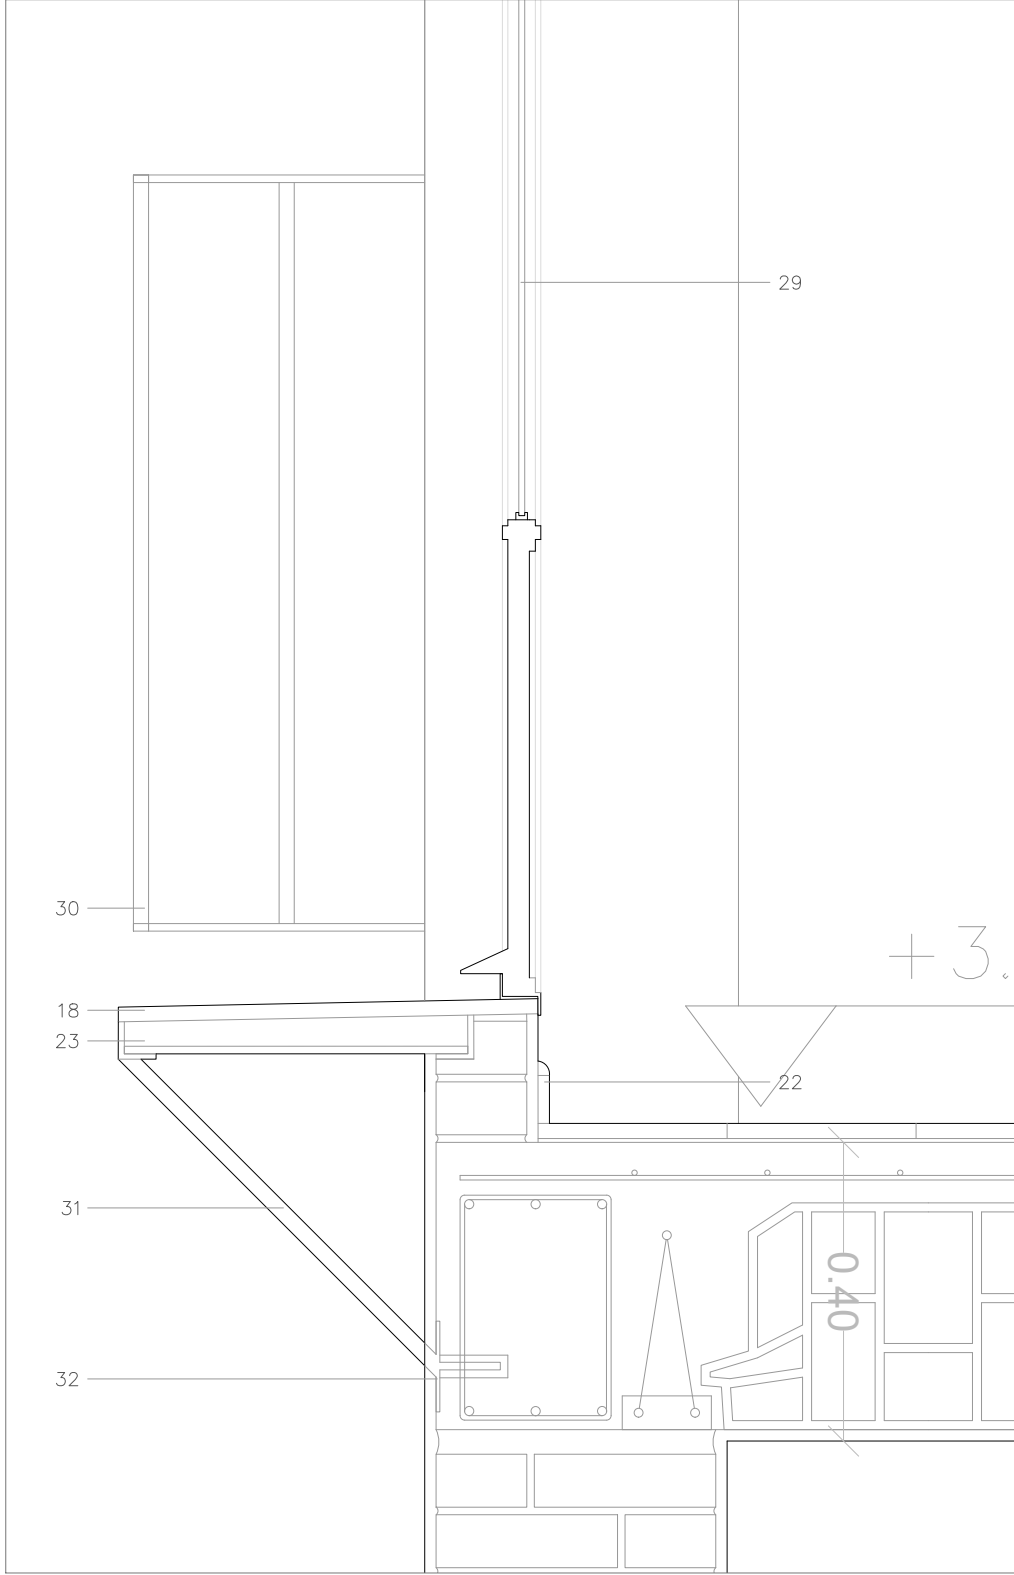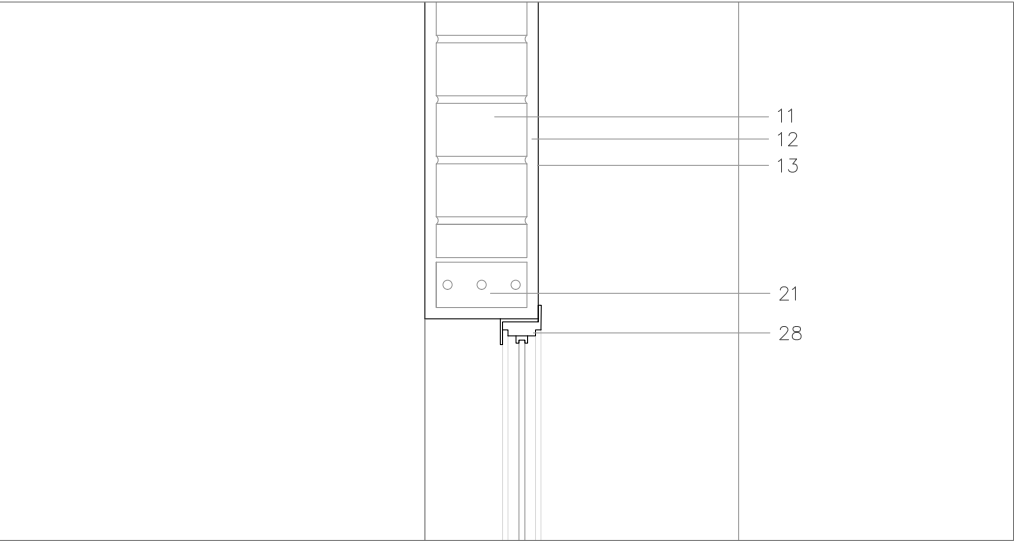

- LEYENDA
1. Forjado Unidireccional, canto 30+10, 40 cm.
 2. Viga HA–25, 25x40cm, armadura de acero 4Ø12.
 3. Tabicón de ladrillo hueco doble 24x11,5x7CM –R5.
 4. Vigüeta armada 20cm, 70 cm de eje a eje.
 5. Bovedilla Cerámica (18x28x50 cm).
 6. Mallazo de reparto B4000S Ø4 cada 20cm.
 7. Solera Armada HA–20 e=25cm, mallazo de reparto superior e inferior.
 8. Zapata de Cimentación Armada HA–25 (dimensiones)
 9. Hormigón de Limpieza H–100 (dimensiones)
 10. Terreno Antrópico compactado
 11. Fabrica de Ladrillo perforado 24x11,5x 9 cm R10 tomado con mortero M5.
 12. Enfoscado de Mortero CSII–W0 e:1,5 cm.
 13. Enlucido de Yeso e: 1,5 cm
 14. Hormigón aligerado para formación de pendiente (<1%).
 15. Ladrillo Hueco doble con mortero M5.
 16. Banda de material flexible para junta perimetral de cubierta.
 17. Mortero de Agarre M5 impermeable e: 2cm.
 18. Baldosín cerámico e:2cm.
 19. Pintura impermeabilizante roja.
 20. Sumidero de PVC.
 21. Dintel de HA 25 armado con barras, 6x12x120 cm.
 22. Pieza cerámica (10x24x1cm).
 23. Capa de de Mortero de agarre e:1cm
 24. Losa Armada de escalera HA 25 e:15cm.
 25. Peldañoado de Ladrillo Hueco Doble tomado con mortero M5.
 26. Pieza Cerámica de termianción tomada con mortero de Agarre.
 27. Zabaleta de protección borde, Ladrillo prensado, 28x14x1cm.
 28. Carpintería de acero galvanizado de doble hoja abatible, acabado en pintura verde.
 29. Vidrio de una hoja.
 30. Perfilera de acero L 40x40x4 para conformación de estructura de balcón.
 31. Jabalcón de acero soldado a la chapa.
 32. Chapa de acero fijado químicamente a la viga de hormigón.


P01. CARACTERIZACIÓN CONSTRUCTIVA

SITUACIÓN	C/ María Teresa, 38, Sevilla
FECHA	15/02/2024
PROFESORA	Esperanza Conradi Galnares
GRUPO	4.06
PLANO	14
DESCRIPCIÓN	Detalles constructivos
ESCALA	1.10
ALUMNOS GRUPO 4	Daniel Bilbao Marcos Josep Figueras Miguel Guadalupe de Terry Coronel Sofía Zoilo García

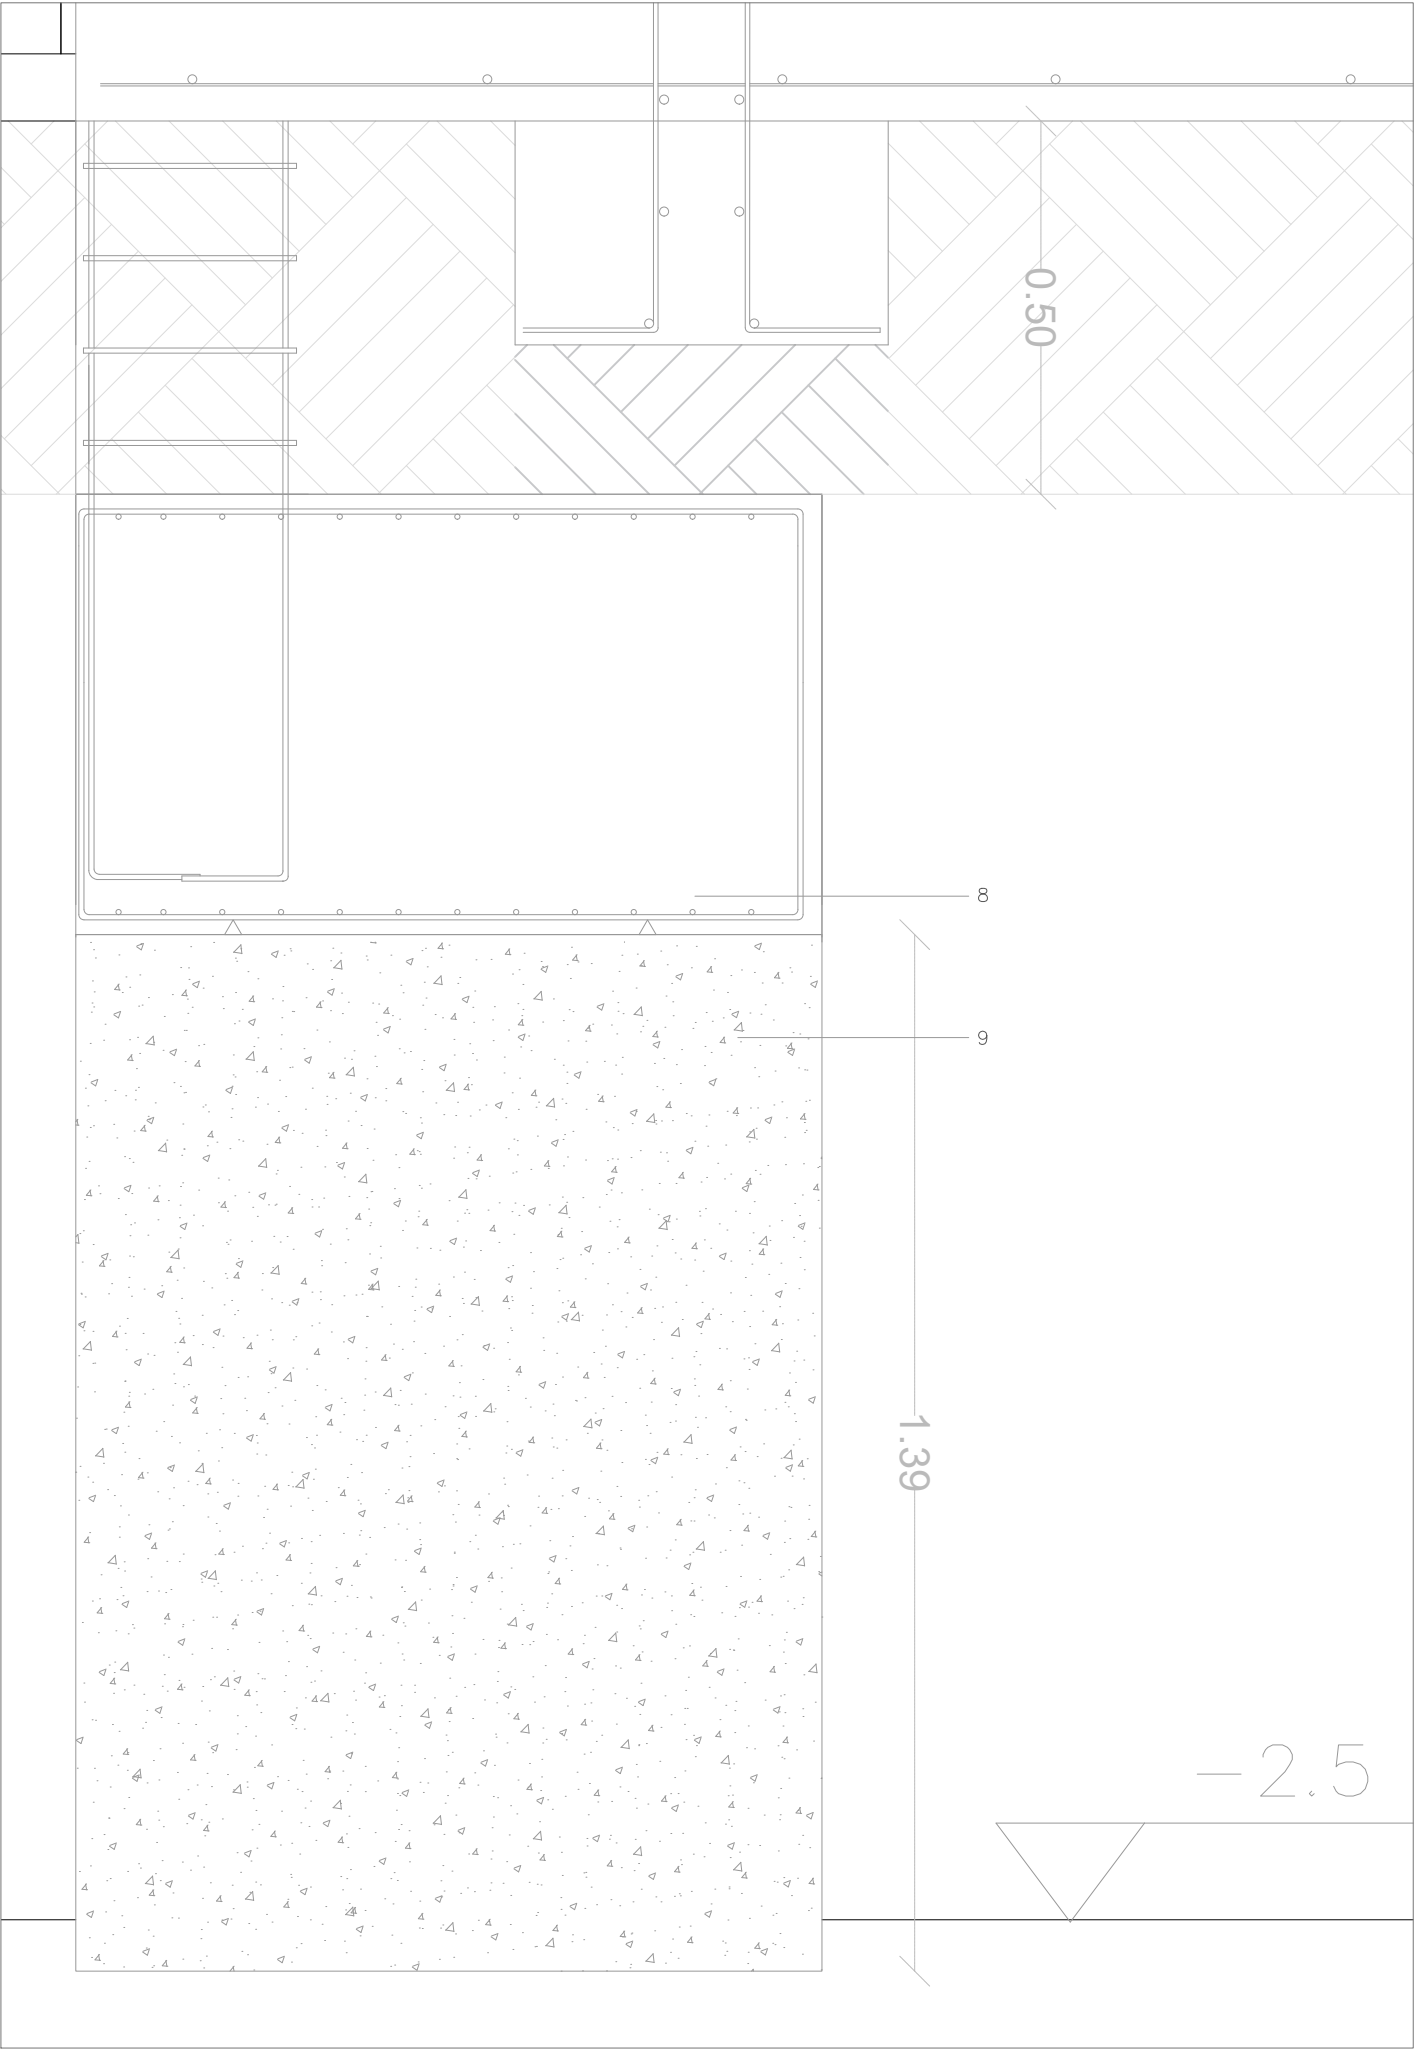



LEYENDA

- Forjado Unidireccional, canto 30+10, 40 cm.
- Viga HA-25, armadura de acero 4Ø12.
- Tabicón de ladrillo hueco doble 24x11,5x7CM -R5.
- Vigüeta armada 20cm, 70 cm de eje a eje.
- Bovedilla Cerámica (18x28x50 cm).
- Mallazo de reparto B400S Ø4 cada 20cm.
- Solera Armada HA-20 e=25cm, mallazo de reparto superior e inferior.
- Zapata de Cimentación Armada HA-25 (dimensiones)
- Hormigón de Limpieza H-100 (dimensiones)
- Terreno Antrópico compactado
- Fabrica de Ladrillo perforado 24x11,5x 9 cm R10 tomado con mortero M5.
- Enfoscado de Mortero CSII-W0 e:1,5 cm.
- Enlucido de Yeso e: 1,5 cm
- Hormigón aligerado para formación de pendiente (<1%).
- Ladrillo Hueco doble con mortero M5.
- Banda de material flexible para junta perimetral de cubierta.
- Mortero de Agarre M5 impermeable e: 2cm.
- Baldosín cerámico e:2cm.
- Pintura impermeabilizante roja.
- Sumidero de PVC.
- Dintel de HA 25 armado con barras, 6x12x120 cm.
- Pieza cerámica (10x24x1cm).
- Torta de Mortero de agarre e:1cm
- Losa Armada de escalera HA 25 e:15cm.
- Peldaño de Ladrillo Hueco Doble tomado con mortero M5.
- Pieza Cerámica de termianción tomada con mortero de Agarre.
- Zabaleta de protección borde, Ladrillo prensado, 28x14x1cm.
- Carpintería de acero galvanizado, acabado en pintura verde.
- Vidrio de una hoja.
- Arranque de escalera de HA-25.
- Ladrillo hueco simple 4.5x14.5x24cm.
- Losa armada de escalera HA-175, e=15cm.
- Peldaño de ladrillo hueco doble tomada con mortero M5.

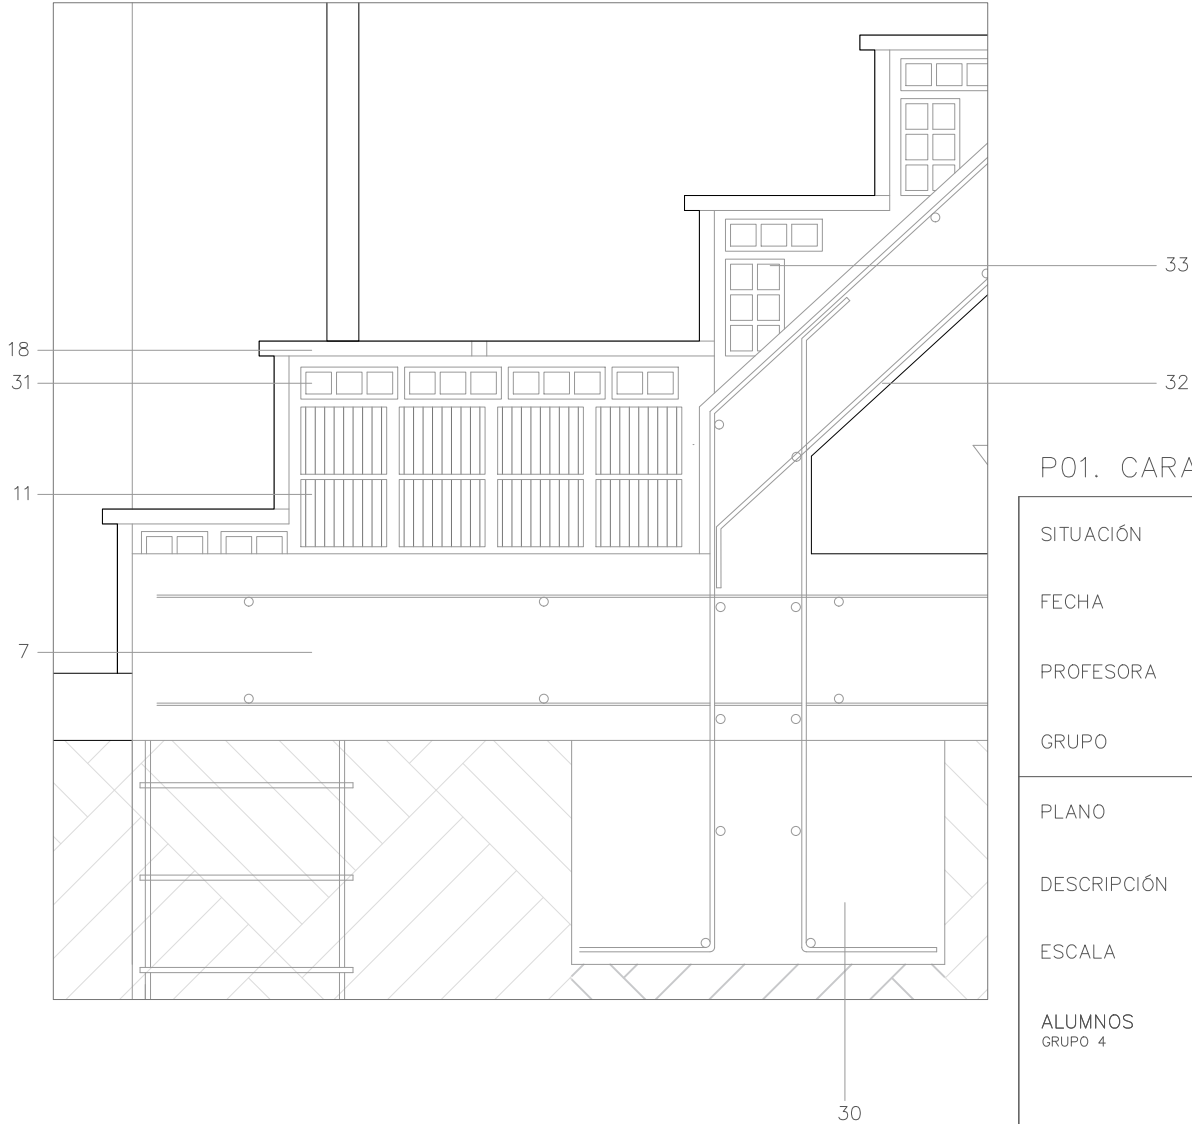

P01. CARACTERIZACIÓN CONSTRUCTIVA

SITUACIÓN	C/ María Teresa, 38, Sevilla
FECHA	15/02/2024
PROFESORA	Esperanza Conradi Galnares
GRUPO	4.06
PLANO	15
DESCRIPCIÓN	Detalles constructivos
ESCALA	1.20
ALUMNOS GRUPO 4	Daniel Bilbao Marcos Josep Figueras Miguel Guadalupe de Terry Coronel Sofía Zoilo García

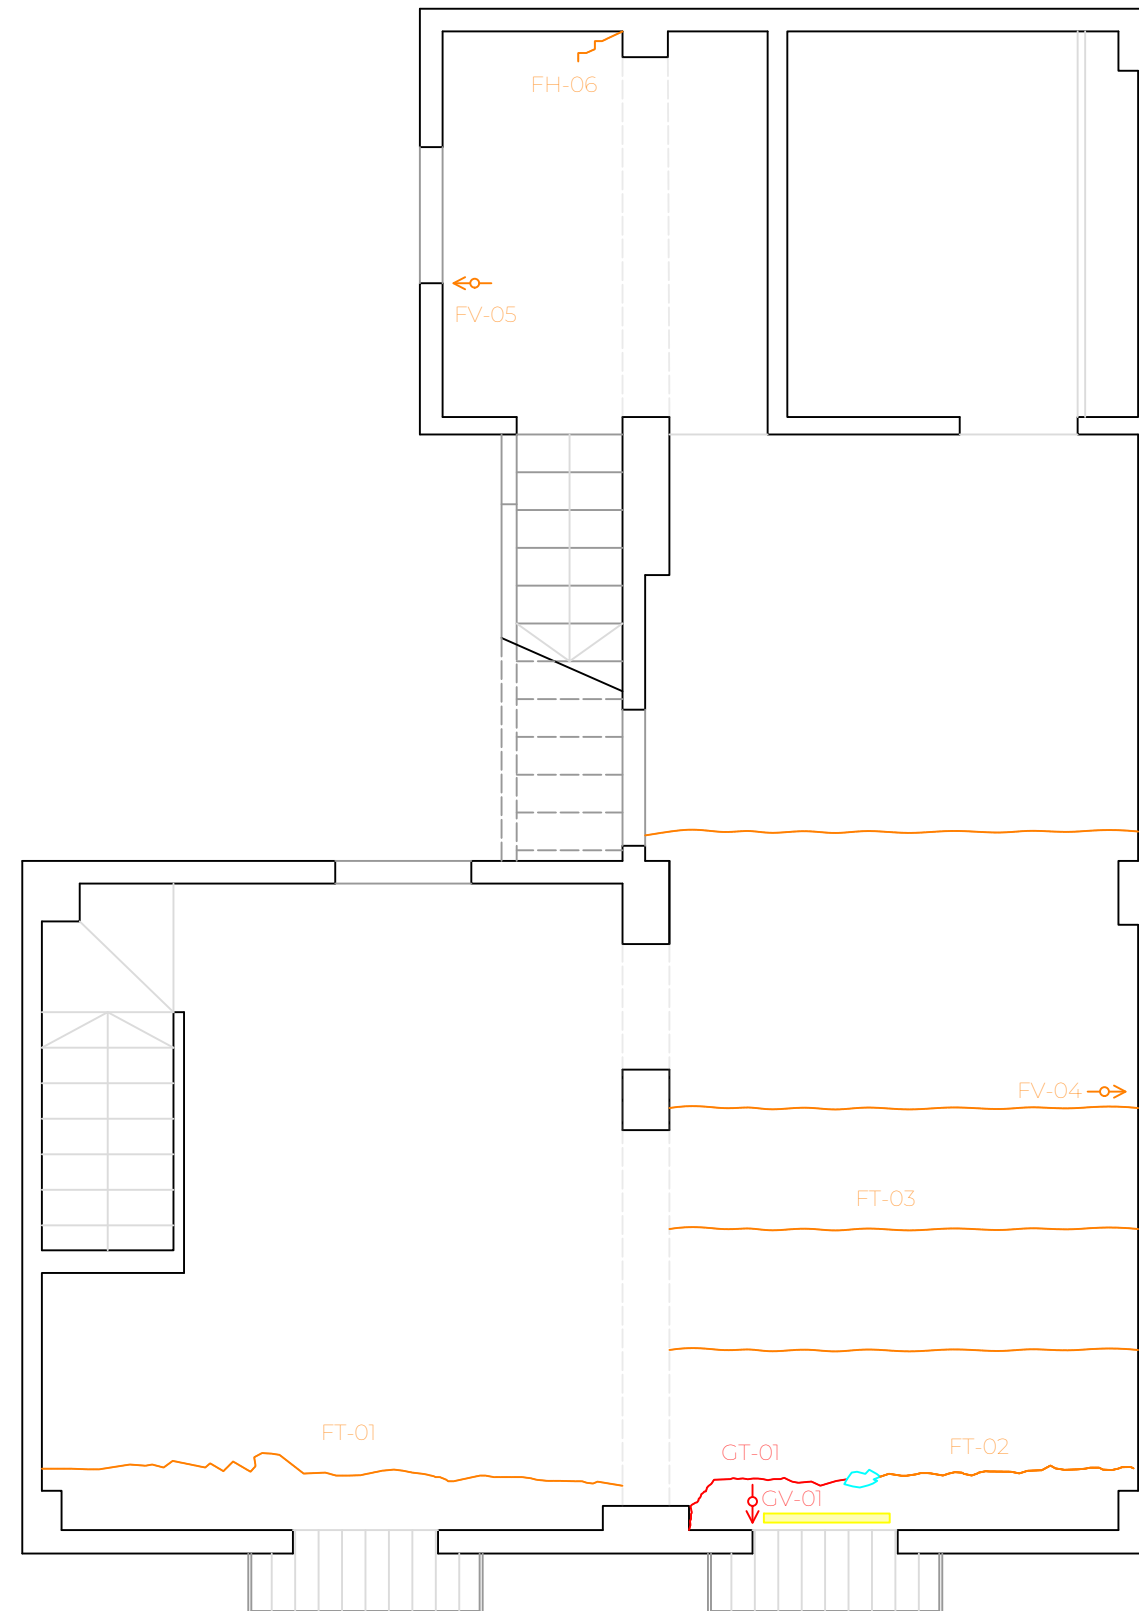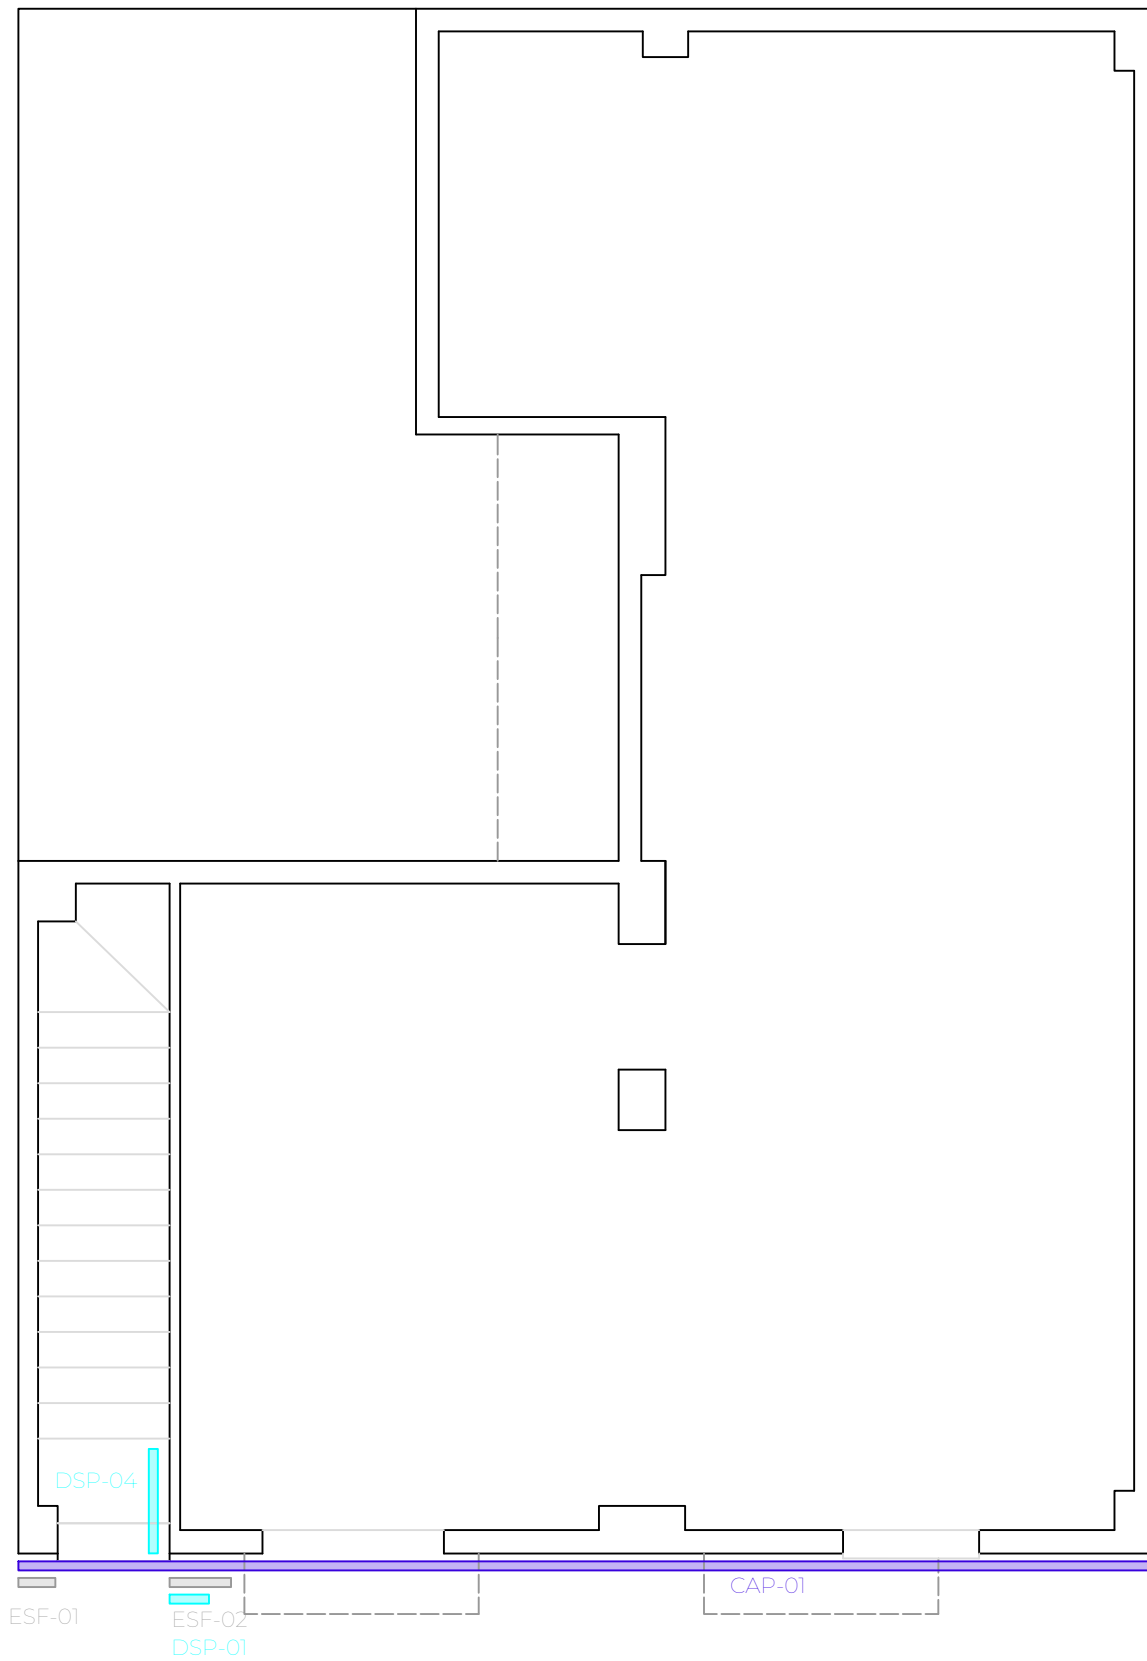

LEYENDA	
FISURAS	
Fisura vertical	
Fisura horizontal	
GRIETAS	
Grieta vertical	
Grieta horizontal	
HUMEDADES	
Humedad por capilaridad	
Humedad por microcapilaridad	
Humedad por filtración	
Biodeterioro	
Ausencia de junta	
EFLORESCENCIA	
DESPRENDIMIENTO	
Desprendimiento de pintura	
FOTOGRAFIAS	
Fotografia del techo	
Fotografia frontal	


P02. DIAGNOSIS LESIONES

SITUACIÓN	C/ María Teresa, 38, Sevilla
FECHA	29/02/2024
PROFESORA	Esperanza Conradi Galnares
GRUPO	4.06
PLANO	01
DESCRIPCIÓN	Fisuras y Grietas. Plantas
ESCALA	1:50
ALUMNOS GRUPO 4	Daniel Bilbao Marcos Josep Figueras Miguel Guadalupe de Terry Coronel Sofía Zoilo García




SITUACIÓN	C/ María Teresa, 38, Sevilla
FECHA	29/02/2024
PROFESORA	Esperanza Conradi Galnares
GRUPO	4.06
PLANO	01
DESCRIPCIÓN	Fisuras y Grietas. Plantas
ESCALA	1:50
ALUMNOS GRUPO 4	Daniel Bilbao Marcos Josep Figueras Miguel Guadalupe de Terry Coronel Sofía Zoilo García




LEYENDA	
FISURAS	
	
Fisura vertical	
Fisura horizontal	
GRIETAS	
	
Grieta vertical	
Grieta horizontal	
HUMEDADES	
Humedad por capilaridad	
Humedad por microcapilaridad	
Humedad por filtración	
Biodeterioro	
Ausencia de junta	
EFLORESCENCIA	
	
DESPRENDIMIENTO	
Desprendimiento de pintura	
FOTOGRAFÍAS	
Fotografía del techo	
Fotografía frontal	

P02. DIAGNOSIS LESIONES


SITUACIÓN	C/ María Teresa, 38, Sevilla
FECHA	29/02/2024
PROFESORA	Esperanza Conradi Galnares
GRUPO	4.06
PLANO	01
DESCRIPCIÓN	Fisuras y Grietas. Alzado principal
ESCALA	1:50
ALUMNOS GRUPO 4	Daniel Bilbao Marcos Josep Figueras Miguel Guadalupe de Terry Coronel Sofía Zoilo García

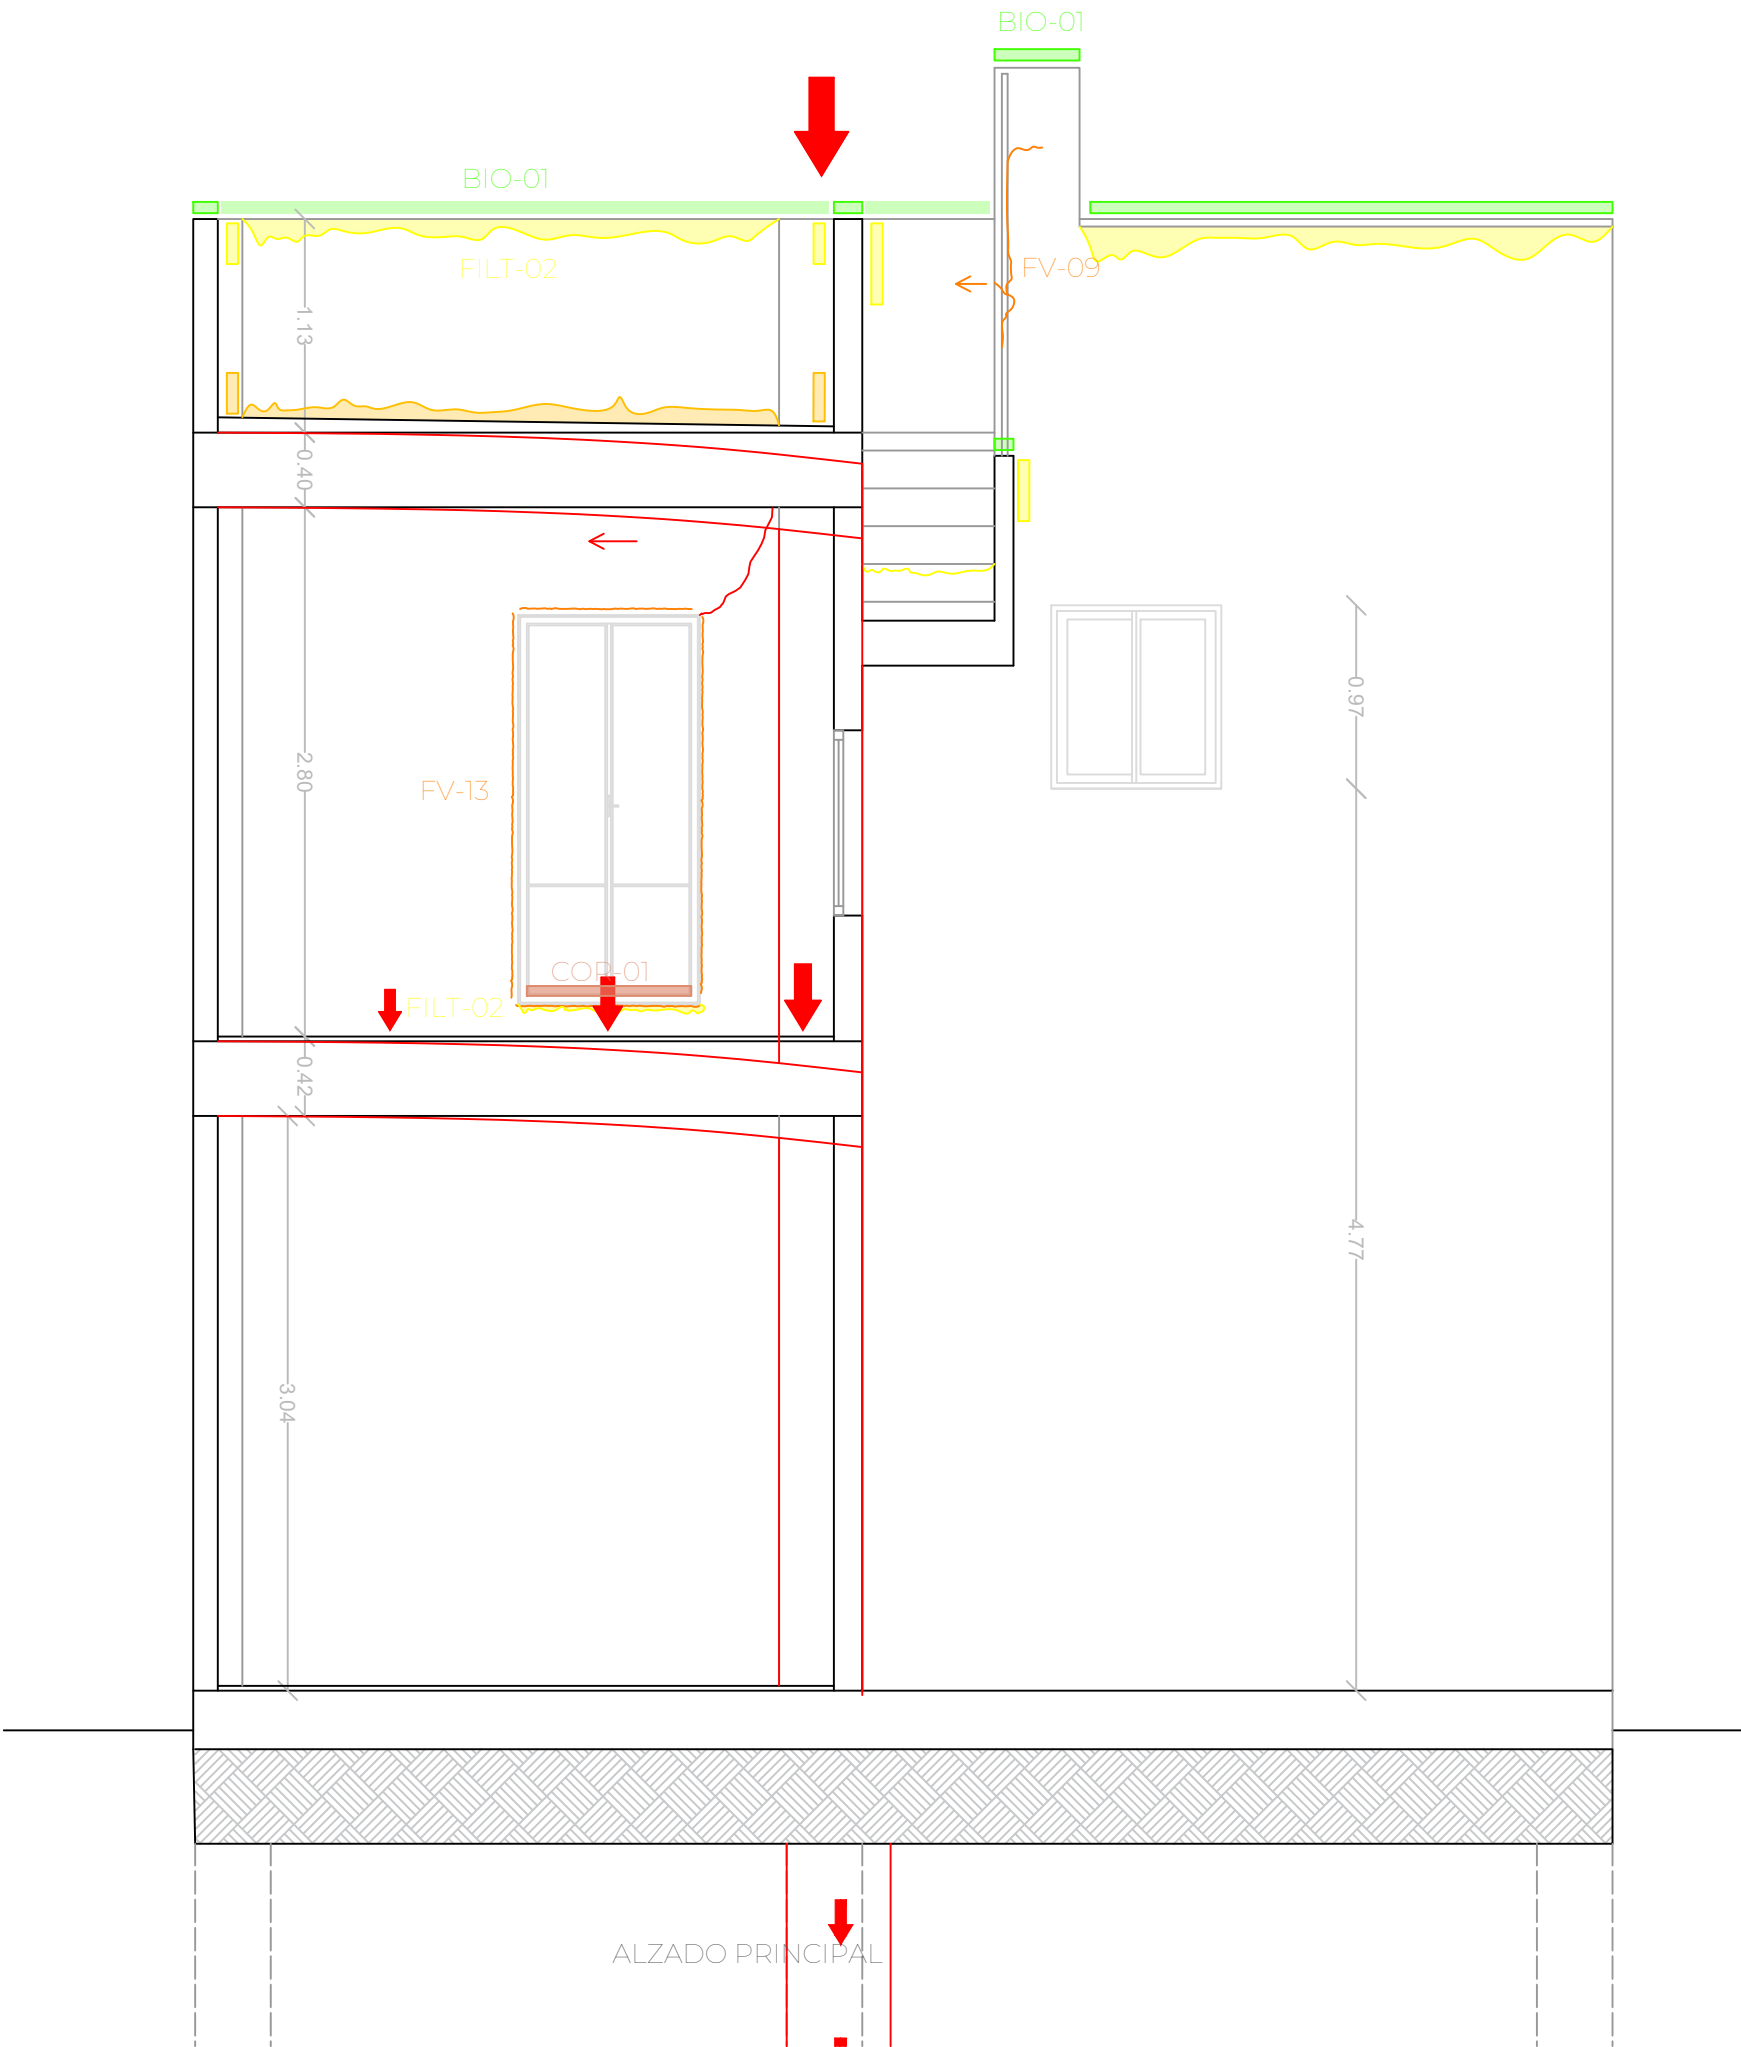

LEYENDA	
FISURAS	
	
Fisura vertical	
Fisura horizontal	
GRIETAS	
	
Grieta vertical	
Grieta horizontal	
HUMEDADES	
Humedad por capilaridad	
Humedad por microcapilaridad	
Humedad por filtración	
Biodeterioro	
Ausencia de junta	
EFLORESCENCIA	
DESPRENDIMIENTO	
Desprendimiento de pintura	
FOTOGRAFÍAS	
Fotografía del techo	
Fotografía frontal	

P02. DIAGNOSIS LESIONES


SITUACIÓN	C/ María Teresa, 38, Sevilla
FECHA	29/02/2024
PROFESORA	Esperanza Conradi Galnares
GRUPO	4.06
PLANO	01
DESCRIPCIÓN	Fisuras y Grietas. Alzado trasero
ESCALA	1:50
ALUMNOS GRUPO 4	Daniel Bilbao Marcos Josep Figueras Miguel Guadalupe de Terry Coronel Sofía Zoilo García

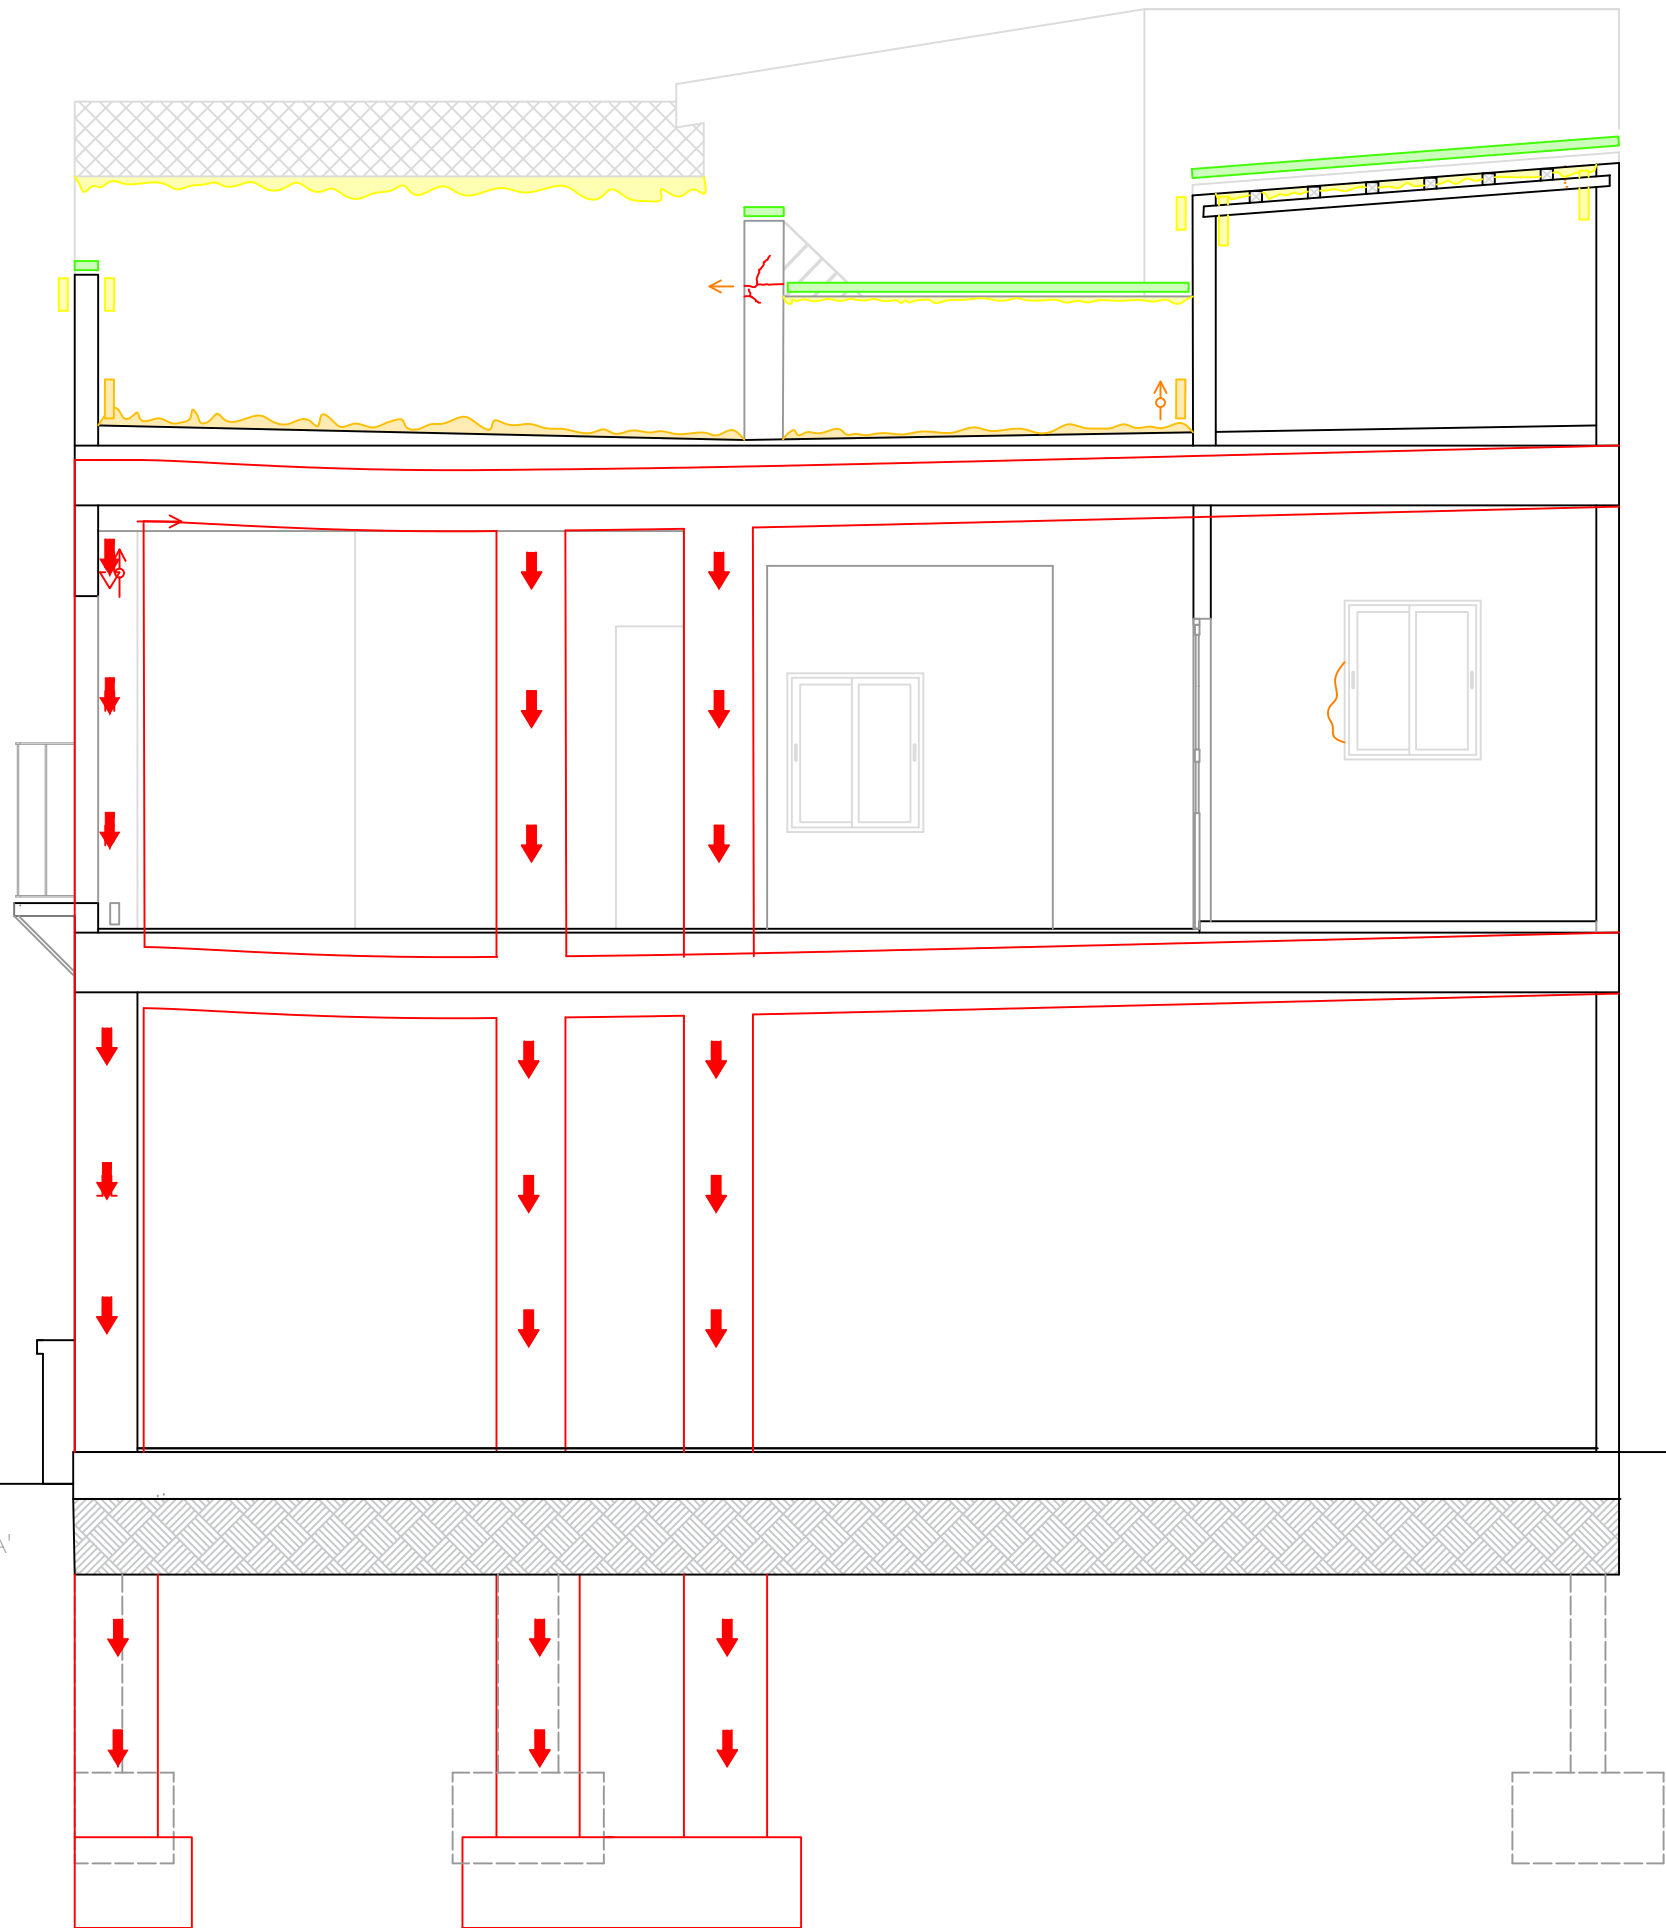

LEYENDA	
FISURAS	
GRIETAS	
HUMEDADES	
EFLORESCENCIA	
DESPRENDIMIENTO	
FOTOGRAFÍAS	

P02. DIAGNOSIS LESIONES

SITUACIÓN	C/ María Teresa, 38, Sevilla
FECHA	29/02/2024
PROFESORA	Esperanza Conradi Galnares
GRUPO	4.06
PLANO	01
DESCRIPCIÓN	Fisuras y Grietas. Alzado principal
ESCALA	1:50
ALUMNOS GRUPO 4	Daniel Bilbao Marcos Josep Figueras Miguel Guadalupe de Terry Coronel Sofía Zoilo García

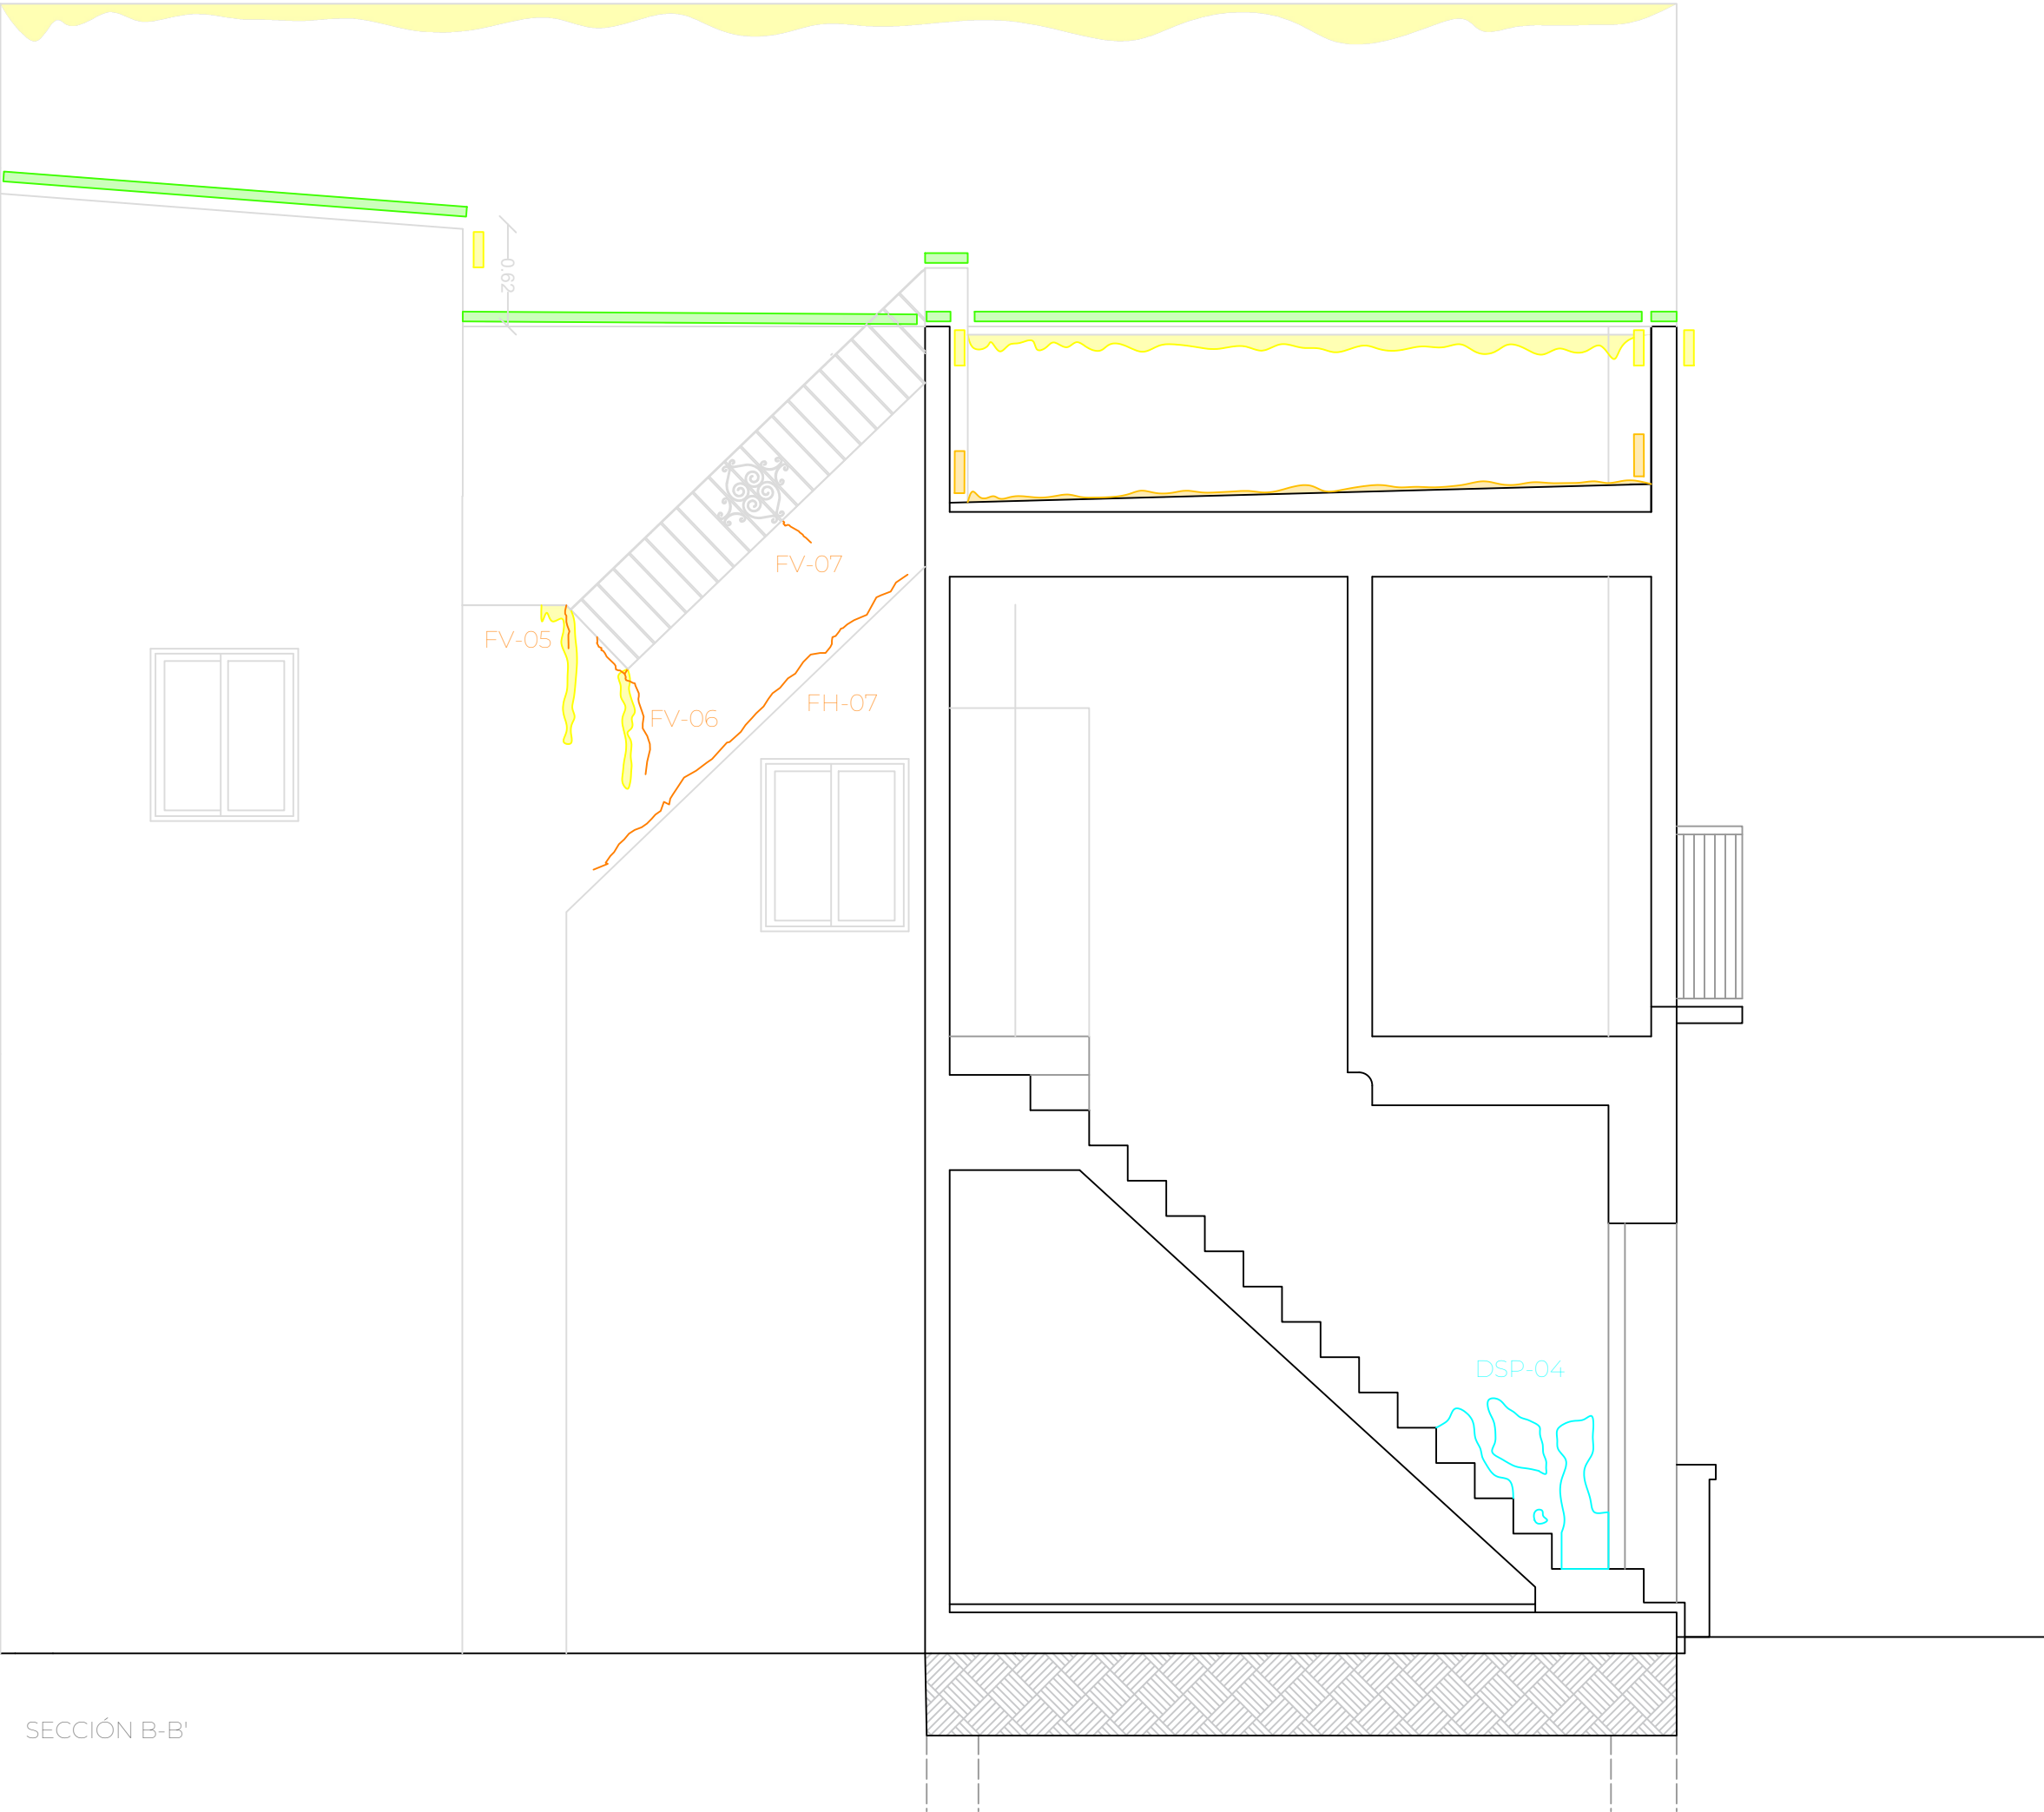

LEYENDA	
FISURAS	
	Fisura vertical
	Fisura horizontal
GRIETAS	
	Grieta vertical
	Grieta horizontal
HUMEDADES	
	Humedad por capilaridad
	Humedad por microcapilaridad
	Humedad por filtración
	Biodeterioro
	Ausencia de junta
EFLORESCENCIA	
DESPRENDIMIENTO	
	Desprendimiento de pintura
FOTOGRAFÍAS	
	Fotografía del techo
	Fotografía frontal

P02. DIAGNOSIS LESIONES

SITUACIÓN	C/ María Teresa, 38, Sevilla
FECHA	29/02/2024
PROFESORA	Esperanza Conradi Galnares
GRUPO	4.06
PLANO	01
DESCRIPCIÓN	Fisuras y Grietas. Alzado principal
ESCALA	1:50
ALUMNOS GRUPO 4	Daniel Bilbao Marcos Josep Figueras Miguel Guadalupe de Terry Coronel Sofía Zoilo García

SECCIÓN B-B'

FICHA ANÁLISIS DE LESIONES

CAUSA:JUNTA DE DILATACIÓN EN MEDIANERA

PLANIMETRÍA

PLANTA PRIMERA

FO

Foto 1

LEYENDA

FISURAS

Fisura vertical

Fisura horizontal

GRIETAS

Grieta vertical

Grieta horizontal

HUMEDADES

Humedad por capilaridad

Humedad por microcapilaridad

Humedad por filtración

Biodeterioro

Ausencia de junta

EFLORESCENCIA

DESPRENDIMIENTO

Desprendimiento de pintura

FOTOGRAFÍAS

Fotografía del techo

Fotografía frontal

P02. DIAGNOSIS LESIONES

SITUACIÓN	C/ María Teresa, 38, Sevilla
FECHA	29/02/2024
PROFESORA	Esperanza Conradi Galnares
GRUPO	4.06
PLANO	
DESCRIPCIÓN	Fichas de lesiones
ESCALA	Varias
ALUMNOS GRUPO 4	Daniel Bilbao Marcos Josep Figueras Miguel Guadalupe de Terry Coronel Sofía Zoilo García

CARACTERIZACIÓN

- Falta de Junta de dilatación en la medianera de ambos edificios.
- Aparecen las siguientes lesiones:
- Fisura Longitudinal: 8.06 metros de longitud y espesor: 5 mm.
 - 2 Desprendimientos de una superficie aproximada de 300 cm^2 cada uno

CAUSA:

No ejecución de la junta entre medianeras, se ha generado la junta como una fisura a modo de fisura.


SOLUCIÓN PROPUESTA:

Generar la junta: creando una roza, saneando sus bordes, limpiando la junta y sellándola con fondo de junta y sellante.

FICHA ANÁLISIS DE LESIONES

CAUSA:PENDIENTE INSUFICIENTE

PLANIMETRÍA

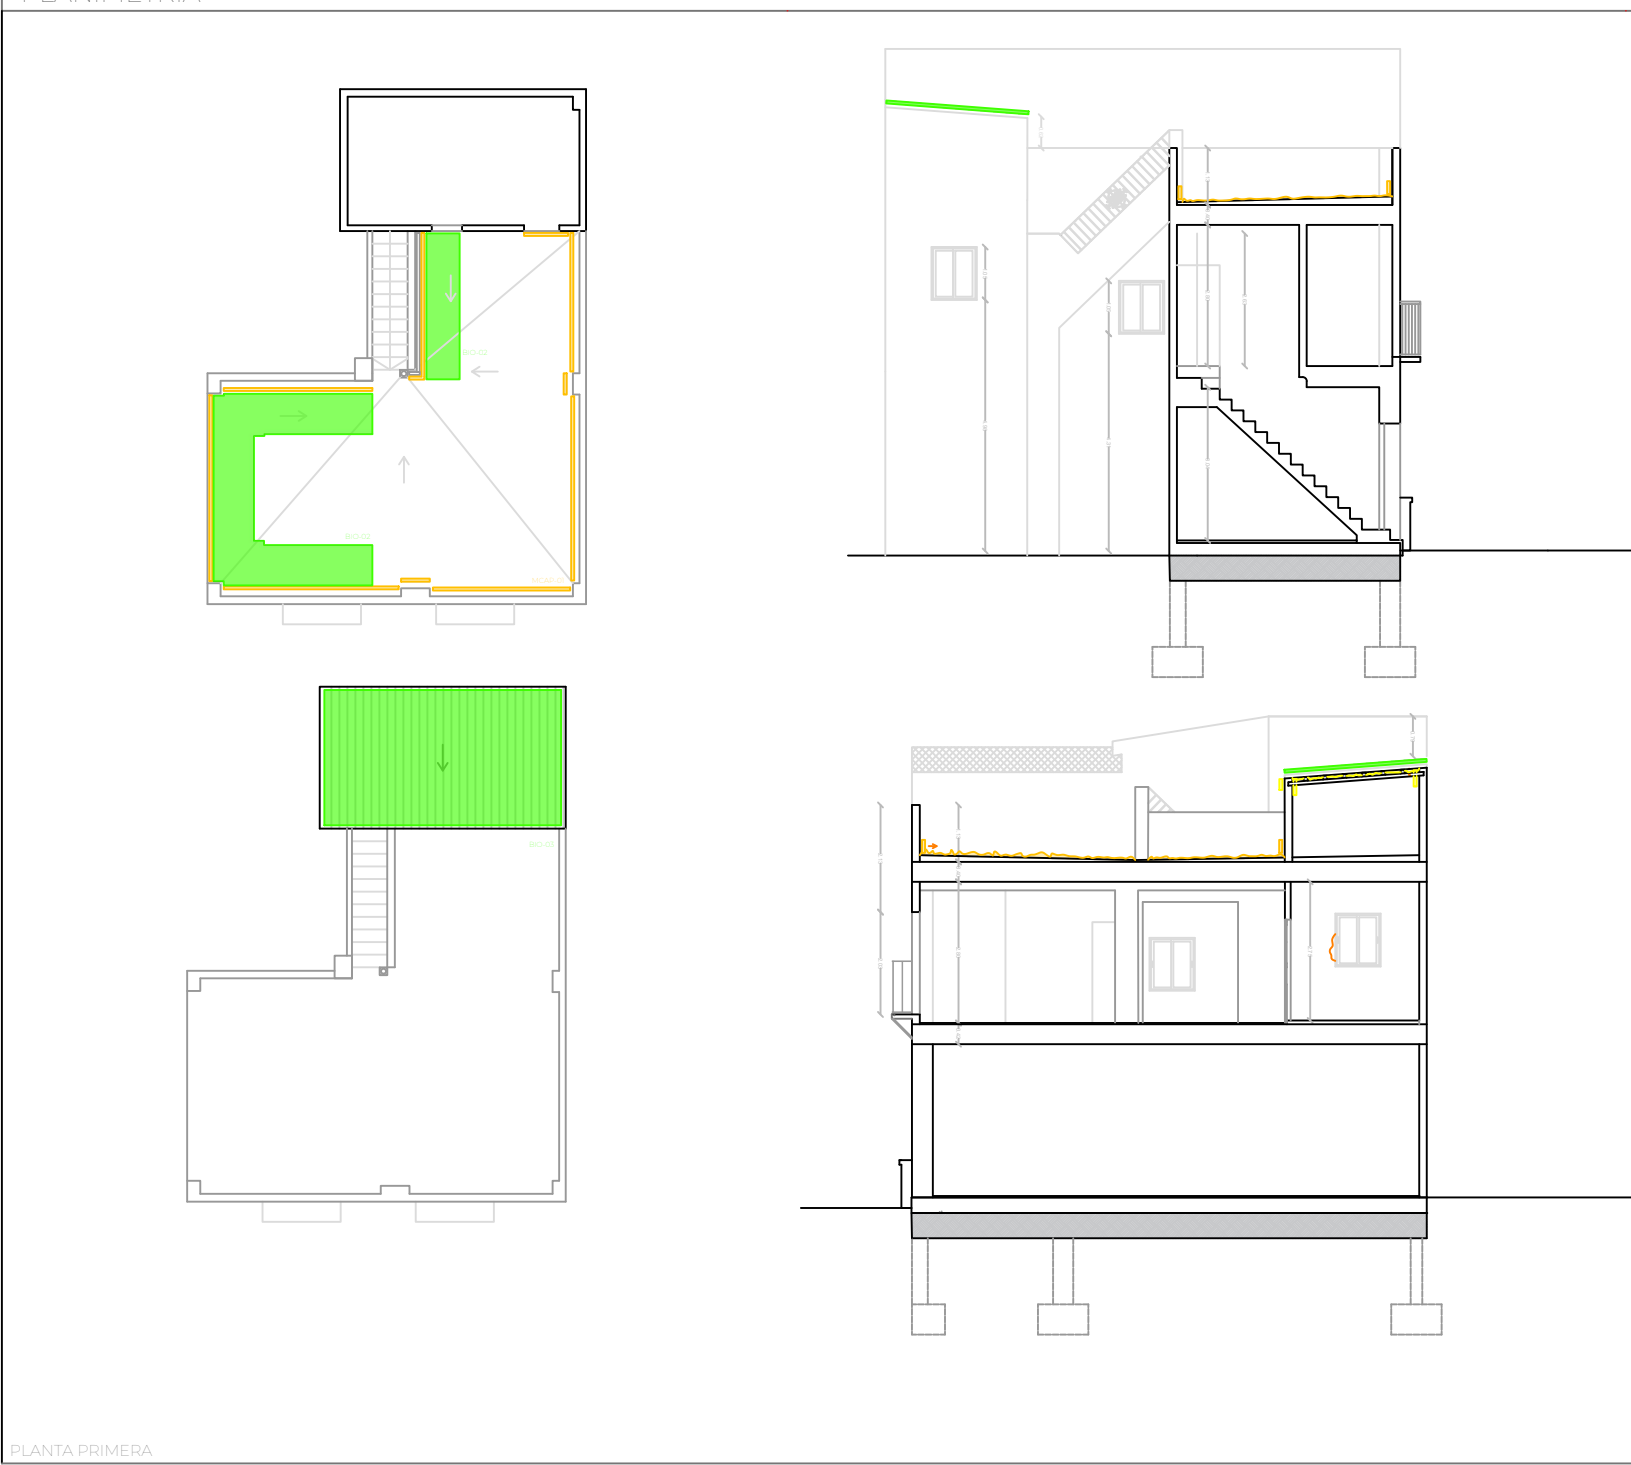

PLANTA PRIMERA

FOTOGRAFÍA

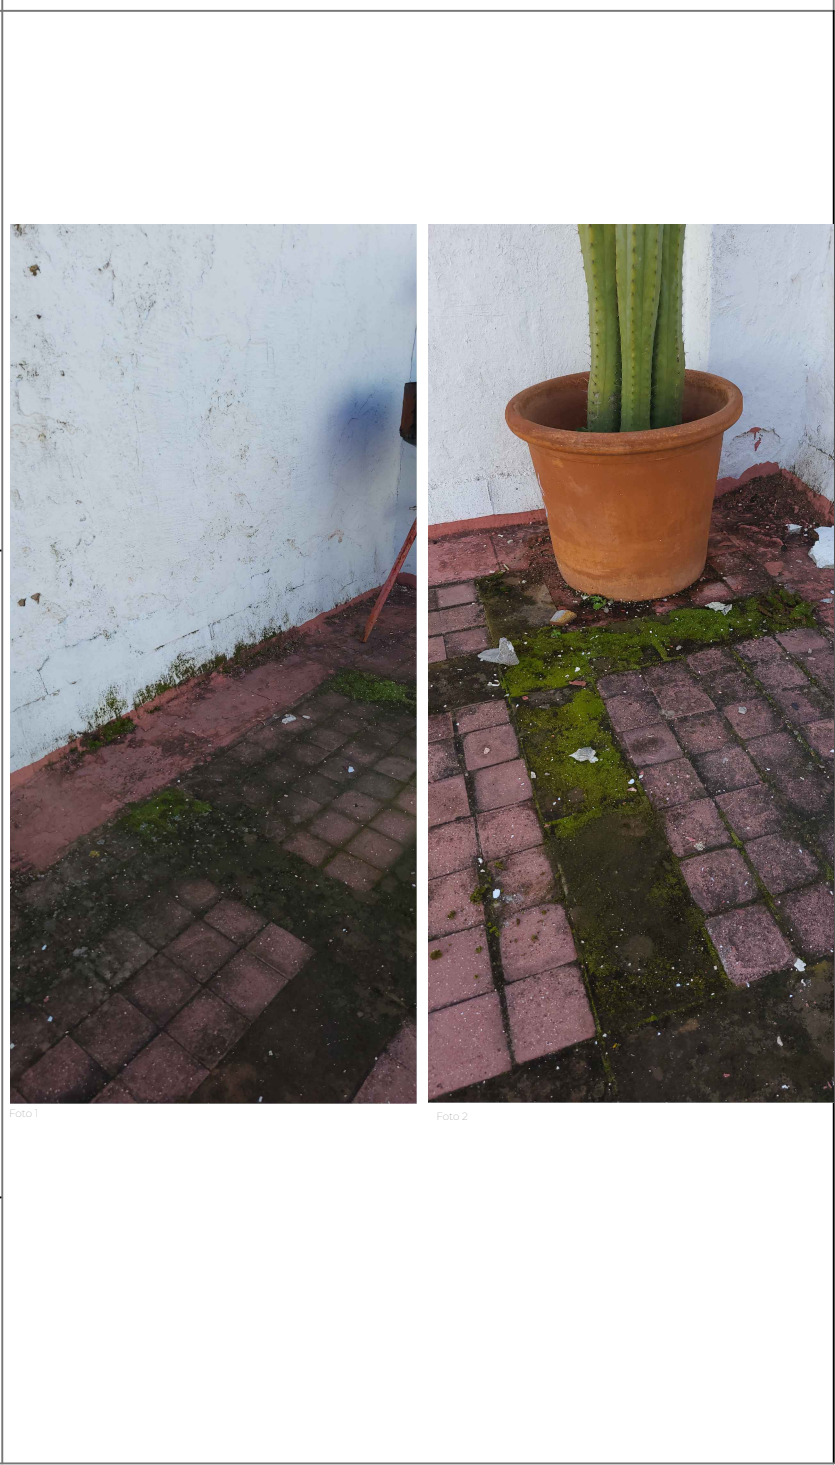


Foto 1

Foto 2

LEYENDA

FISURAS

Fisura vertical

Fisura horizontal

GRIETAS

Grieta vertical

Grieta horizontal

HUMEDADES

Humedad por capilaridad

Humedad por microcapilaridad

Humedad por filtración

Biodeterioro

Ausencia de junta

EFLORESCENCIA


DESPRENDIMIENTO

Desprendimiento de pintura

FOTOGRAFÍAS

Fotografía del techo

Fotografía frontal

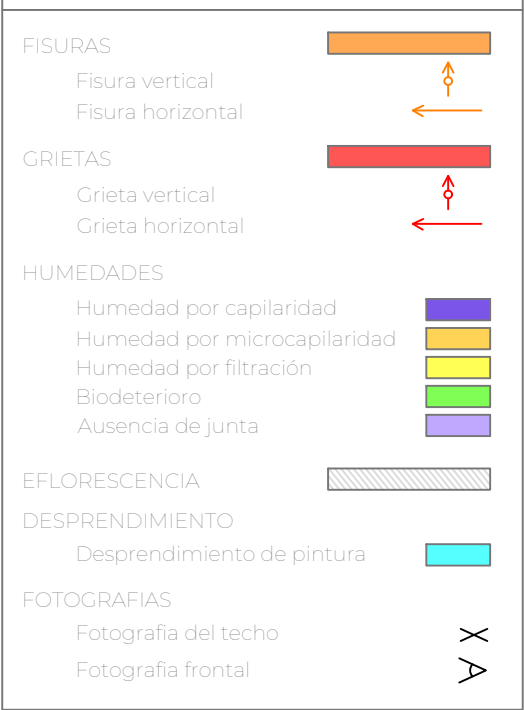

P02. DIAGNOSIS LESIONES

SITUACIÓN	C/ María Teresa, 38, Sevilla
FECHA	29/02/2024
PROFESORA	Esperanza Conradi Galnares
GRUPO	4.06
PLANO	
DESCRIPCIÓN	Fichas de lesiones
ESCALA	Varias
ALUMNOS GRUPO 4	Daniel Bilbao Marcos Josep Figueras Miguel Guadalupe de Terry Coronel Sofía Zoilo García

CARACTERIZACIÓN

- Microcapilaridad generalizada en todo el interior de los pretiles, la microcapilaridad asciende a una altura media de 10 sobre la altura del cubierta.
- Biodeterioro en forma de verdina y vegetación en dos zonas (ambas pegadas a lo pretiles que dan al sur). La superficie aproximada de las zonas afectadas es de 7 m^2 en la de mayor extensión y 2 m^2 la de menor. También se observa deterioro generalizado en la cubierta del trastero de uralita.

CAUSA:

Las cubiertas no constan de suficiente pendiente para que el agua evacue lo suficientemente rápido. Además, no existe capa de impermeabilización.


SOLUCIÓN PROPUESTA:

Volver a ejecutar la solución de cubierta aumentando considerablemente la pendiente y añadiendo cap de impermeabilización. Para el trastero se propone el reemplazo de la cubierta, también aumentando pendiente.

FICHA ANÁLISIS DE LESIONES

CAUSA: INEXISTENCIA ALBARDILLA

PLANIMETRÍA

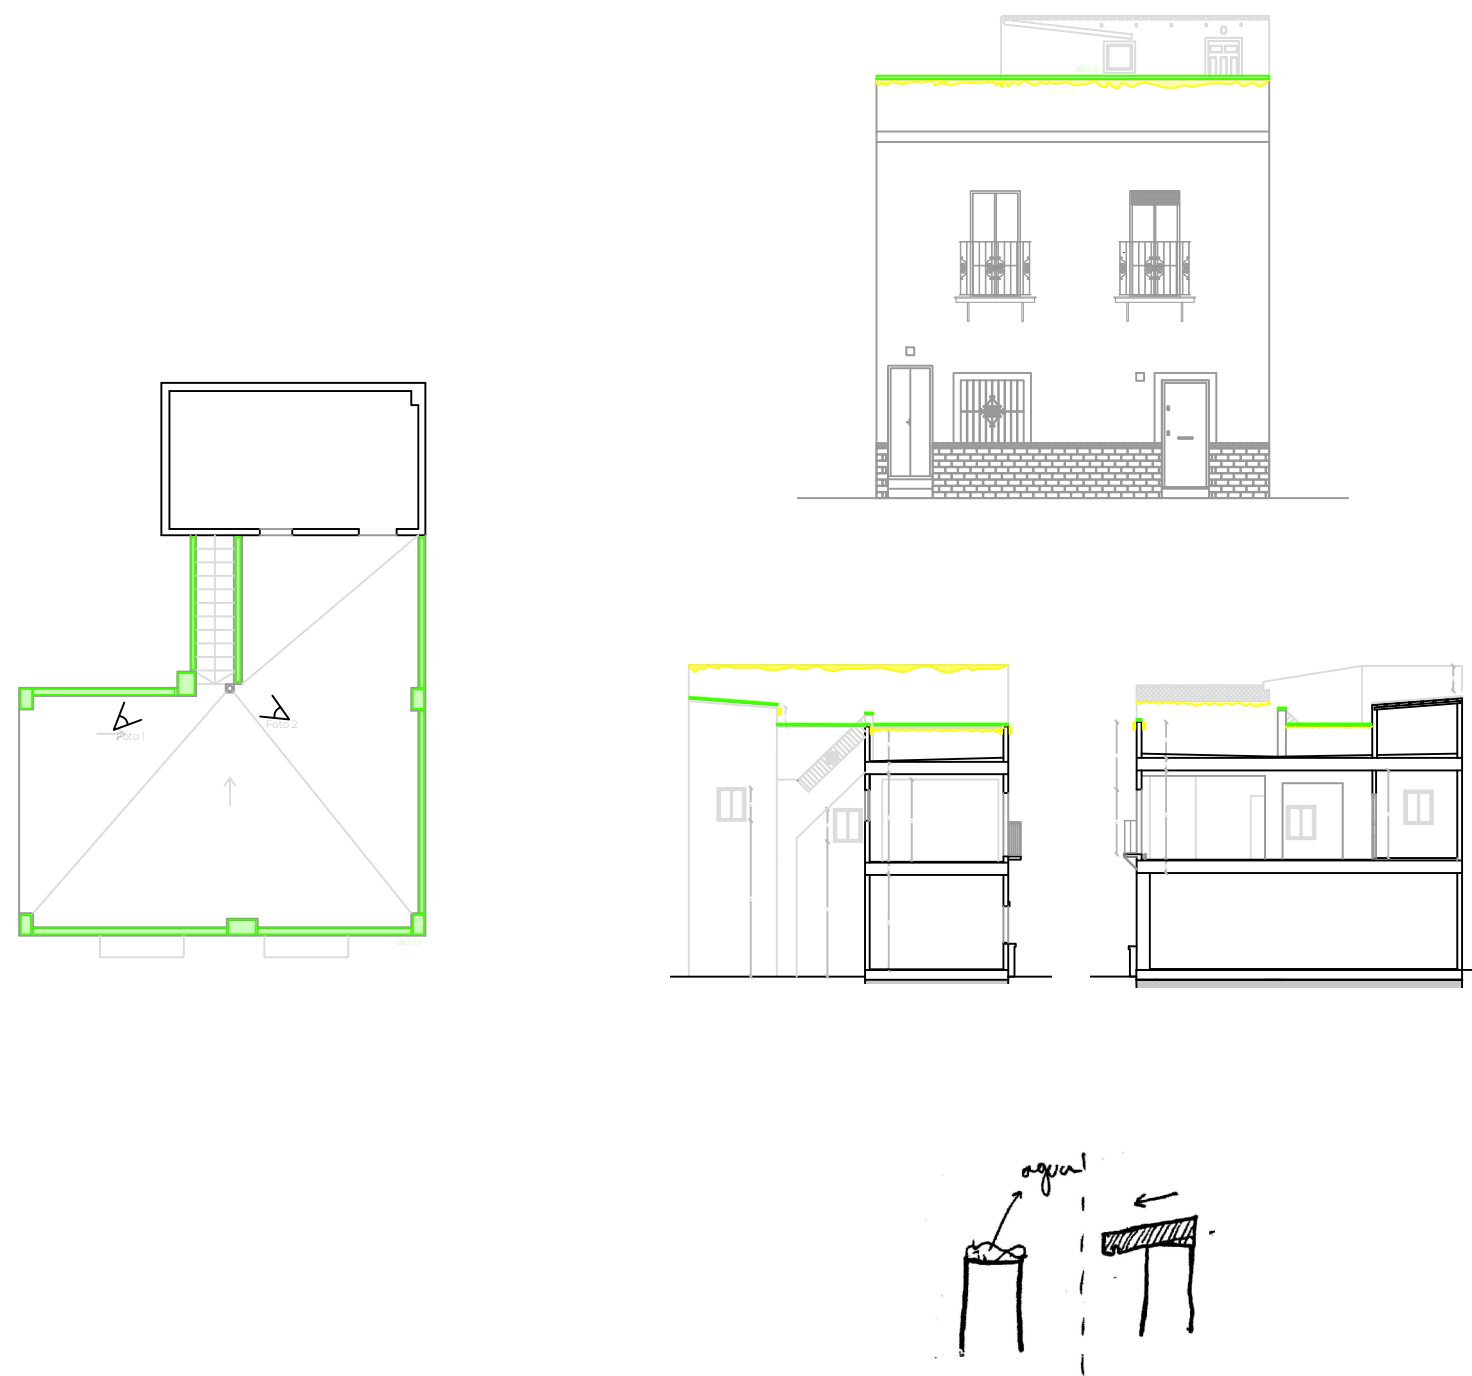

PLANTA PRIMERA

FOTOGRAFÍA



Foto 1

LEYENDA

FISURAS		
Fisura vertical		
Fisura horizontal		
GRIETAS		
Grieta vertical		
Grieta horizontal		
HUMEDADES		
Humedad por capilaridad		
Humedad por microcapilaridad		
Humedad por filtración		
Biodeterioro		
Ausencia de junta		
EFLORESCENCIA		
DESPRENDIMIENTO		
Desprendimiento de pintura		
FOTOGRAFÍAS		
Fotografía del techo		
Fotografía frontal		

P02. DIAGNOSIS LESIONES

SITUACIÓN	C/ Maria Teresa, 38, Sevilla
FECHA	29/02/2024
PROFESORA	Esperanza Conradi Calnares
GRUPO	4.06
PLANO	
DESCRIPCIÓN	Fichas de lesiones
ESCALA	Varias
ALUMNOS GRUPO 4	Daniel Bilbao Marcos Josep Figueras Miguel Guadalupe de Terry Coronel Sofía Zoilo García

CARACTERIZACIÓN

CAUSA:

Solución constructiva de albardilla inadecuada.


SOLUCIÓN PROPUESTA:

Saneado de la parte superior de los pretilos y reemplazo de la pieza de terminación por una albardilla con la inclinación adecuada.


FICHA ANÁLISIS DE LESIONES

CAUSA: ARRANQUE DE MURO SIN BARRERA ANTICAPILARIDAD

PLANIMETRÍA

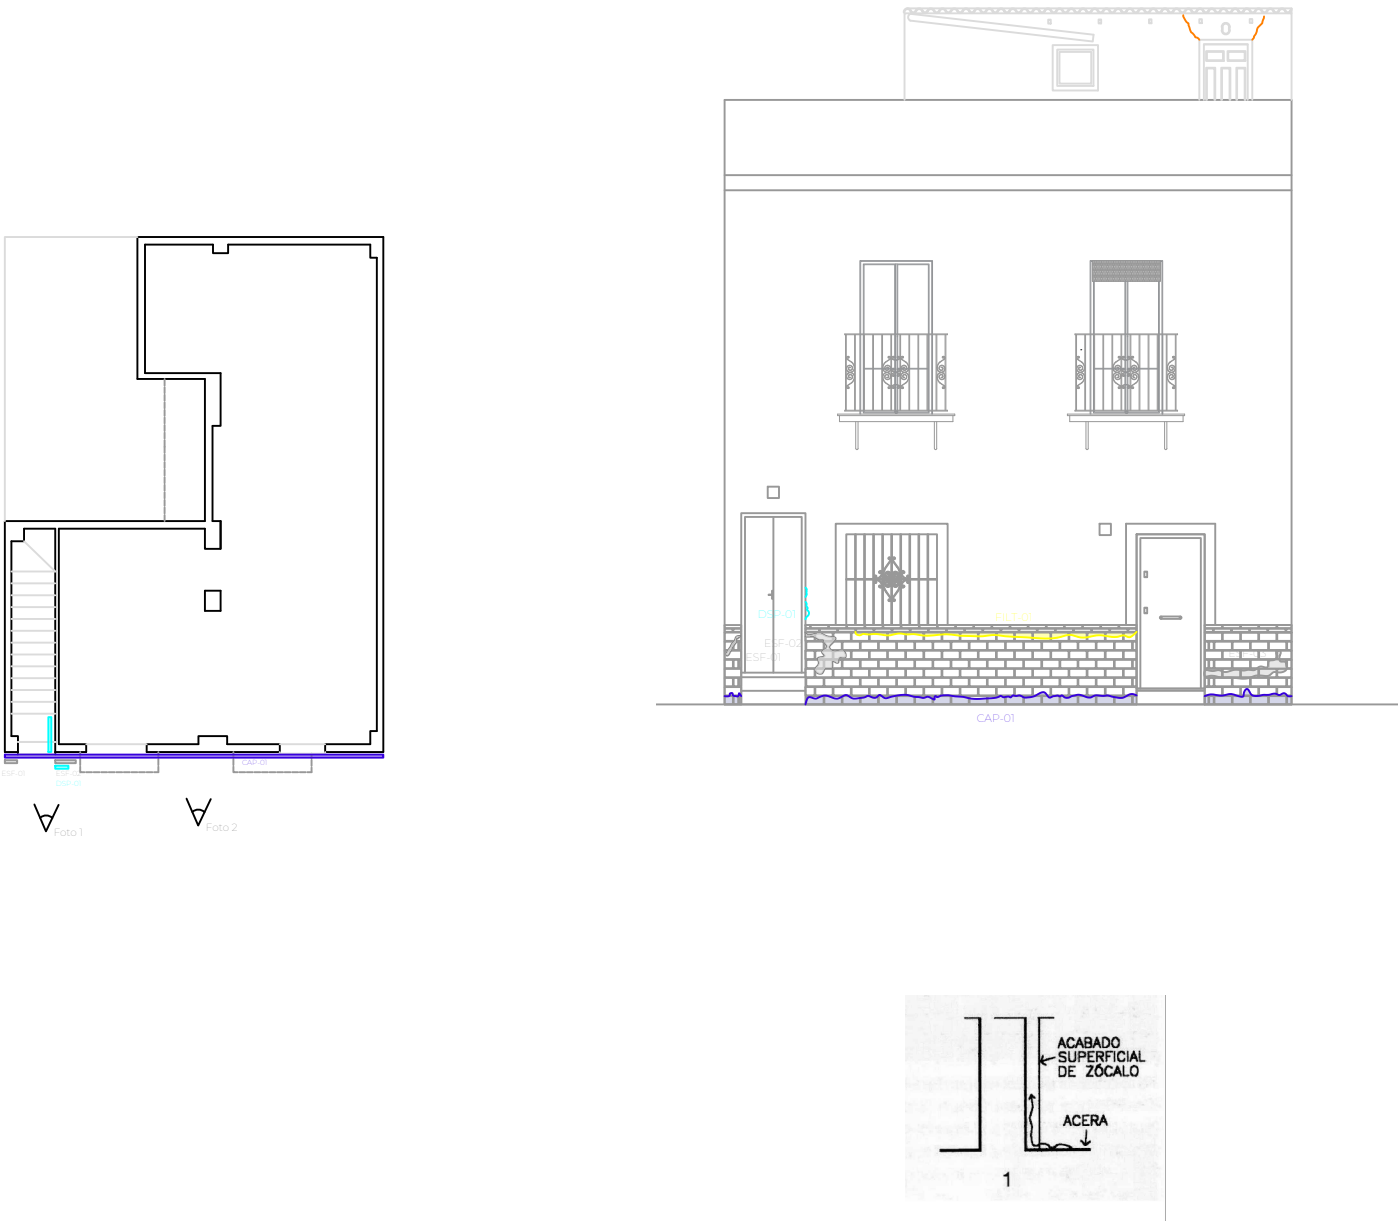

FOTOGRAFÍA

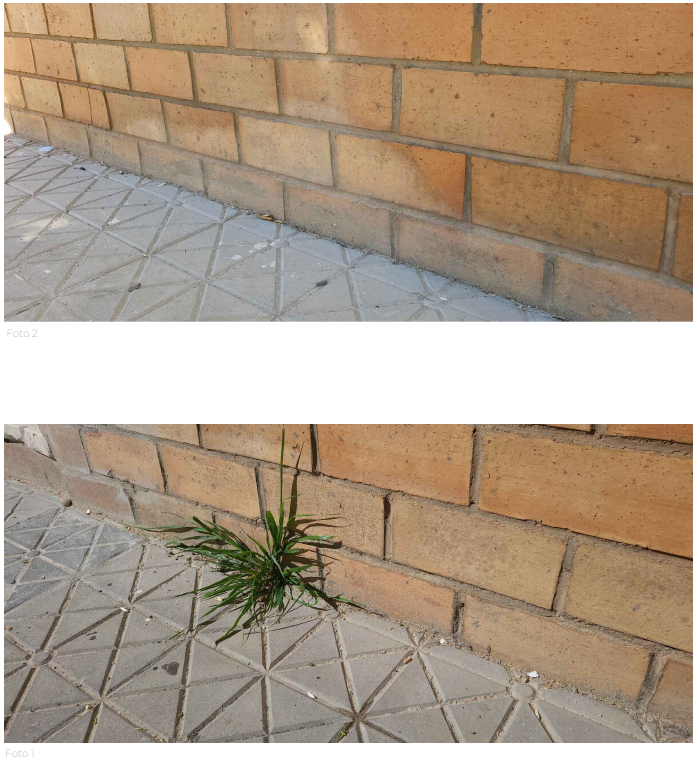

LEYENDA	
FISURAS	
Fisura vertical	
Fisura horizontal	
GRIETAS	
Grieta vertical	
Grieta horizontal	
HUMEDADES	
Humedad por capilaridad	
Humedad por microcapilaridad	
Humedad por filtración	
Biodeterioro	
EFLORESCENCIA	
DESPRENDIMIENTO	
Desprendimiento de pintura	
FOTOGRAFÍAS	
Fotografía del techo	
Fotografía frontal	

P02. DIAGNOSIS LESIONES

SITUACIÓN	C/ María Teresa, 38, Sevilla
FECHA	29/02/2024
PROFESORA	Esperanza Conradi Galnares
GRUPO	4.06
PLANO	
DESCRIPCIÓN	Fichas de lesiones
ESCALA	Varias
ALUMNOS GRUPO 4	Daniel Bilbao Marcos Josep Figueras Miguel Guadalupe de Terry Coronel Sofía Zoilo García

CARACTERIZACIÓN

- Manchas de humedad por toda la base del zócalo de la fachada principal: aproximadamente unos 10 centímetros de media.
- Esflorencias: Aparecen esflorencias en 3 zonas a través del aplacado del zócalo.
 - Las superficies son aproximadamente las siguientes
 - ESF - 01: 100 cm²; ESF - 02: 1 m²; ESF - 03: 1,2 m²
- Humedades de Filtración: En la parte superior del zócalo aparecen una de las llagas de mortero completamente descohesionado debido a la filtración de agua provocada por la ausencia de goterón en la pieza de terminación del zócalo.
- Desprendimientos: Aparecen dos conjuntos de desprendimientos, el primero en la jamba de la puerta de entrada se trata de un desprendimiento de pintura y revoco ya que el mortero ha quedado descohesionado, aproximadamente tiene unso 50 cm² de superficie. En el interior de la escalera de entrada ocurre lo mismo pero con mayor dimensión, unos 0,4 metros ²

CAUSA:

La solución constructiva no incluye una barrera anticapilaridad, se ha intentado remendar poniendo un zócalo provocando la subida del agua por el paramento hasta una altura algo superior al zócalo, tenemos la certeza de que es humedad de capilaridad ya que aparecen lesiones tanto en fachada como en el interior.

SOLUCIÓN PROPUESTA:

Ejecución de una barrera anticapilaridad química mediante el inyectado de material impermeabilizante.

FICHA ANÁLISIS DE LESIONES

CAUSA: ASIENTO DE PILARES

PLANIMETRÍA

ALZADO FRONTAL

SECCIÓN B-B'

SECCIÓN-A'

Exageración de la situación real.

FOTOGRAFÍA

Foto 1
FT-01

Foto 2
GT-01

LEYENDA

FISURAS

Fisura vertical

Fisura horizontal

GRIETAS

Grieta vertical

Grieta horizontal

HUMEDADES

Humedad por capilaridad

Humedad por microcapilaridad

Humedad por filtración

Biodeterioro

Ausencia de junta

EFLORESCENCIA

DESPRENDIMIENTO

Desprendimiento de pintura

FOTOGRAFÍAS

Fotografía del techo

Fotografía frontal

P02. DIAGNOSIS LESIONES

SITUACIÓN	C/ María Teresa, 38, Sevilla
FECHA	29/02/2024
PROFESORA	Esperanza Conradi Galnares
GRUPO	4.06
PLANO	
DESCRIPCIÓN	Fichas de lesiones
ESCALA	Varias
ALUMNOS GRUPO 4	Daniel Bilbao Marcos Josep Figueras Miguel Guadalupe de Terry Coronel Sofía Zoilo García

CARACTERIZACIÓN

UBICACIÓN. Asentamiento originado en los tres pilares centrales a causa de un lavado del terreno que se hizo para unas obras de mantenimiento justo al lado. A consecuencia del asiento, se generaron una serie de fisuras tanto en la fachada principal como en el interior del edificio.

Dichas fisuras varían entre 50cm-100cm de largo y de espesor 2mm, aproximadamente. Las interiores varían entre 50-380cm de largo y de un espesor de 5-10mm situadas en el techo mayormente.

CAUSA:

Asentamiento del Pilar P8, P10 Y P13.


SOLUCIÓN PROPUESTA:

Realizar una inyección de impregnación sobre las zapata corrida Z8 y la zapata excéntrica.


FICHA ANÁLISIS DE LESIONES

CAUSA: MALA EJECUCIÓN DE LA CARPINTERÍA


PLANIMETRÍA

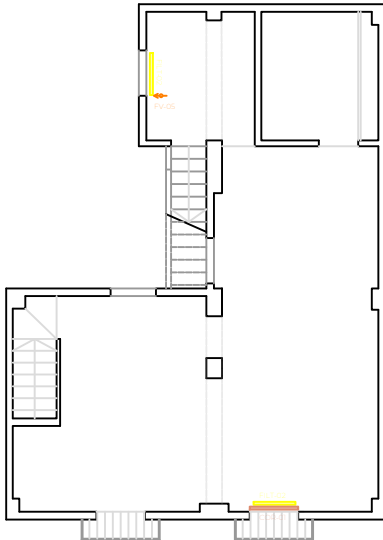

PLANTA PRIMERA

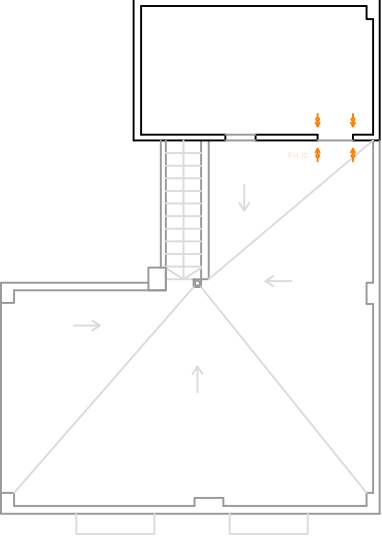

PLANTA CUBIERTA

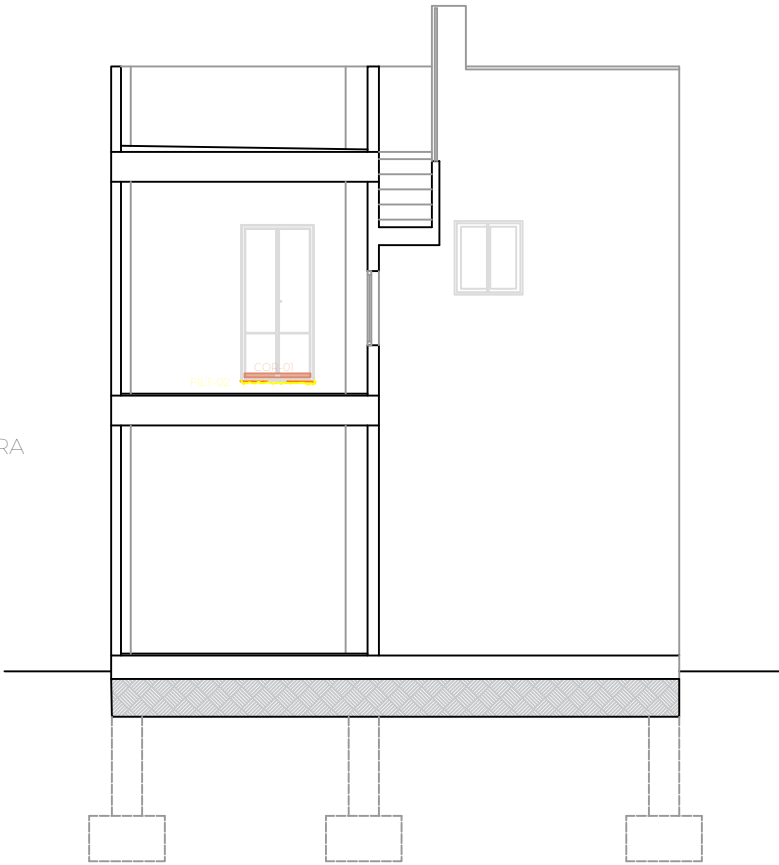



LEYENDA	
FISURAS	
	
Fisura vertical	
	
GRIETAS	
	
Grieta vertical	
	
HUMEDADES	
Humedad por capilaridad	
Humedad por microcapilaridad	
Humedad por filtración	
Biodeterioro	
Ausencia de junta	
EFLORESCENCIA	
DESPRENDIMIENTO	
Desprendimiento de pintura	
FOTOGRAFÍAS	
Fotografía del techo	X A
Fotografía frontal	

P02. DIAGNOSIS LESIONES

SITUACIÓN	C/ María Teresa, 38, Sevilla
FECHA	29/02/2024
PROFESORA	Esperanza Conradi Galnares
GRUPO	4.06
PLANO	
DESCRIPCIÓN	Fichas de lesiones
ESCALA	Varias
ALUMNOS GRUPO 4	Daniel Bilbao Marcos Josep Figueras Miguel Guadalupe de Terry Coronel Sofía Zoilo García

CARACTERIZACIÓN	CAUSA:
UBICACIÓN. Dichas lesiones se encuentran de forma generalizada en todo el edificio. Aperturas de la cocina, los balcones, o la puerta del trastero situado en la cubierta presentan de una forma u otra lesiones originadas por una mala ejecución y elección del material usado. Agravado por una mala evacuación del agua que genera, a posteriori, humedades por filtración e infiltración por entrada de agua a través de los encuentros y de las fisuras causadas por una mala ejecución. Estas fisuras varían entre los 5-7cm de longitud, y >2mm de espesor. Dichas fisuras que aparecen no son activas.	Mala solución en la elección de las carpinterías, así como en el encuentro entre dichas carpinterías y los elementos resistentes pertinentes.
	SOLUCIÓN PROPUESTA:
	Sustitución de las carpinterías afectadas por unas de nuevas.

FICHA ANÁLISIS DE LESIONES

CAUSA: AGOTAMIENTO DE LA ESCALERA

PLANIMETRÍA		FOTOGRAFÍA
Architectural floor plan showing a staircase area highlighted in red. Labels F.02 and F.01 with arrows point to specific locations on the staircase. A red line segment is labeled DSP.06.	Architectural longitudinal section showing a staircase area highlighted in red. A red line segment is labeled DSP.06.	F.01 Manchas causadas por corrosión en los anclajes de la barandilla F.02 Grietas y fisuras causadas en los anclajes de la barandilla

LEYENDA	
FISURAS	
Fisura vertical	
Fisura horizontal	
GRIETAS	
Grieta vertical	
Grieta horizontal	
HUMEDADES	
Humedad por capilaridad	
Humedad por microcapilaridad	
Humedad por filtración	
Biodeterioro	
Ausencia de junta	
EFLORESCENCIA	
DESPRENDIMIENTO	
Desprendimiento de pintura	
FOTOGRAFÍAS	
Fotografía del techo	
Fotografía frontal	

P02. DIAGNOSIS LESIONES

SITUACIÓN	C/ María Teresa, 38, Sevilla
FECHA	29/02/2024
PROFESORA	Esperanza Conradi Galnares
GRUPO	4.06
PLANO	
DESCRIPCIÓN	Fichas de lesiones
ESCALA	Varias
ALUMNOS GRUPO 4	Daniel Bilbao Marcos Josep Figueras Miguel Guadalupe de Terry Coronel Sofía Zoilo García

CARACTERIZACIÓN	CAUSA:
UBICACIÓN. El desprendimiento se encuentra en la escalera interior que lleva de planta primera a planta de cubierta. Se puede apreciar desde la parte de abajo que la grieta está situada donde se ubica la viga de la escalera. El agotamiento de dicha viga provoca un desprendimiento del revoco de mortero de unos 0.52m2 y a lo largo de 2.50m. Se puede apreciar que en las partes cerámicas no ha sido el caso. En la otra viga la consideraremos como el inicio de otro desprendimiento causado por el mismo motivo.	Agotamiento de la viga de la escalera.
	SOLUCIÓN PROPUESTA:
	Recubrimiento de la solución existente con el enfoscado original

FICHA ANÁLISIS DE LESIONES

CAUSA: MALA EJECUCIÓN DE LA BARANDILLA


PLANIMETRÍA		FOTOGRAFÍA
PLANTA CUBIERTA SECCIÓN LONGITUDINAL		F.01 Manchas causadas por corrosión en los anclajes de la barandilla F.02 Grietas y fisuras causadas en los anclajes de la barandilla

LEYENDA	
FISURAS	
Fisura vertical	
Fisura horizontal	
GRIETAS	
Grieta vertical	
Grieta horizontal	
HUMEDADES	
Humedad por capilaridad	
Humedad por microcapilaridad	
Humedad por filtración	
Biodeterioro	
Ausencia de junta	
EFLORESCENCIA	
DESPRENDIMIENTO	
Desprendimiento de pintura	
FOTOGRAFÍAS	
Fotografía del techo	
Fotografía frontal	


P02. DIAGNOSIS LESIONES

SITUACIÓN	C/ María Teresa, 38, Sevilla
FECHA	29/02/2024
PROFESORA	Esperanza Conradi Galnares
GRUPO	4.06
PLANO	
DESCRIPCIÓN	Fichas de lesiones
ESCALA	Varias
ALUMNOS GRUPO 4	Daniel Bilbao Marcos Josep Figueras Miguel Guadalupe de Terry Coronel Sofia Zoilo García


CARACTERIZACIÓN	CAUSA:
UBICACIÓN. El problema se encuentra en la barandilla de la escalera que sube hacia la cubierta. Se encuentra en mal estado debido a la corrosión generada a lo largo de los años, agravado por una protección seguramente deficiente. Además, el encuentro entre la barandilla y el muro está mal ejecutado. Este ha provocado fisuras y grietas en el muro a raíz de la corrosión generada haciendo que entre agua y cree manchas de humedad verticales en los puntos más deteriorados. Las fisuras verticales varían entre 20-60cm de su longitud y de espesor >1mm. Surgen en los puntos de anclaje del inicio, medio y final de la barandilla. Las grietas solo aparecen en el punto final rodeando el pilar de cubierta. Tienen una longitud menor a 20cm y espesores que varían de los 3-5mm. Las fisuras no son activas, las grietas si.	Mala ejecución de la barandilla. Aparecen como consecuencia fisuras, grietas, corrosión en la barandilla, y humedades por esta misma.
	SOLUCIÓN PROPUESTA:
	Eliminación de la barandilla actual por otra, reparación de las fisuras y las grietas, saneamiento de las manchas de la humedad y realización de un anclaje.

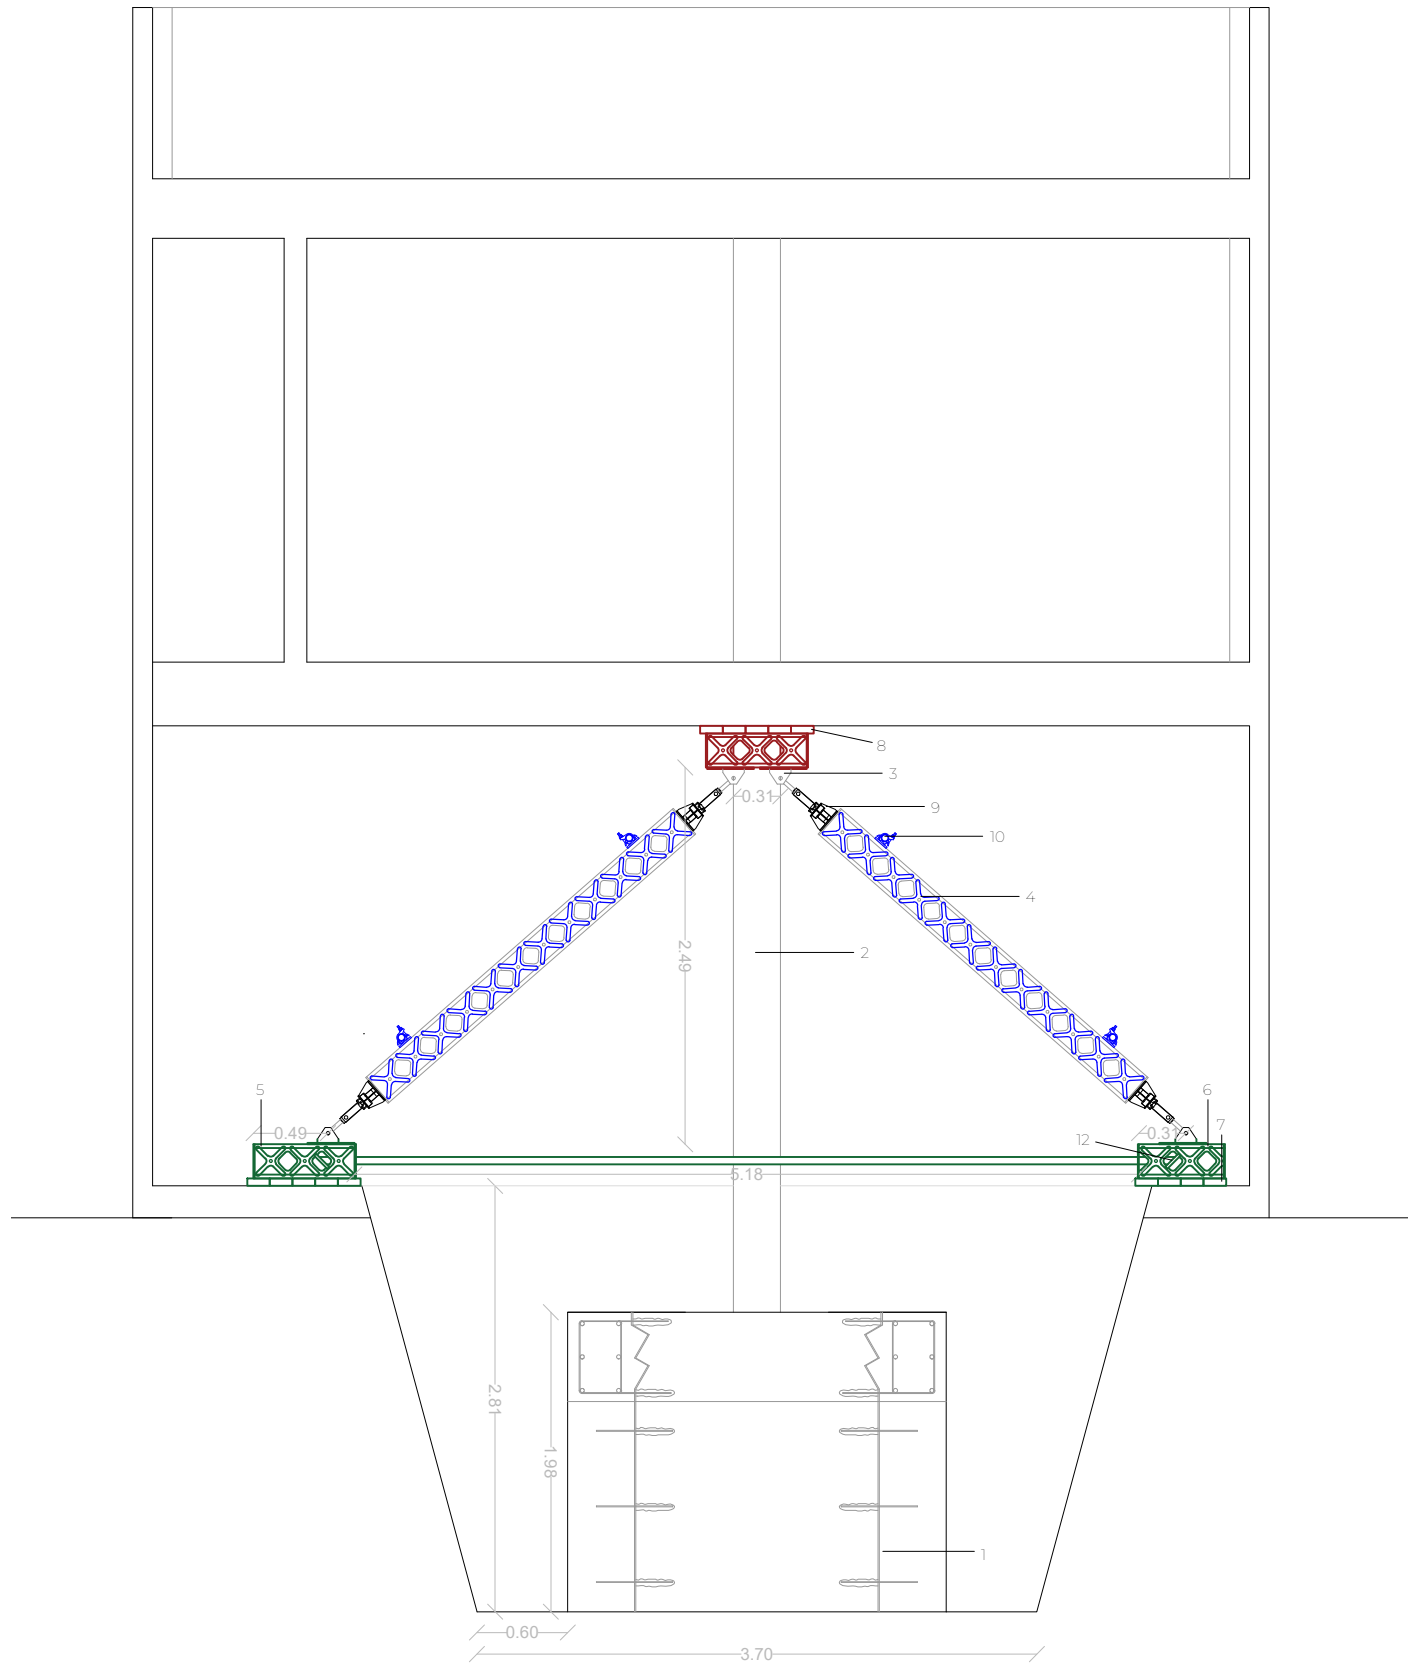

SECCIÓN A-A' Escala 1:50

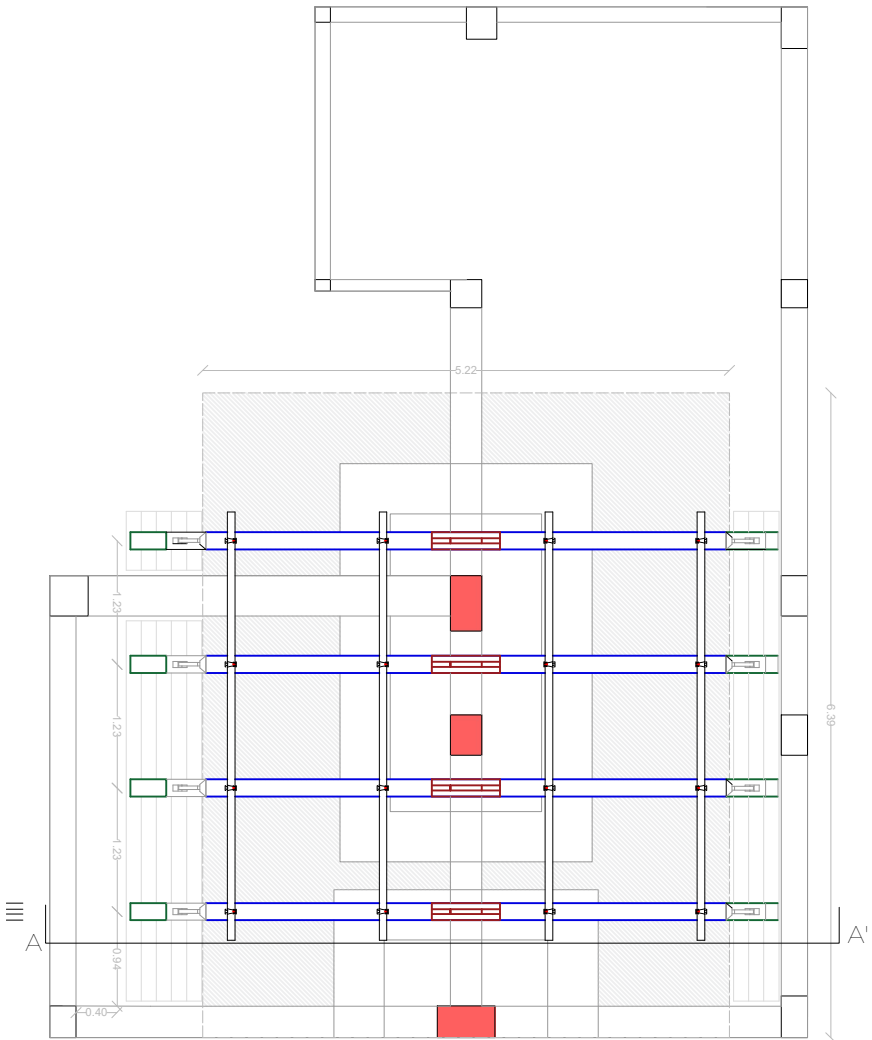

Planta general de Apeo 1:100

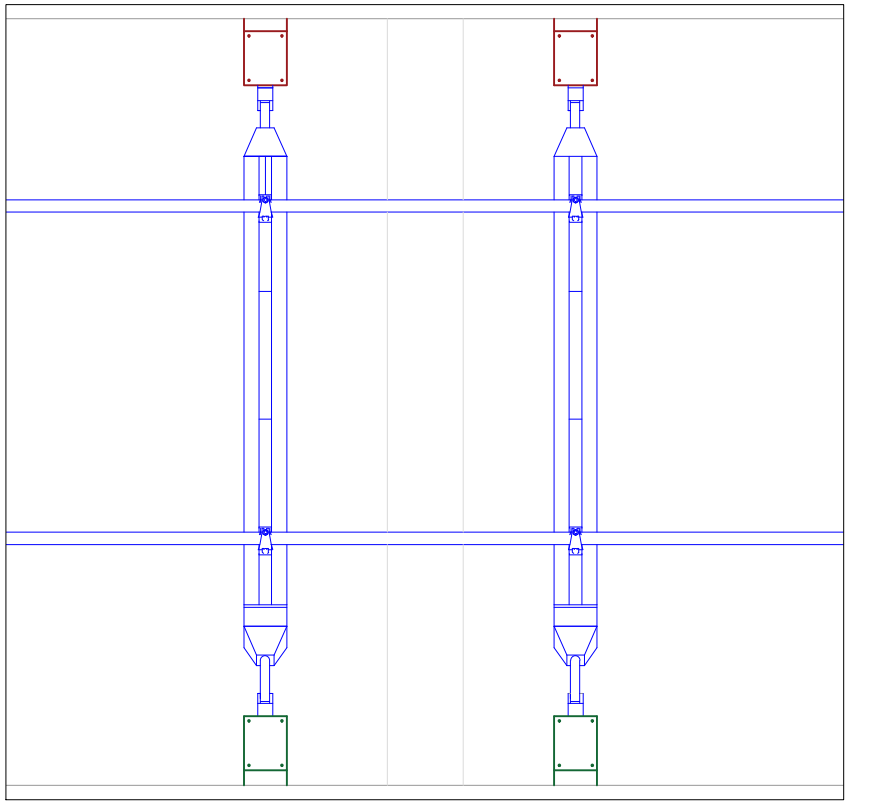


Alzado lateral Escala 1:30

Especificaciones

1. Recalce de zapata.
2. Pilar a descargar
3. MKII Swivel Shoring base de acero S275 galvanizado. Sistema Hunnebeck
4. Tornapuntas MKII Soldier 2,70 de acero S275 galvanizado. Sistema Hunnebeck
5. Viga MKII Soldier 0,65 de acero S275 galvanizado sistema Hunnebeck
6. Viga MKII Soldier 0,45 de acero S 275 galvanizado sistema Hunnebeck
7. Durmiente de madera.
8. Sopanda de madera para adapte de la Viga
9. MKII Tubular Shoring Adaptor de acero S275 galvanizado sistema Hunnebeck
10. MKII bracing Coupler de acero S275 galvanizado, unión de sistema de Hunnebeck
11. Arriostramiento mediante perfil tubular de acero galvanizado diámetro 5 cm longitud 4,25 metros
12. Pieza de unión de final de espada para elementos a tracción de acero galvanizado junto con tirante (pieza tomada y adaptada del sistema Superslim de INCYE)


P04. PROYECTO DE APEO

SITUACIÓN	C/ María Teresa, 38, Sevilla
FECHA	29/02/2024
PROFESORA	Esperanza Conradi Galnares
GRUPO	4.06
PLANO	Sistema de Apeo de Cimientos
DESCRIPCIÓN	
ESCALA	Varias
ALUMNOS GRUPO 4	Daniel Bilbao Marcos Josep Figueras Miguel Guadalupe de Terry Coronel Sofía Zoilo García

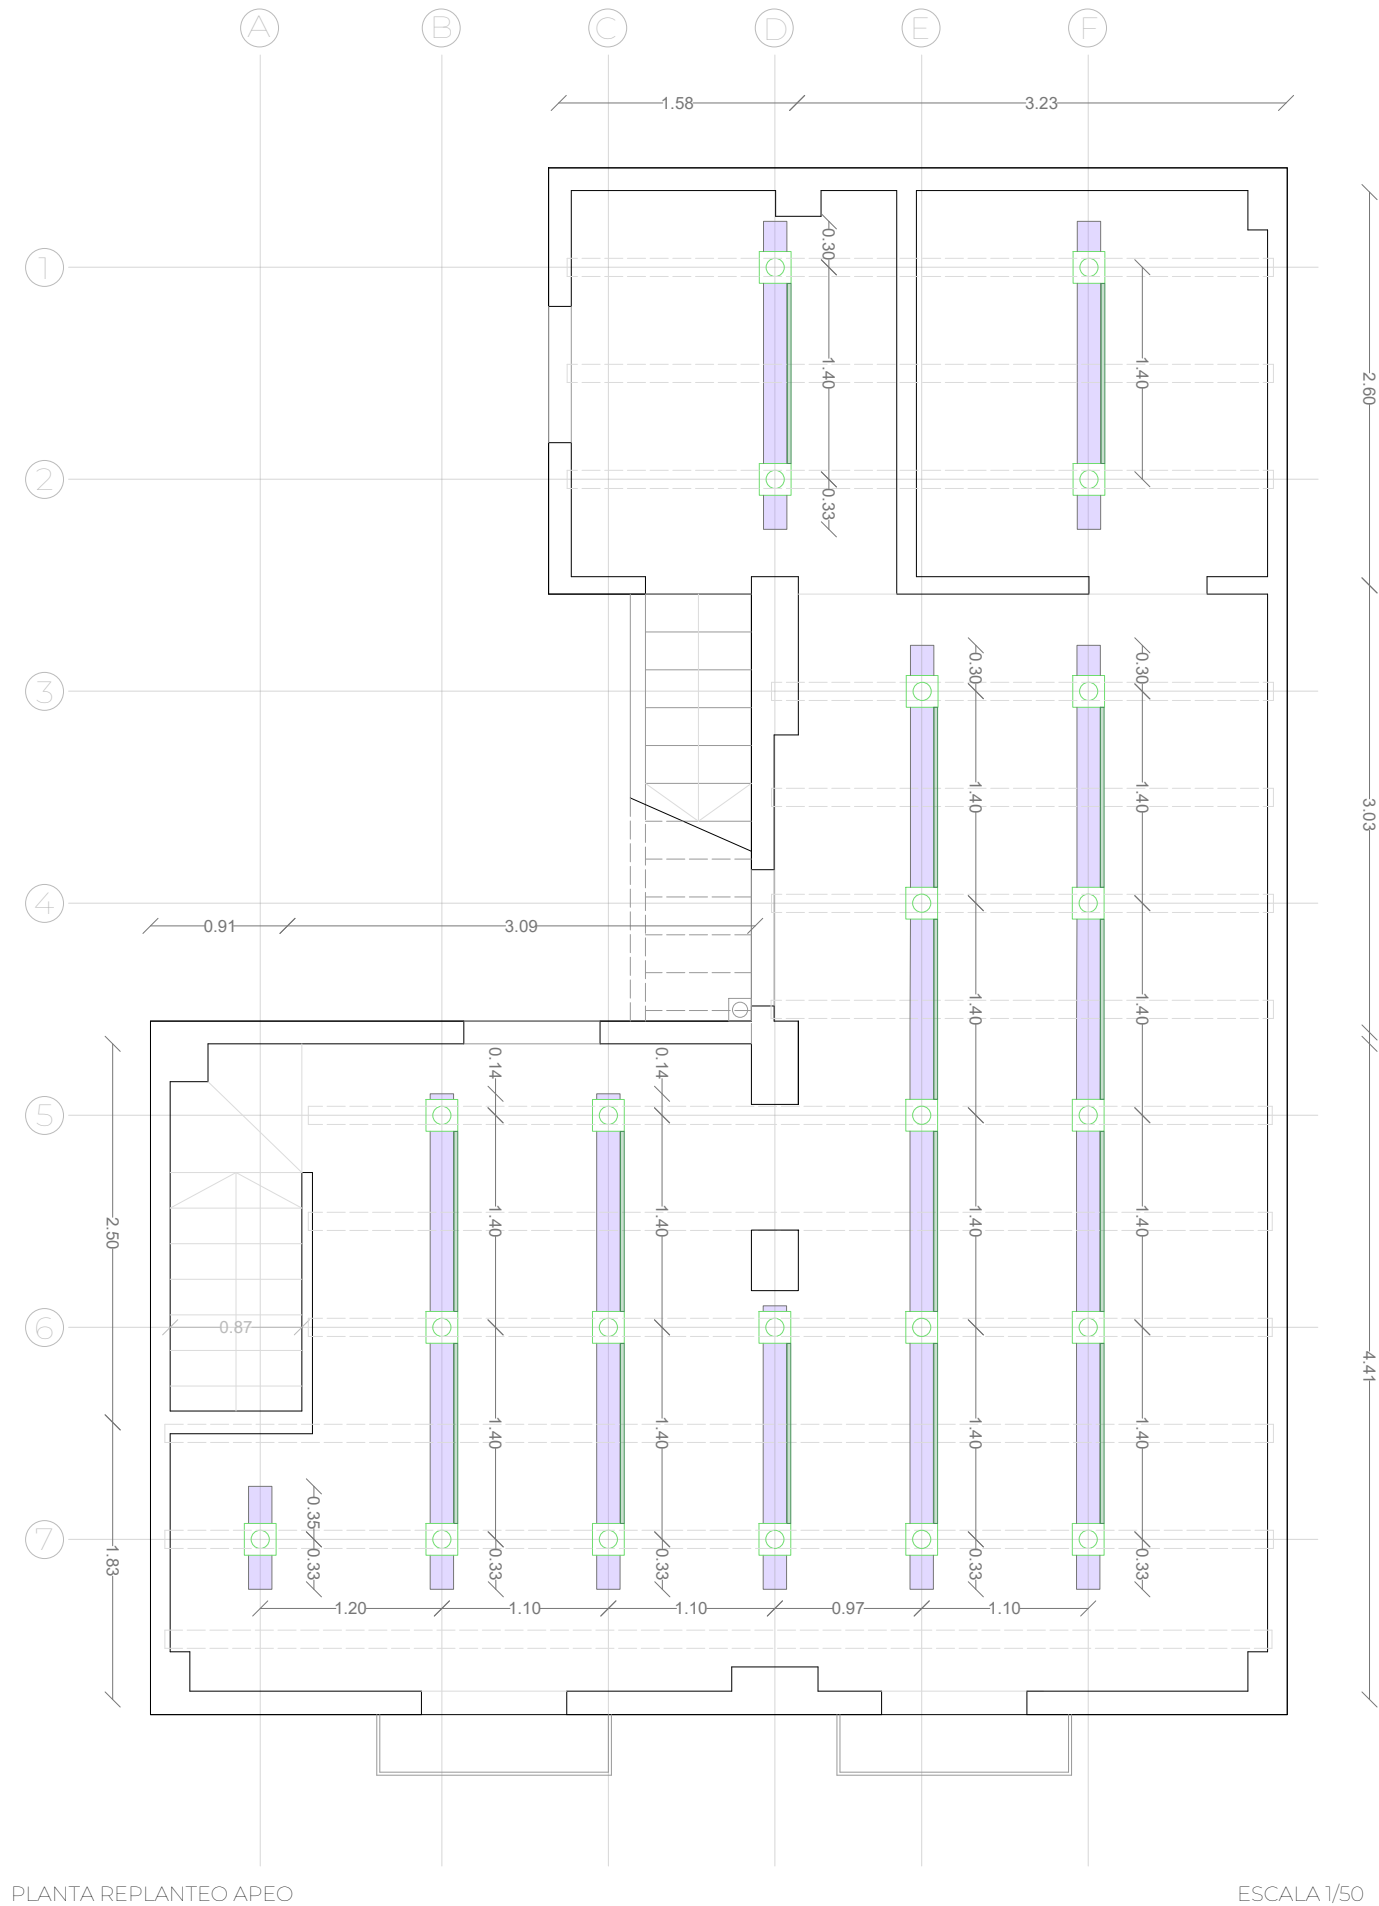


PLANTA REPLANTEO APEO

ESCALA 1/50

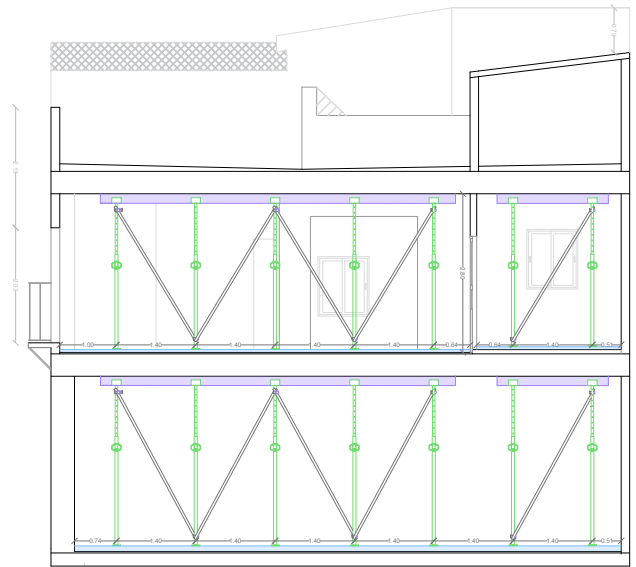

SECCIÓN LONGITUDINAL CON SISTEMA APEO

ESCALA 1:100

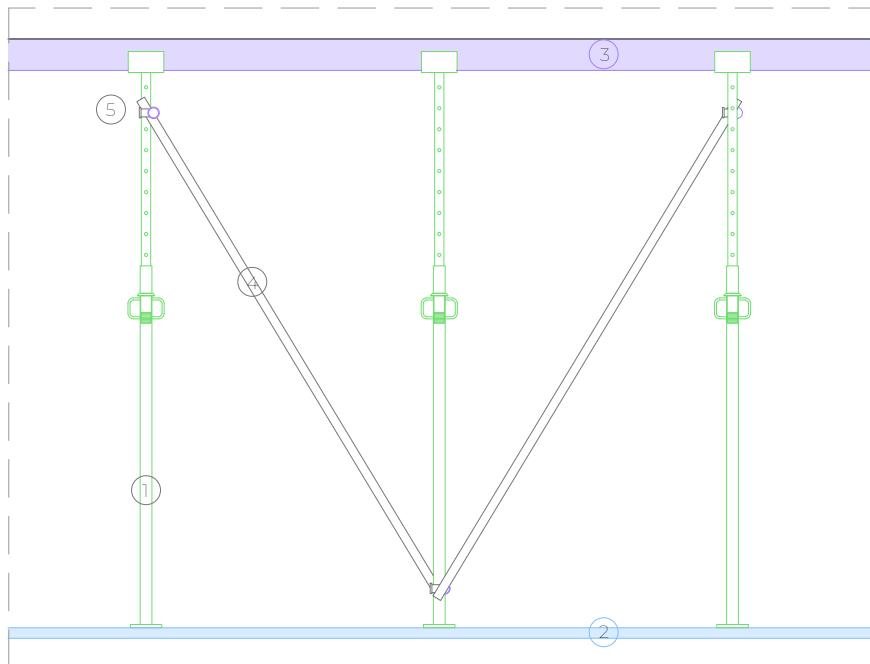

DETALLE

ESCALA 1:50

ESPECIFICACIONES

-  1. Puntales telescópicos de acero de alta resistencia S-275-JR de la casa FERMAR pintado con recubrimiento en polvo de epoxi-poliéster, utilizando el modelo P5E de hasta 3,50 m de altura con Ø60 y 5,00 m de altura con Ø50 mm.
-  2. Durmientes de tabloncillo de madera de Pino Silvestre, de clase resistente C18 y calidad ME-2.
-  3. Sopandas de tabloncillos dobles de madera de Pino Silvestre, de clase resistente C18 y calidad ME-2. Las dimensiones son de 15x5 cm.
-  4. Diagonales metálicas de acero de alta resistencia S275 JR, pintada al horno con pintura epoxi Ø48 (Arrioestramiento)
-  5. Abrazadera metálica rotacional S/EN-74 con acabado en zincado Ø64, Ø48

CARACTERIZACIÓN TÉCNICA

PUNTALES TELESCÓPICOS	
TIPO	Acero A4 2b
DIÁMETRO	48 mm
ESPESOR	3 mm
LUZ	110 cm
CARGA ADMISIBLE	48,00 kN

CARACTERÍSTICAS SOPANDAS



TIPO	Dos tabloncillos de madera
GRUESO	5+5 cm
ANCHO	15 cm
CLASE RESISTENTE	C18
CALIDAD VISUAL	ME-2
ESPECIE	Pino Pinaster
REGIÓN DE PROCEDENCIA	España
NORMA DE CLASIFICACIÓN	UNE 56544 (2007)

CARACTERÍSTICAS DURMIENTES

TIPO	Tabloncillo de madera
GRUESO	5 cm
ANCHO	15 cm
CLASE RESISTENTE	C18
CALIDAD VISUAL	ME-2
ESPECIE	Pino Pinaster
REGIÓN DE PROCEDENCIA	España
NORMA DE CLASIFICACIÓN	UNE 56544 (2007)

P04. PROYECTO DE APEO

SITUACIÓN	C/ María Teresa, 38, Sevilla
FECHA	29/02/2024
PROFESORA	Esperanza Conradi Galnares
GRUPO	4.06
PLANO	01
DESCRIPCIÓN	PLANO APEO FORJADO
ESCALA	VARIAS
ALUMNOS GRUPO 4	Daniel Bilbao Marcos Josep Figueras Miguel Guadalupe de Terry Coronel Sofía Zoilo García

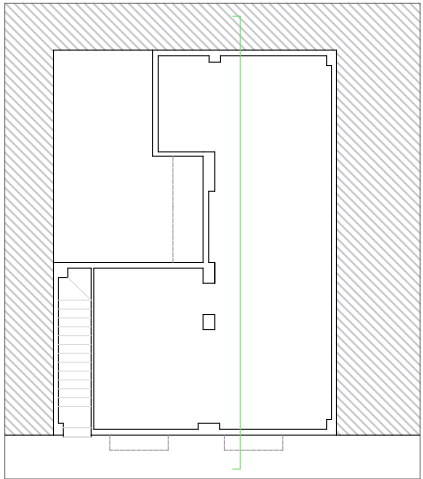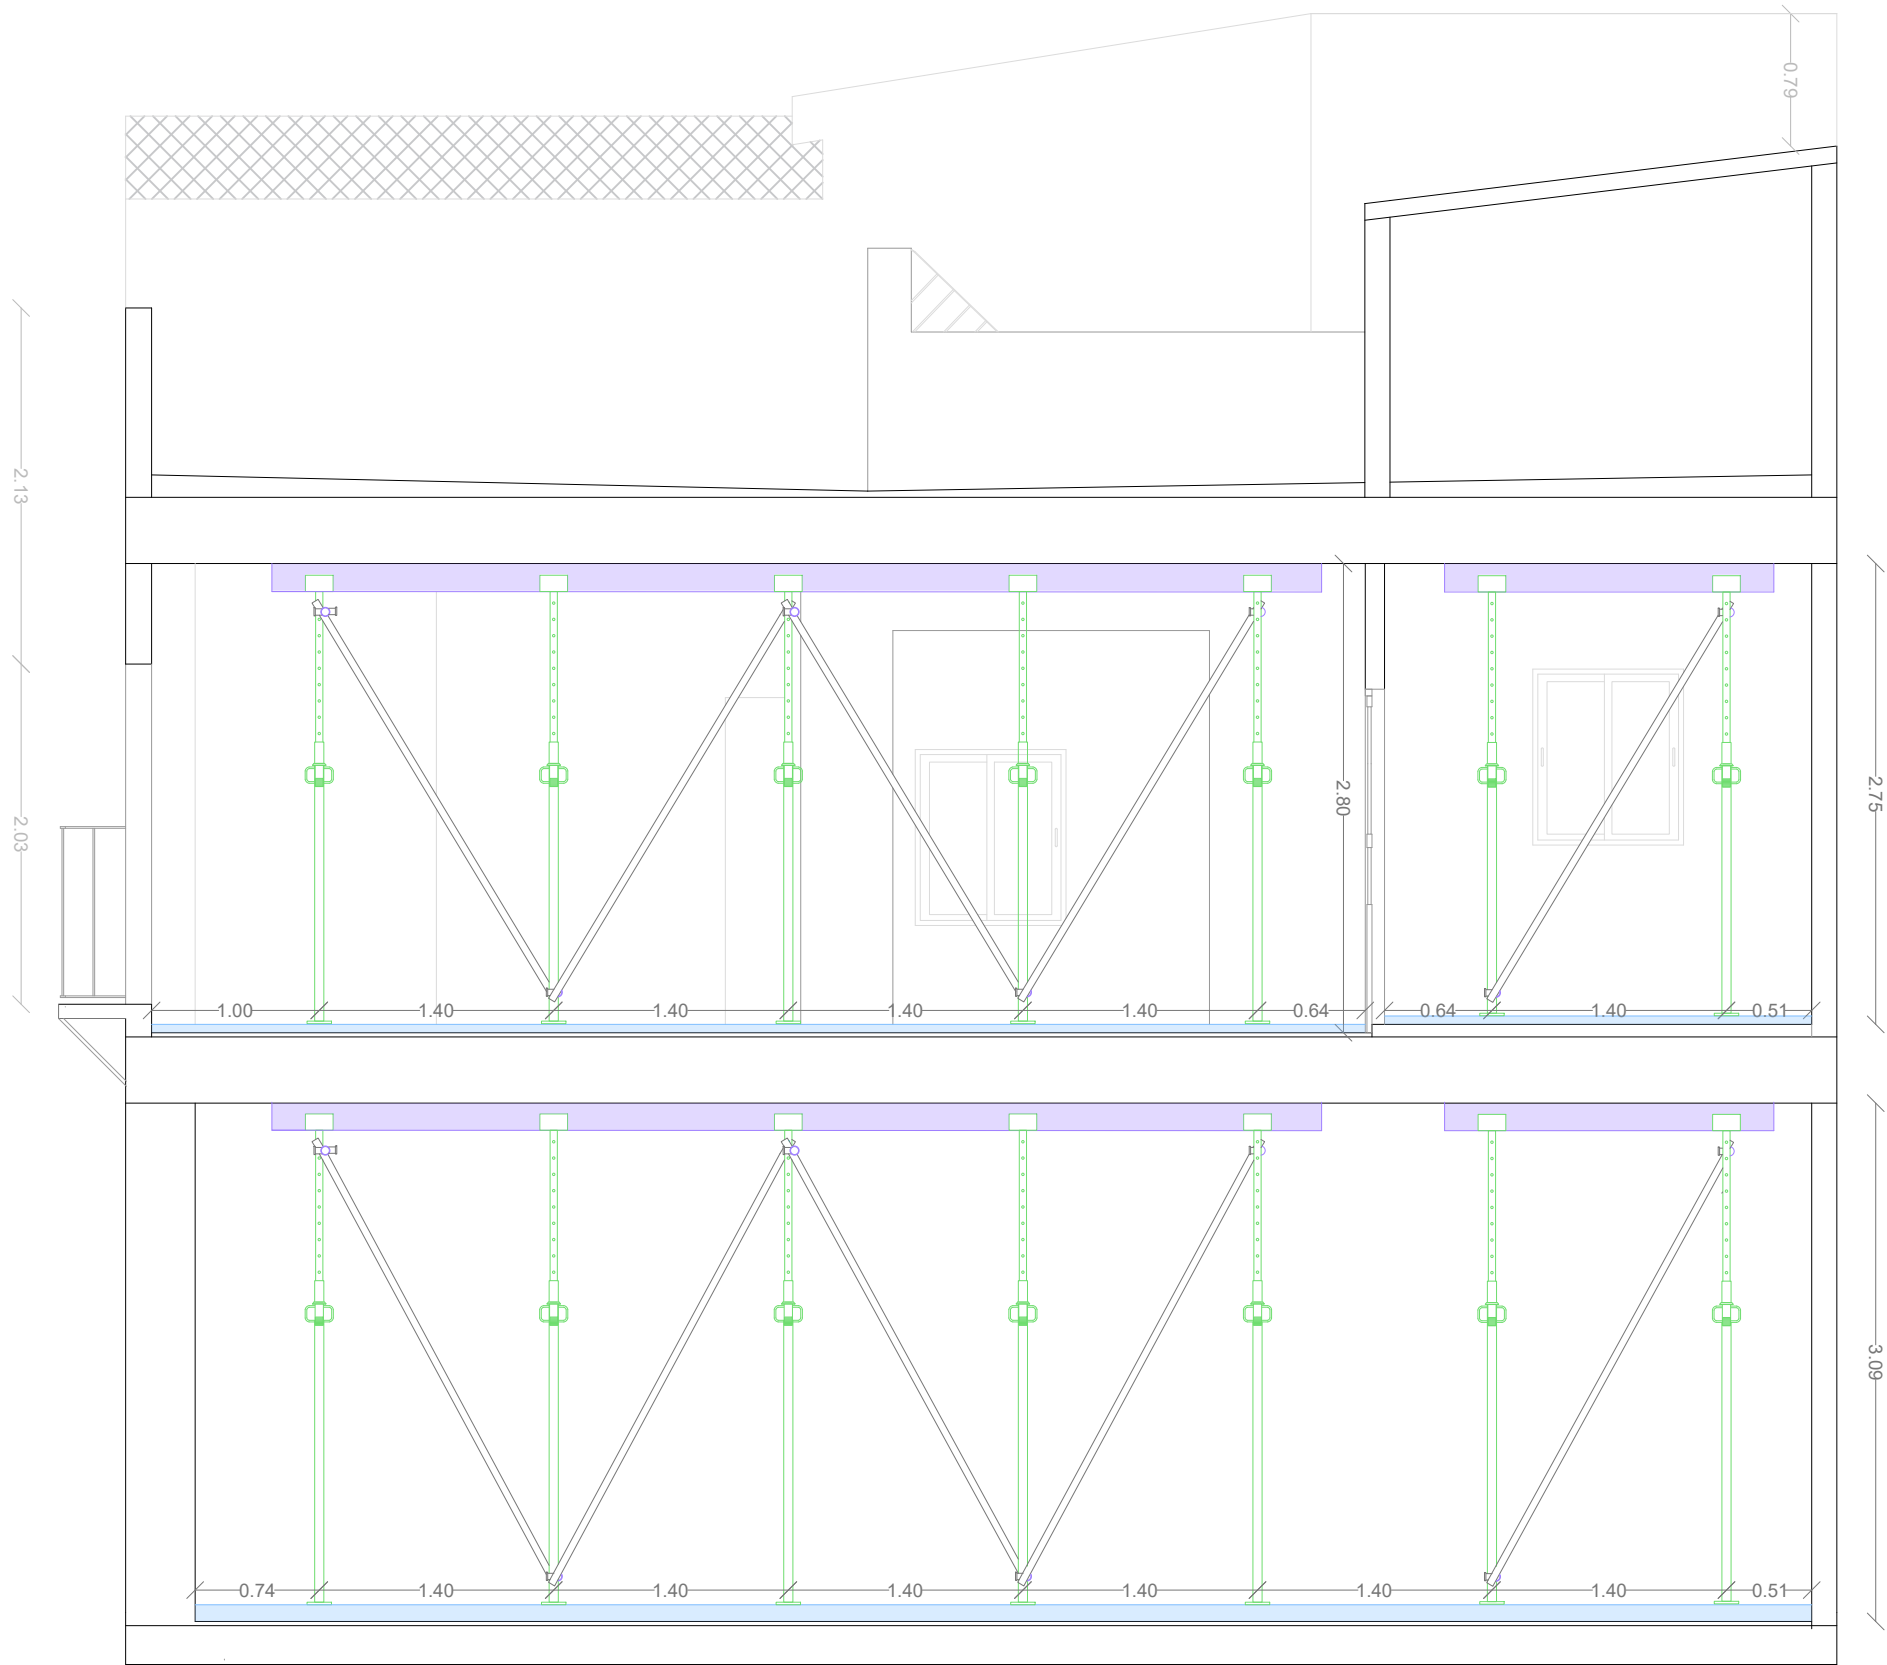

CARACTERIZACIÓN TÉCNICA

PUNTALES TELESCÓPICOS	
TIPO	Acero A4 2b
DIÁMETRO	48 mm
ESPESOR	3 mm
LUZ	110 cm
CARGA ADMISIBLE	48,00 kN

CARACTERÍSTICAS SOPANDAS	
TIPO	Dos tabloncillos de madera
GRUESO	5+5 cm
ANCHO	15 cm
CLASE RESISTENTE	C18
CALIDAD VISUAL	ME-2
ESPECIE	Pino Pinaster
REGIÓN DE PROCEDENCIA	España
NORMA DE CLASIFICACIÓN	UNE 56544 (2007)

CARACTERÍSTICAS DURMIENTES	
TIPO	Tabloncillo de madera
GRUESO	5 cm
ANCHO	15 cm
CLASE RESISTENTE	C18
CALIDAD VISUAL	ME-2
ESPECIE	Pino Pinaster
REGIÓN DE PROCEDENCIA	España
NORMA DE CLASIFICACIÓN	UNE 56544 (2007)

ESPECIFICACIONES

- Puntales telescópicos de acero de alta resistencia S-275-JR de la casa FERMAR pintado con recubrimiento en polvo de epoxi-poliéster, utilizando el modelo P5E de hasta 3,50 m de altura con Ø60 y 5,00 m de altura con Ø50 mm.
- Durmientes de tabloncillo de madera de Pino Silvestre, de clase resistente C18 y calidad ME-2.
- Sopandas de tabloncillos dobles de madera de Pino Silvestre, de clase resistente C18 y calidad ME-2. Las dimensiones son de 15x5 cm.
- Diagonales metálicas de acero de alta resistencia S275 JR, pintada al horno con pintura epoxi Ø48 (Arrioestramiento)
- Abrazadera metálica rotacional S/EN-74 con acabado en zincado Ø64, Ø48

P04. PROYECTO DE APEO

SITUACIÓN	C/ María Teresa, 38, Sevilla
FECHA	29/02/2024
PROFESORA	Esperanza Conradi Galnares
GRUPO	4.06
PLANO	02
DESCRIPCIÓN	PLANO APEO FORJADO
ESCALA	VARIAS
ALUMNOS GRUPO 4	Daniel Bilbao Marcos Josep Figueras Miguel Guadalupe de Terry Coronel Sofía Zoilo García

SECCIÓN REPLANTEO APEO

ESCALA 1/50