企助ERP

ERP系统_车间管理

操作流程

制作：郑献青

前言：

一、目的

为确保生产加工单合理运行，生产加工产品报工、物料流转顺畅，并能及时跟踪结案，利于生产统计和管控，制定此流程。

二、适用范围

适用于生产部生产加工单管理、生产完工品报工流转及入库。

三、职责

1. 生管课负责计划工单的开立、跟进、执行，负责物料的统筹、准备，及异常处理。
2. 采购负责物料的及时供应；
3. 生产部负责生产加工单的生产安排及完工汇报，及时完成成品入库；


销售订单
订单评审
（销售决定是自制
或采购或半制半采）
物料需求计算（发放后形成四个单据：1、采购申请单。2、模具需求单。3、生产加工。4、发料清单）
3
2
1
发货计划单
销售出货
生产加工单
车间领料单
（原材按跟单领料，工序按工序发料）
生产报工
（最后工序自动入库）
车间领料单
来料检验单
（入仓选半成品仓）
委外收货单
（入IQC仓）
生产报工
（工序报工，自动入库）
委外加工单
委外发料单
模具需求单
模具领用单
模具归还单
采购申请单
采购订单
采购收货单
（入IQC仓）
来料检验单
（品质注意：
良品仓，
选择要根据材料选择相对应仓库）

进销存-车间管理流程

企助ERP

生产加工单 操作流程

》电脑PC端报工

》PDA扫码移动端报工

第一步：订单评审

（路径：计划管理---订单评审）

输入物料，选择做评审的销售订单OR批量选择销售订单，单击合并或单个评审。



第二 步： 物料需求计算


（路径：计划管理---物料需求计算） 注：物料需求计算发放后形成四个单据：

1、采购申请单。（生产这个订单所需购买的物料 ，包含库存料及在途料）

2、模具需求单。（若没启用模具机台则不用管）

3、生产加工单。（生产这个产品会生成的加工单，一个生产料号会生成一个加工单，从最长的加工单号开始生产。）

4、发料清单。 （每个工单号需要发放的物料

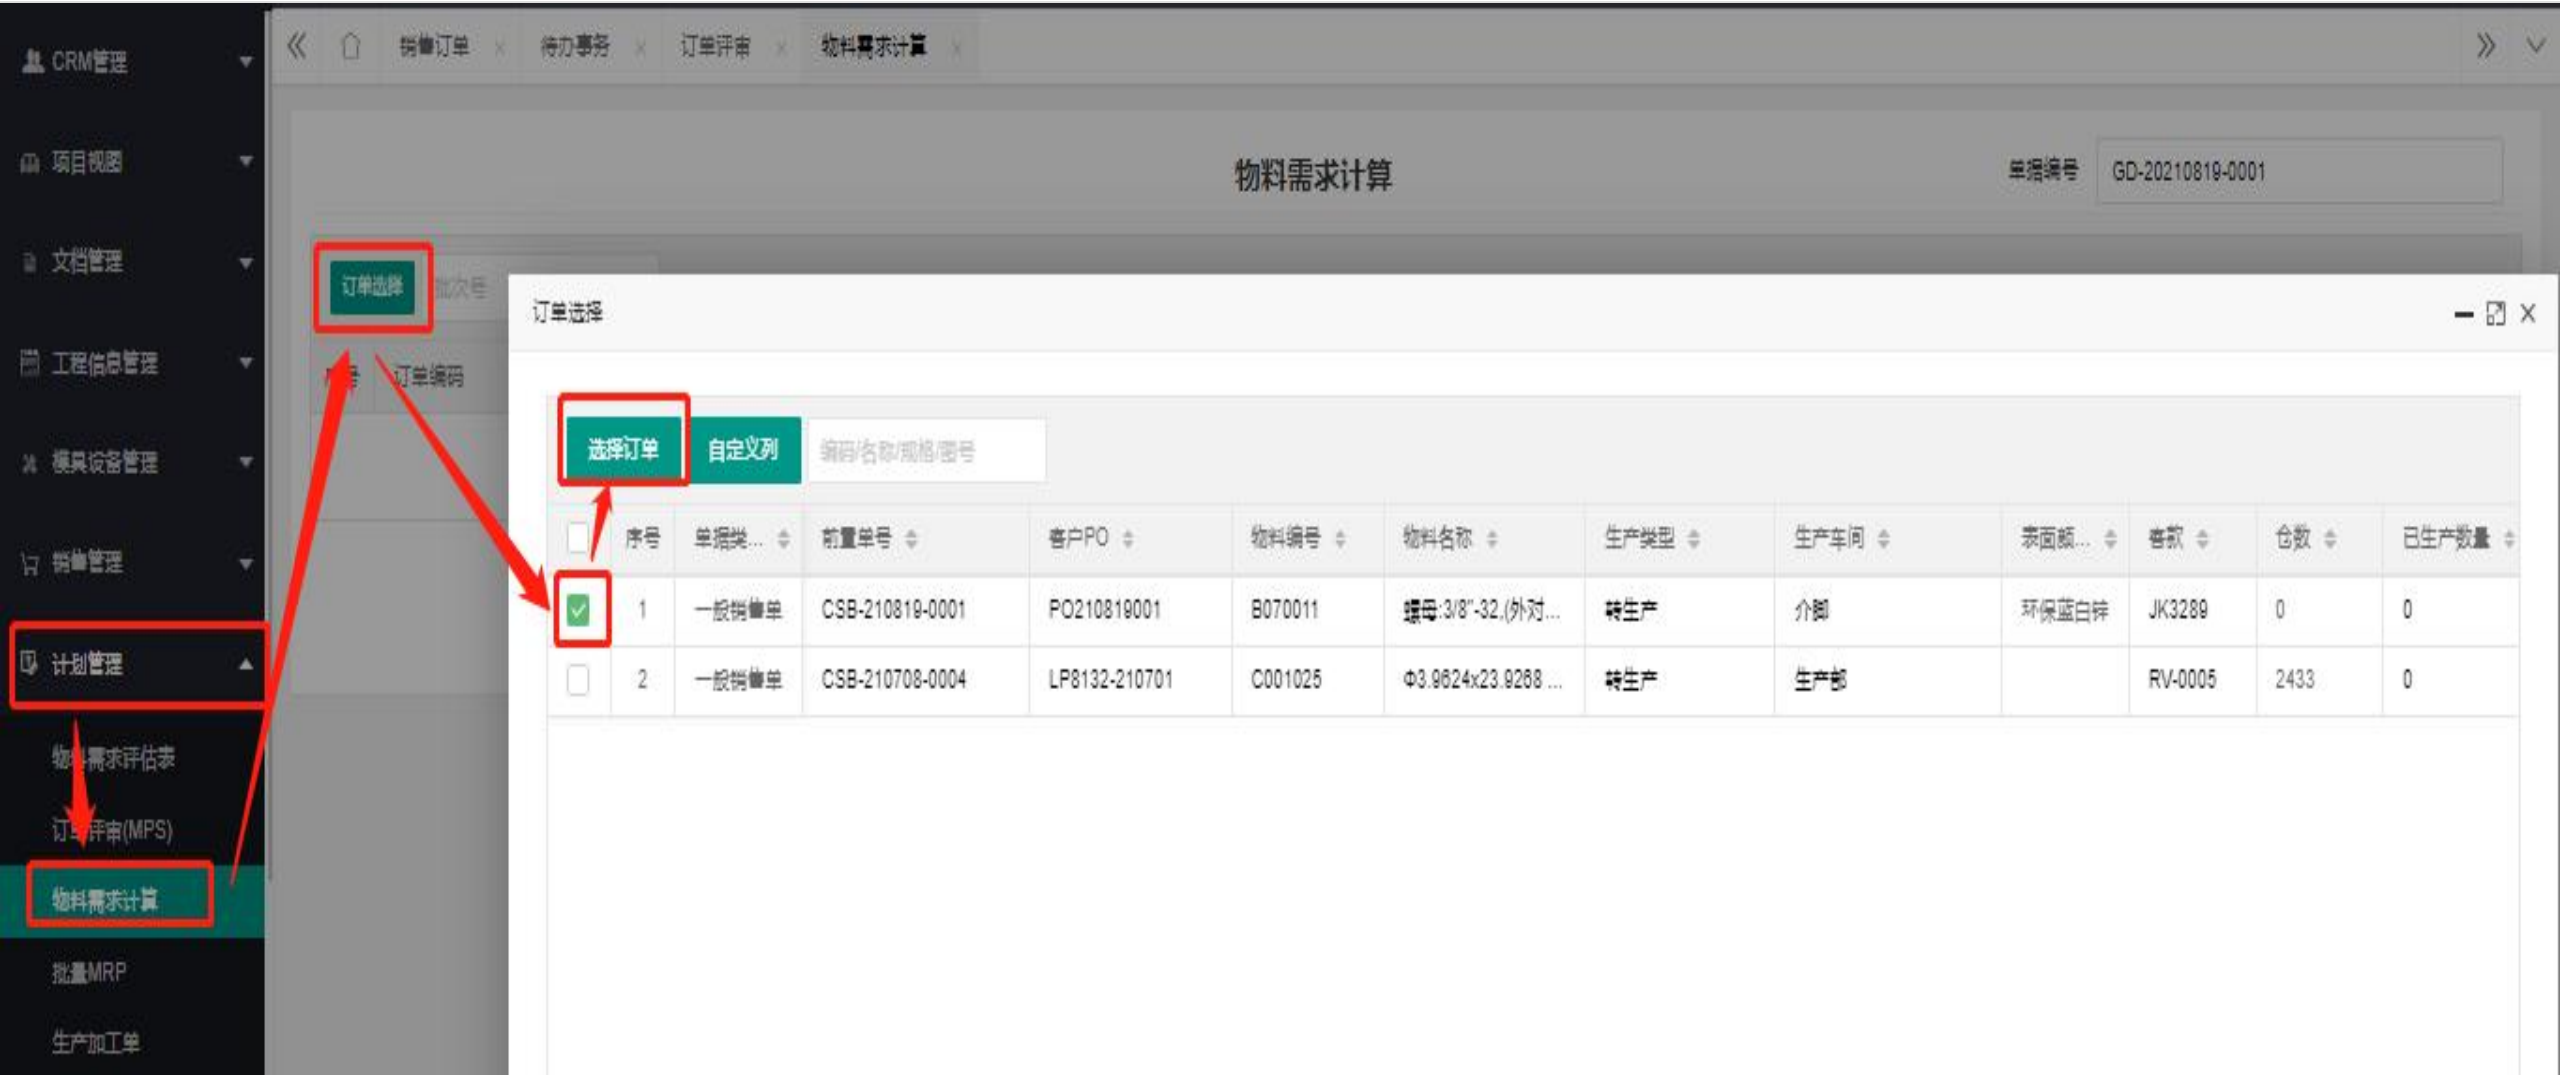

第三步： 物料需求计算

（路径：计划管理---物料需求计算）

点击订单选择勾选要做工单的产品，再点击“计算” 

，系统会自动核算产品要加工的步骤和相关信息，核对无误后，直接点MRP计算发放，完成，**生成“生产加工单”**



第四步： 物料需求计算

（路径：计划管理---物料需求计算）

点击订单选择勾选要做工单的产品，再点击“计算” 

，系统会自动核算产品要加工的步骤和相关信息，核对无误后，直接点MRP计算发放，完成，**生成“生产加工单”**

重要事情说三遍：

PMC在做物料需求计算时，请留意库存是否欠料，如有库存，请再留意物料需求计算后是否有“可用库存”和“可领数”，不然系统**MRP**计算发放生成的工单会导致领不到料。

第四步： 物料需求计算

（路径：计划管理---物料需求计算，工单MRP计算发放）

注意事项 ,如下图：



MRP计划需求计算解析

举例：为什么你的生产量是10000，而二次成型那里只显示让你生产8900，你们感觉不对。

因为MRP需求计划时，打开了是否计库存，若打开了计库存，那么系统就会把这个产品的在途量（也就是即将要入库的，已入库的，之前的订单多生产的等等数量因素分析计算进去。）

品名	计划生产量	库存量	上一单在生产中超产量	物料计划需求计算后需求量
端子电镀成型品	10000	1000	100	8900=10000-成型1000-上一单生产超产100
端子电镀品	10000	1000		7900 =10000-电镀1000-成型1000-上一单超产成型100
端子素材	10000	1000		6900=10000-成型1000-电镀1000-端子10上一单超产成型100

所以，在通过MRP计算解析后所得出的数据不符合你们以前的计算方式，结果不相同，那是你们还处于没用ERP之前的逻辑。如数量与你们预期不相符，不必惊慌。


如果想要达到你们以前的效果，办法就是在MRP计划需求时不打开 是否计库存 按钮。

第五步： 物料需求计算发放后会生成的单据及查看

（路径：计划管理---采购申请）

生产这个订单所需购买的物料，包含库存料及在途料）若是库存充足，则不会生产采购申请。所以没有看到相对应的采购申请时不必大惊小怪，去查看库存相对应的物料便知。 在未发放MRP计算需求时，第二栏相对应的物料会有库存显示。单独查看库存的存储量路径为：


仓库管理----左键单击库存查询。

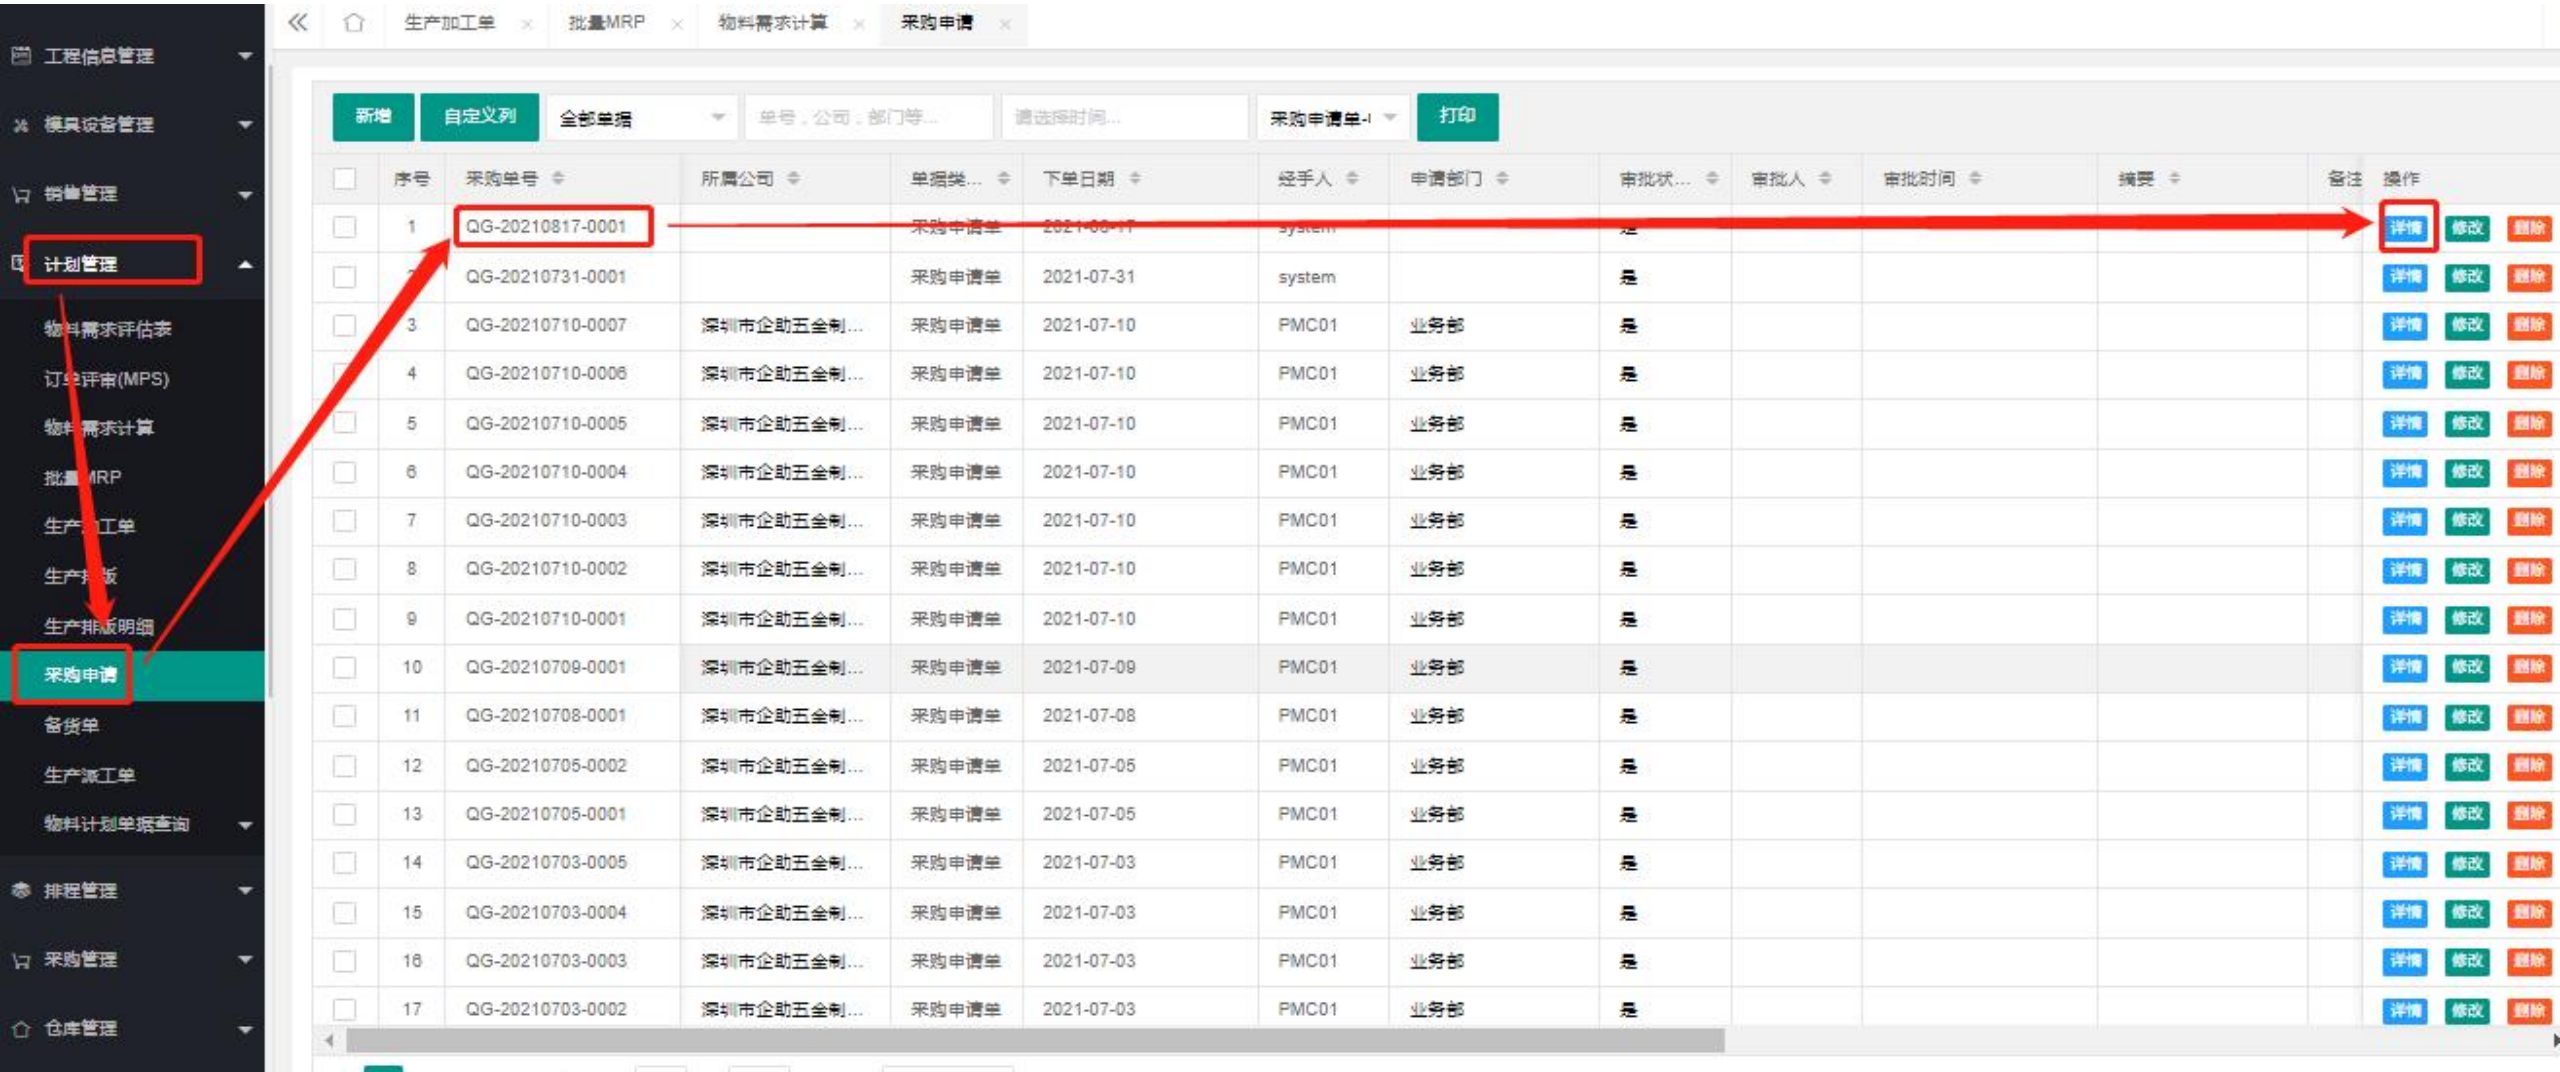

第六步： 生产加工单

（路径：计划管理---生产加工单---修改）

进入单据后就可以看到加工单详情：相关子件、工艺等信息。

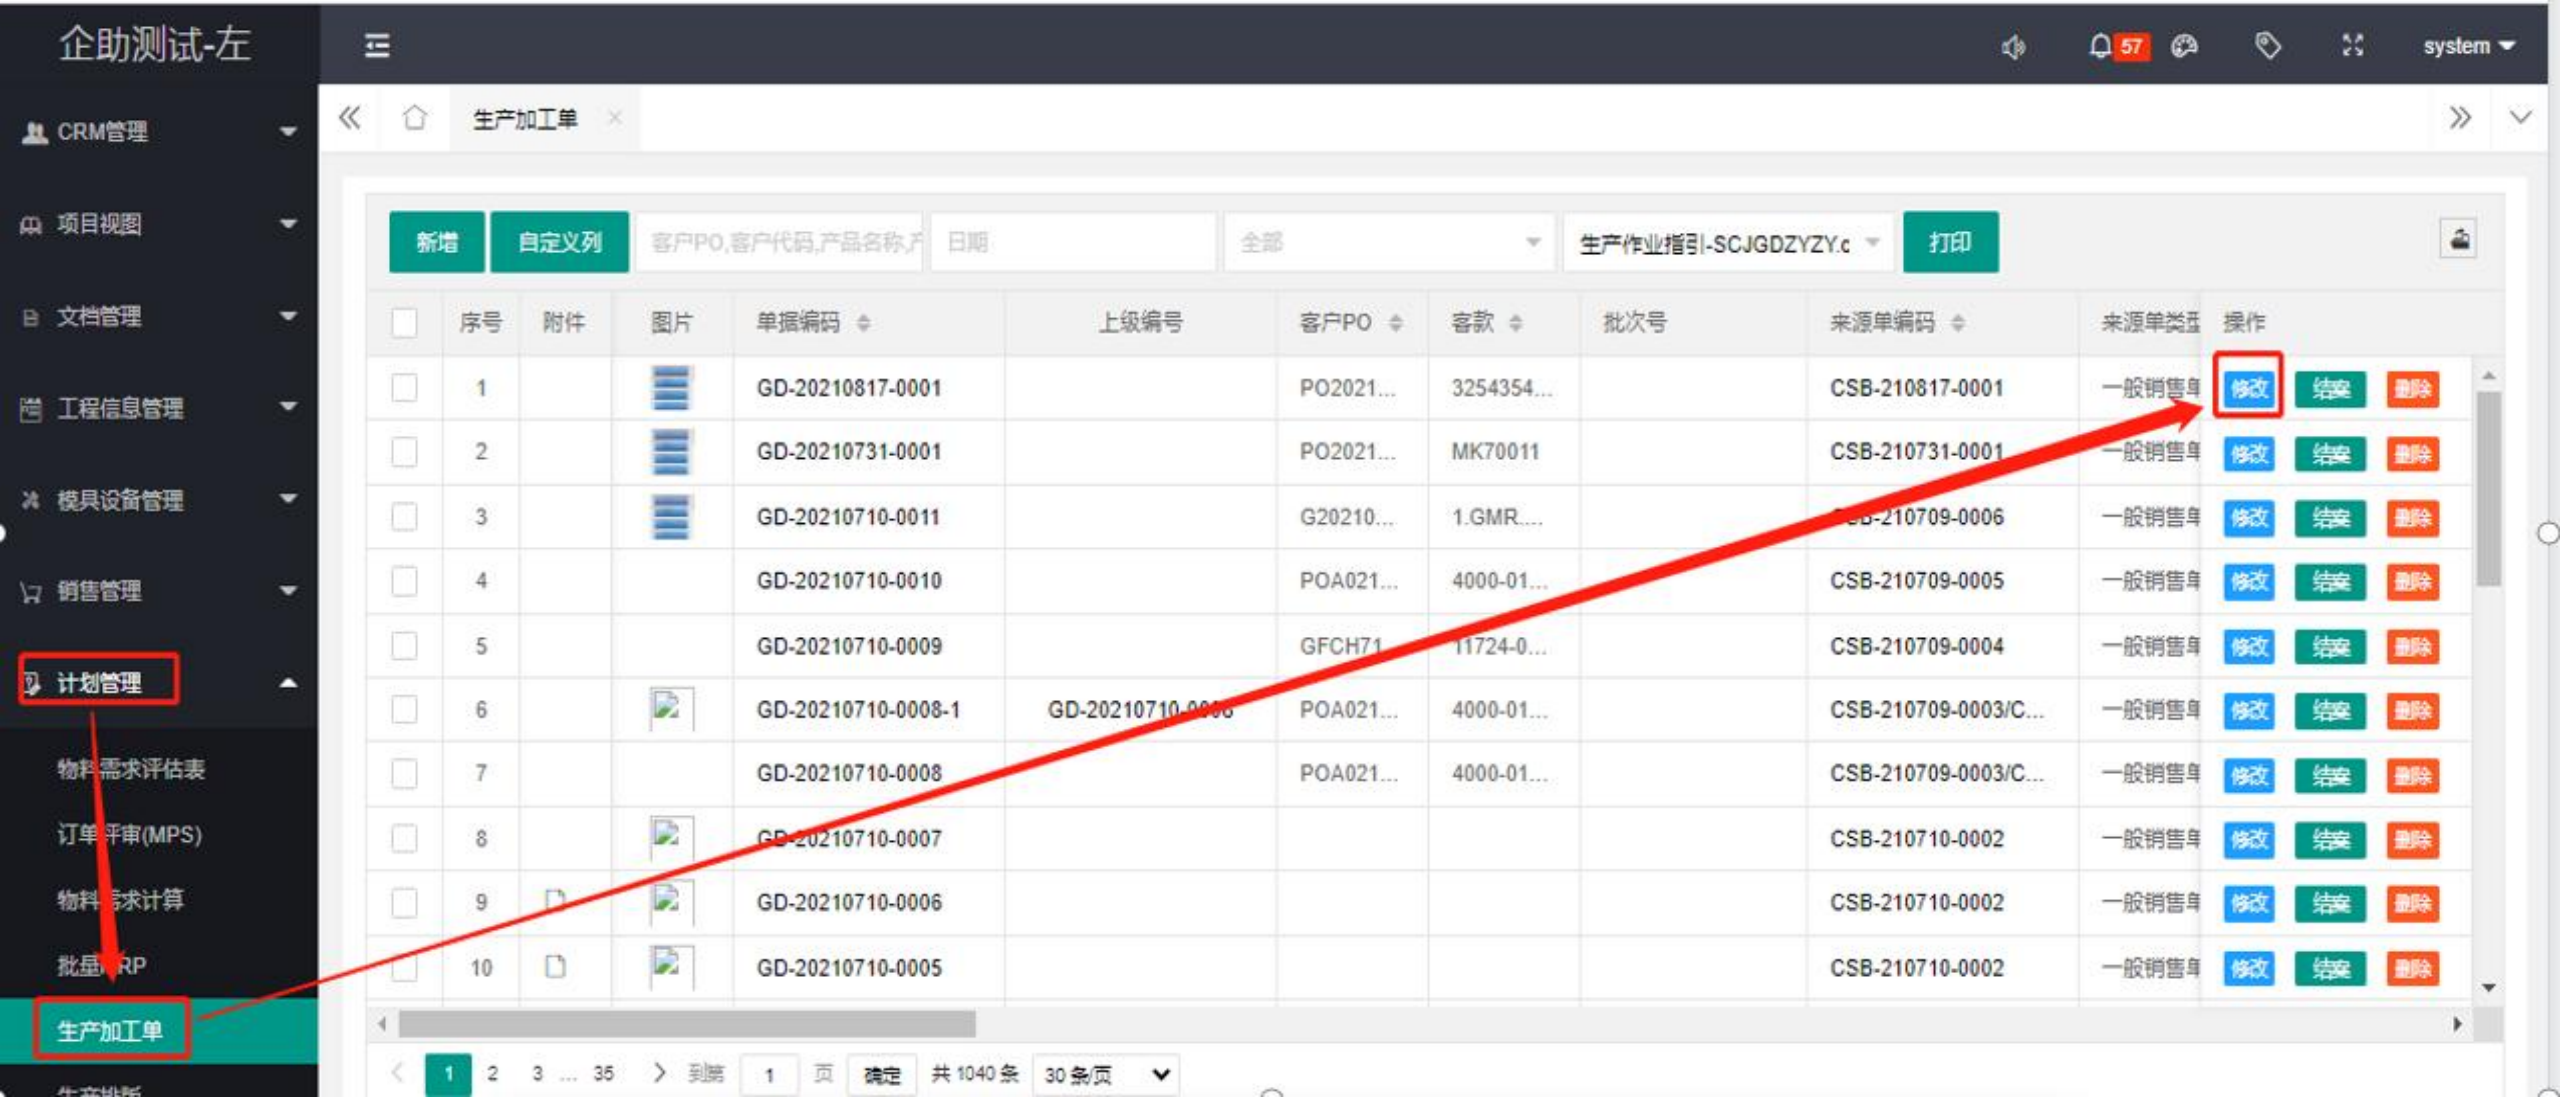

第七步： 生产加工单

（路径：计划管理---生产加工单---修改）


进入单据后就可以看到加工单详情：相关子件、工艺等信息。



第八步： 生产加工单

（路径：计划管理---生产加工单---修改）


进入单据后就可以看到加工单详情：相关子件、工艺等信息。

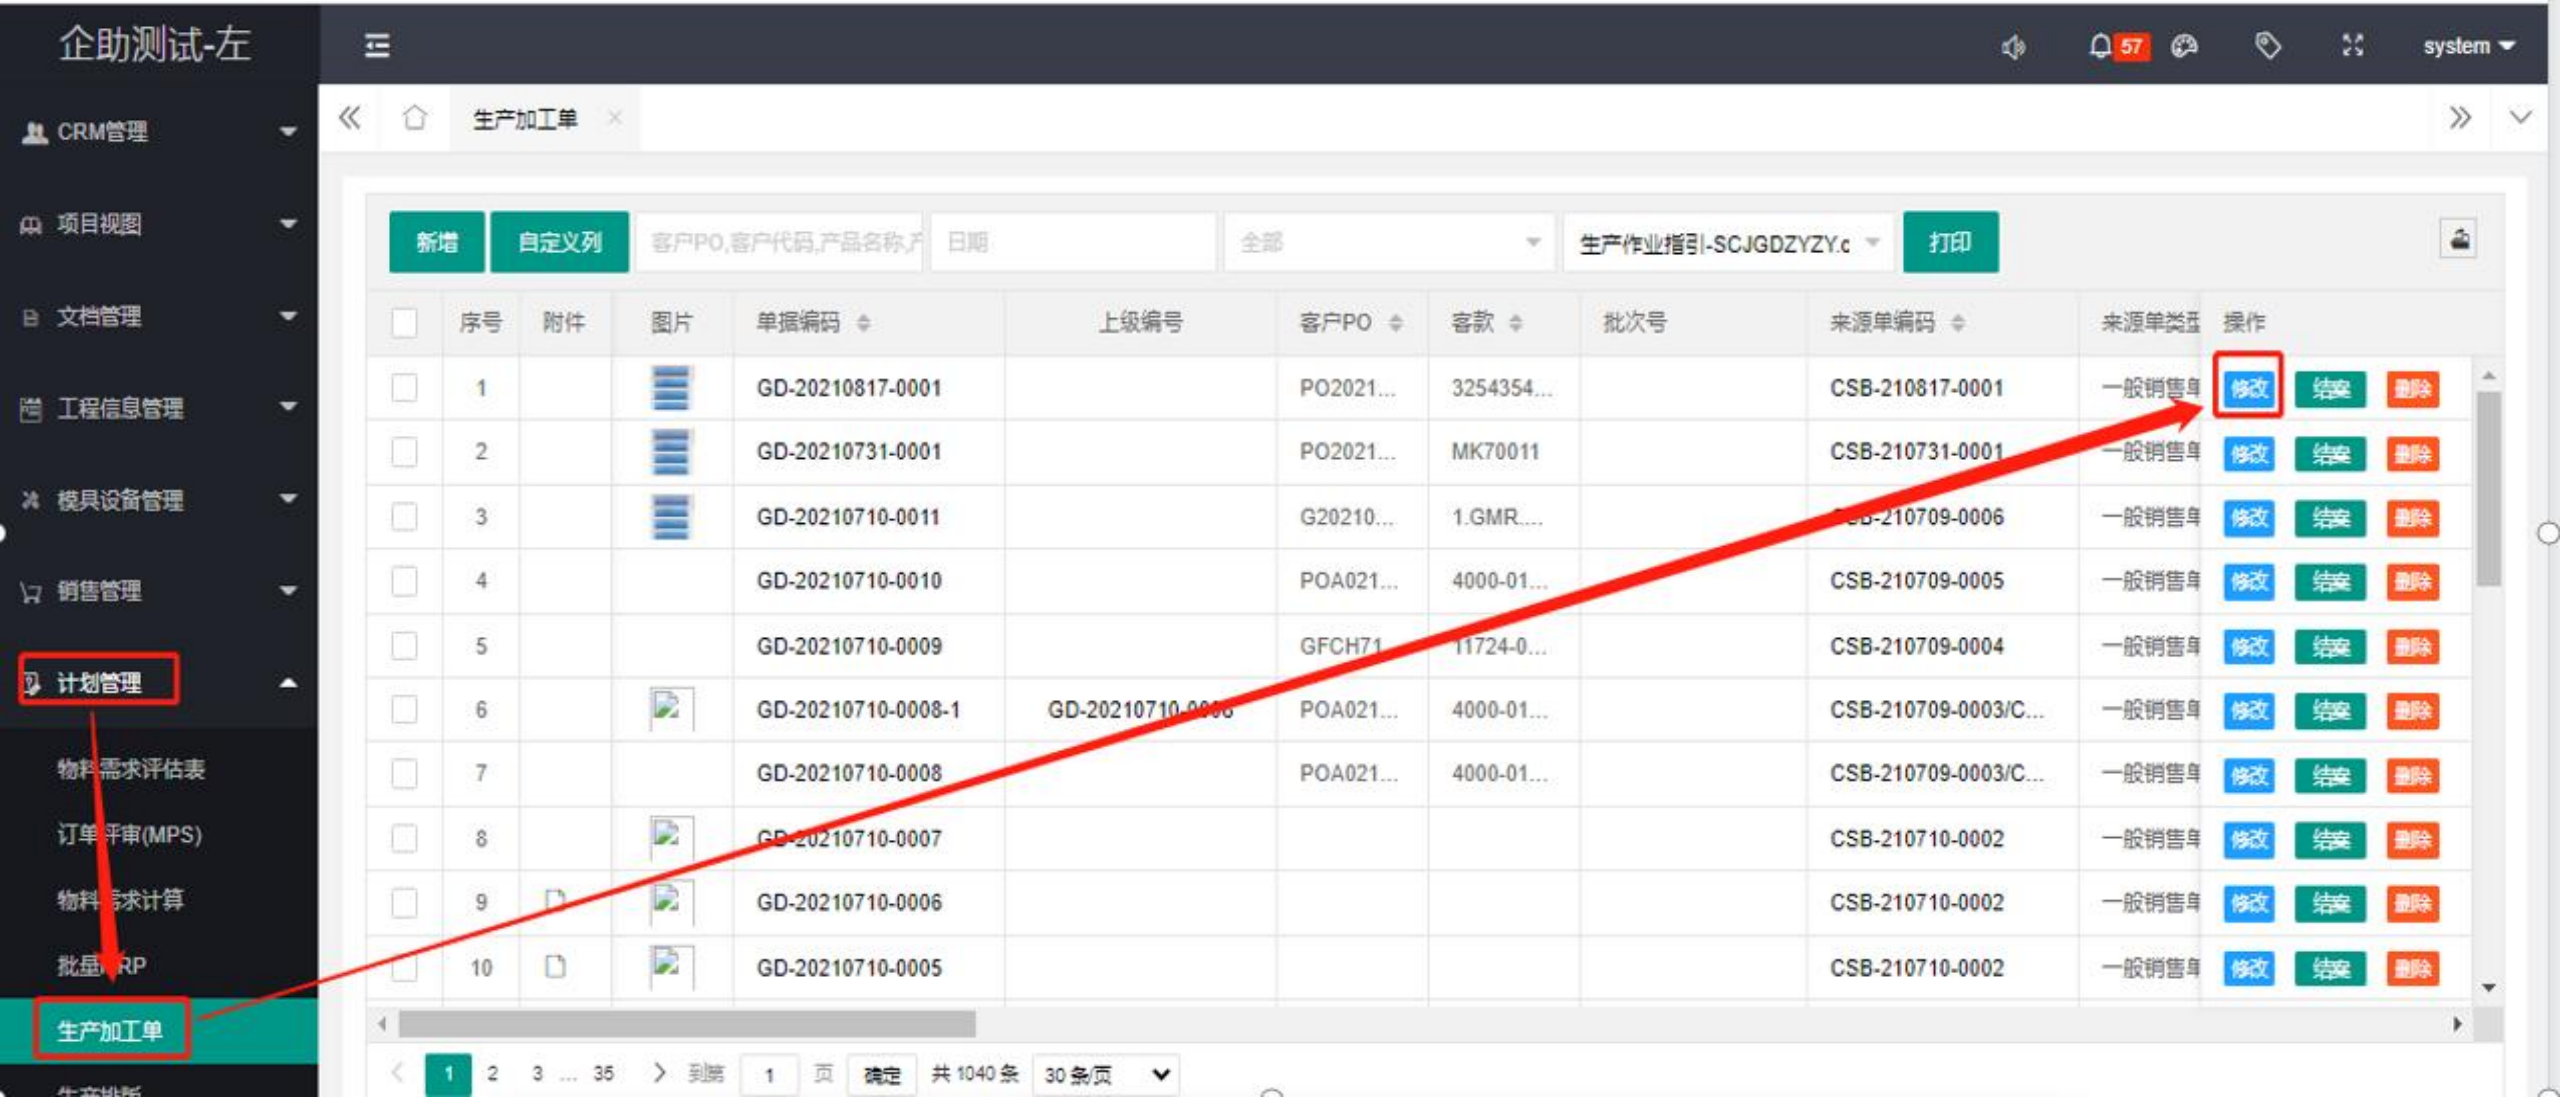

第九步： 发料清单

（路径：计划管理----物料需求计划查询---发料清单。）

进入单据后就看到发料清单详情。

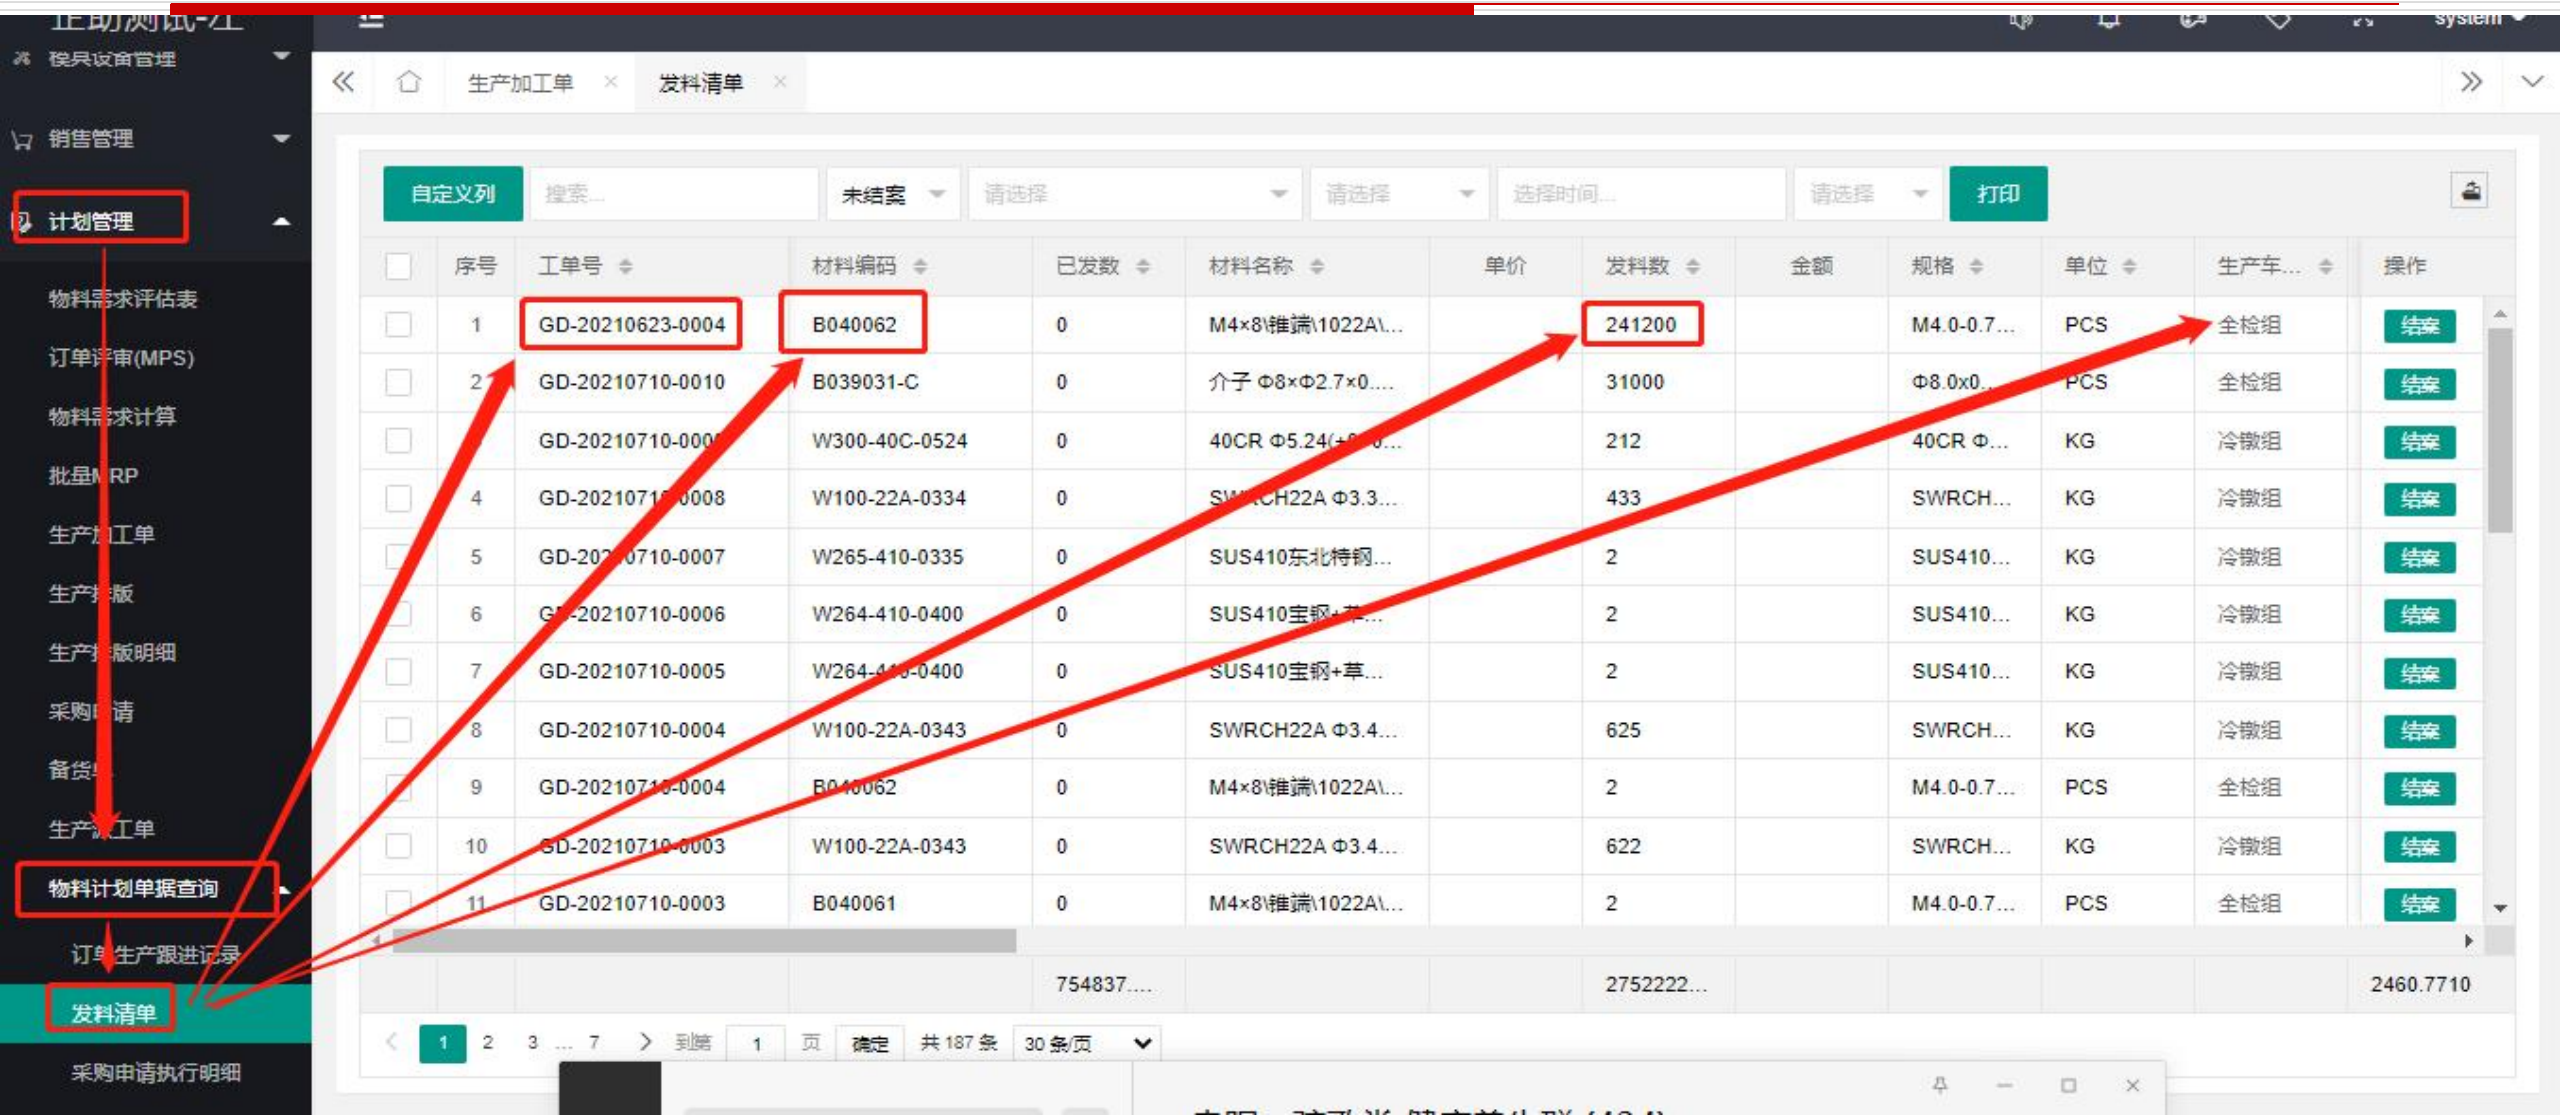

第十步： 打印生产加工单

（路径：计划管理---生产加工单）

打印生产加工单派发到生产车间。



第十步：打印生产加工单

（路径：计划管理---生产加工单）

打印生产加工单派发到生产车间。

东莞信凯五金制品有限公司
生产加工单

生产单号：GD221017-0006　　信凯图号：CCTI475　　制单日期：2022-10-17

序号	客户PO	产品编码	产品名称	产品规格	客户图号	交期	单位	订单数	制造数	预开工	预完工
1		S-1-E-S991CXKE06-002	S991CXKE06	902S991CXKE06-00	600109277		PCS	50378	50378	10-17	10-24

材料明细

序号	用料车间	材料编号	材料名称	材料规格	下料规格	边角料	单位	用料数	二维码
1		YL-C-01-CXKE06-002	S991CXKE06	902S991CXKE06		0	PCS	50378	

工艺流程

序号	生产车间	工艺名称	加工说明	来源	计划数	实际加工	工艺二维码
1	生管课	调质热处理		外加工	50378		
2	整备组	喷砂		自制	50378		
3	生管课	成品包装		自制	50378		

模具信息

序号	使用部门	模具编码	模具名称	模具规格	模具寿命	模穴数	使用工序	使用次数	模具二维码
1									

制单人：　　工程：　　品质：　　生产：　　仓库：　　审核：

企助ERP

生产领料 操作流程

接收工单


车间领料

车间生产

车间报工

完工入库

结案

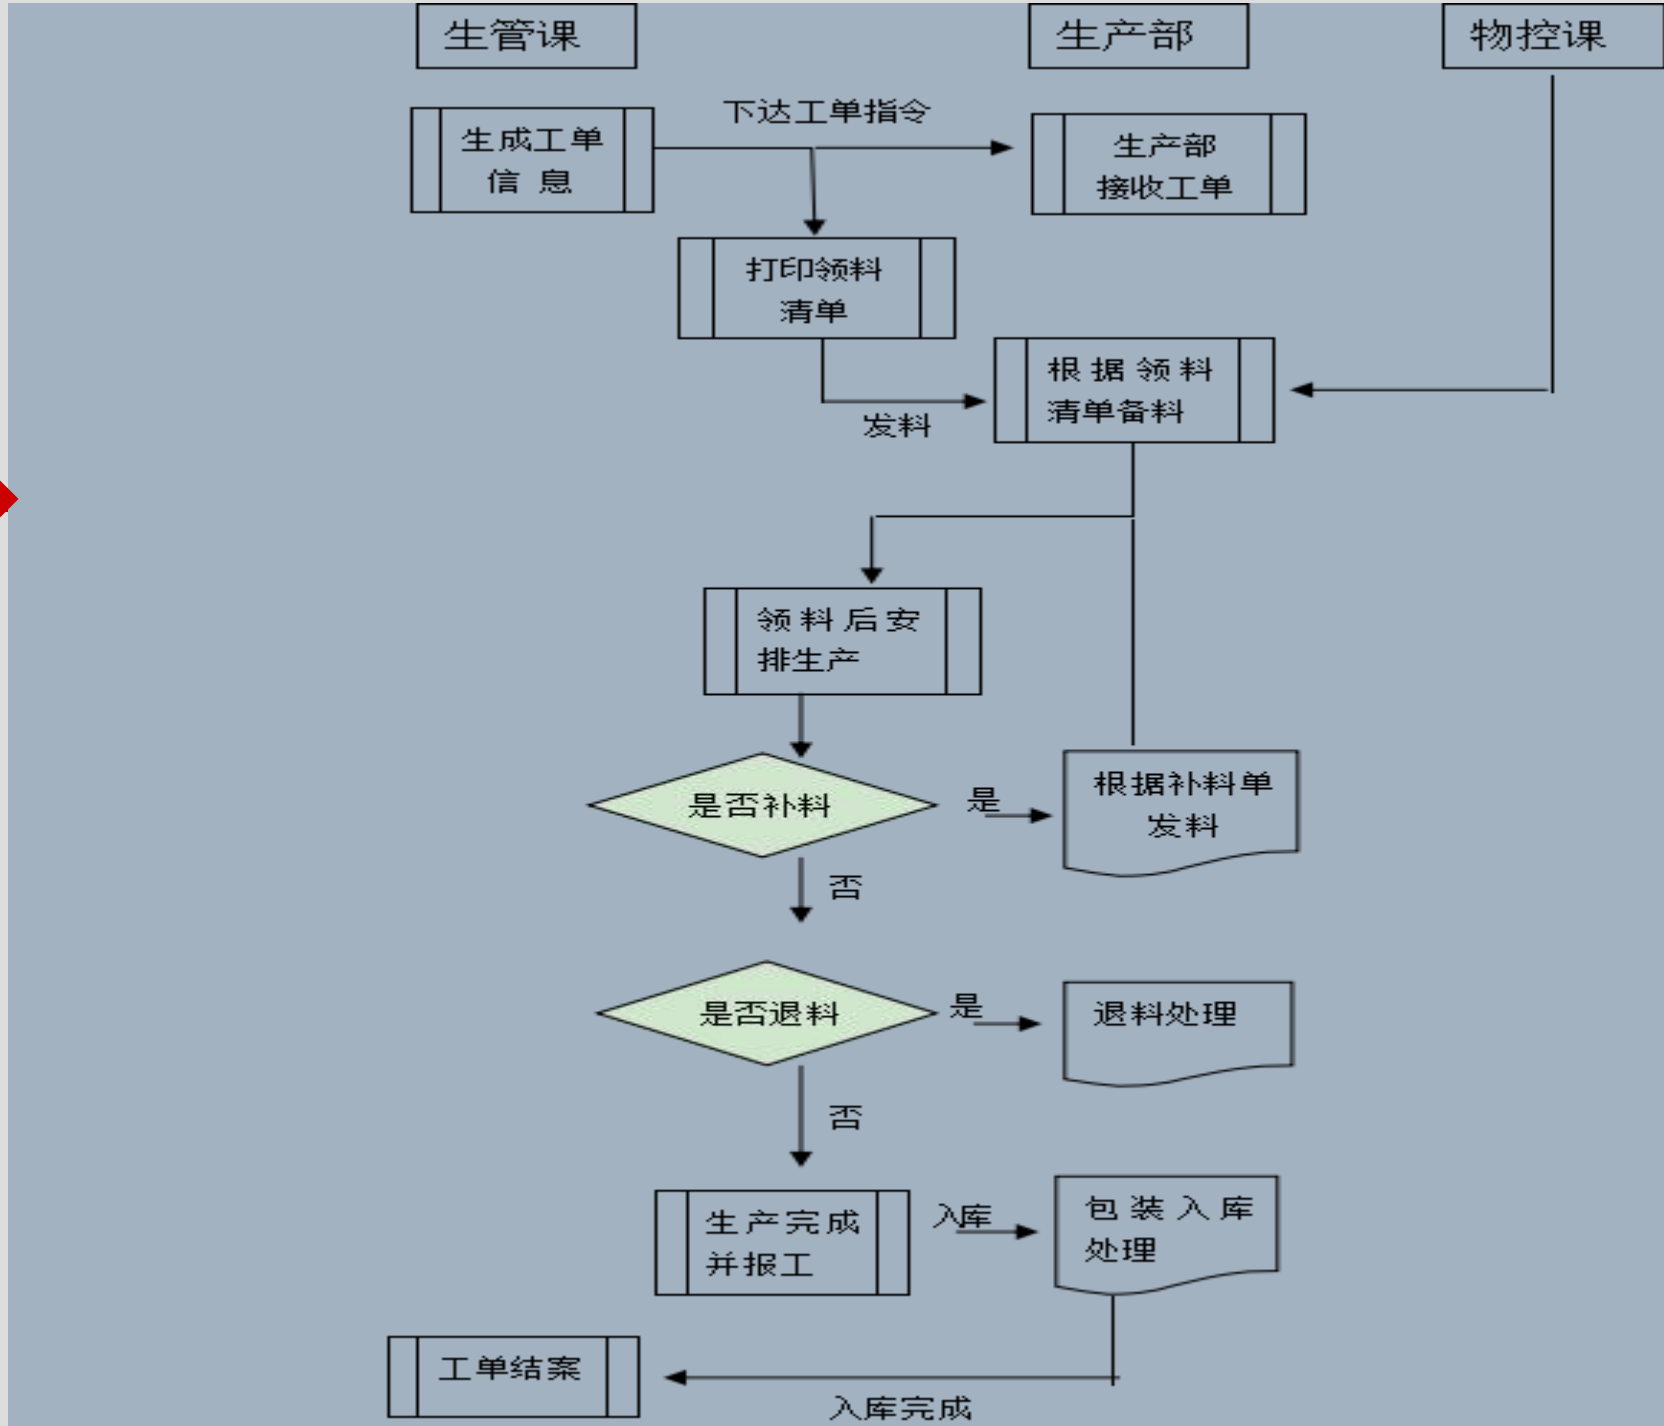


第十一步： 生产领料单

（路径：车间管理---生产领料单）（**注：第一道工序是委外加工的，不需要领料**）

领料部门根据收到的生产加工单，新增开具生产领料单并打印出来，持**生产领料单**和**生产加工单**到仓库领料。

注：（原材按“发料到车间-跟单”领料，工序之间按“工序发料”）

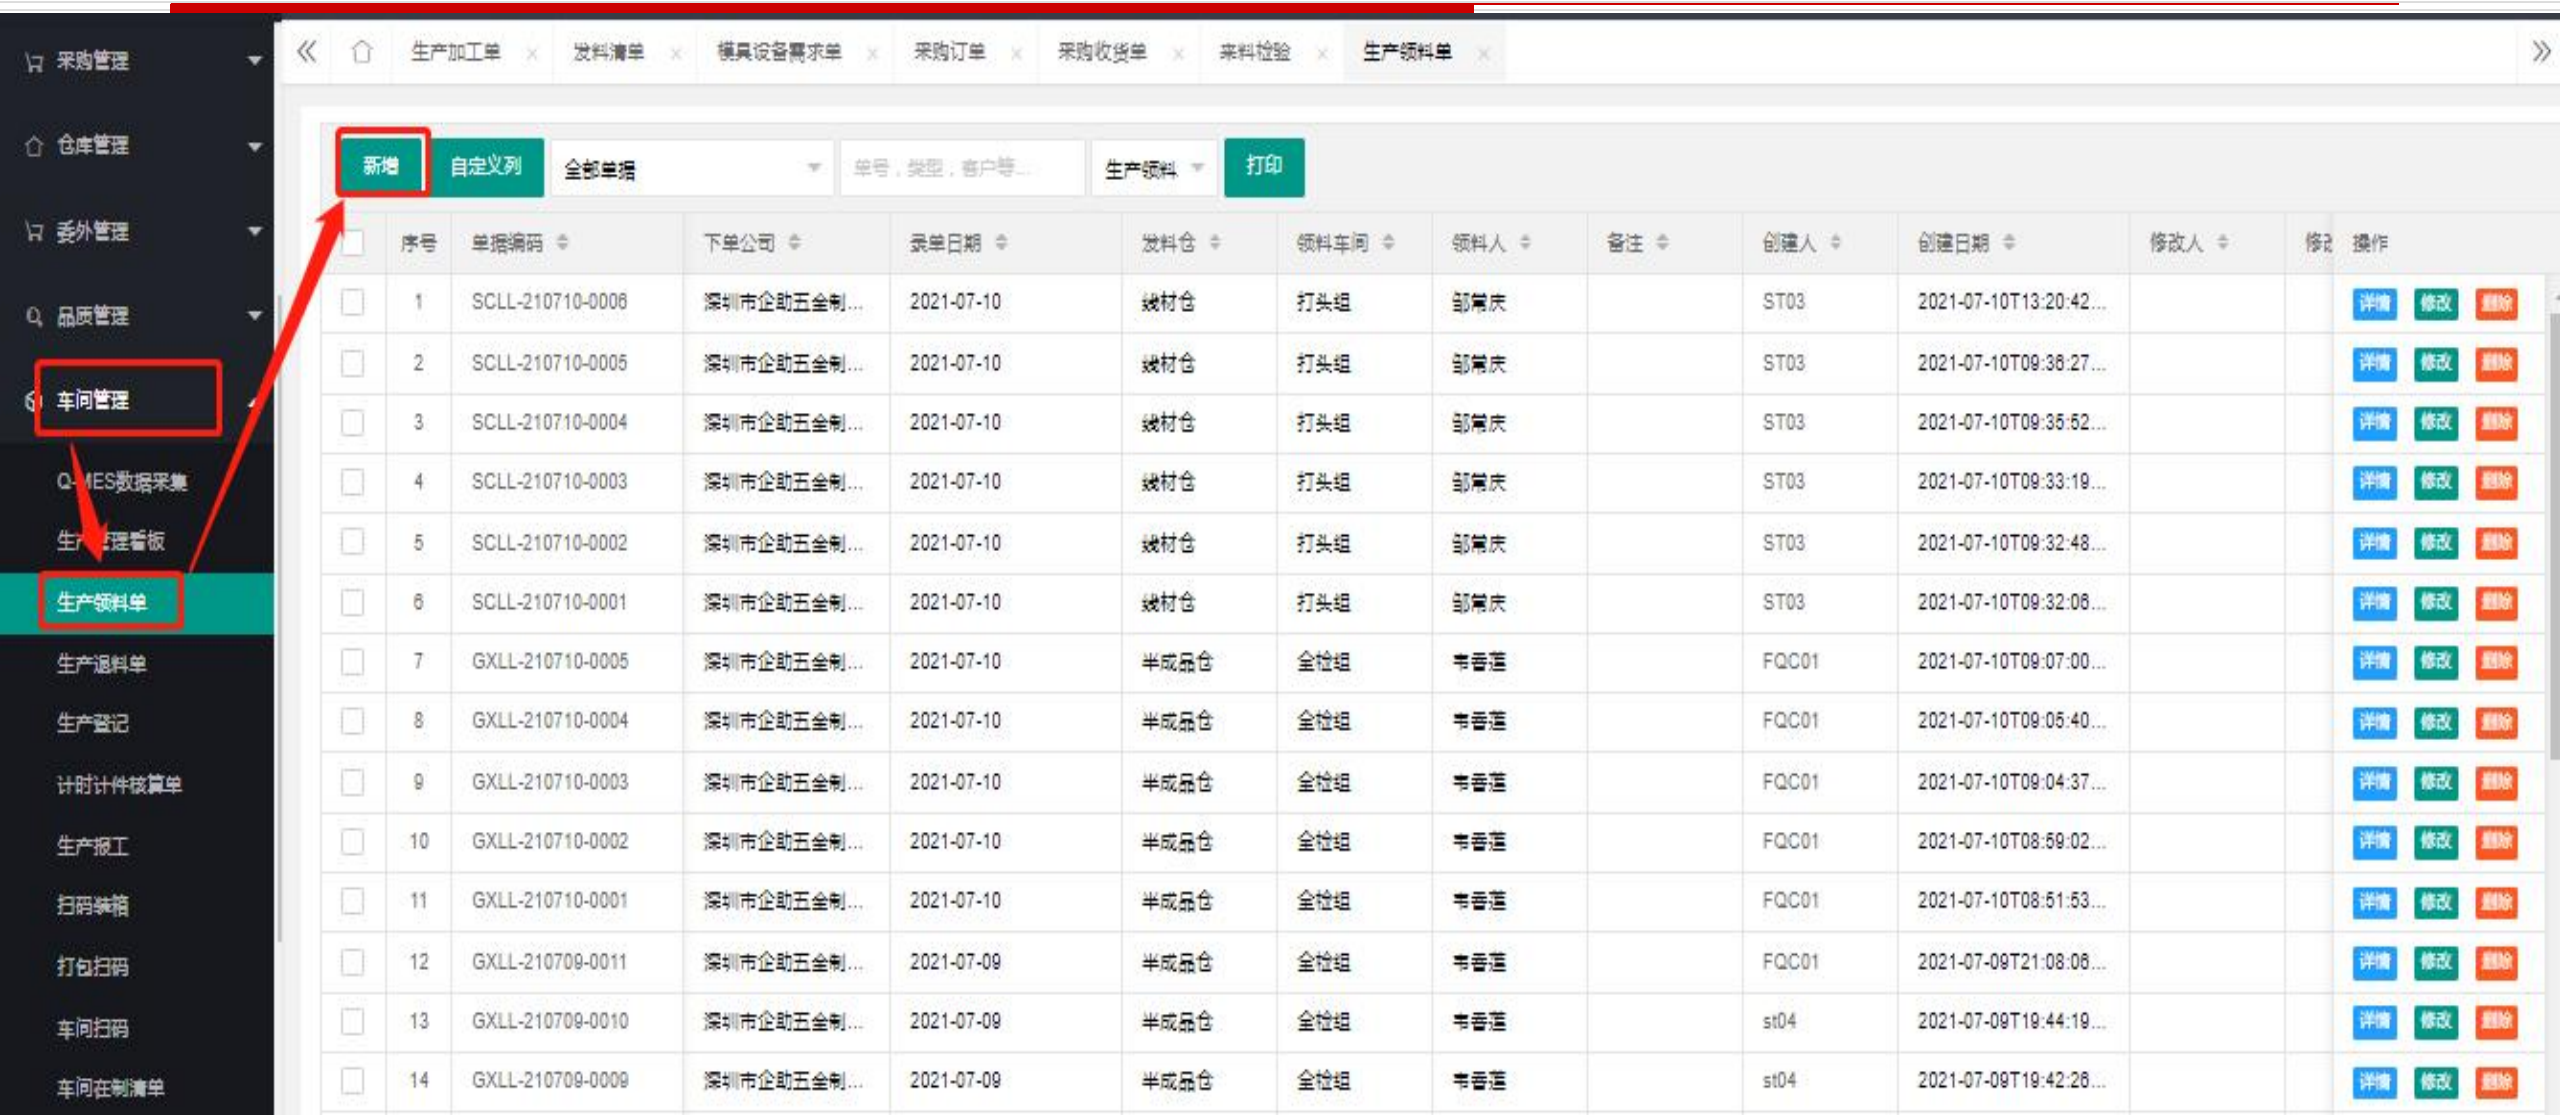

第十一步： 生产领料单

（路径：车间管理---生产领料单）（**注：第一道工序是委外加工的，不需要领料**）

领料部门根据收到的生产加工单，新增开具生产领料单并打印出来，持**生产领料单**和**生产加工单**到仓库领料。

注：（原材按“发料到车间-跟单”领料，工序之间按“工序发料”）

Xin Kai

东莞信凯五金制品有限公司

□物料 □原材料 □半成品 □成品

領料單

№. SCLL-221017-0002

申请部门：生产二课　　日期：2022-10-17

序号	加工单号	物料编码	品名	规格型号	材质	需求数	领料数	已领数	未领数	单位	备注
1	GD221017-0001	YL-C-01-CTID04-001	8991CTID04	8018991CTID04 锻打		22000	22000	22000	0	PCS	

核准	仓库部门					申请部门		
	主管		仓管		主管		制表	李丽妮

一式四联生产部（白）物控部（红）生管部（黄）财务部（蓝）

XK-P-013　　保存期限：一年半

东莞信凯五金制品有限公司

生产加工单

生产单号：GD221017-0006　　信凯图号：CCTI475　　制单日期：2022-10-17

序号	客户PO	产品编码	产品名称	产品规格	客户图号	交期	单位	订单数	制造数	预开工	预完工
1		S-1-E-8991CXKE06-002	8991CXKE06	9028991CXKE06-00	600109277		PCS	50378	50378	10-17	10-24

材料明细

序号	用料车间	材料编号	材料名称	材料规格	下料规格	边角料	单位	用料数	二维码
1		YL-C-01-CXKE06-002	8991CXKE06	9028991CXKE06		0	PCS	50378	

工艺流程

序号	生产车间	工艺名称	加工说明	来源	计划数	实际加工	工艺二维码
1	生管课	调质热处理		外加工	50378		
2	整备组	喷砂		自制	50378		
3	生管课	成品包装		自制	50378		

模具信息

序号	使用部门	模具编码	模具名称	模具规格	模具寿命	模穴数	使用工序	使用次数	模具二维码
1									


制单人：　　工程：　　品质：　　生产：　　仓库：　　审核：

第十一步： 生产领料单

（路径：车间管理---生产领料单）（**注：第一道工序是委外加工的，不需要领料**）

领料部门根据收到的生产加工单，新增开具生产领料单并打印出来，持**生产领料单**和**生产加工单**到仓库领料。

注：（原材按“发料到车间-跟单”领料，工序之间按“工序发料”）

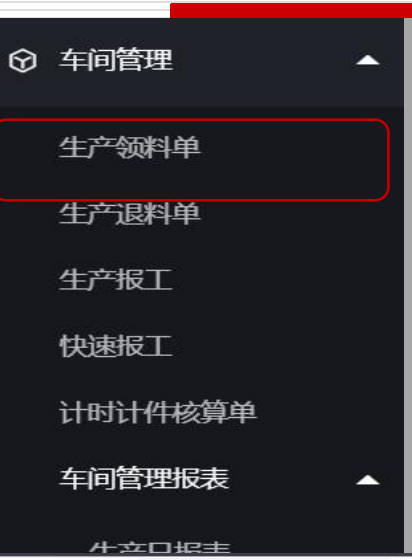

注意事项：

1、领料单的单据类型，‘发料到车间-跟单’指领原材料或包材辅料的单据类型；‘工序发料’指领带工序的半成品如，上工序是委外收货回来后工序继续厂内自己加工的领料或上工序报工如果进仓了下工序需要领出来才可以报工的工序

2、领料车间：领料时如果先选了领料车间，那么领料获取物料时就只能获取到发料清单中是该车间才能领到的物料；如果不先选领料车间，那么领料获取物料时就是获取到所有车间可以领到我物料及领料不分车间

3、领料获取物料界面建议用工单号搜索

4、如果是PDA 扫码领料首先要先扫码仓位的二维码，在扫码工单二维码，此时带出该工单所有可领物料，可以手动点击PDA领料界面上的物料进行确认，也可以扫码物料的二维码进行领料确认（确认指的是确认领哪个物料）

5、所有领料时领料数量自动带出还未完部分的物料，可以修改数量，是否可以超领比例 根据基本信息设置为准



第十二步： 生产领料单

（路径：车间管理---生产领料单）（**注：第一道工序是委外加工的，不需要领料**）

领料部门根据收到的生产加工单，新增开具生产领料单并打印出来，持**生产领料单**和**生产加工单**到仓库领料。

注：（原材按“发料到车间-跟单”领料，工序之间按“工序发料”）



重要事情说三遍：

1.第一道工序是委外加工的，不需要在ERP系统做生产领料单；

2. 委外完工回来入库后再做生产自制工序的，必须要重新再做生产领料，领料仓库选择“半制品仓”，否则无法做“生产报工”。

车间管理：PDA生产领料

手机扫码模式

1.手动点击扫码



2.可选择领料的单据类型

3.扫从哪个仓领出的仓位二维码


4.扫工单或派工单二维码后自动带出可领物料

5.可手工点击'待确认'或扫码物料二维码

6.可选择领料车间或领料人

提交保存

PDA扫码模式

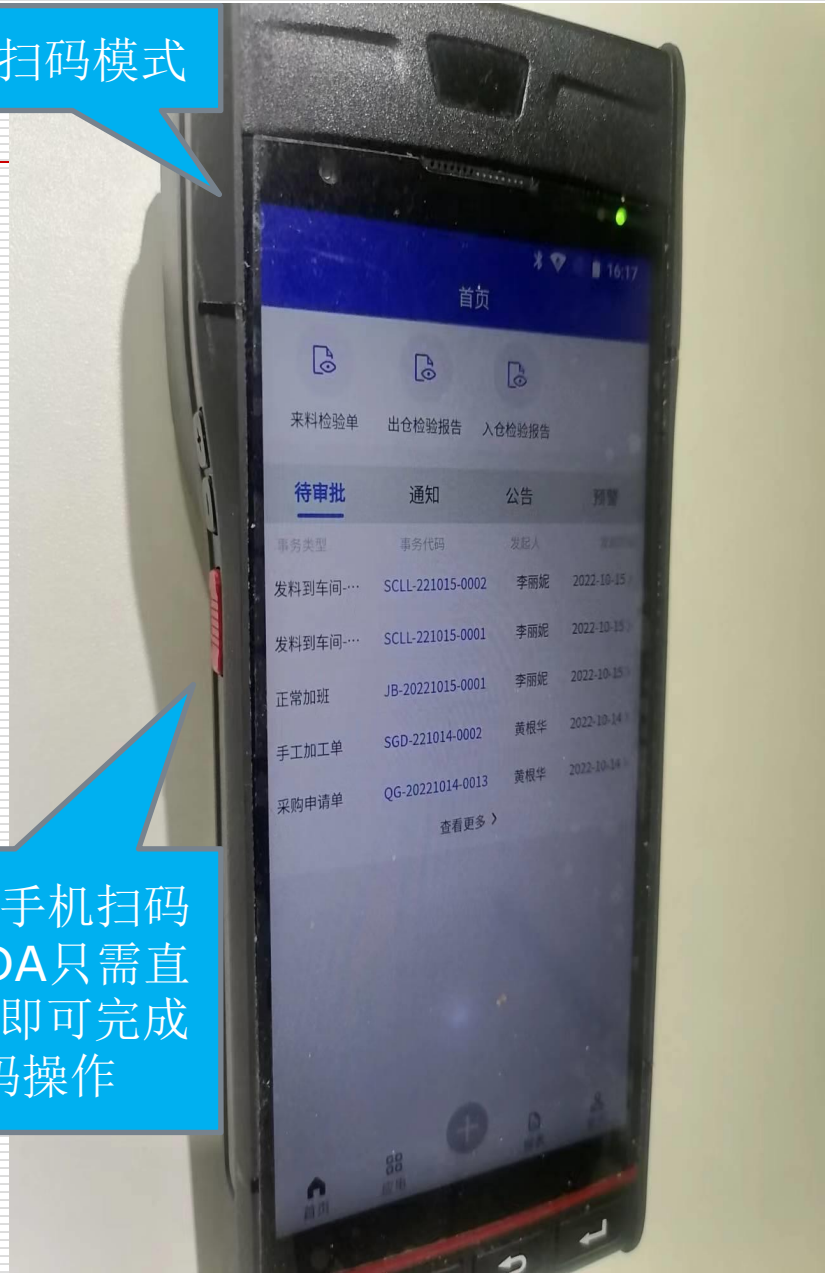

PDA扫码与手机扫码的区别是PDA只需直接按此按键即可完成所有扫码操作

企助ERP

生产报工 操作流程

第十三步： 生产报工

（路径：车间管理---生产报工）

电脑或PDA扫码枪报工，需**先**选择完工“**工序**”，**后**选工单号。



第十三步： 生产报工

（路径：车间管理---生产报工）

（**电脑端**）报工，需**先**选择完工“**工序**”，**后**选工单号。



第十三步： 生产报工

（路径：车间管理---生产报工）

（电脑端）批量报工，需先选择完工“工序”，后选工单号。



序号	工单号	编号	物料名称	规格	图号	材...	颜...	下一工序	工单数	可报数	已报数	单...	计件工...	计时工价...	理论工时
1	GD220801-0...	001-0488	SQ19-B-2P...	SQ19-B-2P母...				组装-上防...	60	60	0	0	0.03		
2	GD220525-0...	3-00003	M8C-4P前...	4芯PVC黑色...	套套...				10	10	0	0	0.03		
3	GD220525-0...	3-00004	M8C-4P前...	4芯PVC黑色...	套套...				10	10	10	0	0.03		
4	GD220415-0...	3-00012	SQ19-3P前...	SQ19-3P前置...	SQ1...				5	5	5	0	0.03		
5	GD220415-0...	3-00002	SQ19-2P前...	SQ19-2P前置...	SQ1...				2	2	2	0	0.03		

第十三步： 生产报工

（路径：车间管理---生产报工）

（移动端）**PDA或手机APP**扫码报工，需先选择完工“工序”，后选工单号。

手机扫码模式

1.手动点击扫码

PDA扫码模式



5.如绑定工艺则不用扫码否则先扫码工艺二维码

6.扫工单或派工单二维码后自动带出该工序该产品的可报数

9.可选择接收车间或接收人，参考注意事项

4.可以查看报工人，先扫码厂牌

7.良品加待判数不可大于可报数

PDA扫码与手机扫码的区别是PDA只需直接按此按键即可完成所有扫码操作



8.必须进仓时才用扫码仓位

10.提交保存并打印流程卡标签

第十三步： 生产报工

（路径：车间管理---生产报工--工艺流转卡打印）--注：所有产品报工必须是生产完工品，报的是当前完工工序。

（移动端）PDA或（电脑端）报工打印工艺流转卡。

完工工艺流转卡如下图：

工艺流转卡

生产加工单：	GD220720-0001		
物料编码：	8-1-B-8991CXK016-001		
物料规格：	8018991CXK016-01		
当前工艺：	外圆磨二次	下工艺：	成品待检
单　　重：	67.8	CUST_PO	TPT33036462/TPT8627022
数　　量：	615	重量：	41.7
生产人员：	彭艳平		
生产机台：			
生产日期：	2022-10-17		
生产批次：	8-1-B-8991CXK016-00120221017-0002		
报工单号：	BG-221017-0078		
	品检		

重要事情说三遍

车间产品流转单据：


1.生产加工单；

2. 工艺流转卡；

3.两种纸质单需配套一起流转，上下工序在交接物料时一定要注意单据是否配套齐全，否则直接拒收 。

第十四步： 车间产品流转纸质单据（标准模式）

（注意事项：1.生产加工单、工艺流转卡**单据编号2者**需保证一致，不允许擦料使用，把这个工单的料用到别的工单上
2.报工数量需与实物数量保持一致；3.建议**定时**或**定量**进行**报工**，方便物料标示清楚明了和避免扎堆报工）

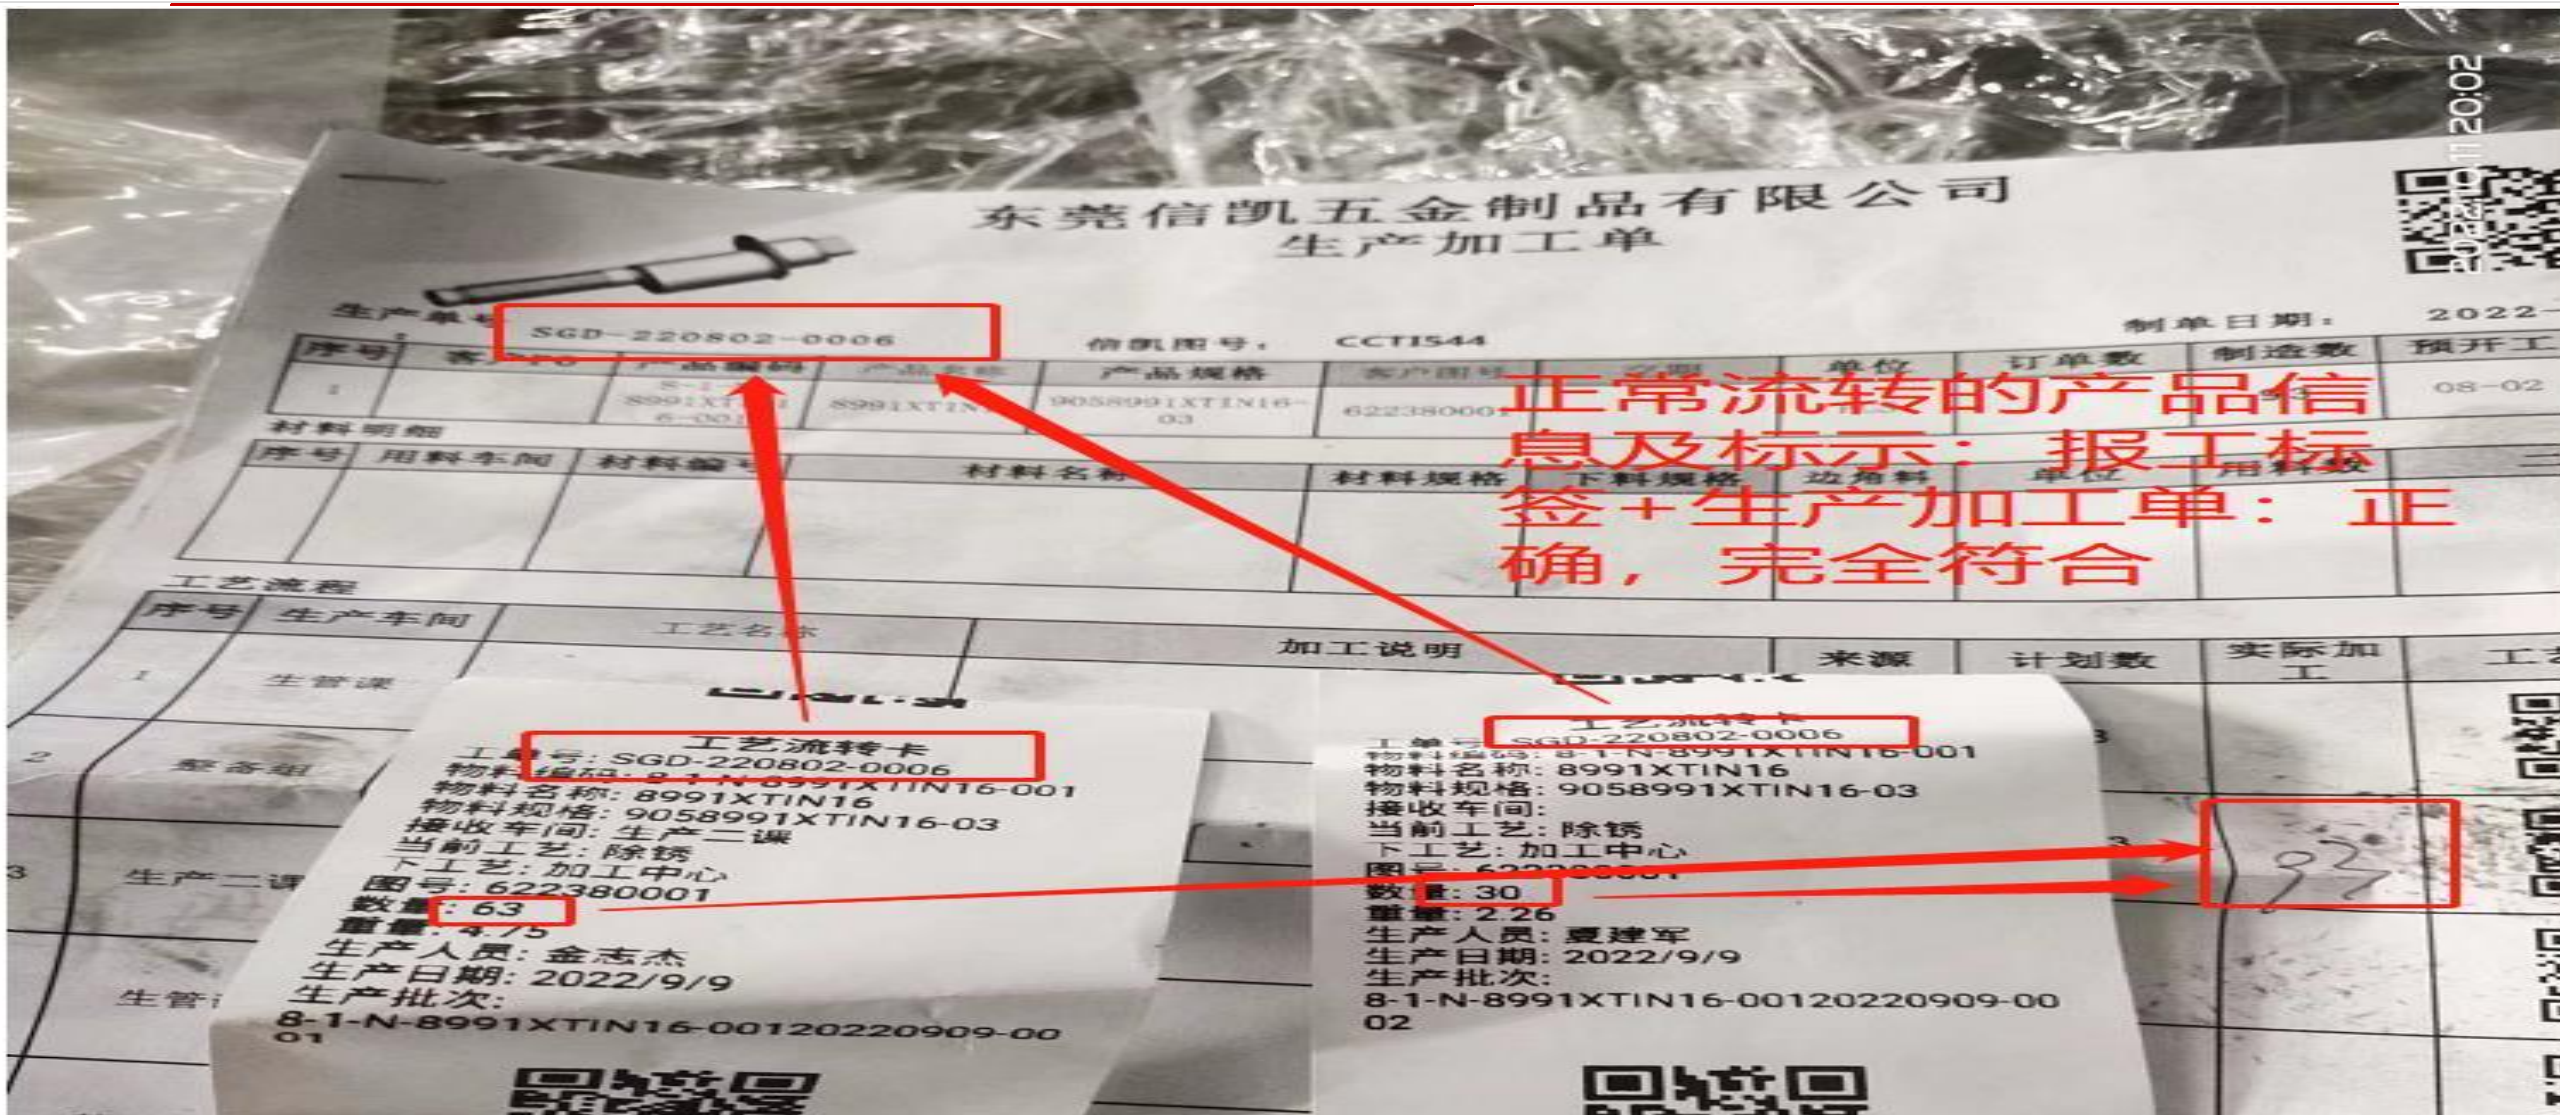

第十四步： 车间产品流转纸质单据（异常模式）


（异常事项：生产加工单、工艺流转卡**单据编号**完全不同。）




第十四步： 车间产品流转纸质单据（异常模式）

（异常事项：生产加工单、工艺流转卡**单据配套**不全或标签未更新。）

注意以下情况：此情况可能存在工单撵料或报工数错误的异常情况！！！！！

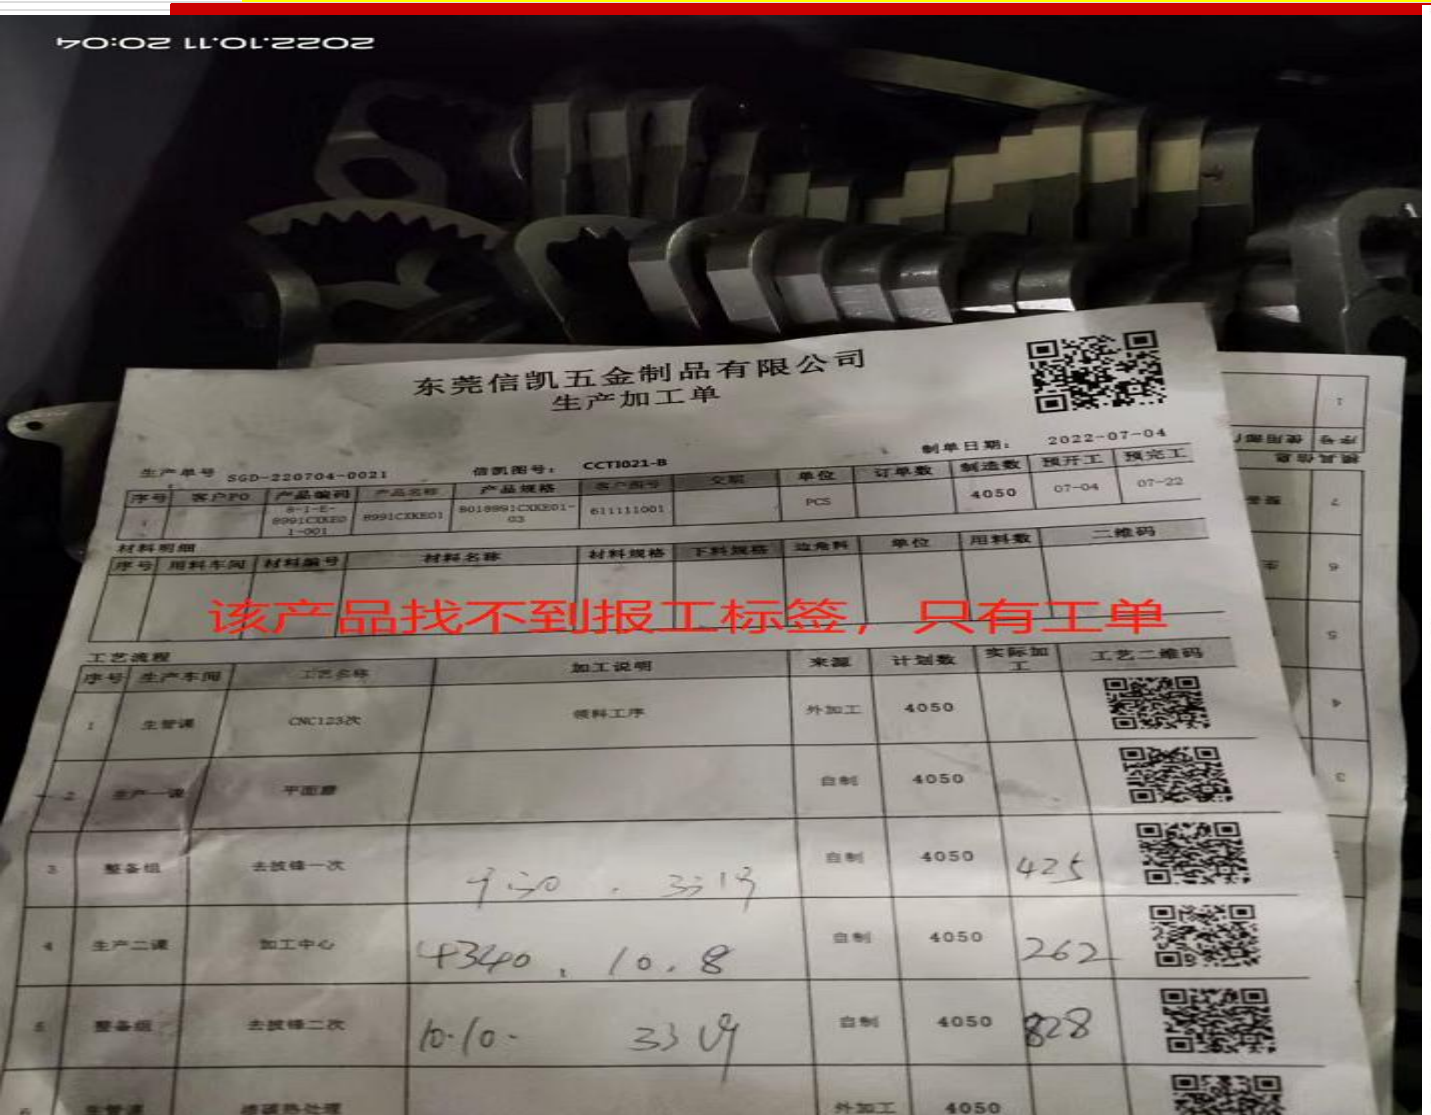

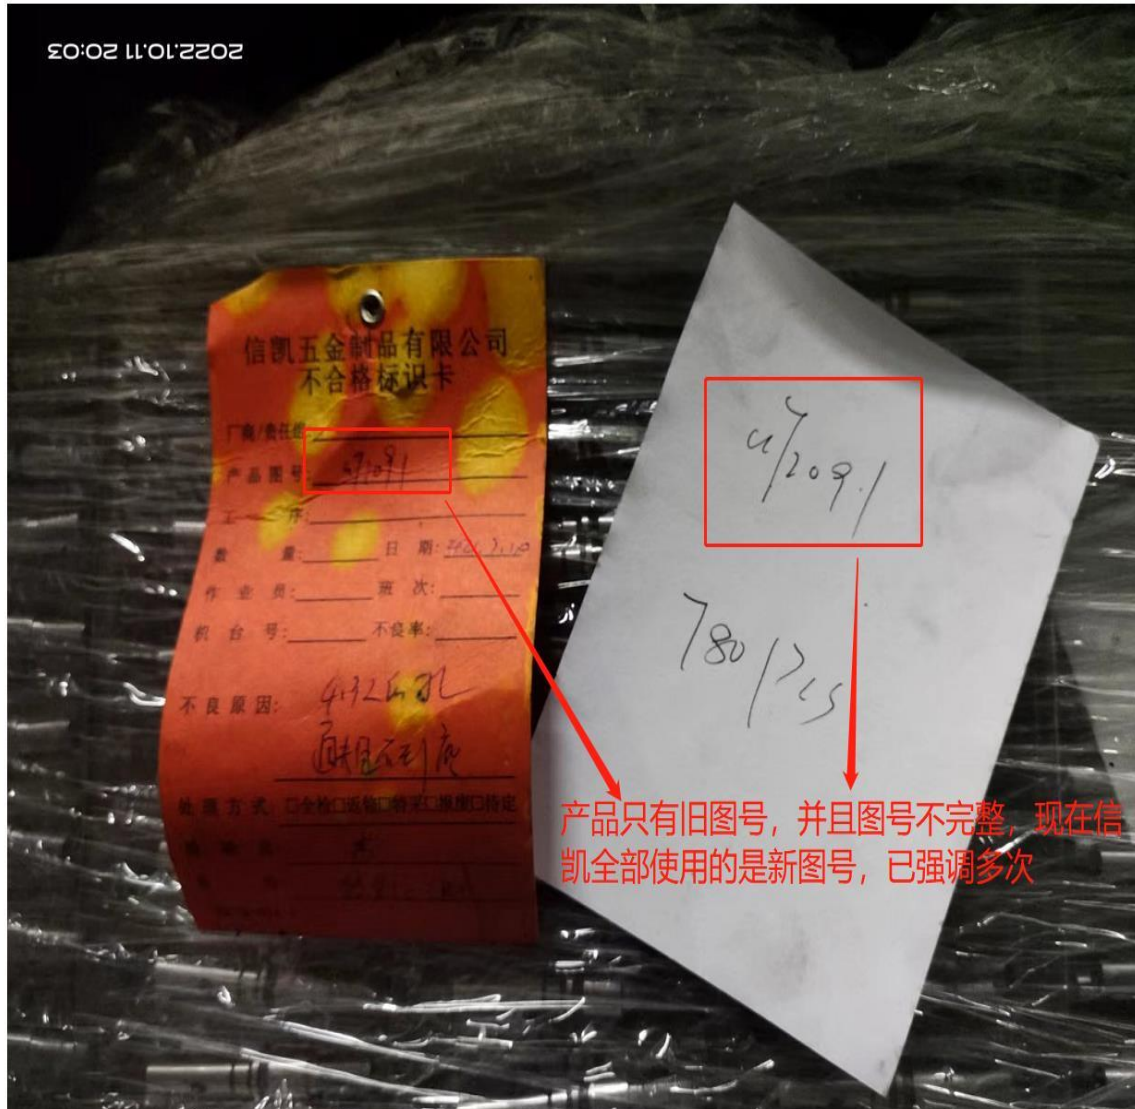


第十五步： 车间实物流转每款产品工序库存数据查询

（路径：计划管理---物料计划单据查询--生产计划执行表

查询车间未结案每款产品，每个工单，每个工序的未完工结存数，要保证做到**实物**与**结存数一致**，**否则可能存在工单撺料或报工数错误的情况发生**）

查询如下图：

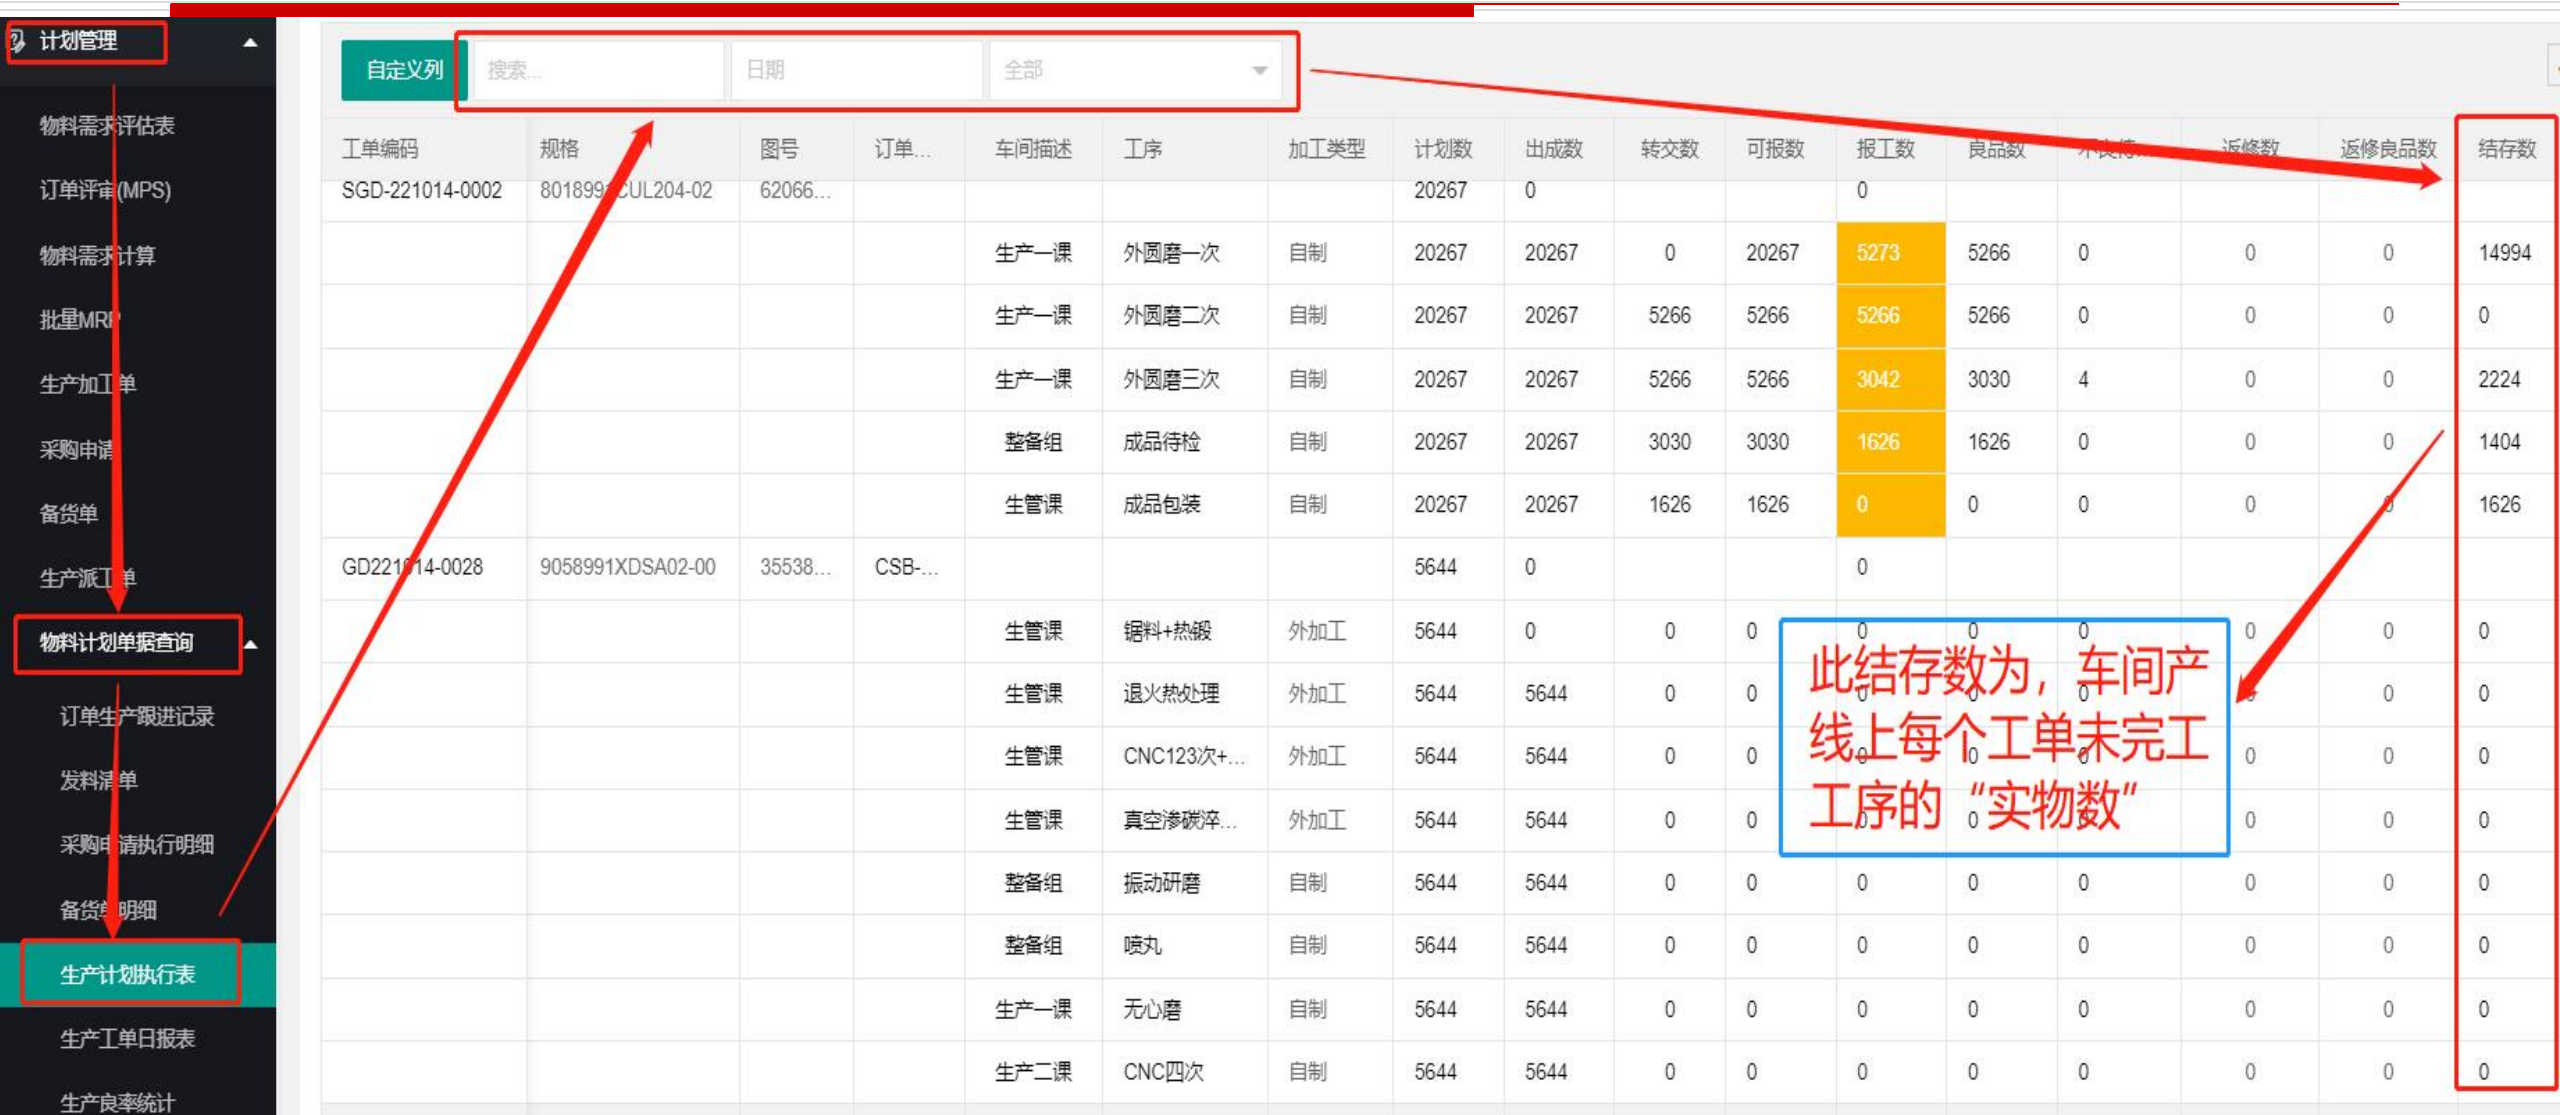

工单编码	规格	图号	订单...	车间描述	工序	加工类型	计划数	出成数	转交数	可报数	报工数	良品数	不良数	返修数	返修良品数	结存数
SGD-221014-0002	801899...CUL204-02	62066...					20267	0			0					
				生产一课	外圆磨一次	自制	20267	20267	0	20267	5273	5266	0	0	0	14994
				生产一课	外圆磨二次	自制	20267	20267	5266	5266	5266	5266	0	0	0	0
				生产一课	外圆磨三次	自制	20267	20267	5266	5266	3042	3030	4	0	0	2224
				整备组	成品待检	自制	20267	20267	3030	3030	1626	1626	0	0	0	1404
				生管课	成品包装	自制	20267	20267	1626	1626	0	0	0	0	0	1626
GD221014-0028	9058991XDSA02-00	35538...	CSB-...				5644	0			0					
				生管课	锯料+热锻	外加工	5644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				生管课	退火热处理	外加工	5644	5644	0	0	0	0	0	0	0	0
				生管课	CNC123次+...	外加工	5644	5644	0	0	0	0	0	0	0	0
				生管课	真空渗碳淬...	外加工	5644	5644	0	0	0	0	0	0	0	0
				整备组	振动研磨	自制	5644	5644	0	0	0	0	0	0	0	0
				整备组	喷丸	自制	5644	5644	0	0	0	0	0	0	0	0
				生产一课	无心磨	自制	5644	5644	0	0	0	0	0	0	0	0
				生产二课	CNC四次	自制	5644	5644	0	0	0	0	0	0	0	0

第十五步： 车间领料、报工明细数据查询

（路径：车间管理---车间管理报表---对应明细

查询车间领料、报工等明细查询，可按产品、工序、日期等查询条件进行查询及导出。）

查询如下图：



企助ERP

不良品返修工单 操作流程

重要事情说三遍

车间自制不良品质判定：

1.可返修不良品；

2.不良报废品；

品质课在收到**ERP**加工不良品质判定单时，判定为可返修品、报废品的，填写判定数时统一填到不良数栏位，然后可返修的选择入“待返修品仓”，不良报废品选择入“报废品仓”。

第十六步： 手工返修单


（路径：计划管理---生产加工单）

车间自制、客户退回不良品，经品质判定为可返修品，**统一入库到“待返修品仓”**。

生产加工单（手工单）操作流程

手工加工单方法：		如待返修品仓8991XTIQ01成品待检工序不良品返修
	第一步：	选择要加工的物料，填写生产数。
	第二步：	点加号，选择子件，还是选择母件（**返修那个仓库的只能选择哪个仓库的料，否则会导致无法领料**）作为子件，把来源：自制改为采购。
	第三步：	工艺选择成品待检，成品包装。
	第四步：	校验。
	第五步：	重新打开此生产加工单
	第六步：	在子件的欠料数改为0，保存。
	第七步：	生产领料单，选择工单需要领的物料子件，然后添加上当前工艺。
		（例如下图）

第 1 页

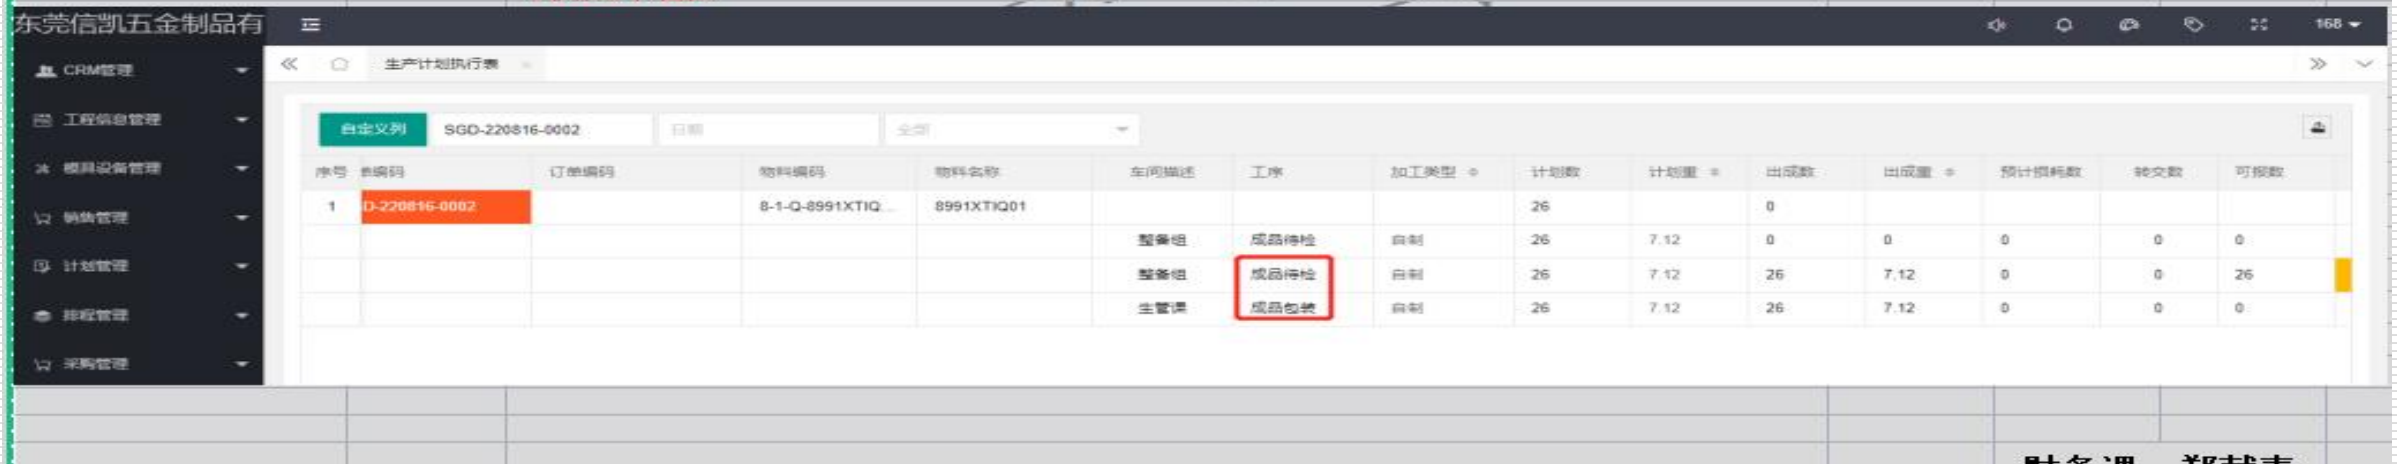

第十六步：手工返修单

（路径：计划管理---生产加工单）

车间自制、客户退回不良品，经品质判定为可返修品，**新增**，开具返修手工加工单。





谢谢阅读