华南农业大学期末考试模拟试卷 参考答案


一、选择题: (每空2分, 共12分)

1、若轴的尺寸为Φ40-%% , 在实际生产中, 合格的尺寸是 (C)。

A. Φ40 B. Φ39. 985 C. Φ39. 965 D. Φ39. 945

【考察公差、偏差】

2、已知立体的主、俯视图,选择正确的左视图(A)。

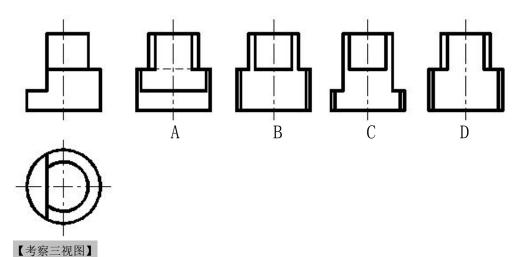

3、已知三线螺纹,螺距为2,则它的导程为(C)。

A. 2


B. 4

C. 6

D. 8


【考察螺距与导程关系】

4、在下列非螺纹密封的圆柱外管螺纹的尺寸标注中,正确的是 (D)_o

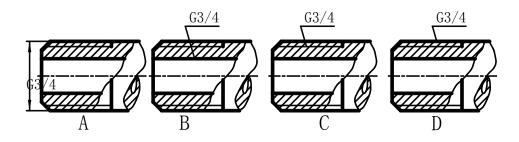

【考察螺纹标注】

5、分析下列各题,找出正确的断面图(B)。

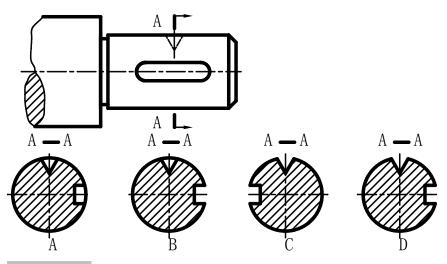


【考察断面图】

- 6、两相交回转体同轴线时,它们的相贯线是(C)。
- A. 空间曲线 B. 圆 C. 直线
- D. 椭圆


【考察相贯线】

二、已知水平线 AB 与铅垂线 MN 相交于 M 点, 试完成两直线的三 面投影图(10分)

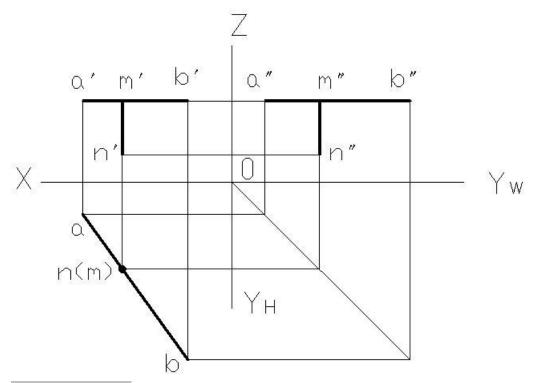


【考察点和线的位置】


三、根据组合体的主俯视图,补画左视图,不省略虚线。(12分)

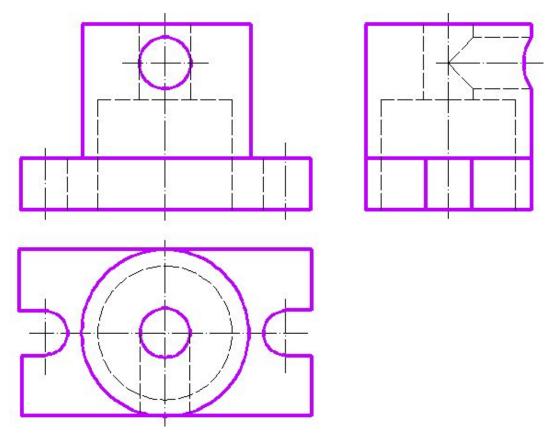

四、分析下列螺纹画法的错误,正确的打"√",错误的打"×"。(8分)

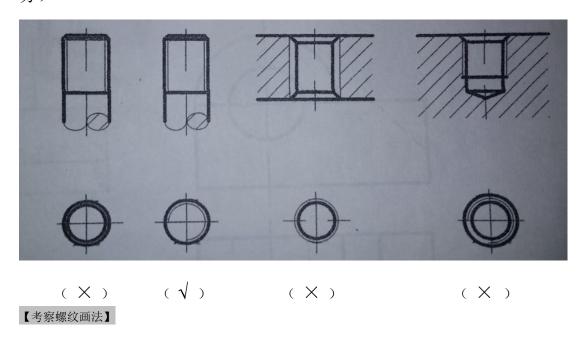


五、补全螺栓连接图中所缺的图线。(12分)

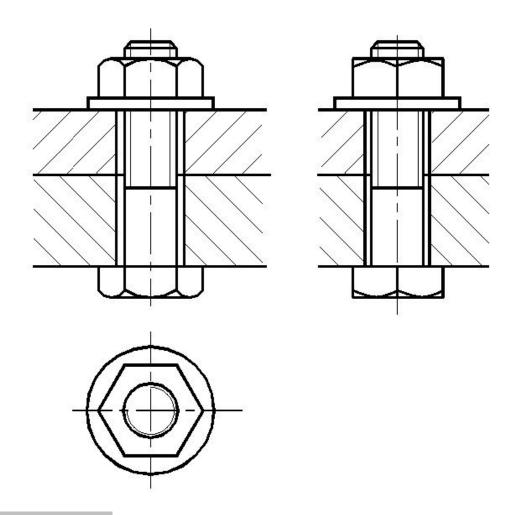


【考察螺栓连接图画法】

六、在指定位置将下面机件的主视图画成全剖视图,左视图画成半剖视图。(15分)

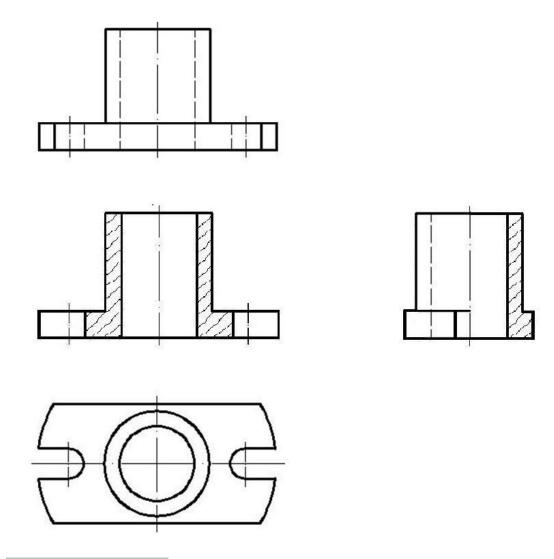

【考察半剖视图、全剖视图】

七、标注尺寸(尺寸数字从图中量取,取整数)(11分)

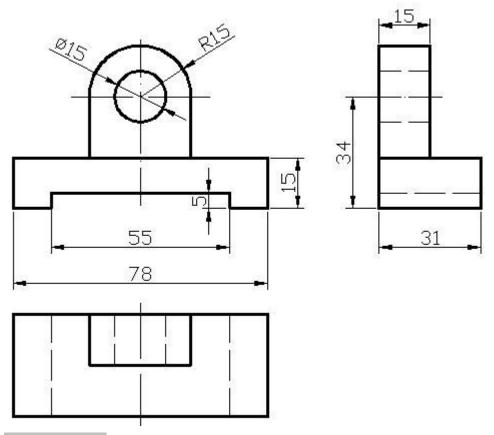

【考察尺寸标注】

八、读轴的零件图,回答下列问题(20分)

- 1.该零件共用了<u>6</u>个图形表达,其中上方一个<u>局部视图</u>视图(局部视图、向视图), 右方一个<u>局部放大</u>图和 3 个<u>移出断面图</u>图,其中主视图采用<u>局部</u>剖视。
- 2、该零件右部画有两相交的细实线,以表示回转体的 平面 部分。
- 3、右图上标"2:1"的比例是指图形与_实物__(原图、实物)相应要素的线性尺寸之比。
- 3、图中标有①的部位的定位尺寸是 <u>9</u>, 定形尺寸是 <u>20</u>、 <u>9</u>和 <u>28</u>。
- 4、外圆面^分³2^{-0.025} 最大极限尺寸<u>¢31.975</u>,最小极限尺寸<u>¢31.959</u>,公差为<u>0.016</u>。
- 5、解释螺纹代号 $M22 \times 1.5 5g6g-L$ 的意义<u>细牙普通螺纹,公称直径为 22,螺距为 1.5,单线,中径公差带代号为 5g,顶径公差带代号为 6g,长旋合长度长,右旋。</u>
- 6、倒角 C2 表示倒角的角度是 45°, 倒角的宽度是 2。

