INFORME TÉCNICO TALLER

1. DATOS GENERALES:

CLIENTE: Super Mega Maquinas (Super Mm) S A

DIRECCIÓN: PANAMA LAS MAÑANITAS

EMAIL: 'jose.olmedo@smm.com.pa'

TELÉFONO: +507 6482-5601

TÉCNICO: Gabriel Pérez

2. DATOS DEL EQUIPO:

MARCA: MACK

VIN: 1M2AX18CXCM015151

MODELO: GU813

PLACA: 888023

KM/ODÓMETRO: 414,076.9

HORAS:

UBICACIÓN: TALLER MAÑANITAS

3. ANTECEDENTES DEL SERVICIO:

Cliente solicita revisión electrónica y visual del equipo, incluyendo verificación del sistema de encendido, inspección de componentes principales del motor y diagnóstico.

4. HALLAZGOS:

Durante la inspección se detectaron las siguientes anomalías mecánicas y operativas:

Falla en sensor de presión del motor, lo que requiere verificación y posible reemplazo
Se detectó condición deficiente en el tanque de refrigerante

Se identificaron varias fugas de aceite en diferentes sistemas del camión:
Fuga de aceite en la caja de dirección.
Fuga en mangueras del sistema de dirección hidráulica (power steering).
Fuga de aceite en el diferencial trasero
Fuga de aceite en transmisión trasera
Fuga de aceite en la bomba del sistema de frenos

Sistema de suspensión:
Se observó desgaste y juego en los muelles (hojas) y componentes del sistema de suspensión trasera

Sensores y transmisión:
Posible falla en sensor de velocidad requiere verificación.
Nivel bajo de aceite en la transmisión trasera, lo que puede afectar el desempeño del sistema

Otros Hallazgos
Correa del motor en condición de desgaste, se recomienda reemplazo preventivo
Base trasera derecha del motor quebrada.
Base trasera del motor lado chasis deteriorada, lo que puede generar vibraciones excesivas en el equipo.

5. ACCIÓN CORRECTIVA:

Se efectuó limpieza del sensor de nivel de aceite del motor para mejorar la lectura del sistema.

6. RECOMENDACIONES:

Para garantizar la correcta operación del equipo se recomienda:

Reemplazar el housing trasero del motor
Reemplazar sensor de presión defectuoso.
Realizar reprogramación del módulo electrónico del motor (ECM).
Sustituir tanque de refrigerante.
Reparar todas las fugas de aceite detectadas.
Revisar y reparar sistema de suspensión trasera.
Verificar y reemplazar sensor de velocidad si aplica.
Corregir nivel de aceite en transmisión.
Reemplazar correa de motor.
Reparar fuga en bomba del sistema de frenos.
Sustituir bases traseras del motor dañadas.

7. IMÁGENES:

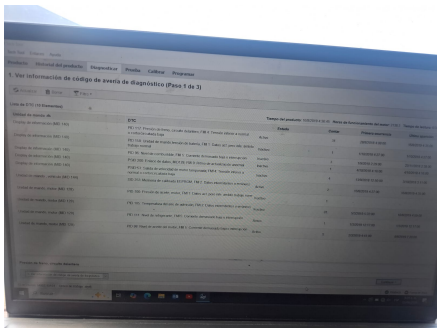

Códigos de averías de diagnóstico

Fuga de aceite caja de timón

Fuga de aceite por sellos del Filtro Aceite Centrimax

Fuga de aceite por manguera de power steering

Bases de chasis y motor con fisuras

Base de motor mal estado

Desgaste en base de motor

Fuga de aceite por bomba de power steering

Fuga de aceite por parte trasera de transmisión

Mazo de muelles flojos y tornillos partidos

Flexible rajada

Amortiguadores en mal estado

Housing trasero de motor rajado

Fecha del Reporte: 03/31/2026