

Inhaltsverzeichnis

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Bearbeitungskopf_PP_Simu	1
-20007 Grenzwinkel für KW für maximales Schwenken der C-Achse	1
-20006 Maximale Schwenken der C-Achse bei KWs > Grenzwinkel (-20007)	1
-20005 C-Achse ist Rundachse	1
-20004 Kein Rückzug	1
-20002 Anfahrt auf Max-Sicherheit unterdrücken	2
-20001 Offset Werkzeugbezugspunkt zu Nullpunktsbezug in Z	2
-20000 Schwenkposition	3
-10004 HeadID überschreiben für Rückzug	3
-10003 Check Achsendlage Z unterdrücken	3
-10002 Check Achsendlage X/Y unterdrücken	3
-10001 Vorzugsstellung Rot-Achse	3
-10000 Vorzugsstellung Kipp-Achse	3
-100 RotTypeFix der C-Achse überschreiben	4
-13 Name der Z-Achse (physikalisch)	4
-12 Name der Y-Achse (physikalisch)	4
-11 Name der X-Achse (physikalisch)	4
-5 Name Kipp-Achse (NC)	4
-4 Name Rot-Achse (NC)	4
-3 Name Z-Achse (NC)	4
-2 Name Y-Achse (NC)	5
-1 Name X-Achse (NC)	5
1 Vorlegehub in Z	5
2 Nicht verwendete Ausgänge nicht darstellen	5
10 Vorlegehub in X	5
11 Vorlegehub in Y	5

HH7

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN -

Letzte Änderung 26.04.2019

[-20007] - Grenzwinkel für KW für maximales Schwenken der C-Achse (1)

NCData (fürBetterSim/Simu3D/PP)

Wird der Drehwinkel (-20006) überschritten und ist der aktuelle Kippwinkel größer als er definierte Grenzwinkel (-20007) wird ein Fehler ausgegeben. Diese Prüfung soll verhindern, dass die C-Achse eine zu große Schwenkbewegung in gekippter Stellung macht.

[-20006] - Maximale Schwenken der C-Achse bei KWs > Grenzwinkel (-20007) (180)

NCData (fürBetterSim/Simu3D/PP)

Wird der Drehwinkel (-20006) überschritten und ist der aktuelle Kippwinkel größer als er definierte Grenzwinkel (-20007) wird ein Fehler ausgegeben. Diese Prüfung soll verhindern, dass die C-Achse eine zu große Schwenkbewegung in gekippter Stellung macht.

[-20005] - C-Achse ist Rundachse (0)

Ist dieser Wert gleich 1 kann die C-Achse unendlich drehen ohne auf eine Endlage zu kommen.

NCData (für BetterSim/Simu3D/PP)

Das Verfahren von der letzten Position einer Bearbeitung zur ersten Position der nächsten Bearbeitung erfolgt immer auf dem kürzesten Weg.

BetterSim

Unabhängig von den eingestellten Min/Max-Werte der C-Achse wird für Min -99999 und für Max 99999 ausgegeben.

[-20004] - Kein Rückzug (0)

Ist dieser Wert 1 wird für diesen Kopf keine Rückzugsfahrt am Start und Ende ausgegeben.

[-20002] - Anfahrt auf Max-Sicherheit unterdrücken (0)

Wert=1:

Am Start nicht auf Max-Sicherheit (MAX_Verfahrbereich Z Referenzkopf) angefahren sondern auf Sicherheit über dem Werkstück.

Wert=2:

Am Ende nicht auf Max-Sicherheit (MAX_Verfahrbereich Z Referenzkopf) angefahren sondern auf Sicherheit über dem Werkstück.

Wert=3:

Am Start und Ende nicht auf Max-Sicherheit (MAX_Verfahrbereich Z Referenzkopf) angefahren sondern auf Sicherheit über dem Werkstück.

Wert <> 0 für 5-Achs Arbeitsköpfe unter Umständen nicht möglich

[-20001] - Offset Werkzeugbezugspunkt zu Nullpunktsbezug in Z (0)


Bei der Berechnung der Kopfdaten ist der Bezugspunkt in Z immer der Ausgang (Plananlage Spindel).

Ist der Verfahrbereich in Z auf der Maschine nicht auf den Ausgang bezogen muss hier der Offsetwert zum Referenzpunkt in Z eingetragen werden.

Dieser Wert wird auf den max. Sicherheitsposition beim An-/Abfahren addiert.

[-20000] - Schwenkposition (100)

Dies ist der Abstand zur Fertigteiloberkante, bei dem der Kopf ohne Kollision alle Schwenkpositionen (SP) erreichen kann.

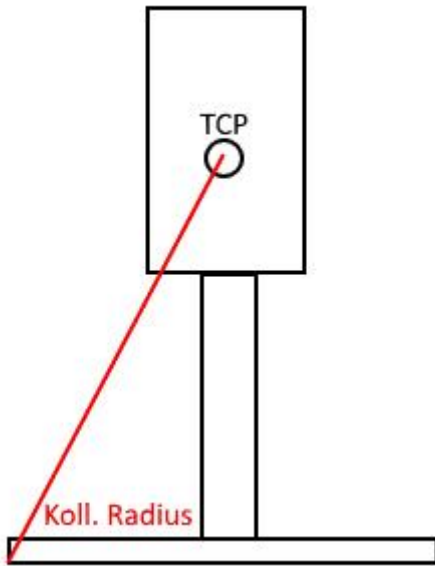

Die sichere Schwenkposition errechnet sich wie folgt:

Maximalwert aus „Koll. Radius“, Kollisionsradius des

Werkzeugs und „Schwenkpositionen“.

Von diesem Maximalwert wird TCP abgezogen, um relativ zum Ausgang die Sicherheit zu erhalten.

Zu dieser Sicherheit wird das Fertigteil in Z, die

zusätzliche Überfahrhöhe, die Sicherheit über dem Fertigteil

und eine zusätzliche Sicherheit durch ein Leitblech hinzuaddiert.

[-10004] - HeadID überschreiben für Rückzug (1)

Ist dieser Wert definiert, wird die HeadID des Kopfes für die Berechnung der Rückzugshöhe herangezogen. Bei einer drehbaren Säge auf dem Bohrkopf muss auf dieser ID die HeadID des Bohrkopfes stehen, um einen Rückzug auf MaxZ des Kopfes zu verhindern.

[-10003] - Check Achsendlage Z unterdrücken (0)

Ist der Wert gleich 1 wird die Verfahrbereichsprüfung in Z abgeschaltet

[-10002] - Check Achsendlage X/Y unterdrücken (0)

Ist der Wert gleich 1 wird die Verfahrbereichsprüfung in X|Y abgeschaltet

[-10001] - Vorzugsstellung Rot-Achse (0)

Hier muss der Winkel eingetragen werden, der standardmäßig bei Bearbeitungen von Oben gewählt werden soll.

Siehe hierzu auch Beschreibung zu NCExt -10000.

[-10000] - Vorzugsstellung Kipp-Achse (0)

Mit dieser Option kann die Standard Kipp-Position (UsePosTipAngle) gewählt werden.

Ist dieser Wert 1 wird eine Lösung mit positivem Kippwinkel gewählt. Im anderen Fall die negative.

Siehe hierzu auch Beschreibung zu NCExt -10001.

[-100] - RotTypeFix der C-Achse überschreiben (0)

Ist der Rottyp des Bearbeitungskopfes atFix, dann kann mit dieser Zusatzinformation diese Eigenschaft überschrieben werden.

Ist der Wert = 1 wird der Kopf als drehbar betrachtet.

[-13] - Name der Z-Achse (physikalisch) (Z)

Definiert den physikalischen Namen der Z-Achse auf der Maschine (z.B. Z1)

[-12] - Name der Y-Achse (physikalisch) (Y)

Definiert den physikalischen Namen der Y-Achse auf der Maschine

[-11] - Name der X-Achse (physikalisch) (X)

Definiert den physikalischen Namen der X-Achse auf der Maschine

[-5] - Name Kipp-Achse (NC) (B)

Name der Kipp-Achse auf der Maschine/NC

Definiert den Namen der Achse welche um X oder um die Y-Achse dreht (Geometrieachse)

Im Normalfall ist dies die Achse "A" oder "B"

[-4] - Name Rot-Achse (NC) (C)

Name der rotativen Achse auf der Maschine/NC

Definiert den Namen der Achse welche um die Z-Achse dreht (Geometrieachse)

Im Normalfall ist dies die Achse "C"

[-3] - Name Z-Achse (NC) (Z)

Definiert den Namen der Z-Achse auf der Maschine/NC (Geometrieachse)

[-2] - Name Y-Achse (NC) (Y)

Definiert den Namen der Y-Achse auf der Maschine/NC (Geometrieachse)

[-1] - Name X-Achse (NC) (X)

Definiert den Namen der Z-Achse auf der Maschine/NC (Geometrieachse)

[1] - Vorlegehub in Z (0)

[2] - Nicht verwendete Ausgänge nicht darstellen (0)

Bei einem Kopf mit mehreren Ausgängen werden, wenn die Zusatzinformation den Wert = 1 hat, alle nicht verwendeten Werkzeug weg gelassen.

[10] - Vorlegehub in X (0)

[11] - Vorlegehub in Y (0)