

Inhaltsverzeichnis

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Bohrkopf	1
10003 C-Achse Offset	1
10006 Calcpivotpointoffset	1
10011 RotAxisname	1
10049 DrillHeadMotorOnType ;1=MGood 2=Speed	1
10050 DrillHeadMotorOn	2
10051 DrillHeadMotorOff	2
10052 DrillsDown	2
10053 DrillsUp	2
10054 DrillHeadDown	2
10055 DrillHeadUp	2
10060 BitCode1	3
10061 G04_DRILLUP	3
10062 G04_DRILLDOWN	3
10063 VDRILLEXUP	3
10070 TNum	3
10071 DNum	3
10500 HaubeTyp3Achs	4
10501 HaubeTyp5Achs	4
10502 HaubeMaxtoolRad3Achs	4
10503 HaubeMaxtoolRad5Achs	4
10504 HaubeTyp3AchsCPos	5
10505 HaubeTypDrillHead	5
10600 ToolChangeType (Immer 0)	5
10601 ToolRemoveForDrillHead	5
10602 SpindleOff	5
30000 Bahnsteuerbetrieb	6
40000 Ausschalten von Bahnsteuerbetriebsverhalten	9

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Bohrkopf

Letzte Änderung 28.11.2016

[10003] - C-Achse Offset (0)

10003 C-Achse Offset

Werte: Fließkommazahl

Standard ist 0

Nur beim frei drehbaren Bohrkopf kann hier eine Verdrehung zu C=0 ausgeglichen werden.

[10006] - Calcpivotpointoffset (0)

10003 C-Achse Offset

Werte: Fließkommazahl

Standard ist 0

Nur beim frei drehbaren Bohrkopf kann hier eine Verdrehung zu C=0 ausgeglichen werden.

[10011] - RotAxisname (C)

10011 RotAxisname

z.B.: 'C'

Name der Rotationsachse

[10049] - DrillHeadMotorOnType ;1=MGood 2=Speed (1)

10049 DrillHeadMotorOnType

Werte: 1/2

1 = MGood zum einschalten verwenden z.B. In 10050 ist „M81“ eingetragen

2 = Spindeldrehzahl um Einschalten verwenden z.B. In 10050 ist „S2“ eingetragen

[10050] - DrillHeadMotorOn (M83)

10050 DrillHeadMotorOn	Wert: MGood oder Drehzahl
Hier die M-Funktion oder S+SpindelNo eintragen z.B.: „M81“ oder „S2“ Verhalten über „10049“ wählbahr.	

[10051] - DrillHeadMotorOff (M82)

10051 DrillHeadMotorOff	Wert: MGood oder Drehzahl
Hier die M-Funktion oder den Drehzahlbefehl zum ausschalten eintragen z.B.: „M80“ oder „S2=0“	

[10052] - DrillsDown (M85)

10052 DrillsDown	Wert: Text H/M-Funktion
Hier die H- oder M- Funktion zum vorlegen der Spindeln eintragen: Z.B.: „H81“	

[10053] - DrillsUp (M84)

10053 DrillsUP	Wert: Text H/M-Funktion
Hier die H- oder M- Funktion zum zurücklegen der Spindeln eintragen: Z.B.: „H80“	

[10054] - DrillHeadDown (M87)

10054 DrillHeadDown	Wert: Text H/M-Funktion
Hier die H- oder M- Funktion zum vorlegen des Bohrkopfes eintragen: Z.B.: „H91“	

[10055] - DrillHeadUp (M86)

10055 DrillHeadUp	Wert: Text H/M-Funktion
Hier die H- oder M- Funktion zum zurücklegen des Bohrkopfes eintragen: Z.B.: „H90“	

[10060] - BitCode1 (\$A_DBD[4])

10060 BitCode1

Bezeichner für den Bitcode

Hier den Bezeichner für den Spindelcode eintragen:

Z.B.: \$A_DBD[4]

Hinter diesem Wert wird im NC-Code die Bitmaske für die vorzulegenden Spindeln geschrieben.

[10061] - G04_DRILLUP (0.1)

10061 G04_DRILLUP

Wert in Sekunden

0= Keine Wartezeit beim Zurücklegen der Spindeln 0.1 = 100ms warten (G04 F0.1)

[10062] - G04_DRILLDOWN (0.1)

10062 G04_DRILLDOWN

Wert in Sekunden

0= Keine Wartezeit beim vorlegen der Spindeln 0.1 = 100ms warten (G04 F0.1)

[10063] - VDRILLEXUP (0.1)

10063 VDRILLEXUP

0=AUS

1=AN

TODO: Parameter überprüfen

[10070] - TNum (201)

10070 TNUM

T201=201

Hier die T-Nummer des Bohrkopfes eintragen

[10071] - DNum (5)

10071 DNUM

D5=5

Standard D-Nummer=5 in diesen Korrekturspeicher wird die Werkzeug Korrektur für alle auf diesen Kopf betriebenen Werkzeuge geschrieben.

[10500] - HaubeTyp3Achs (0)

10500 HaubeTyp3Achs

0=keine
1=Statisch vorlegbar
2=Frei auf Wert vorlegbar
3=Dynamisch auf Wert vorlegbar

Für diesen Kopf kann eine 3-Achshaube vorgelegt werden, wenn im Werkzeug eine Haubenposition erlaubt ist und ein entsprechendes Makro vor der Bearbeitung abgesetzt wurde.

[10501] - HaubeTyp5Achs (0)

10501 HaubeTyp5Achs

0=keine
1=Statisch vorlegbar
2=Frei auf Wert vorlegbar
3=Dynamisch auf Wert vorlegbar

Für diesen Kopf kann eine 5-Achshaube vorgelegt werden, wenn im Werkzeug eine Haubenposition erlaubt ist und ein entsprechendes Makro vor der Bearbeitung abgesetzt wurde.

[10502] - HaubeMaxtoolRad3Achs (0)

10502 HaubeMaxtoolRad3Achs

Maximal zulässiger Werkzeugradius
z.B.: 50mm

Hier ist der Maximal erlaubte Kollisionsradius des Werkzeuges einzutragen das gerade noch mit der Haube verwand werden darf.

[10503] - HaubeMaxtoolRad5Achs (0)

10503 HaubeMaxtoolRad5Achs

Maximal zulässiger Werkzeugradius
z.B.: 205mm (Säge D400)

Hier ist der Maximal erlaubte Kollisionsradius des Werkzeuges einzutragen das gerade noch mit der Haube verwand werden darf.

[10504] - HaubeTyp3AchsCPos (0)

10504 HaubeTyp3AchsCPos	Stellung C-Achse 0/180
Zwangstellung der C-Achse bei vorgelegter 3-Achshaube entweder 0° oder 180° sind vorgeschrieben. Die C-Achse ist bei der 3-Achshaube in eine Vorlegstellung zu drehen. Diese ist in der Regel 180°. Die B-Achse muss senkrecht sein. Beide Achsen dürfen bei vorgelegter Haube nicht Schwenken/Drehen. Die 3-Achshaube kann nur bei 3-Achsbearbeitungen aus Ebene 0 verwendet werden.	

[10505] - HaubeTypDrillHead (0)

10505 HaubeTypDrillHead	Bohrkopfhaube 0=Keine 1=Eine
Wenn es eine Spezielle Bohrkopfhaube gibt kann die hier Freigegeben werden.	

[10600] - ToolChangeType (Immer 0) (0)

10600 ToolChangeType (Immer 0)=0	Immer 0
Aus Kompatibilitätsgründen zu anderen Köpfen enthalten.	

[10601] - ToolRemoveForDrillHead (C_CHECKTOOL)

10601 ToolRemoveForDrillHead	C_CHECKTOOL für Prüfzyklus von Reichenbacher C_WECHSEL(0,0,0) oder WECHSEL(0,0,0) Wenn kein Zyklus vorhanden.
Reichenbacher Zyklus der Prüft ob ein Werkzeug ausgewechselt werden muss bevor der Bohrkopf verwandt werden kann. Sonst muss das Werkzeug in der Hauptspindel abgelegt werden.	

[10602] - SpindleOff (S0)

10602 SpindleOff=S0	Hauptspindel aus.
Aus Kompatibilitätsgründen enthalten.	

[30000] - Bahnsteuerbetrieb (String)

Bahnsteuerbetrieb

Vorwirksamer NCIEXT 30000

Beachte SpecialID's 300ff und 400ff in Kopf und Maschine

Beachte die Befehle werden nicht überprüft OrdersOn und OrdersOff BZW. SpecialID 300ff 400ff müssen immer sauber definierte Zustände hinterlassen. Heißt OrdersOff muss den Zustand vor Orders on wiederherstellen.

The screenshot shows a dialog box titled "NCIExt" with a table of variables and their values. The table has three columns: VARNAME, WERT, and KOMMENTAR. The variables are: Typ (30000), Group ('RB'), Kind (KIND), Hold (HOLD), HoldClone... (1), Para1 (OrdersOn), and Para2 (OrdersOff). A tooltip for the HoldClone... field says "1 bis zum Nächste wechsel Gültig". At the bottom are buttons for OK, Abbrechen, and Default.

VARNAME	WERT	KOMMENTAR
Typ	30000	Informationstyp
Group	'RB'	Gruppe
Kind	KIND	0 global, 1 vorwirksam, 2 nachwirksam, 3 Processbreak
Hold	HOLD	1 bis zum nächsten Werkzeugaufruf verwenden
HoldClone...	1	1 NCIExt bei definierten Mehrfachzustellungen (Startpunkt) einfügen
Para1	OrdersOn	
Para2	OrdersOff	

1 bis zum Nächste wechsel Gültig

OK Abbrechen Default

TYP 30000

Group um zu entscheiden für welche Maschinengruppe das ganze zulässig ist z.B. RB für Reichenbacher

Kind: immer 1 (Vorwirksam)

Hold: sollte in der Regel 0 sein wegen der Toolopti

HoldClone: Empfohlen 1 damit der Befehl auch bei Mehrfachzustellungen wirksam bleibt

OrdersOn: String mit den Einschaltbefehlen für den Bahnsteuerbetrieb z.B.: 'AIDIS=0.5|FFWON'

„|“ Senkrechte Striche sind als Befehlstrenner für das Absetzen von mehrfachbefehlen zu verwenden.

OrdersOff: String mit den Einschaltbefehlen für den Bahnsteuerbetrieb z.B.: 'AIDIS=0.5|FFWOF'

„|“ Senkrechte striche sind als Befehlstrenner für das Absetzen von mehrfachbefehlen zu verwenden.

Spielt mit den Special ID's 30000/40000 in der Maschine bzw. im Kopf zusammen.

Der PP sollte wie folgt prüfen Maschine 300ff/400ff als Default laden,

Gleiche ID 300ff/400ff im Kopf vorhanden und String<>"" dann ID aus dem Kopf verwenden.


NCIEXT 30000 für Bearbeitung abgefeuert dann OrdersON und OrdersOff aus Makro verwenden.

Beachte die Befehle werden nicht überprüft OrdersOn und OrdersOff BZW. SpecialID 300ff 400ff müssen immer sauber

definierte Zustände hinterlassen. Heißt OrdersOff muss den Zustand vor Orders on wiederherstellen.

Beschreibung der dazugehörigen Special ID'S:

Bahnsteuerbetrieb ein OrdersON:

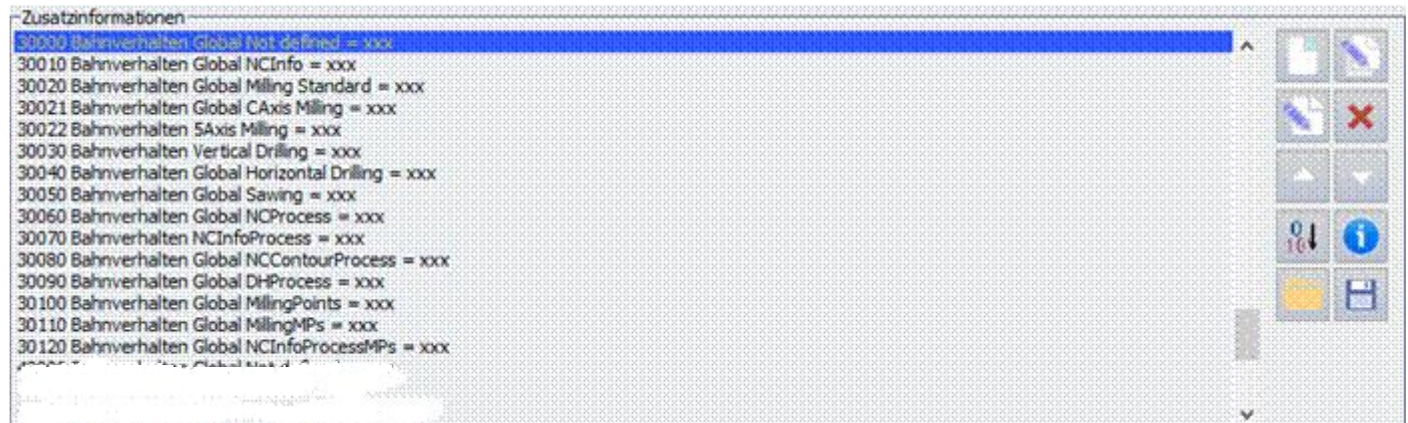

Bahnsteuerbetrieb ein OrdersOFF:



Die Special ID'S können für Maschinen deren Köpfe alle gleich behandelt werden ausschließlich in den Maschinenparametern gesetzt werden.

Soll Kopfabhängig verfahren werden sind die ID'S vollständig für alle Bearbeitungsköpfe anzulegen.

Besonderheiten: Bei Milling werden zudem Unterarten unterschieden. Zudem ist im PP der Originäre prozesstyp aus zu werten.

Beispiel für einen Einschaltstring:

30021 = „AIDIS=0.05/FFWON“

30021 ID Einschaltstring C-Achsfräsen

AIDIS=0.05 Beispiel für den ersten abzusetzenden Befehl am Beginn der Fräsbahn

„/“ Separator für den nächsten Befehl

„FFWON“ Beispiel für einen weiteren abzusetzenden Befehl

Beispiel für einen Ausschaltstring:

40021 = „AIDIS=0.1/FFWOF“

40021 ID Ausschaltstring C-Achsfräsen

AIDIS=0.1 Beispiel für den ersten abzusetzenden Befehl am Ende der Fräsbahn

„|“ Separator für den nächsten Befehl

„FFWOF“ Beispiel für einen weiteren abzusetzenden Befehl

[40000] - Ausschalten von Bahnsteuerbetriebsverhalten (String)

Bahnsteuerbetrieb

Vorwirksamer NCIEXT 30000

Beachte SpecialID's 300ff und 400ff in Kopf und Maschine

Beachte die Befehle werden nicht überprüft OrdersOn und OrdersOff BZW. SpecialID 300ff 400ff müssen immer sauber definierte Zustände hinterlassen. Heißt OrdersOff muss den Zustand vor Orders on wiederherstellen.

The screenshot shows a dialog box titled "NCIExt" with a table of variables and their values. The table has three columns: VARNAME, WERT, and KOMMENTAR. The variables are: Typ (30000), Group ('RB'), Kind (KIND), Hold (HOLD), HoldClone... (1), Para1 (OrdersOn), and Para2 (OrdersOff). Below the table, there is a text box with the value "1 bis zum Nächste wechsel Gültig". At the bottom of the dialog, there are three buttons: "OK", "Abbrechen", and "Default".

VARNAME	WERT	KOMMENTAR
Typ	30000	Informationstyp
Group	'RB'	Gruppe
Kind	KIND	0 global, 1 vorwirksam, 2 nachwirksam, 3 Processbreak
Hold	HOLD	1 bis zum nächsten Werkzeugaufruf verwenden
HoldClone...	1	1 NCIExt bei definierten Mehrfachzustellungen (Startpunkt) einfügen
Para1	OrdersOn	
Para2	OrdersOff	

1 bis zum Nächste wechsel Gültig

OK Abbrechen Default

TYP 30000

Group um zu entscheiden für welche Maschinengruppe das ganze zulässig ist z.B. RB für Reichenbacher

Kind: immer 1 (Vorwirksam)

Hold: sollte in der Regel 0 sein wegen der Toolopti

HoldClone: Empfohlen 1 damit der Befehl auch bei Mehrfachzustellungen wirksam bleibt

OrdersOn: String mit den Einschaltbefehlen für den Bahnsteuerbetrieb z.B.: 'AIDIS=0.5|FFWON'

„|“ Senkrechte Striche sind als Befehlstrenner für das Absetzen von mehrfachbefehlen zu verwenden.

OrdersOff: String mit den Einschaltbefehlen für den Bahnsteuerbetrieb z.B.: 'AIDIS=0.5|FFWOF'

„|“ Senkrechte striche sind als Befehlstrenner für das Absetzen von mehrfachbefehlen zu verwenden.

Spielt mit den Special ID's 30000/40000 in der Maschine bzw. im Kopf zusammen.

Der PP sollte wie folgt prüfen Maschine 300ff/400ff als Default laden,

Gleiche ID 300ff/400ff im Kopf vorhanden und String<>"" dann ID aus dem Kopf verwenden.


NCIEXT 30000 für Bearbeitung abgefeuert dann OrdersON und OrdersOff aus Makro verwenden.

Beachte die Befehle werden nicht überprüft OrdersOn und OrdersOff BZW. SpecialID 300ff 400ff müssen immer sauber

definierte Zustände hinterlassen. Heißt OrdersOff muss den Zustand vor Orders on wiederherstellen.

Beschreibung der dazugehörigen Special ID'S:

Bahnsteuerbetrieb ein OrdersON:

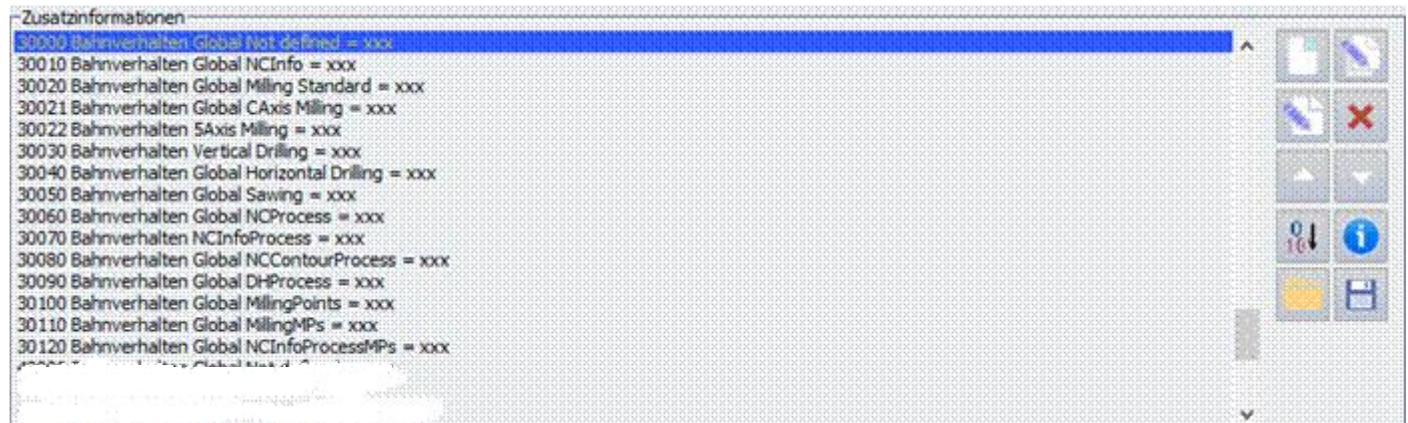

Bahnsteuerbetrieb ein OrdersOFF:



Die Special ID'S können für Maschinen deren Köpfe alle gleich behandelt werden ausschließlich in den Maschinenparametern gesetzt werden.

Soll Kopfabhängig verfahren werden sind die ID'S vollständig für alle Bearbeitungsköpfe anzulegen.

Besonderheiten: Bei Milling werden zudem Unterarten unterschieden. Zudem ist im PP der Originäre prozesstyp aus zu werten.

Beispiel für einen Einschaltstring:

30021 = „AIDIS=0.05/FFWON“

30021 ID Einschaltstring C-Achsfräsen

AIDIS=0.05 Beispiel für den ersten abzusetzenden Befehl am Beginn der Fräsbahn

„/“ Separator für den nächsten Befehl

„FFWON“ Beispiel für einen weiteren abzusetzenden Befehl

Beispiel für einen Ausschaltstring:

40021 = „AIDIS=0.1/FFWOF“

40021 ID Ausschaltstring C-Achsfräsen

AIDIS=0.1 Beispiel für den ersten abzusetzenden Befehl am Ende der Fräsbahn

„|“ Separator für den nächsten Befehl

„FFWOF“ Beispiel für einen weiteren abzusetzenden Befehl