

Inhaltsverzeichnis

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Parameter	1
30000 Bahnsteuerbetrieb	1
40000 Bahnsteuerbetrieb	4
900001 IST_NESTING_MASCHINE 0=keine 1=eine	6
900002 Haube3Achs (nur zur info wird im Kopf ausgewertet)	6
900003 Haube5Achs (Nur zur Info wird im Kopf ausgewertet)	6
900004 SpannKreiseTischVac 0=Keine sonst Anzahl	7
900005 SpannKreiseTischVacModus Betriebsmodus Vakuum	7
900006 SpannKreiseTischPneu Anzahl Pneumatikspannkreise 0=Keine	7
900007 SpannKreiseTischPneuModus	8
900008 PinsGpCount 0=Keine Zahl=Anzahl	8
900009 SupportersCount Anzahl der unterstützterfunktionen	8
900010 SupportersTableMode	9
900011 HoldVacCircles 0=Keine sonst Anzahl	9
900012 SiemensZeroPoint (Nummer des Nullpunktes auf der Steuerung)	9
900013 TableType (Art des Tisches)	9
900014 ToolChangeCycleName Name des Wechselzyklus	10
900015 Siemens840DType (0=Ältere 1=Operate)	10
900016 SpannKreiseTischPfoften Anzahl der Pfoftenpannkreise	10
900017 SpannKreiseTischPfoftenModus	11
900018 SpaeneTransportbandEin M/H-Funktion z.B. M95	11
900019 SpaeneTransportbandAus M/H-Funktion z.B. M96	11
900101 VacuumKreis1On M-Good für ON	12
900102 VacuumKreis2On MGood	13
900103 VacuumKreis3On MGood	14
900104 VacuumKreis4On MGood	15
900105 VacuumKreis5On MGood	16
900106 VacuumKreis6On MGood	17
900107 VacuumKreis7On MGood	18
900108 VacuumKreis8On MGood	19
900151 VcuumKreis1NotUsed (unterdrückt die Spannabfrage für nicht benutzte Spannkreise)	20
900152 VcuumKreis2NotUsed (unterdrückt die Spannabfrage für nicht benutzte Spannkreise)	21
900153 VcuumKreis3NotUsed (unterdrückt die Spannabfrage für nicht benutzte Spannkreise)	22
900154 VcuumKreis4NotUsed (unterdrückt die Spannabfrage für nicht benutzte Spannkreise)	23
900155 VcuumKreis5NotUsed (unterdrückt die Spannabfrage für nicht benutzte Spannkreise)	24
900156 VcuumKreis6NotUsed (unterdrückt die Spannabfrage für nicht benutzte Spannkreise)	25
900157 VcuumKreis7NotUsed (unterdrückt die Spannabfrage für nicht benutzte Spannkreise)	26
900158 VcuumKreis8NotUsed (unterdrückt die Spannabfrage für nicht benutzte Spannkreise)	27

Inhaltsverzeichnis

900201 VacuumKreis1Off MGood	28
900202 VacuumKreis2Off MGood	29
900203 VacuumKreis3Off MGood	30
900204 VacuumKreis4Off MGood	31
900205 VacuumKreis5Off MGood	32
900206 VacuumKreis6Off MGood	33
900207 VacuumKreis7Off MGood	34
900208 VacuumKreis8Off MGood	35
900251 VcuumKreis1OffHP (Hält vakkum bei eingetragener Optionsbit NR)	36
900252 VcuumKreis2OffHP (Hält vakkum bei eingetragener Optionsbit NR)	37
900253 VcuumKreis3OffHP (Hält vakkum bei eingetragener Optionsbit NR)	38
900254 VcuumKreis4OffHP (Hält vakkum bei eingetragener Optionsbit NR)	39
900255 VcuumKreis5OffHP (Hält vakkum bei eingetragener Optionsbit NR)	40
900256 VcuumKreis6OffHP (Hält vakkum bei eingetragener Optionsbit NR)	41
900257 VcuumKreis7OffHP (Hält vakkum bei eingetragener Optionsbit NR)	42
900258 VcuumKreis8OffHP (Hält vakkum bei eingetragener Optionsbit NR)	43
900301 PneuKreis1Off Hilfsfunktion Pneumatik entspannen z.B: M131	43
900302 PneuKreis2Off Hilfsfunktion Pneumatik entspannen z.B: M132	44
900303 PneuKreis3Off Hilfsfunktion Pneumatik entspannen z.B: M133	44
900304 PneuKreis4Off Hilfsfunktion Pneumatik entspannen z.B: M134	44
900401 Pins1Up Hilfsfunktion AnschlGp1 hoch fahren z.B.: „H34“	45
900402 Pins2Up Hilfsfunktion AnschlGp2 hoch fahren z.B.: „H36“	46
900403 Pins3Up Hilfsfunktion AnschlGp2 hoch fahren z.B.: „H38“	47
900404 Pins4Up Hilfsfunktion AnschlGp4 hoch fahren z.B.: „H40“	48
900405 Pins5Up Hilfsfunktion AnschlGp5 hoch fahren z.B.: „H42“	49
900406 Pins6Up Hilfsfunktion AnschlGp6 hoch fahren z.B.: „H44“	50
900407 Pins7Up Hilfsfunktion AnschlGp7 hoch fahren z.B.: „H46“	51
900408 Pins8Up Hilfsfunktion AnschlGp5 hoch fahren z.B.: „H48“	52
900501 Pins1Down Hilfsfunktion AnschlGp1 runter fahren z.B.: „H35“	53
900502 Pins2Down Hilfsfunktion AnschlGp2 runter fahren z.B.: „H37“	54
900503 Pins3Down Hilfsfunktion AnschlGp3 runter fahren z.B.: „H39“	55
900504 Pins4Down Hilfsfunktion AnschlGp4 runter fahren z.B.: „H41“	56
900505 Pins5Down Hilfsfunktion AnschlGp5 runter fahren z.B.: „H43“	57
900506 Pins6Down Hilfsfunktion AnschlGp6 runter fahren z.B.: „H45“	58
900507 Pins7Down Hilfsfunktion AnschlGp7 runter fahren z.B.: „H47“	59
900508 Pins8Down Hilfsfunktion AnschlGp8 runter fahren z.B.: „H49“	60
900601 Supporters1UP z.B. H60 oder H62	61
900602 Supporters2UP z.B. H60 oder H62	61
900603 Supporters3UP z.B. H60 oder H62	62
900604 Supporters4UP z.B. H60 oder H62	62
900701 Supporters1Down z.B. H61 oder H63	63
900702 Supporters2Down z.B. H61 oder H63	63
900703 Supporters3Down z.B. H61 oder H63	64
900704 Supporters4Down z.B. H61 oder H63	64
900801 Pfosten1On	65

Inhaltsverzeichnis

<i>900802 Pfosten2On</i>	65
<i>900803 Pfosten3On</i>	66
<i>900804 Pfosten4On</i>	66
<i>900901 Pfosten1OFF</i>	67
<i>900902 Pfosten2OFF</i>	67
<i>900903 Pfosten3OFF</i>	68
<i>900904 Pfosten4OFF</i>	68

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Parameter

Letzte Änderung 28.11.2016

[30000] - Bahnsteuerbetrieb (String)

Steuerungsbefehle für den Bahnsteuerbetrieb

Vorwirksamer NCiEXT 30000

zu beachten: SpecialID's 300ff und 400ff in Kopf und Maschine

Achtung:

Die Anweisungen/Befehle werden vom Syntax her nicht überprüft OrdersOn und OrdersOff bzw. SpecialID 300ff 400ff müssen immer sauber definierte Zustände hinterlassen. Heißt OrdersOff muss den Zustand vor Orders on wiederherstellen.

The screenshot shows a dialog box titled "NCIExt" with a table of variables. The table has three columns: VARNAME, WERT, and KOMMENTAR. The first row is highlighted, showing Typ: 30000, Informationstyp. Other rows include Group: 'RB', Gruppe; Kind: KIND, 0 global, 1 vorwirksam, 2 nachwirksam, 3 Processbreak; Hold: HOLD, 1 bis zum nächsten Werkzeugaufruf verwenden; HoldClone...: 1, 1 NCIExt bei definierten Mehrfachzustellungen (Startpunkt) einfügen; Para1: OrdersOn; Para2: OrdersOff. Below the table, there is a text box with the value "1 bis zum Nächste wechsel Gültig". At the bottom of the dialog, there are three buttons: "OK" (with a green checkmark), "Abbrechen" (with a red X), and "Default" (with a floppy disk icon).

VARNAME	WERT	KOMMENTAR
Typ	30000	Informationstyp
Group	'RB'	Gruppe
Kind	KIND	0 global, 1 vorwirksam, 2 nachwirksam, 3 Processbreak
Hold	HOLD	1 bis zum nächsten Werkzeugaufruf verwenden
HoldClone...	1	1 NCIExt bei definierten Mehrfachzustellungen (Startpunkt) einfügen
Para1	OrdersOn	
Para2	OrdersOff	

1 bis zum Nächste wechsel Gültig

OK Abbrechen Default

TYP 30000

Über die "Group" wird definiert, für welche Maschinengruppe das ganze zulässig sein soll.

Kind: immer 1 (Vorwirksam)

Hold: sollte in der Regel 0 sein wegen aufgrund der ToolOpti

HoldClone: Empfohlen 1 damit der Befehl auch bei Mehrfachzustellungen wirksam bleibt

OrdersOn: String mit den Einschaltbefehlen für den Bahnsteuerbetrieb z.B.: 'AIDIS=0.5|FFWON'

„|“ Senkrechte Striche sind als Befehlstrenner für das Absetzen von mehrfachbefehlen zu verwenden.

OrdersOff: String mit den Einschaltbefehlen für den Bahnsteuerbetrieb z.B.: 'AIDIS=0.5|FFWOF'

„|“ Senkrechte striche sind als Befehlstrenner für das Absetzen von mehrfachbefehlen zu verwenden.

Spielt mit den Special ID's 30000/40000 in der Maschine bzw. im Kopf zusammen.

Der PP sollte wie folgt prüfen Maschine 300ff/400ff als Default laden,


Gleiche ID 300ff/400ff im Kopf vorhanden und String<>"" dann ID aus dem Kopf verwenden.

NCIEXT 30000 für Bearbeitung abgefeuert dann OrdersON und OrdersOff aus Makro verwenden.

Beachte die Befehle werden nicht überprüft OrdersOn und OrdersOff BZW. SpecialID 300ff 400ff müssen immer sauber definierte Zustände hinterlassen. Heißt OrdersOff muss den Zustand vor Orders on wiederherstellen.

Beschreibung der dazugehörigen Special ID'S:

Bahnsteuerbetrieb ein OrdersON:

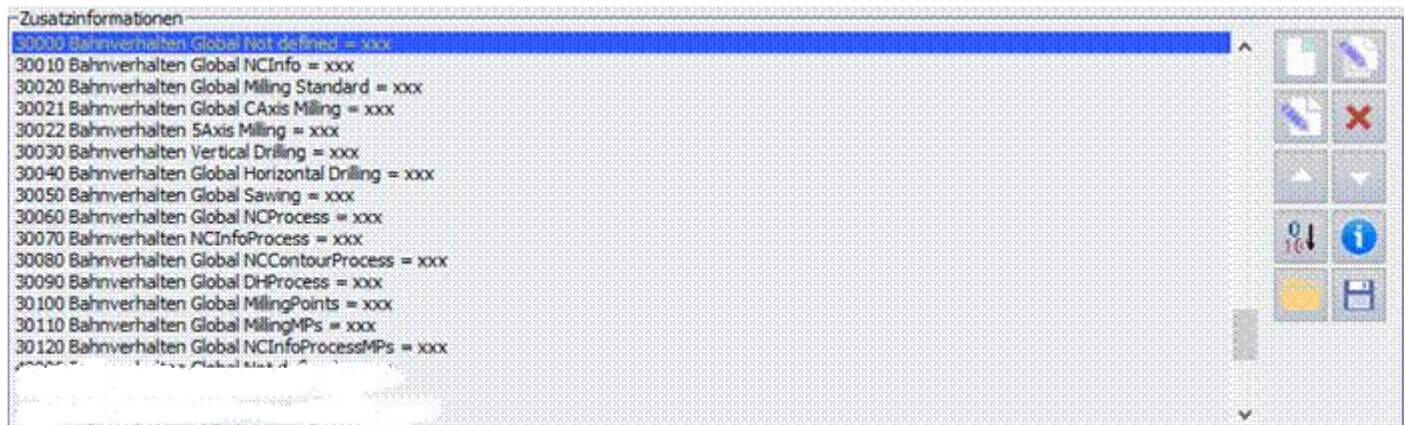

Bahnsteuerbetrieb ein OrdersOFF:



Die Special ID'S können für Maschinen deren Köpfe alle gleich behandelt werden ausschließlich in den Maschinenparametern gesetzt werden.

Soll Kopfabhängig verfahren werden sind die ID'S vollständig für alle Bearbeitungsköpfe anzulegen.

Besonderheiten: Bei Milling werden zudem Unterarten unterschieden. Zudem ist im PP der Originäre prozesstyp auszuwerten.

Beispiel für einen Einschaltstring:

30021 = „AIDIS=0.05/FFWON“

30021 ID Einschaltstring C-Achsfräsen

AIDIS=0.05 Beispiel für den ersten abzusetzenden Befehl am Beginn der Fräsbahn

„/“ Separator für den nächsten Befehl

„FFWON“ Beispiel für einen weiteren abzusetzenden Befehl

Beispiel für einen Ausschaltstring:

40021 = „AIDIS=0.1/FFWOF“

40021 ID Ausschaltstring C-Achsfräsen

AIDIS=0.1 Beispiel für den ersten abzusetzenden Befehl am Ende der Fräsbahn

„/“ Separator für den nächsten Befehl

„FFWOF“ Beispiel für einen weiteren abzusetzenden Befehl

[40000] - Bahnsteuerbetrieb (String)

Bahnsteuerbetrieb

Vorwirksamer NCIEXT 30000

Beachte SpecialID's 300ff und 400ff in Kopf und Maschine

Beachte die Befehle werden nicht überprüft OrdersOn und OrdersOff BZW. SpecialID 300ff 400ff müssen immer sauber definierte Zustände hinterlassen. Heißt OrdersOff muss den Zustand vor Orders on wiederherstellen.

The screenshot shows a dialog box titled "NCIExt" with a table of variables. The table has three columns: VARNAME, WERT, and KOMMENTAR. The first row is highlighted with a blue selection bar.

VARNAME	WERT	KOMMENTAR
Typ	30000	Informationstyp
Group	'RB'	Gruppe
Kind	KIND	0 global, 1 vorwirksam, 2 nachwirksam, 3 Processbreak
Hold	HOLD	1 bis zum nächsten Werkzeugaufruf verwenden
HoldClone...	1	1 NCIExt bei definierten Mehrfachzustellungen (Startpunkt) einfügen
Para1	OrdersOn	
Para2	OrdersOff	

Below the table, there is a text box containing the text: „1 bis zum Nächste wechsel Gültig“.

At the bottom of the dialog, there are three buttons: "OK" (with a green checkmark icon), "Abbrechen" (with a red X icon), and "Default" (with a floppy disk icon).

TYP 30000

Über die "Group" wird entschieden für welche Maschinengruppe das ganze zulässig ist.

Kind: immer 1 (Vorwirksam)

Hold: sollte in der Regel 0 sein wegen der Toolopti

HoldClone: Empfohlen 1 damit der Befehl auch bei Mehrfachzustellungen wirksam bleibt

OrdersOn: String mit den Einschaltbefehlen für den Bahnsteuerbetrieb z.B.: 'AIDIS=0.5|FFWON'

„|“ Senkrechte Striche sind als Befehlstrenner für das Absetzen von mehrfachbefehlen zu verwenden.

OrdersOff: String mit den Einschaltbefehlen für den Bahnsteuerbetrieb z.B.: 'AIDIS=0.5|FFWOF'

„|“ Senkrechte striche sind als Befehlstrenner für das Absetzen von mehrfachbefehlen zu verwenden.

Spielt mit den Special ID's 30000/40000 in der Maschine bzw. im Kopf zusammen.

Der PP sollte wie folgt prüfen Maschine 300ff/400ff als Default laden,

Gleiche ID 300ff/400ff im Kopf vorhanden und String<>"" dann ID aus dem Kopf verwenden.


NCIEXT 30000 für Bearbeitung abgefeuert dann OrdersON und OrdersOff aus Makro verwenden.

Beachte die Befehle werden nicht überprüft OrdersOn und OrdersOff BZW. SpecialID 300ff 400ff müssen immer sauber

definierte Zustände hinterlassen. Heißt OrdersOff muss den Zustand vor Orders on wiederherstellen.

Beschreibung der dazugehörigen Special ID'S:

Bahnsteuerbetrieb ein OrdersON:

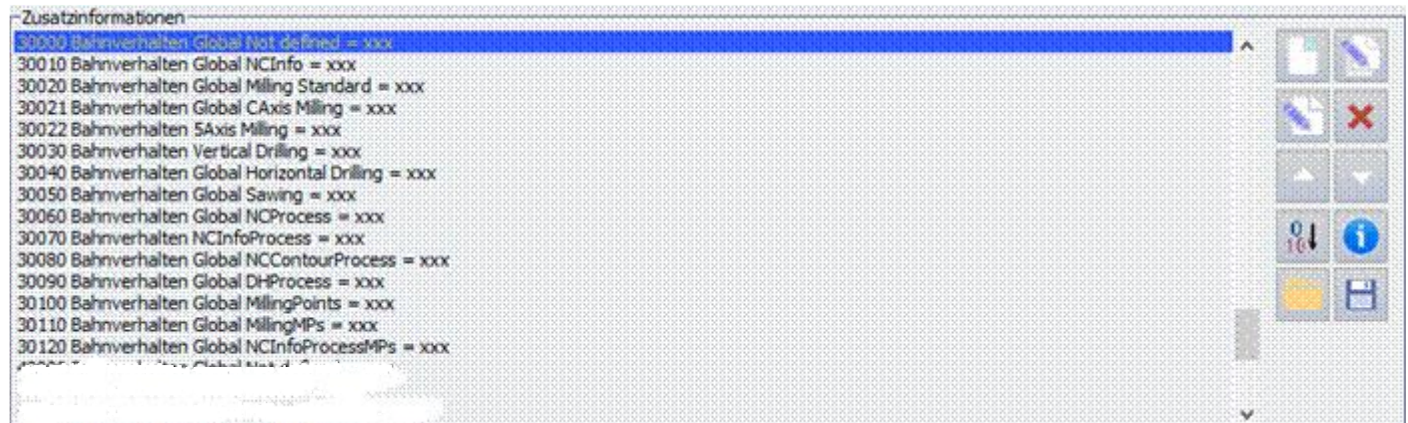

Bahnsteuerbetrieb ein OrdersOFF:



Die Special ID'S können für Maschinen deren Köpfe alle gleich behandelt werden ausschließlich in den Maschinenparametern gesetzt werden.

Soll Kopfabhängig verfahren werden sind die ID'S vollständig für alle Bearbeitungsköpfe anzulegen.

Besonderheiten: Bei Milling werden zudem Unterarten unterschieden. Zudem ist im PP der Originäre prozesstyp aus zu werten.

Beispiel für einen Einschaltstring:

30021 = „AIDIS=0.05/FFWON“

30021 ID Einschaltstring C-Achsfräsen

AIDIS=0.05 Beispiel für den ersten abzusetzenden Befehl am Beginn der Fräsbahn

„/“ Separator für den nächsten Befehl

„FFWON“ Beispiel für einen weiteren abzusetzenden Befehl

Beispiel für einen Ausschaltstring:

40021 = „AIDIS=0.1/FFWOF“

40021 ID Ausschaltstring C-Achsfräsen

AIDIS=0.1 Beispiel für den ersten abzusetzenden Befehl am Ende der Fräsbahn

„|“ Separator für den nächsten Befehl

„FFWOF“ Beispiel für einen weiteren abzusetzenden Befehl

[900001] - IST_NESTING_MASCHINE 0=keine 1=eine (0/1)

900001 IST_NESTING_MASCHINE	0=Keine Nestingmaschine 1=Nestingmaschine
Handelt es sich um eine Nestingmaschine, so ist das Optionsbit IsNestingMode in der PP.ini anzulegen und in der „global.bas“ ist der „Global Const IsNestingMode“ die ID des Optionsbits zuzuweisen. Über das Makro NestingMask.hop (NCI 151) können dann die Spannfunktionen an den PP gesandt werden. Die Auswertung der Makrospannfunktionen erfolgt nur wenn das Optionsbit im WorkCenter gesetzt ist. Makro und PP-Verhalten sind bisher nur Kundenspezifisch implementiert.	

[900002] - Haube3Achs (nur zur info wird im Kopf ausgewertet) (0/1/2/3/)

900002 Haube3Achs	0=keine
900003 Haube5Achs	1=Statisch vorlegbar
Nur zur Info ohne Funktion wird in den Bearbeitungsköpfen abgefragt	2=Frei auf Wert vorlegbar 3=Dynamisch auf Wert vorlegbar

[900003] - Haube5Achs (Nur zur Info wird im Kopf ausgewertet) (0/1/2/3/4/)

900002 Haube3Achs	0=keine
900003 Haube5Achs	1=Statisch vorlegbar
Nur zur Info ohne Funktion wird in den Bearbeitungsköpfen abgefragt	2=Frei auf Wert vorlegbar 3=Dynamisch auf Wert vorlegbar

[900004] - SpannKreiseTischVac 0=Keine sonst Anzahl (0,1,2,4,6,8)

900004 SpannKreiseTischVac 900006 SpannKreiseTischPneu 900009 SupportersCount 900016 SpannKreiseTischPfoften	0=Keine Vorhanden sonst Anzahl
Anzahl der Vakuum-Spannkreise 900004, Pneumatik-Spannkreise 900006, Unterstützungsträgergruppen SupportersCount 900009 und 900016 PfoftenSpannvorrichtungen (Immer Gerade Anzahl) Bisher sind je 8 bzw. 4 Parameter für die jeweilige Funktionen angelegt. Diese können jedoch immer um 2 erweitert werden.	

[900005] - SpannKreiseTischVacModus Betriebsmodus Vakuum (1,2,3)

900005 SpannKreiseTischVacModus 900007 SpannKreiseTischPneuModus 900010 SupportersTableMode 900017 SpannKreiseTischPfoftenModus	0=Keine 1;2;3=Fortlaufend von Links nach rechts 1;2;3;4,...8 1=Geteilt 1;2;3;4 5;6;7;8 Feld1 Feld2 2=Geteilt 1,2,3,4 1,2,3,4 Feld1 Feld2 3=Geteilt 1,2,3,4 4,3,2,1 Feld1 Feld21
Steuert den Modus der Anordnung der Vakuum-Spannkreise, der Pneumatik-Spannkreise, der PfoftenSpanner und der Unterstützungsträgergruppen. Modus 1: fortlaufende Nummerierung von links nach rechts auch bei geteiltem Tisch Modus 2: fortlaufende Nummerierung von links nach rechts gekoppelt. Im geteilten Tisch beginnt jede Tishhälfte mit 1 auf dem äußerst linken Spannkreis der Tishhälfte. Modus 3: fortlaufende Nummerierung von links nach rechts gekoppelt. Im geteilten Tisch beginnt die Nummerierung mit 1 immer von außen. Heißt auf der linken Hälfte links mit 1 auf der rechten Hälfte rechts mit 1.	

[900006] - SpannKreiseTischPneu Anzahl Pneumatikspannkreise 0=Keine (0,1,2,4,6,8)

900004 SpannKreiseTischVac 900006 SpannKreiseTischPneu 900009 SupportersCount 900016 SpannKreiseTischPfoften	0=Keine Vorhanden sonst Anzahl
Anzahl der Vakuum-Spannkreise 900004, Pneumatik-Spannkreise 900006, Unterstützungsträgergruppen SupportersCount 900009 und 900016 PfoftenSpannvorrichtungen (Immer Gerade Anzahl) Bisher sind je 8 bzw. 4 Parameter für die jeweilige Funktionen angelegt. Diese können jedoch immer um 2 erweitert werden.	

[900007] - SpannKreiseTischPneuModus (1,2,3)

900005 SpannKreiseTischVacModus	0=Keine
900007 SpannKreiseTischPneuModus	1;2;3=Fortlaufend von Links nach rechts 1;2;3;4,...8
900010 SupportersTableMode	1=Geteilt 1;2;3;4 5;6;7;8 Feld1 Feld2
900017 SpannKreiseTischPfoftenModus	2=Geteilt 1,2,3,4 1,2,3,4 Feld1 Feld2
	3=Geteilt 1,2,3,4 4,3,2,1 Feld1 Feld21
Steuert den Modus der Anordnung der Vakuum-Spannkreise, der Pneumatik-Spannkreise, der Pfoftenspanner und der Unterstützungsträgergruppen. Modus 1: fortlaufende Nummerierung von links nach rechts auch bei geteiltem Tisch Modus 2: fortlaufende Nummerierung von links nach rechts gekoppelt. Im geteilten Tisch beginnt jede Tischhälfte mit 1 auf dem äußerst linken Spannkreis der Tischhälfte. Modus 3: fortlaufende Nummerierung von links nach rechts gekoppelt. Im geteilten Tisch beginnt die Nummerierung mit 1 immer von außen. Heißt auf der linken Hälfte links mit 1 auf der rechten Hälfte rechts mit 1.	

[900008] - PinsGpCount 0=Keine Zahl=Anzahl (0,2,4,6,...)

900008 PinsGpCount	0=Keine Zahl=Anzahl
Hier ist die Anzahl der Anschlag Gruppen einzutragen. Diese ist immer gerade.	

[900009] - SupportersCount Anzahl der unterstützterfunktionen (0,1,2,4,6,8)

900004 SpannKreiseTischVac	0=Keine Vorhanden sonst Anzahl
900006 SpannKreiseTischPneu	
900009 SupportersCount	
900016 SpannKreiseTischPfosten	
Anzahl der Vakuum-Spannkreise 900004, Pneumatik-Spannkreise 900006, Unterstützungsträgergruppen SupportersCount 900009 und 900016 Pfostenspannvorrichtungen (Immer Gerade Anzahl) Bisher sind je 8 bzw. 4 Parameter für die jeweilige Funktionen angelegt. Diese können jedoch immer um 2 erweitert werden.	

[900010] - SupportersTableMode (1,2,3)

900005 SpannKreiseTischVacModus	0=Keine
900007 SpannKreiseTischPneuModus	1;2;3=Fortlaufend von Links nach rechts 1;2;3;4,...8
900010 SupportersTableMode	1=Geteilt 1;2;3;4 5;6;7;8 Feld1 Feld2
900017 SpannKreiseTischPfostenModus	2=Geteilt 1,2,3,4 1,2,3,4 Feld1 Feld2
	3=Geteilt 1,2,3,4 4,3,2,1 Feld1 Feld21
Steuert den Modus der Anordnung der Vakuum-Spannkreise, der Pneumatik-Spannkreise, der Pfostenspanner und der Unterstützungsträgergruppen. Modus 1: fortlaufende Nummerierung von links nach rechts auch bei geteiltem Tisch Modus 2: fortlaufende Nummerierung von links nach rechts gekoppelt. Im geteilten Tisch beginnt jede Tischhälfte mit 1 auf dem äußerst linken Spannkreis der Tischhälfte. Modus 3: fortlaufende Nummerierung von links nach rechts gekoppelt. Im geteilten Tisch beginnt die Nummerierung mit 1 immer von außen. Heißt auf der linken Hälfte links mit 1 auf der rechten Hälfte rechts mit 1.	

[900011] - HoldVacCircles 0=Keine sonst Anzahl (0,1,2,3)

900011 HoldVacCircles	0=Keine sonst Anzahl
Mit dieser Funktion kann das automatische entspannen der inneren Vakuumkreise unterdrückt werden. Beispiel: Die Maschine hat 8 Spannkreise. HoldVacCircles=4 beim Automatischen entspannen werden nur die Spannkreise 1,2 links und die Spannkreise 7,8 rechts entspannt. Wenn im WorkCenter das Optionsbit HoldVacPads eingerichtet wurde und sein Index aus der „PP.Ini“ in der „global.bas“ eingetragen wurde: Beispiel: „Global Const HoldVacPads=4“ HoldVacPads wurde dem Optionsbit 4 zugeordnet.	

[900012] - SiemensZeroPoint (Nummer des Nullpunktes auf der Steuerung) (Standard: 2=G55)

900012 SimensZeroPoint	Nummer des Nullpunktes auf der Steuerung
Hier ist die Nummer des Nullpunktes einzutragen. 1=G54, 2=G55, ... 4=G57 und 5=G505 ... 100=G599 Der Postprozessor schreibt den dazugehörigen Nullpunkt und verwendet die entsprechende Nullpunktverschiebung.	

[900013] - TableType (Art des Tisches) (0=Glatt,Raster, Traverse manuell; 1=Traverse Automatisch)

900013 TableType	Art des Tisches
0 = Glatter Tisch, Rastertisch, Traversen manuel 1 = Automatische Traversen	

[900014] - ToolChangeCycleName Name des Wechselzyklus („WECHSEL“ bei älten „C_WECHSEL“ bei neueren Maschinen)

900014 ToolChangeCycleName

Zyklus für Werkzeugwechsel

Entweder

900014 = „WECHSEL“ bei älteren Maschinen bei neueren fast immer 900014 = „C_WECHSEL“

[900015] - Siemens840DType (0=Ältere 1=Operate) (0/1)

900015 Siemens840DType

0=Ältere 1=Operate

Hier kann der Werkzeugprüfzyklus für die Operatesteuerung Steuerung eingeschaltet werden.

[900016] - SpannKreiseTischPfosten Anzahl der Pfostenspannkreise (0,1,2,4,6,8)

900004 SpannKreiseTischVac

0=Keine Vorhanden sonst Anzahl

900006 SpannKreiseTischPneu

900009 SupportersCount

900016 SpannKreiseTischPfosten

Anzahl der Vakuum-Spannkreise 900004, Pneumatik-Spannkreise 900006, Unterstützungsträgergruppen SupportersCount 900009 und 900016 Pfostenspannvorrichtungen (Immer Gerade Anzahl)

Bisher sind je 8 bzw. 4 Parameter für die jeweilige Funktionen angelegt. Diese können jedoch immer um 2 erweitert werden.

[900017] - SpannKreiseTischPfostenModus (1,2,3)

900005 SpannKreiseTischVacModus	0=Keine
900007 SpannKreiseTischPneuModus	1;2;3=Fortlaufend von Links nach rechts 1;2;3;4,...8
900010 SupportersTableMode	1=Geteilt 1;2;3;4 5;6;7;8 Feld1 Feld2
900017 SpannKreiseTischPfostenModus	2=Geteilt 1,2,3,4 1,2,3,4 Feld1 Feld2
	3=Geteilt 1,2,3,4 4,3,2,1 Feld1 Feld21
Steuert den Modus der Anordnung der Vakuum-Spannkreise, der Pneumatik-Spannkreise, der Pfostenspanner und der Unterstützungsträgergruppen. Modus 1: fortlaufende Nummerierung von links nach rechts auch bei geteiltem Tisch Modus 2: fortlaufende Nummerierung von links nach rechts gekoppelt. Im geteilten Tisch beginnt jede Tischhälfte mit 1 auf dem äußerst linken Spannkreis der Tischhälfte. Modus 3: fortlaufende Nummerierung von links nach rechts gekoppelt. Im geteilten Tisch beginnt die Nummerierung mit 1 immer von außen. Heißt auf der linken Hälfte links mit 1 auf der rechten Hälfte rechts mit 1.	

[900018] - SpaeneTransportbandEin M/H-Funktion z.B. M95 (M95)

900018 SpaeneTransportbandEin	M/H-Funktion z.B. M95
Schaltet bei zugehörigem Optionsbit das Spänetransportband am Anfang des Programms an. Eintrag global.bas: Global Const STransp	

[900019] - SpaeneTransportbandAus M/H-Funktion z.B. M96 (M96)

900019 SpaeneTransportbandAus	M/H-Funktion z.B. M96
Schaltet bei zugehörigem Optionsbit das Spänetransportband am Ende des Programms ab. Eintrag global.bas: Global Const STransp	

900101 VacuumKreis1On

Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M51“

900102 VacuumKreis2On

Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M52“

...

900108 VacuumKreis8On

Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M58“

Hier sind die Spannkreise einzutragen. Der Postprozessor beginnt die Auswertung bei Parameter 900101 und beendet sie wenn die im Parameter „**900004 SpannKreiseTischVac**“ erreicht ist. Beispiel: „**900004 SpannKreiseTischVac=4**“ Die Funktionen 900101 bis 900104 werden ausgelesen und benutzt.

Die erste Hälfte der Spannfunktionen wird für den Tisch links verwandt, die zweite Hälfte für den Tisch rechts.

Beispiel: Maschine mit 6 Spannkreisen

Die Spannkreise M55, M51, M52 sind dem linken Tisch und M53, M54 und M56 dem rechten Tisch zugewiesen. (M55, M56 Sollen die Teile am Sauger halten) M51, M52, M53, M54 werden für den Tisch verwandt (und halten die Sauger am Tisch) Lösung:

900101=M55, 900102=M51, 900103=M52,

900104=M53, 900105=M54, 900106=M56

Die Anzahl der vorgesehenen Funktionen endet im Moment bei 8 kann aber erweitert werden.

Wenn weitere Parameter ab 900109 beginnend angelegt werden. (Immer auf eine gerade Anzahl erweitern)

Über die Optionsbits können bis zu 3 Spannkreise pro Tischhälfte unterdrückt werden.

Beispiel: Notwendige Einträge „**global.Bas**“

Global Const DontUse2VacField=3 '2. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 3)

Global Const DontUse3VacField=4 '3. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 4)

Global Const DontUse4VacField=15 '4. Vacuumkreis aus Totgeschaltet

Einträge in die „**PP.ini**“:

Optionsbit3: „Name3=DontUse2VacField“

Optionsbit4: „Name4=DontUse3VacField“

Kreis 2,3 links und 4,5 rechts können nur unterdrückt werden wenn die Parameter 900151-156 wie folgt eingetragen sind:

900151=0; 900152=3; 900153=4; 900154=4; 900155=3; 900156=0

900101 VacuumKreis1On

Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M51“

900102 VacuumKreis2On

Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M52“

...

900108 VacuumKreis8On

Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M58“

Hier sind die Spannkreise einzutragen. Der Postprozessor beginnt die Auswertung bei Parameter 900101 und beendet sie wenn die im Parameter „**900004 SpannKreiseTischVac**“ erreicht ist. Beispiel: „**900004 SpannKreiseTischVac=4**“ Die Funktionen 900101 bis 900104 werden ausgelesen und benutzt.

Die erste Hälfte der Spannfunktionen wird für den Tisch links verwandt, die zweite Hälfte für den Tisch rechts.

Beispiel: Maschine mit 6 Spannkeisen

Die Spannkriese M55, M51, M52 sind dem linken Tisch und M53, M54 und M56 dem rechten Tisch zugewiesen. (M55, M56 Sollen die Teile am Sauger halten) M51,M52,M53,M54 werden für den Tisch verwandt (und halten die Sauger am Tisch) Lösung:

900101=M55, 900102=M51, 900103=M52,

900104=M53, 900105=M54, 900106=M56

Die Anzahl der vorgesehenen Funktionen endet im Moment bei 8 kann aber erweitert werden.

Wenn weitere Parameter ab 900109 beginnend angelegt werden. (Immer auf eine gerade Anzahl erweitern)

Über die Optionsbits können bis zu 3 Spannkreise pro Tischhälfte unterdrückt werden.

Beispiel: Notwendige Einträge „**global.Bas**“

Global Const DontUse2VacField=3 '2. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 3)

Global Const DontUse3VacField=4 '3. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 4)

Global Const DontUse4VacField=15 '4. Vacuumkreis aus Totgeschaltet

Einträge in die „**PP.ini**“:

Optionsbit3: „Name3=DontUse2VacField“

Optionsbit4: „Name4=DontUse3VacField“

Kreis 2,3 links und 4,5 rechts können nur unterdrückt werden wenn die Parameter 900151-156 wie folgt eingetragen sind:

900151=0; 900152=3; 900153=4; 900154=4; 900155=3; 900156=0

900101 VacuumKreis1On

Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M51“

900102 VacuumKreis2On

Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M52“

...

900108 VacuumKreis8On

Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M58“

Hier sind die Spannkreise einzutragen. Der Postprozessor beginnt die Auswertung bei Parameter 900101 und beendet sie wenn die im Parameter „**900004 SpannKreiseTischVac**“ erreicht ist. Beispiel: „**900004 SpannKreiseTischVac=4**“ Die Funktionen 900101 bis 900104 werden ausgelesen und benutzt.

Die erste Hälfte der Spannfunktionen wird für den Tisch links verwandt, die zweite Hälfte für den Tisch rechts.

Beispiel: Maschine mit 6 Spannkeisen

Die Spannkriese M55, M51, M52 sind dem linken Tisch und M53, M54 und M56 dem rechten Tisch zugewiesen. (M55, M56 Sollen die Teile am Sauger halten) M51,M52,M53,M54 werden für den Tisch verwandt (und halten die Sauger am Tisch) Lösung:

900101=M55, 900102=M51, 900103=M52,

900104=M53, 900105=M54, 900106=M56

Die Anzahl der vorgesehenen Funktionen endet im Moment bei 8 kann aber erweitert werden.

Wenn weitere Parameter ab 900109 beginnend angelegt werden. (Immer auf eine gerade Anzahl erweitern)

Über die Optionsbits können bis zu 3 Spannkreise pro Tischhälfte unterdrückt werden.

Beispiel: Notwendige Einträge „**global.Bas**“

Global Const DontUse2VacField=3 '2. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 3)

Global Const DontUse3VacField=4 '3. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 4)

Global Const DontUse4VacField=15 '4. Vacuumkreis aus Totgeschaltet

Einträge in die „**PP.ini**“:

Optionsbit3: „Name3=DontUse2VacField“

Optionsbit4: „Name4=DontUse3VacField“

Kreis 2,3 links und 4,5 rechts können nur unterdrückt werden wenn die Parameter 900151-156 wie folgt eingetragen sind:

900151=0; 900152=3; 900153=4; 900154=4; 900155=3; 900156=0

900101 VacuumKreis1On

Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M51“

900102 VacuumKreis2On

Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M52“

...

900108 VacuumKreis8On

Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M58“

Hier sind die Spannkreise einzutragen. Der Postprozessor beginnt die Auswertung bei Parameter 900101 und beendet sie wenn die im Parameter „**900004 SpannKreiseTischVac**“ erreicht ist. Beispiel: „**900004 SpannKreiseTischVac=4**“ Die Funktionen 900101 bis 900104 werden ausgelesen und benutzt.

Die erste Hälfte der Spannfunktionen wird für den Tisch links verwandt, die zweite Hälfte für den Tisch rechts.

Beispiel: Maschine mit 6 Spannkeisen

Die Spannkriese M55, M51, M52 sind dem linken Tisch und M53, M54 und M56 dem rechten Tisch zugewiesen. (M55, M56 Sollen die Teile am Sauger halten) M51,M52,M53,M54 werden für den Tisch verwandt (und halten die Sauger am Tisch) Lösung:

900101=M55, 900102=M51, 900103=M52,

900104=M53, 900105=M54, 900106=M56

Die Anzahl der vorgesehenen Funktionen endet im Moment bei 8 kann aber erweitert werden.

Wenn weitere Parameter ab 900109 beginnend angelegt werden. (Immer auf eine gerade Anzahl erweitern)

Über die Optionsbits können bis zu 3 Spannkreise pro Tischhälfte unterdrückt werden.

Beispiel: Notwendige Einträge „**global.Bas**“

Global Const DontUse2VacField=3 '2. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 3)

Global Const DontUse3VacField=4 '3. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 4)

Global Const DontUse4VacField=15 '4. Vacuumkreis aus Totgeschaltet

Einträge in die „**PP.ini**“:

Optionsbit3: „Name3=DontUse2VacField“

Optionsbit4: „Name4=DontUse3VacField“

Kreis 2,3 links und 4,5 rechts können nur unterdrückt werden wenn die Parameter 900151-156 wie folgt eingetragen sind:

900151=0; 900152=3; 900153=4; 900154=4; 900155=3; 900156=0

900101 VacuumKreis1On

Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M51“

900102 VacuumKreis2On

Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M52“

...

900108 VacuumKreis8On

Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M58“

Hier sind die Spannkreise einzutragen. Der Postprozessor beginnt die Auswertung bei Parameter 900101 und beendet sie wenn die im Parameter „**900004 SpannKreiseTischVac**“ erreicht ist. Beispiel: „**900004 SpannKreiseTischVac=4**“ Die Funktionen 900101 bis 900104 werden ausgelesen und benutzt.

Die erste Hälfte der Spannfunktionen wird für den Tisch links verwandt, die zweite Hälfte für den Tisch rechts.

Beispiel: Maschine mit 6 Spannkeisen

Die Spannkriese M55, M51, M52 sind dem linken Tisch und M53, M54 und M56 dem rechten Tisch zugewiesen. (M55, M56 Sollen die Teile am Sauger halten) M51,M52,M53,M54 werden für den Tisch verwandt (und halten die Sauger am Tisch) Lösung:

900101=M55, 900102=M51, 900103=M52,

900104=M53, 900105=M54, 900106=M56

Die Anzahl der vorgesehenen Funktionen endet im Moment bei 8 kann aber erweitert werden.

Wenn weitere Parameter ab 900109 beginnend angelegt werden. (Immer auf eine gerade Anzahl erweitern)

Über die Optionsbits können bis zu 3 Spannkreise pro Tischhälfte unterdrückt werden.

Beispiel: Notwendige Einträge „**global.Bas**“

Global Const DontUse2VacField=3 '2. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 3)

Global Const DontUse3VacField=4 '3. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 4)

Global Const DontUse4VacField=15 '4. Vacuumkreis aus Totgeschaltet

Einträge in die „**PP.ini**“:

Optionsbit3: „Name3=DontUse2VacField“

Optionsbit4: „Name4=DontUse3VacField“

Kreis 2,3 links und 4,5 rechts können nur unterdrückt werden wenn die Parameter 900151-156 wie folgt eingetragen sind:

900151=0; 900152=3; 900153=4; 900154=4; 900155=3; 900156=0

900101 VacuumKreis1On

Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M51“

900102 VacuumKreis2On

Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M52“

...

900108 VacuumKreis8On

Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M58“

Hier sind die Spannkreise einzutragen. Der Postprozessor beginnt die Auswertung bei Parameter 900101 und beendet sie wenn die im Parameter „**900004 SpannKreiseTischVac**“ erreicht ist. Beispiel: „**900004 SpannKreiseTischVac=4**“ Die Funktionen 900101 bis 900104 werden ausgelesen und benutzt.

Die erste Hälfte der Spannfunktionen wird für den Tisch links verwandt, die zweite Hälfte für den Tisch rechts.

Beispiel: Maschine mit 6 Spannkeisen

Die Spannkriese M55, M51, M52 sind dem linken Tisch und M53, M54 und M56 dem rechten Tisch zugewiesen. (M55, M56 Sollen die Teile am Sauger halten) M51,M52,M53,M54 werden für den Tisch verwandt (und halten die Sauger am Tisch) Lösung:

900101=M55, 900102=M51, 900103=M52,

900104=M53, 900105=M54, 900106=M56

Die Anzahl der vorgesehenen Funktionen endet im Moment bei 8 kann aber erweitert werden.

Wenn weitere Parameter ab 900109 beginnend angelegt werden. (Immer auf eine gerade Anzahl erweitern)

Über die Optionsbits können bis zu 3 Spannkreise pro Tischhälfte unterdrückt werden.

Beispiel: Notwendige Einträge „**global.Bas**“

Global Const DontUse2VacField=3 '2. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 3)

Global Const DontUse3VacField=4 '3. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 4)

Global Const DontUse4VacField=15 '4. Vacuumkreis aus Totgeschaltet

Einträge in die „**PP.ini**“:

Optionsbit3: „Name3=DontUse2VacField“

Optionsbit4: „Name4=DontUse3VacField“

Kreis 2,3 links und 4,5 rechts können nur unterdrückt werden wenn die Parameter 900151-156 wie folgt eingetragen sind:

900151=0; 900152=3; 900153=4; 900154=4; 900155=3; 900156=0

900101 VacuumKreis1On

Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M51“

900102 VacuumKreis2On

Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M52“

...

900108 VacuumKreis8On

Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M58“

Hier sind die Spannkreise einzutragen. Der Postprozessor beginnt die Auswertung bei Parameter 900101 und beendet sie wenn die im Parameter „**900004 SpannKreiseTischVac**“ erreicht ist. Beispiel: „**900004 SpannKreiseTischVac=4**“ Die Funktionen 900101 bis 900104 werden ausgelesen und benutzt.

Die erste Hälfte der Spannfunktionen wird für den Tisch links verwandt, die zweite Hälfte für den Tisch rechts.

Beispiel: Maschine mit 6 Spannkeisen

Die Spannkriese M55, M51, M52 sind dem linken Tisch und M53, M54 und M56 dem rechten Tisch zugewiesen. (M55, M56 Sollen die Teile am Sauger halten) M51,M52,M53,M54 werden für den Tisch verwandt (und halten die Sauger am Tisch) Lösung:

900101=M55, 900102=M51, 900103=M52,

900104=M53, 900105=M54, 900106=M56

Die Anzahl der vorgesehenen Funktionen endet im Moment bei 8 kann aber erweitert werden.

Wenn weitere Parameter ab 900109 beginnend angelegt werden. (Immer auf eine gerade Anzahl erweitern)

Über die Optionsbits können bis zu 3 Spannkreise pro Tischhälfte unterdrückt werden.

Beispiel: Notwendige Einträge „**global.Bas**“

Global Const DontUse2VacField=3 '2. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 3)

Global Const DontUse3VacField=4 '3. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 4)

Global Const DontUse4VacField=15 '4. Vacuumkreis aus Totgeschaltet

Einträge in die „**PP.ini**“:

Optionsbit3: „Name3=DontUse2VacField“

Optionsbit4: „Name4=DontUse3VacField“

Kreis 2,3 links und 4,5 rechts können nur unterdrückt werden wenn die Parameter 900151-156 wie folgt eingetragen sind:

900151=0; 900152=3; 900153=4; 900154=4; 900155=3; 900156=0

900101 VacuumKreis1On

Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M51“

900102 VacuumKreis2On

Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M52“

...

900108 VacuumKreis8On

Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M58“

Hier sind die Spannkreise einzutragen. Der Postprozessor beginnt die Auswertung bei Parameter 900101 und beendet sie wenn die im Parameter „**900004 SpannKreiseTischVac**“ erreicht ist. Beispiel: „**900004 SpannKreiseTischVac=4**“ Die Funktionen 900101 bis 900104 werden ausgelesen und benutzt.

Die erste Hälfte der Spannfunktionen wird für den Tisch links verwandt, die zweite Hälfte für den Tisch rechts.

Beispiel: Maschine mit 6 Spannkeisen

Die Spannkriese M55, M51, M52 sind dem linken Tisch und M53, M54 und M56 dem rechten Tisch zugewiesen. (M55, M56 Sollen die Teile am Sauger halten) M51,M52,M53,M54 werden für den Tisch verwandt (und halten die Sauger am Tisch) Lösung:

900101=M55, 900102=M51, 900103=M52,

900104=M53, 900105=M54, 900106=M56

Die Anzahl der vorgesehenen Funktionen endet im Moment bei 8 kann aber erweitert werden.

Wenn weitere Parameter ab 900109 beginnend angelegt werden. (Immer auf eine gerade Anzahl erweitern)

Über die Optionsbits können bis zu 3 Spannkreise pro Tischhälfte unterdrückt werden.

Beispiel: Notwendige Einträge „**global.Bas**“

Global Const DontUse2VacField=3 '2. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 3)

Global Const DontUse3VacField=4 '3. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 4)

Global Const DontUse4VacField=15 '4. Vacuumkreis aus Totgeschaltet

Einträge in die „**PP.ini**“:

Optionsbit3: „Name3=DontUse2VacField“

Optionsbit4: „Name4=DontUse3VacField“

Kreis 2,3 links und 4,5 rechts können nur unterdrückt werden wenn die Parameter 900151-156 wie folgt eingetragen sind:

900151=0; 900152=3; 900153=4; 900154=4; 900155=3; 900156=0

**[900151] - VacuumKreis1NotUsed (unterdrückt die Spannapfrage für nicht benutzte Spannkreise)
(Optionsbit Nr. für nicht benutzten Vakuumkries)**

900101 VacuumKreis1On	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M51“
900102 VacuumKreis2On	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M52“
...	
900108 VacuumKreis8On	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M58“

Hier sind die Spannkreise einzutragen. Der Postprozessor beginnt die Auswertung bei Parameter 900101 und beendet sie wenn die im Parameter „**900004 SpannKreiseTischVac**“ erreicht ist. Beispiel: „**900004 SpannKreiseTischVac=4**“ Die Funktionen 900101 bis 900104 werden ausgelesen und benutzt.

Die erste Hälfte der Spannfunktionen wird für den Tisch links verwandt, die zweite Hälfte für den Tisch rechts.

Beispiel: Maschine mit 6 Spannkeisen

Die Spannkriese M55, M51, M52 sind dem linken Tisch und M53, M54 und M56 dem rechten Tisch zugewiesen. (M55, M56 Sollen die Teile am Sauger halten) M51,M52,M53,M54 werden für den Tisch verwandt (und halten die Sauger am Tisch) Lösung:

900101=M55, 900102=M51, 900103=M52,
900104=M53, 900105=M54, 900106=M56

Die Anzahl der vorgesehenen Funktionen endet im Moment bei 8 kann aber erweitert werden.

Wenn weitere Parameter ab 900109 beginnend angelegt werden. (Immer auf eine gerade Anzahl erweitern)

Über die Optionsbits können bis zu 3 Spannkreise pro Tischhälfte unterdrückt werden.

Beispiel: Notwendige Einträge „**global.Bas**“

Global Const DontUse2VacField=3 '2. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 3)
Global Const DontUse3VacField=4 '3. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 4)
Global Const DontUse4VacField=15 '4. Vacuumkreis aus Totgeschaltet

Einträge in die „**PP.ini**“:

Optionsbit3: „Name3=DontUse2VacField“

Optionsbit4: „Name4=DontUse3VacField“

Kreis 2,3 links und 4,5 rechts können nur unterdrückt werden wenn die Parameter 900151-156 wie folgt eingetragen sind:

900151=0; 900152=3; 900153=4; 900154=4; 900155=3; 900156=0

**[900152] - VacuumKreis2NotUsed (unterdrückt die Spannbfrage für nicht benutzte Spannkreise)
(Optionsbit Nr. für nicht benutzten Vakuumkries)**

900101 VacuumKreis1On	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M51“
900102 VacuumKreis2On	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M52“
...	
900108 VacuumKreis8On	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M58“

Hier sind die Spannkreise einzutragen. Der Postprozessor beginnt die Auswertung bei Parameter 900101 und beendet sie wenn die im Parameter „**900004 SpannKreiseTischVac**“ erreicht ist. Beispiel: „**900004 SpannKreiseTischVac=4**“ Die Funktionen 900101 bis 900104 werden ausgelesen und benutzt.

Die erste Hälfte der Spannfunktionen wird für den Tisch links verwandt, die zweite Hälfte für den Tisch rechts.

Beispiel: Maschine mit 6 Spannkreisen

Die Spannkreise M55, M51, M52 sind dem linken Tisch und M53, M54 und M56 dem rechten Tisch zugewiesen. (M55, M56 Sollen die Teile am Sauger halten) M51,M52,M53,M54 werden für den Tisch verwandt (und halten die Sauger am Tisch) Lösung:

900101=M55, 900102=M51, 900103=M52,
900104=M53, 900105=M54, 900106=M56

Die Anzahl der vorgesehenen Funktionen endet im Moment bei 8 kann aber erweitert werden.

Wenn weitere Parameter ab 900109 beginnend angelegt werden. (Immer auf eine gerade Anzahl erweitern)

Über die Optionsbits können bis zu 3 Spannkreise pro Tischhälfte unterdrückt werden.

Beispiel: Notwendige Einträge „**global.Bas**“

Global Const DontUse2VacField=3 '2. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 3)
Global Const DontUse3VacField=4 '3. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 4)
Global Const DontUse4VacField=15 '4. Vacuumkreis aus Totgeschaltet

Einträge in die „**PP.ini**“:

Optionsbit3: „Name3=DontUse2VacField“

Optionsbit4: „Name4=DontUse3VacField“

Kreis 2,3 links und 4,5 rechts können nur unterdrückt werden wenn die Parameter 900151-156 wie folgt eingetragen sind:

900151=0; 900152=3; 900153=4; 900154=4; 900155=3; 900156=0

**[900153] - VcuumKreis3NotUsed (unterdrückt die Spannabfrage für nicht benutzte Spannkreise)
(Optionsbit Nr. für nicht benutzten Vakuumkries)**

900101 VacuumKreis1On	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M51“
900102 VacuumKreis2On	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M52“
...	
900108 VacuumKreis8On	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M58“

Hier sind die Spannkreise einzutragen. Der Postprozessor beginnt die Auswertung bei Parameter 900101 und beendet sie wenn die im Parameter „**900004 SpannKreiseTischVac**“ erreicht ist. Beispiel: „**900004 SpannKreiseTischVac=4**“ Die Funktionen 900101 bis 900104 werden ausgelesen und benutzt.

Die erste Hälfte der Spannfunktionen wird für den Tisch links verwandt, die zweite Hälfte für den Tisch rechts.

Beispiel: Maschine mit 6 Spannkeisen

Die Spannkriese M55, M51, M52 sind dem linken Tisch und M53, M54 und M56 dem rechten Tisch zugewiesen. (M55, M56 Sollen die Teile am Sauger halten) M51,M52,M53,M54 werden für den Tisch verwandt (und halten die Sauger am Tisch) Lösung:

900101=M55, 900102=M51, 900103=M52,
900104=M53, 900105=M54, 900106=M56

Die Anzahl der vorgesehenen Funktionen endet im Moment bei 8 kann aber erweitert werden.

Wenn weitere Parameter ab 900109 beginnend angelegt werden. (Immer auf eine gerade Anzahl erweitern)

Über die Optionsbits können bis zu 3 Spannkreise pro Tischhälfte unterdrückt werden.

Beispiel: Notwendige Einträge „**global.Bas**“

Global Const DontUse2VacField=3 '2. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 3)
Global Const DontUse3VacField=4 '3. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 4)
Global Const DontUse4VacField=15 '4. Vacuumkreis aus Totgeschaltet

Einträge in die „**PP.ini**“:

Optionsbit3: „Name3=DontUse2VacField“

Optionsbit4: „Name4=DontUse3VacField“

Kreis 2,3 links und 4,5 rechts können nur unterdrückt werden wenn die Parameter 900151-156 wie folgt eingetragen sind:

900151=0; 900152=3; 900153=4; 900154=4; 900155=3; 900156=0

**[900154] - VcuumKreis4NotUsed (unterdrückt die Spannabfrage für nicht benutzte Spannkreise)
(Optionsbit Nr. für nicht benutzten Vakuumkries)**

900101 VacuumKreis1On	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M51“
900102 VacuumKreis2On	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M52“
...	
900108 VacuumKreis8On	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M58“

Hier sind die Spannkreise einzutragen. Der Postprozessor beginnt die Auswertung bei Parameter 900101 und beendet sie wenn die im Parameter „**900004 SpannKreiseTischVac**“ erreicht ist. Beispiel: „**900004 SpannKreiseTischVac=4**“ Die Funktionen 900101 bis 900104 werden ausgelesen und benutzt.

Die erste Hälfte der Spannfunktionen wird für den Tisch links verwandt, die zweite Hälfte für den Tisch rechts.

Beispiel: Maschine mit 6 Spannkeisen

Die Spannkriese M55, M51, M52 sind dem linken Tisch und M53, M54 und M56 dem rechten Tisch zugewiesen. (M55, M56 Sollen die Teile am Sauger halten) M51,M52,M53,M54 werden für den Tisch verwandt (und halten die Sauger am Tisch) Lösung:

900101=M55, 900102=M51, 900103=M52,
900104=M53, 900105=M54, 900106=M56

Die Anzahl der vorgesehenen Funktionen endet im Moment bei 8 kann aber erweitert werden.

Wenn weitere Parameter ab 900109 beginnend angelegt werden. (Immer auf eine gerade Anzahl erweitern)

Über die Optionsbits können bis zu 3 Spannkreise pro Tischhälfte unterdrückt werden.

Beispiel: Notwendige Einträge „**global.Bas**“

Global Const DontUse2VacField=3 '2. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 3)
Global Const DontUse3VacField=4 '3. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 4)
Global Const DontUse4VacField=15 '4. Vacuumkreis aus Totgeschaltet

Einträge in die „**PP.ini**“:

Optionsbit3: „Name3=DontUse2VacField“

Optionsbit4: „Name4=DontUse3VacField“

Kreis 2,3 links und 4,5 rechts können nur unterdrückt werden wenn die Parameter 900151-156 wie folgt eingetragen sind:

900151=0; 900152=3; 900153=4; 900154=4; 900155=3; 900156=0

**[900155] - VcuumKreis5NotUsed (unterdrückt die Spannabfrage für nicht benutzte Spannkreise)
(Optionsbit Nr. für nicht benutzten Vakuumkries)**

900101 VacuumKreis1On	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M51“
900102 VacuumKreis2On	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M52“
...	
900108 VacuumKreis8On	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M58“

Hier sind die Spannkreise einzutragen. Der Postprozessor beginnt die Auswertung bei Parameter 900101 und beendet sie wenn die im Parameter „**900004 SpannKreiseTischVac**“ erreicht ist. Beispiel: „**900004 SpannKreiseTischVac=4**“ Die Funktionen 900101 bis 900104 werden ausgelesen und benutzt.

Die erste Hälfte der Spannfunktionen wird für den Tisch links verwandt, die zweite Hälfte für den Tisch rechts.

Beispiel: Maschine mit 6 Spannkeisen

Die Spannkriese M55, M51, M52 sind dem linken Tisch und M53, M54 und M56 dem rechten Tisch zugewiesen. (M55, M56 Sollen die Teile am Sauger halten) M51,M52,M53,M54 werden für den Tisch verwandt (und halten die Sauger am Tisch) Lösung:

900101=M55, 900102=M51, 900103=M52,
900104=M53, 900105=M54, 900106=M56

Die Anzahl der vorgesehenen Funktionen endet im Moment bei 8 kann aber erweitert werden.

Wenn weitere Parameter ab 900109 beginnend angelegt werden. (Immer auf eine gerade Anzahl erweitern)

Über die Optionsbits können bis zu 3 Spannkreise pro Tischhälfte unterdrückt werden.

Beispiel: Notwendige Einträge „**global.Bas**“

Global Const DontUse2VacField=3 '2. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 3)
Global Const DontUse3VacField=4 '3. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 4)
Global Const DontUse4VacField=15 '4. Vacuumkreis aus Totgeschaltet

Einträge in die „**PP.ini**“:

Optionsbit3: „Name3=DontUse2VacField“

Optionsbit4: „Name4=DontUse3VacField“

Kreis 2,3 links und 4,5 rechts können nur unterdrückt werden wenn die Parameter 900151-156 wie folgt eingetragen sind:

900151=0; 900152=3; 900153=4; 900154=4; 900155=3; 900156=0

**[900156] - VcuumKreis6NotUsed (unterdrückt die Spannabfrage für nicht benutzte Spannkreise)
(Optionsbit Nr. für nicht benutzten Vakuumkries)**

900101 VacuumKreis1On	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M51“
900102 VacuumKreis2On	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M52“
...	
900108 VacuumKreis8On	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M58“

Hier sind die Spannkreise einzutragen. Der Postprozessor beginnt die Auswertung bei Parameter 900101 und beendet sie wenn die im Parameter „**900004 SpannKreiseTischVac**“ erreicht ist. Beispiel: „**900004 SpannKreiseTischVac=4**“ Die Funktionen 900101 bis 900104 werden ausgelesen und benutzt.

Die erste Hälfte der Spannfunktionen wird für den Tisch links verwandt, die zweite Hälfte für den Tisch rechts.

Beispiel: Maschine mit 6 Spannkeisen

Die Spannkriese M55, M51, M52 sind dem linken Tisch und M53, M54 und M56 dem rechten Tisch zugewiesen. (M55, M56 Sollen die Teile am Sauger halten) M51,M52,M53,M54 werden für den Tisch verwandt (und halten die Sauger am Tisch) Lösung:

900101=M55, 900102=M51, 900103=M52,
900104=M53, 900105=M54, 900106=M56

Die Anzahl der vorgesehenen Funktionen endet im Moment bei 8 kann aber erweitert werden.

Wenn weitere Parameter ab 900109 beginnend angelegt werden. (Immer auf eine gerade Anzahl erweitern)

Über die Optionsbits können bis zu 3 Spannkreise pro Tischhälfte unterdrückt werden.

Beispiel: Notwendige Einträge „**global.Bas**“

Global Const DontUse2VacField=3 '2. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 3)
Global Const DontUse3VacField=4 '3. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 4)
Global Const DontUse4VacField=15 '4. Vacuumkreis aus Totgeschaltet

Einträge in die „**PP.ini**“:

Optionsbit3: „Name3=DontUse2VacField“

Optionsbit4: „Name4=DontUse3VacField“

Kreis 2,3 links und 4,5 rechts können nur unterdrückt werden wenn die Parameter 900151-156 wie folgt eingetragen sind:

900151=0; 900152=3; 900153=4; 900154=4; 900155=3; 900156=0

**[900157] - VcuumKreis7NotUsed (unterdrückt die Spannabfrage für nicht benutzte Spannkreise)
(Optionsbit Nr. für nicht benutzten Vakuumkries)**

900101 VacuumKreis1On	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M51“
900102 VacuumKreis2On	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M52“
...	
900108 VacuumKreis8On	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M58“

Hier sind die Spannkreise einzutragen. Der Postprozessor beginnt die Auswertung bei Parameter 900101 und beendet sie wenn die im Parameter „**900004 SpannKreiseTischVac**“ erreicht ist. Beispiel: „**900004 SpannKreiseTischVac=4**“ Die Funktionen 900101 bis 900104 werden ausgelesen und benutzt.

Die erste Hälfte der Spannfunktionen wird für den Tisch links verwandt, die zweite Hälfte für den Tisch rechts.

Beispiel: Maschine mit 6 Spannkeisen

Die Spannkriese M55, M51, M52 sind dem linken Tisch und M53, M54 und M56 dem rechten Tisch zugewiesen. (M55, M56 Sollen die Teile am Sauger halten) M51,M52,M53,M54 werden für den Tisch verwandt (und halten die Sauger am Tisch) Lösung:

900101=M55, 900102=M51, 900103=M52,
900104=M53, 900105=M54, 900106=M56

Die Anzahl der vorgesehenen Funktionen endet im Moment bei 8 kann aber erweitert werden.

Wenn weitere Parameter ab 900109 beginnend angelegt werden. (Immer auf eine gerade Anzahl erweitern)

Über die Optionsbits können bis zu 3 Spannkreise pro Tischhälfte unterdrückt werden.

Beispiel: Notwendige Einträge „**global.Bas**“

Global Const DontUse2VacField=3 '2. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 3)
Global Const DontUse3VacField=4 '3. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 4)
Global Const DontUse4VacField=15 '4. Vacuumkreis aus Totgeschaltet

Einträge in die „**PP.ini**“:

Optionsbit3: „Name3=DontUse2VacField“

Optionsbit4: „Name4=DontUse3VacField“

Kreis 2,3 links und 4,5 rechts können nur unterdrückt werden wenn die Parameter 900151-156 wie folgt eingetragen sind:

900151=0; 900152=3; 900153=4; 900154=4; 900155=3; 900156=0

**[900158] - VcuumKreis8NotUsed (unterdrückt die Spannabfrage für nicht benutzte Spannkreise)
(Optionsbit Nr. für nicht benutzten Vakuumkries)**

900101 VacuumKreis1On	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M51“
900102 VacuumKreis2On	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M52“
...	
900108 VacuumKreis8On	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M58“

Hier sind die Spannkreise einzutragen. Der Postprozessor beginnt die Auswertung bei Parameter 900101 und beendet sie wenn die im Parameter „**900004 SpannKreiseTischVac**“ erreicht ist. Beispiel: „**900004 SpannKreiseTischVac=4**“ Die Funktionen 900101 bis 900104 werden ausgelesen und benutzt.

Die erste Hälfte der Spannfunktionen wird für den Tisch links verwandt, die zweite Hälfte für den Tisch rechts.

Beispiel: Maschine mit 6 Spannkeisen

Die Spannkriese M55, M51, M52 sind dem linken Tisch und M53, M54 und M56 dem rechten Tisch zugewiesen. (M55, M56 Sollen die Teile am Sauger halten) M51,M52,M53,M54 werden für den Tisch verwandt (und halten die Sauger am Tisch) Lösung:

900101=M55, 900102=M51, 900103=M52,
900104=M53, 900105=M54, 900106=M56

Die Anzahl der vorgesehenen Funktionen endet im Moment bei 8 kann aber erweitert werden.

Wenn weitere Parameter ab 900109 beginnend angelegt werden. (Immer auf eine gerade Anzahl erweitern)

Über die Optionsbits können bis zu 3 Spannkreise pro Tischhälfte unterdrückt werden.

Beispiel: Notwendige Einträge „**global.Bas**“

Global Const DontUse2VacField=3 '2. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 3)
Global Const DontUse3VacField=4 '3. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 4)
Global Const DontUse4VacField=15 '4. Vacuumkreis aus Totgeschaltet

Einträge in die „**PP.ini**“:

Optionsbit3: „Name3=DontUse2VacField“

Optionsbit4: „Name4=DontUse3VacField“

Kreis 2,3 links und 4,5 rechts können nur unterdrückt werden wenn die Parameter 900151-156 wie folgt eingetragen sind:

900151=0; 900152=3; 900153=4; 900154=4; 900155=3; 900156=0

900201 VacuumKreis1Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M141“
900202 VacuumKreis2Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M142“
...	
900208 VacuumKreis8Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M148“

Hier kann den verwendeten Spannkreisen die Zugehörige Entspannfunktion zugeordnet werden.
Die Spannkreis-Funktionen sind von links nach rechts einzutragen.
Die Behandlung erfolgt analog zu den Funktionen 900101 ff.

Über die Optionsbits können bis zu 3 Spannkreise pro Tischhälfte unterdrückt werden.
Beispiel: Notwendige Einträge „**global.Bas**“

Global Const DontUse2VacField=3 '2. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 3)
Global Const DontUse3VacField=4 '3. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 4)
Global Const DontUse4VacField=15 '4. Vacuumkreis aus Totgeschaltet

Einträge in die „**PP.ini**“:

Optionsbit3: „Name3=DontUse2VacField“
Optionsbit4: „Name4=DontUse3VacField“

Kreis 2,3 links und 4,5 rechts können nur unterdrückt werden wenn die Parameter 900151-156 wie folgt eingetragen sind:

900151=0; 900152=3; 900153=4; 900154=4; 900155=3; 900156=0

Halten der Sauger auf dem Glattisch:

Über das Optionsbit HoldVacPads und die Einträge 900251=0/1 ff. kann gesteuert werden welche Spannkreise bei gesetztem Optionsbit nicht entspannt werden sollen um die Sauger am Tisch zu halten. (Siehe auch Beschreibung 900251 ff.)

900201 VacuumKreis1Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M141“
900202 VacuumKreis2Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M142“
...	
900208 VacuumKreis8Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M148“

Hier kann den verwendeten Spannkreisen die Zugehörige Entspannfunktion zugeordnet werden.
Die Spannkreis-Funktionen sind von links nach rechts einzutragen.
Die Behandlung erfolgt analog zu den Funktionen 900101 ff.

Über die Optionsbits können bis zu 3 Spannkreise pro Tischhälfte unterdrückt werden.
Beispiel: Notwendige Einträge „**global.Bas**“

Global Const DontUse2VacField=3 '2. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 3)
Global Const DontUse3VacField=4 '3. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 4)
Global Const DontUse4VacField=15 '4. Vacuumkreis aus Totgeschaltet

Einträge in die „**PP.ini**“:

Optionsbit3: „Name3=DontUse2VacField“
Optionsbit4: „Name4=DontUse3VacField“

Kreis 2,3 links und 4,5 rechts können nur unterdrückt werden wenn die Parameter 900151-156 wie folgt eingetragen sind:

900151=0; 900152=3; 900153=4; 900154=4; 900155=3; 900156=0

Halten der Sauger auf dem Glattisch:

Über das Optionsbit HoldVacPads und die Einträge 900251=0/1 ff. kann gesteuert werden welche Spannkreise bei gesetztem Optionsbit nicht entspannt werden sollen um die Sauger am Tisch zu halten. (Siehe auch Beschreibung 900251 ff.)

900201 VacuumKreis1Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M141“
900202 VacuumKreis2Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M142“
...	
900208 VacuumKreis8Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M148“

Hier kann den verwendeten Spannkreisen die Zugehörige Entspannfunktion zugeordnet werden.
Die Spannkreis-Funktionen sind von links nach rechts einzutragen.
Die Behandlung erfolgt analog zu den Funktionen 900101 ff.

Über die Optionsbits können bis zu 3 Spannkreise pro Tischhälfte unterdrückt werden.
Beispiel: Notwendige Einträge „**global.Bas**“

Global Const DontUse2VacField=3 '2. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 3)
Global Const DontUse3VacField=4 '3. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 4)
Global Const DontUse4VacField=15 '4. Vacuumkreis aus Totgeschaltet

Einträge in die „**PP.ini**“:

Optionsbit3: „Name3=DontUse2VacField“
Optionsbit4: „Name4=DontUse3VacField“

Kreis 2,3 links und 4,5 rechts können nur unterdrückt werden wenn die Parameter 900151-156 wie folgt eingetragen sind:

900151=0; 900152=3; 900153=4; 900154=4; 900155=3; 900156=0

Halten der Sauger auf dem Glattisch:

Über das Optionsbit HoldVacPads und die Einträge 900251=0/1 ff. kann gesteuert werden welche Spannkreise bei gesetztem Optionsbit nicht entspannt werden sollen um die Sauger am Tisch zu halten. (Siehe auch Beschreibung 900251 ff.)

900201 VacuumKreis1Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M141“
900202 VacuumKreis2Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M142“
...	
900208 VacuumKreis8Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M148“

Hier kann den verwendeten Spannkreisen die Zugehörige Entspannfunktion zugeordnet werden.
Die Spannkreis-Funktionen sind von links nach rechts einzutragen.
Die Behandlung erfolgt analog zu den Funktionen 900101 ff.

Über die Optionsbits können bis zu 3 Spannkreise pro Tischhälfte unterdrückt werden.
Beispiel: Notwendige Einträge „**global.Bas**“

Global Const DontUse2VacField=3 '2. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 3)
Global Const DontUse3VacField=4 '3. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 4)
Global Const DontUse4VacField=15 '4. Vacuumkreis aus Totgeschaltet

Einträge in die „**PP.ini**“:

Optionsbit3: „Name3=DontUse2VacField“
Optionsbit4: „Name4=DontUse3VacField“

Kreis 2,3 links und 4,5 rechts können nur unterdrückt werden wenn die Parameter 900151-156 wie folgt eingetragen sind:

900151=0; 900152=3; 900153=4; 900154=4; 900155=3; 900156=0

Halten der Sauger auf dem Glattisch:

Über das Optionsbit HoldVacPads und die Einträge 900251=0/1 ff. kann gesteuert werden welche Spannkreise bei gesetztem Optionsbit nicht entspannt werden sollen um die Sauger am Tisch zu halten. (Siehe auch Beschreibung 900251 ff.)

900201 VacuumKreis1Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M141“
900202 VacuumKreis2Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M142“
...	
900208 VacuumKreis8Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M148“

Hier kann den verwendeten Spannkreisen die Zugehörige Entspannfunktion zugeordnet werden.
Die Spannkreis-Funktionen sind von links nach rechts einzutragen.
Die Behandlung erfolgt analog zu den Funktionen 900101 ff.

Über die Optionsbits können bis zu 3 Spannkreise pro Tischhälfte unterdrückt werden.
Beispiel: Notwendige Einträge „**global.Bas**“

Global Const DontUse2VacField=3 '2. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 3)
Global Const DontUse3VacField=4 '3. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 4)
Global Const DontUse4VacField=15 '4. Vacuumkreis aus Totgeschaltet

Einträge in die „**PP.ini**“:

Optionsbit3: „Name3=DontUse2VacField“
Optionsbit4: „Name4=DontUse3VacField“

Kreis 2,3 links und 4,5 rechts können nur unterdrückt werden wenn die Parameter 900151-156 wie folgt eingetragen sind:

900151=0; 900152=3; 900153=4; 900154=4; 900155=3; 900156=0

Halten der Sauger auf dem Glattisch:

Über das Optionsbit HoldVacPads und die Einträge 900251=0/1 ff. kann gesteuert werden welche Spannkreise bei gesetztem Optionsbit nicht entspannt werden sollen um die Sauger am Tisch zu halten. (Siehe auch Beschreibung 900251 ff.)

900201 VacuumKreis1Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M141“
900202 VacuumKreis2Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M142“
...	
900208 VacuumKreis8Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M148“

Hier kann den verwendeten Spannkreisen die Zugehörige Entspannfunktion zugeordnet werden.
Die Spannkreis-Funktionen sind von links nach rechts einzutragen.
Die Behandlung erfolgt analog zu den Funktionen 900101 ff.

Über die Optionsbits können bis zu 3 Spannkreise pro Tischhälfte unterdrückt werden.
Beispiel: Notwendige Einträge „**global.Bas**“

Global Const DontUse2VacField=3 '2. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 3)
Global Const DontUse3VacField=4 '3. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 4)
Global Const DontUse4VacField=15 '4. Vacuumkreis aus Totgeschaltet

Einträge in die „**PP.ini**“:

Optionsbit3: „Name3=DontUse2VacField“
Optionsbit4: „Name4=DontUse3VacField“

Kreis 2,3 links und 4,5 rechts können nur unterdrückt werden wenn die Parameter 900151-156 wie folgt eingetragen sind:

900151=0; 900152=3; 900153=4; 900154=4; 900155=3; 900156=0

Halten der Sauger auf dem Glattisch:

Über das Optionsbit HoldVacPads und die Einträge 900251=0/1 ff. kann gesteuert werden welche Spannkreise bei gesetztem Optionsbit nicht entspannt werden sollen um die Sauger am Tisch zu halten. (Siehe auch Beschreibung 900251 ff.)

900201 VacuumKreis1Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M141“
900202 VacuumKreis2Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M142“
...	
900208 VacuumKreis8Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M148“

Hier kann den verwendeten Spannkreisen die Zugehörige Entspannfunktion zugeordnet werden.
Die Spannkreis-Funktionen sind von links nach rechts einzutragen.
Die Behandlung erfolgt analog zu den Funktionen 900101 ff.

Über die Optionsbits können bis zu 3 Spannkreise pro Tischhälfte unterdrückt werden.
Beispiel: Notwendige Einträge „**global.Bas**“

Global Const DontUse2VacField=3 '2. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 3)
Global Const DontUse3VacField=4 '3. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 4)
Global Const DontUse4VacField=15 '4. Vacuumkreis aus Totgeschaltet

Einträge in die „**PP.ini**“:

Optionsbit3: „Name3=DontUse2VacField“
Optionsbit4: „Name4=DontUse3VacField“

Kreis 2,3 links und 4,5 rechts können nur unterdrückt werden wenn die Parameter 900151-156 wie folgt eingetragen sind:

900151=0; 900152=3; 900153=4; 900154=4; 900155=3; 900156=0

Halten der Sauger auf dem Glattisch:

Über das Optionsbit HoldVacPads und die Einträge 900251=0/1 ff. kann gesteuert werden welche Spannkreise bei gesetztem Optionsbit nicht entspannt werden sollen um die Sauger am Tisch zu halten. (Siehe auch Beschreibung 900251 ff.)

900201 VacuumKreis1Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M141“
900202 VacuumKreis2Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M142“
...	
900208 VacuumKreis8Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M148“

Hier kann den verwendeten Spannkreisen die Zugehörige Entspannfunktion zugeordnet werden.
Die Spannkreis-Funktionen sind von links nach rechts einzutragen.
Die Behandlung erfolgt analog zu den Funktionen 900101 ff.

Über die Optionsbits können bis zu 3 Spannkreise pro Tischhälfte unterdrückt werden.
Beispiel: Notwendige Einträge „**global.Bas**“

Global Const DontUse2VacField=3 '2. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 3)
Global Const DontUse3VacField=4 '3. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 4)
Global Const DontUse4VacField=15 '4. Vacuumkreis aus Totgeschaltet

Einträge in die „**PP.ini**“:

Optionsbit3: „Name3=DontUse2VacField“
Optionsbit4: „Name4=DontUse3VacField“

Kreis 2,3 links und 4,5 rechts können nur unterdrückt werden wenn die Parameter 900151-156 wie folgt eingetragen sind:

900151=0; 900152=3; 900153=4; 900154=4; 900155=3; 900156=0

Halten der Sauger auf dem Glattisch:

Über das Optionsbit HoldVacPads und die Einträge 900251=0/1 ff. kann gesteuert werden welche Spannkreise bei gesetztem Optionsbit nicht entspannt werden sollen um die Sauger am Tisch zu halten. (Siehe auch Beschreibung 900251 ff.)

[900251] - VcuumKreis1OffHP (Hält vakkum bei eingetragener Optionsbit NR) (Nr. Optionsbit Artis immer 0)

900201 VacuumKreis1Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M141“
900202 VacuumKreis2Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M142“
...	
900208 VacuumKreis8Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M148“

Hier kann den verwendeten Spannkreisen die Zugehörige Entspannfunktion zugeordnet werden.

Die Spannkreis-Funktionen sind von links nach rechts einzutragen.

Die Behandlung erfolgt analog zu den Funktionen 900101 ff.

Über die Optionsbits können bis zu 3 Spannkreise pro Tischhälfte unterdrückt werden.

Beispiel: Notwendige Einträge „**global.Bas**“

Global Const DontUse2VacField=3 '2. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 3)

Global Const DontUse3VacField=4 '3. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 4)

Global Const DontUse4VacField=15 '4. Vacuumkreis aus Totgeschaltet

Einträge in die „**PP.ini**“:

Optionsbit3: „Name3=DontUse2VacField“

Optionsbit4: „Name4=DontUse3VacField“

Kreis 2,3 links und 4,5 rechts können nur unterdrückt werden wenn die Parameter 900151-156 wie folgt eingetragen sind:

900151=0; 900152=3; 900153=4; 900154=4; 900155=3; 900156=0

Halten der Sauger auf dem Glattisch:

Über das Optionsbit HoldVacPads und die Einträge 900251=0/1 ff. kann gesteuert werden welche Spannkreise bei gesetztem Optionsbit nicht entspannt werden sollen um die Sauger am Tisch zu halten. (Siehe auch Beschreibung 900251 ff.)

[900252] - VcuumKreis2OffHP (Hält vakkum bei eingetragener Optionsbit NR) (Nr. Optionsbit Artis immer 0)

900201 VacuumKreis1Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M141“
900202 VacuumKreis2Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M142“
...	
900208 VacuumKreis8Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M148“

Hier kann den verwendeten Spannkreisen die Zugehörige Entspannfunktion zugeordnet werden.

Die Spannkreis-Funktionen sind von links nach rechts einzutragen.

Die Behandlung erfolgt analog zu den Funktionen 900101 ff.

Über die Optionsbits können bis zu 3 Spannkreise pro Tischhälfte unterdrückt werden.

Beispiel: Notwendige Einträge „**global.Bas**“

Global Const DontUse2VacField=3 '2. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 3)

Global Const DontUse3VacField=4 '3. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 4)

Global Const DontUse4VacField=15 '4. Vacuumkreis aus Totgeschaltet

Einträge in die „**PP.ini**“:

Optionsbit3: „Name3=DontUse2VacField“

Optionsbit4: „Name4=DontUse3VacField“

Kreis 2,3 links und 4,5 rechts können nur unterdrückt werden wenn die Parameter 900151-156 wie folgt eingetragen sind:

900151=0; 900152=3; 900153=4; 900154=4; 900155=3; 900156=0

Halten der Sauger auf dem Glattisch:

Über das Optionsbit HoldVacPads und die Einträge 900251=0/1 ff. kann gesteuert werden welche Spannkreise bei gesetztem Optionsbit nicht entspannt werden sollen um die Sauger am Tisch zu halten. (Siehe auch Beschreibung 900251 ff.)

[900253] - VcuumKreis3OffHP (Hält vakkum bei eingetragener Optionsbit NR) (Nr. Optionsbit Artis immer 0)

900201 VacuumKreis1Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M141“
900202 VacuumKreis2Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M142“
...	
900208 VacuumKreis8Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M148“

Hier kann den verwendeten Spannkreisen die Zugehörige Entspannfunktion zugeordnet werden.

Die Spannkreis-Funktionen sind von links nach rechts einzutragen.

Die Behandlung erfolgt analog zu den Funktionen 900101 ff.

Über die Optionsbits können bis zu 3 Spannkreise pro Tischhälfte unterdrückt werden.

Beispiel: Notwendige Einträge „**global.Bas**“

Global Const DontUse2VacField=3 '2. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 3)

Global Const DontUse3VacField=4 '3. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 4)

Global Const DontUse4VacField=15 '4. Vacuumkreis aus Totgeschaltet

Einträge in die „**PP.ini**“:

Optionsbit3: „Name3=DontUse2VacField“

Optionsbit4: „Name4=DontUse3VacField“

Kreis 2,3 links und 4,5 rechts können nur unterdrückt werden wenn die Parameter 900151-156 wie folgt eingetragen sind:

900151=0; 900152=3; 900153=4; 900154=4; 900155=3; 900156=0

Halten der Sauger auf dem Glattisch:

Über das Optionsbit HoldVacPads und die Einträge 900251=0/1 ff. kann gesteuert werden welche Spannkreise bei gesetztem Optionsbit nicht entspannt werden sollen um die Sauger am Tisch zu halten. (Siehe auch Beschreibung 900251 ff.)

[900254] - VcuumKreis4OffHP (Hält vakkum bei eingetragener Optionsbit NR) (Nr. Optionsbit Artis immer 0)

900201 VacuumKreis1Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M141“
900202 VacuumKreis2Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M142“
...	
900208 VacuumKreis8Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M148“

Hier kann den verwendeten Spannkreisen die Zugehörige Entspannfunktion zugeordnet werden.

Die Spannkreis-Funktionen sind von links nach rechts einzutragen.

Die Behandlung erfolgt analog zu den Funktionen 900101 ff.

Über die Optionsbits können bis zu 3 Spannkreise pro Tischhälfte unterdrückt werden.

Beispiel: Notwendige Einträge „**global.Bas**“

Global Const DontUse2VacField=3 '2. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 3)

Global Const DontUse3VacField=4 '3. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 4)

Global Const DontUse4VacField=15 '4. Vacuumkreis aus Totgeschaltet

Einträge in die „**PP.ini**“:

Optionsbit3: „Name3=DontUse2VacField“

Optionsbit4: „Name4=DontUse3VacField“

Kreis 2,3 links und 4,5 rechts können nur unterdrückt werden wenn die Parameter 900151-156 wie folgt eingetragen sind:

900151=0; 900152=3; 900153=4; 900154=4; 900155=3; 900156=0

Halten der Sauger auf dem Glattisch:

Über das Optionsbit HoldVacPads und die Einträge 900251=0/1 ff. kann gesteuert werden welche Spannkreise bei gesetztem Optionsbit nicht entspannt werden sollen um die Sauger am Tisch zu halten. (Siehe auch Beschreibung 900251 ff.)

[900255] - VcuumKreis5OffHP (Hält vakkum bei eingetragener Optionsbit NR) (Nr. Optionsbit Artis immer 0)

900201 VacuumKreis1Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M141“
900202 VacuumKreis2Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M142“
...	
900208 VacuumKreis8Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M148“

Hier kann den verwendeten Spannkreisen die Zugehörige Entspannfunktion zugeordnet werden.
Die Spannkreis-Funktionen sind von links nach rechts einzutragen.
Die Behandlung erfolgt analog zu den Funktionen 900101 ff.

Über die Optionsbits können bis zu 3 Spannkreise pro Tischhälfte unterdrückt werden.

Beispiel: Notwendige Einträge „**global.Bas**“

Global Const DontUse2VacField=3 '2. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 3)
Global Const DontUse3VacField=4 '3. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 4)
Global Const DontUse4VacField=15 '4. Vacuumkreis aus Totgeschaltet

Einträge in die „**PP.ini**“:

Optionsbit3: „Name3=DontUse2VacField“
Optionsbit4: „Name4=DontUse3VacField“

Kreis 2,3 links und 4,5 rechts können nur unterdrückt werden wenn die Parameter 900151-156 wie folgt eingetragen sind:

900151=0; 900152=3; 900153=4; 900154=4; 900155=3; 900156=0

Halten der Sauger auf dem Glattisch:

Über das Optionsbit HoldVacPads und die Einträge 900251=0/1 ff. kann gesteuert werden welche Spannkreise bei gesetztem Optionsbit nicht entspannt werden sollen um die Sauger am Tisch zu halten. (Siehe auch Beschreibung 900251 ff.)

[900256] - VcuumKreis6OffHP (Hält vakkum bei eingetragener Optionsbit NR) (Nr. Optionsbit Artis immer 0)

900201 VacuumKreis1Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M141“
900202 VacuumKreis2Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M142“
...	
900208 VacuumKreis8Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M148“

Hier kann den verwendeten Spannkreisen die Zugehörige Entspannfunktion zugeordnet werden.
Die Spannkreis-Funktionen sind von links nach rechts einzutragen.
Die Behandlung erfolgt analog zu den Funktionen 900101 ff.

Über die Optionsbits können bis zu 3 Spannkreise pro Tischhälfte unterdrückt werden.

Beispiel: Notwendige Einträge „**global.Bas**“

Global Const DontUse2VacField=3 '2. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 3)
Global Const DontUse3VacField=4 '3. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 4)
Global Const DontUse4VacField=15 '4. Vacuumkreis aus Totgeschaltet

Einträge in die „**PP.ini**“:

Optionsbit3: „Name3=DontUse2VacField“
Optionsbit4: „Name4=DontUse3VacField“

Kreis 2,3 links und 4,5 rechts können nur unterdrückt werden wenn die Parameter 900151-156 wie folgt eingetragen sind:

900151=0; 900152=3; 900153=4; 900154=4; 900155=3; 900156=0

Halten der Sauger auf dem Glattisch:

Über das Optionsbit HoldVacPads und die Einträge 900251=0/1 ff. kann gesteuert werden welche Spannkreise bei gesetztem Optionsbit nicht entspannt werden sollen um die Sauger am Tisch zu halten. (Siehe auch Beschreibung 900251 ff.)

[900257] - VcuumKreis7OffHP (Hält vakkum bei eingetragener Optionsbit NR) (Nr. Optionsbit Artis immer 0)

900201 VacuumKreis1Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M141“
900202 VacuumKreis2Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M142“
...	
900208 VacuumKreis8Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M148“

Hier kann den verwendeten Spannkreisen die Zugehörige Entspannfunktion zugeordnet werden.

Die Spannkreis-Funktionen sind von links nach rechts einzutragen.

Die Behandlung erfolgt analog zu den Funktionen 900101 ff.

Über die Optionsbits können bis zu 3 Spannkreise pro Tischhälfte unterdrückt werden.

Beispiel: Notwendige Einträge „**global.Bas**“

Global Const DontUse2VacField=3 '2. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 3)

Global Const DontUse3VacField=4 '3. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 4)

Global Const DontUse4VacField=15 '4. Vacuumkreis aus Totgeschaltet

Einträge in die „**PP.ini**“:

Optionsbit3: „Name3=DontUse2VacField“

Optionsbit4: „Name4=DontUse3VacField“

Kreis 2,3 links und 4,5 rechts können nur unterdrückt werden wenn die Parameter 900151-156 wie folgt eingetragen sind:

900151=0; 900152=3; 900153=4; 900154=4; 900155=3; 900156=0

Halten der Sauger auf dem Glattisch:

Über das Optionsbit HoldVacPads und die Einträge 900251=0/1 ff. kann gesteuert werden welche Spannkreise bei gesetztem Optionsbit nicht entspannt werden sollen um die Sauger am Tisch zu halten. (Siehe auch Beschreibung 900251 ff.)

[900258] - VcuumKreis8OffHP (Hält vakkum bei eingetragener Optionsbit NR) (Nr. Optionsbit Artis immer 0)

900201 VacuumKreis1Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M141“
900202 VacuumKreis2Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M142“
...	
900208 VacuumKreis8Off	Hilfsfunktion des Spannkreises z.B. „M148“

Hier kann den verwendeten Spannkreisen die Zugehörige Entspannfunktion zugeordnet werden.
Die Spannkreis-Funktionen sind von links nach rechts einzutragen.
Die Behandlung erfolgt analog zu den Funktionen 900101 ff.

Über die Optionsbits können bis zu 3 Spannkreise pro Tischhälfte unterdrückt werden.
Beispiel: Notwendige Einträge „**global.Bas**“

Global Const DontUse2VacField=3 '2. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 3)
Global Const DontUse3VacField=4 '3. Vacuumkreis aus Aktiv (Schalter im WorkCenter ist Optionsbit 4)
Global Const DontUse4VacField=15 '4. Vacuumkreis aus Totgeschaltet

Einträge in die „**PP.ini**“:

Optionsbit3: „Name3=DontUse2VacField“
Optionsbit4: „Name4=DontUse3VacField“

Kreis 2,3 links und 4,5 rechts können nur unterdrückt werden wenn die Parameter 900151-156 wie folgt eingetragen sind:

900151=0; 900152=3; 900153=4; 900154=4; 900155=3; 900156=0

Halten der Sauger auf dem Glattisch:
Über das Optionsbit HoldVacPads und die Einträge 900251=0/1 ff. kann gesteuert werden welche Spannkreise bei gesetztem Optionsbit nicht entspannt werden sollen um die Sauger am Tisch zu halten. (Siehe auch Beschreibung 900251 ff.)

[900301] - PneuKreis1Off Hilfsfunktion Pneumatik entspannen z.B: M131 (Mxx)

900301 PneuKreis1Off	Hilfsfunktion Pneumatik entspannen z.B: M131
900302 PneuKreis2Off	Hilfsfunktion Pneumatik entspannen z.B: M132
...	...
900304 PneuKreis4Off	Hilfsfunktion Pneumatik entspannen z.B: M134

Funktioniert analog zu den Vakuumkreisen, es gibt jedoch kein Unterdrücken oder Halten. Auswertung erfolgt von „**900301**“ bis zum Wert in „**900007 SpannKreiseTischPneuModus**“ z. B.: 900007=2 dann ist 900302 die höchste verwendete Spannfunktion.

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

[900302] - PneuKreis2Off Hilfsfunktion Pneumatik entspannen z.B: M132 (Mxx)

900301 PneuKreis1Off	Hilfsfunktion Pneumatik entspannen z.B: M131
900302 PneuKreis2Off	Hilfsfunktion Pneumatik entspannen z.B: M132
...	...
900304 PneuKreis4Off	Hilfsfunktion Pneumatik entspannen z.B: M134

Funktioniert analog zu den Vakuumkreisen, es gibt jedoch kein Unterdrücken oder Halten. Auswertung erfolgt von „**900301**“ bis zum Wert in „**900007 SpannKreiseTischPneuModus**“ z. B.: 900007=2 dann ist 900302 die höchste verwendete Spannfunktion.

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

[900303] - PneuKreis3Off Hilfsfunktion Pneumatik entspannen z.B: M133 (Mxx)

900301 PneuKreis1Off	Hilfsfunktion Pneumatik entspannen z.B: M131
900302 PneuKreis2Off	Hilfsfunktion Pneumatik entspannen z.B: M132
...	...
900304 PneuKreis4Off	Hilfsfunktion Pneumatik entspannen z.B: M134

Funktioniert analog zu den Vakuumkreisen, es gibt jedoch kein Unterdrücken oder Halten. Auswertung erfolgt von „**900301**“ bis zum Wert in „**900007 SpannKreiseTischPneuModus**“ z. B.: 900007=2 dann ist 900302 die höchste verwendete Spannfunktion.

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

[900304] - PneuKreis4Off Hilfsfunktion Pneumatik entspannen z.B: M134 (900304)

900301 PneuKreis1Off	Hilfsfunktion Pneumatik entspannen z.B: M131
900302 PneuKreis2Off	Hilfsfunktion Pneumatik entspannen z.B: M132
...	...
900304 PneuKreis4Off	Hilfsfunktion Pneumatik entspannen z.B: M134

Funktioniert analog zu den Vakuumkreisen, es gibt jedoch kein Unterdrücken oder Halten. Auswertung erfolgt von „**900301**“ bis zum Wert in „**900007 SpannKreiseTischPneuModus**“ z. B.: 900007=2 dann ist 900302 die höchste verwendete Spannfunktion.

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

900401 Pins1Up	Hilfsfunktion AnchlGp1 hoch fahren z.B.: „H34“
900402 Pins2Up	Hilfsfunktion AnchlGp2 hoch fahren z.B.: „H36“
...	
900408 Pins8Up	Hilfsfunktion AnchlGp8 hoch fahren z.B.: „H48“

Die Anschläge werden grundsätzlich fortlaufend nach Tischhälften getrennt eingetragen.

Wird ausgewertet nach Anzahl der Anschlaggruppen „**900008 PinsGpCount**“ und der BitMaske im Parameter „**100101 PinGroups**“ oder „**100102 SpezPins**“ im jeweiligen Nullpunkt. Sowie die dazugehörigen Optionsbits im WorkCenter

Notwendige Einträge der OptionsBits in der „**Global.bas**“ und „**PP.ini**“ beachten

Beispiel:

„**Global.bas**“:

Global Const PinsUpAtEnd=5 'Anschläge Hoch am Ende des Programms **Wenn OptionsBit5=1**

Global Const PinsUpAtStart=6 'Pins Hoch am Anfang **Wenn OptionsBit6=1**

- Maschine mit 4 Anschlägen **Nullpunkt 1 „LV“** sollen die Anschlaggruppen 2 und 3 zugeordnet werden

$2^0=0$ Gp1 aus; $2^1=2$ Gp2 ein ; $2^2=4$ Gp3 ein; $2^3=8$ Gp4 aus => $0+2+4+0=6$

für den Wert der in der BitMaske „**100101 PinGroups**“ im Anschlag 1 eingetragen werden muss. (Oder in „**100102 SpezPins**“ (**Achtung Spez. Pins werden Projektspezifisch freigegeben**).)

Näheres dazu im Kapitel Nullpunkte.

Momentan nur 8 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

900401 Pins1Up	Hilfsfunktion AnchlGp1 hoch fahren z.B.: „H34“
900402 Pins2Up	Hilfsfunktion AnchlGp2 hoch fahren z.B.: „H36“
...	
900408 Pins8Up	Hilfsfunktion AnchlGp8 hoch fahren z.B.: „H48“

Die Anschläge werden grundsätzlich fortlaufend nach Tischhälften getrennt eingetragen.

Wird ausgewertet nach Anzahl der Anschlaggruppen „**900008 PinsGpCount**“ und der BitMaske im Parameter „**100101 PinGroups**“ oder „**100102 SpezPins**“ im jeweiligen Nullpunkt. Sowie die dazugehörigen Optionsbits im WorkCenter

Notwendige Einträge der OptionsBits in der „**Global.bas**“ und „**PP.ini**“ beachten

Beispiel:

„**Global.bas**“:

Global Const PinsUpAtEnd=5 'Anschläge Hoch am Ende des Programms **Wenn OptionsBit5=1**

Global Const PinsUpAtStart=6 'Pins Hoch am Anfang **Wenn OptionsBit6=1**

- Maschine mit 4 Anschlägen **Nullpunkt 1 „LV“** sollen die Anschlaggruppen 2 und 3 zugeordnet werden

$2^0=0$ Gp1 aus; $2^1=2$ Gp2 ein ; $2^2=4$ Gp3 ein; $2^3=8$ Gp4 aus => $0+2+4+0=6$

für den Wert der in der BitMaske „**100101 PinGroups**“ im Anschlag 1 eingetragen werden muss. (Oder in „**100102 SpezPins**“ (**Achtung Spez. Pins werden Projektspezifisch freigegeben**).)

Näheres dazu im Kapitel Nullpunkte.

Momentan nur 8 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

900401 Pins1Up	Hilfsfunktion AnchlGp1 hoch fahren z.B.: „H34“
900402 Pins2Up	Hilfsfunktion AnchlGp2 hoch fahren z.B.: „H36“
...	
900408 Pins8Up	Hilfsfunktion AnchlGp8 hoch fahren z.B.: „H48“

Die Anschläge werden grundsätzlich fortlaufend nach Tischhälften getrennt eingetragen.

Wird ausgewertet nach Anzahl der Anschlaggruppen „**900008 PinsGpCount**“ und der BitMaske im Parameter „**100101 PinGroups**“ oder „**100102 SpezPins**“ im jeweiligen Nullpunkt. Sowie die dazugehörigen Optionsbits im WorkCenter

Notwendige Einträge der OptionsBits in der „**Global.bas**“ und „**PP.ini**“ beachten

Beispiel:

„**Global.bas**“:

Global Const PinsUpAtEnd=5 'Anschläge Hoch am Ende des Programms **Wenn OptionsBit5=1**

Global Const PinsUpAtStart=6 'Pins Hoch am Anfang **Wenn OptionsBit6=1**

- Maschine mit 4 Anschlägen **Nullpunkt 1 „LV“** sollen die Anschlaggruppen 2 und 3 zugeordnet werden

$2^0=0$ Gp1 aus; $2^1=2$ Gp2 ein ; $2^2=4$ Gp3 ein; $2^3=8$ Gp4 aus => $0+2+4+0=6$

für den Wert der in der BitMaske „**100101 PinGroups**“ im Anschlag 1 eingetragen werden muss. (Oder in „**100102 SpezPins**“ (**Achtung Spez. Pins werden Projektspezifisch freigegeben**).)

Näheres dazu im Kapitel Nullpunkte.

Momentan nur 8 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

900401 Pins1Up	Hilfsfunktion AnchlGp1 hoch fahren z.B.: „H34“
900402 Pins2Up	Hilfsfunktion AnchlGp2 hoch fahren z.B.: „H36“
...	
900408 Pins8Up	Hilfsfunktion AnchlGp8 hoch fahren z.B.: „H48“

Die Anschläge werden grundsätzlich fortlaufend nach Tischhälften getrennt eingetragen.

Wird ausgewertet nach Anzahl der Anschlaggruppen „**900008 PinsGpCount**“ und der BitMaske im Parameter „**100101 PinGroups**“ oder „**100102 SpezPins**“ im jeweiligen Nullpunkt. Sowie die dazugehörigen Optionsbits im WorkCenter

Notwendige Einträge der OptionsBits in der „**Global.bas**“ und „**PP.ini**“ beachten

Beispiel:

„**Global.bas**“:

Global Const PinsUpAtEnd=5 'Anschläge Hoch am Ende des Programms **Wenn OptionsBit5=1**

Global Const PinsUpAtStart=6 'Pins Hoch am Anfang **Wenn OptionsBit6=1**

- Maschine mit 4 Anschlägen **Nullpunkt 1 „LV“** sollen die Anschlaggruppen 2 und 3 zugeordnet werden

$2^0=0$ Gp1 aus; $2^1=2$ Gp2 ein ; $2^2=4$ Gp3 ein; $2^3=8$ Gp4 aus => $0+2+4+0=6$

für den Wert der in der BitMaske „**100101 PinGroups**“ im Anschlag 1 eingetragen werden muss. (Oder in „**100102 SpezPins**“ (**Achtung Spez. Pins werden Projektspezifisch freigegeben**).)

Näheres dazu im Kapitel Nullpunkte.

Momentan nur 8 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

900401 Pins1Up	Hilfsfunktion AnchlGp1 hoch fahren z.B.: „H34“
900402 Pins2Up	Hilfsfunktion AnchlGp2 hoch fahren z.B.: „H36“
...	
900408 Pins8Up	Hilfsfunktion AnchlGp8 hoch fahren z.B.: „H48“

Die Anschläge werden grundsätzlich fortlaufend nach Tischhälften getrennt eingetragen.

Wird ausgewertet nach Anzahl der Anschlaggruppen „**900008 PinsGpCount**“ und der BitMaske im Parameter „**100101 PinGroups**“ oder „**100102 SpezPins**“ im jeweiligen Nullpunkt. Sowie die dazugehörigen Optionsbits im WorkCenter

Notwendige Einträge der OptionsBits in der „**Global.bas**“ und „**PP.ini**“ beachten

Beispiel:

„**Global.bas**“:

Global Const PinsUpAtEnd=5 'Anschläge Hoch am Ende des Programms **Wenn OptionsBit5=1**

Global Const PinsUpAtStart=6 'Pins Hoch am Anfang **Wenn OptionsBit6=1**

- Maschine mit 4 Anschlägen **Nullpunkt 1 „LV“** sollen die Anschlaggruppen 2 und 3 zugeordnet werden

$2^0=0$ Gp1 aus; $2^1=2$ Gp2 ein ; $2^2=4$ Gp3 ein; $2^3=8$ Gp4 aus => $0+2+4+0=6$

für den Wert der in der BitMaske „**100101 PinGroups**“ im Anschlag 1 eingetragen werden muss. (Oder in „**100102 SpezPins**“ (**Achtung Spez. Pins werden Projektspezifisch freigegeben**).)

Näheres dazu im Kapitel Nullpunkte.

Momentan nur 8 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

900401 Pins1Up	Hilfsfunktion AnchlGp1 hoch fahren z.B.: „H34“
900402 Pins2Up	Hilfsfunktion AnchlGp2 hoch fahren z.B.: „H36“
...	
900408 Pins8Up	Hilfsfunktion AnchlGp8 hoch fahren z.B.: „H48“

Die Anschläge werden grundsätzlich fortlaufend nach Tischhälften getrennt eingetragen.

Wird ausgewertet nach Anzahl der Anschlaggruppen „**900008 PinsGpCount**“ und der BitMaske im Parameter „**100101 PinGroups**“ oder „**100102 SpezPins**“ im jeweiligen Nullpunkt. Sowie die dazugehörigen Optionsbits im WorkCenter

Notwendige Einträge der OptionsBits in der „**Global.bas**“ und „**PP.ini**“ beachten

Beispiel:

„**Global.bas**“:

Global Const PinsUpAtEnd=5 'Anschläge Hoch am Ende des Programms **Wenn OptionsBit5=1**

Global Const PinsUpAtStart=6 'Pins Hoch am Anfang **Wenn OptionsBit6=1**

- Maschine mit 4 Anschlägen **Nullpunkt 1 „LV“** sollen die Anschlaggruppen 2 und 3 zugeordnet werden

$2^0=0$ Gp1 aus; $2^1=2$ Gp2 ein ; $2^2=4$ Gp3 ein; $2^3=8$ Gp4 aus => $0+2+4+0=6$

für den Wert der in der BitMaske „**100101 PinGroups**“ im Anschlag 1 eingetragen werden muss. (Oder in „**100102 SpezPins**“ (**Achtung Spez. Pins werden Projektspezifisch freigegeben**).)

Näheres dazu im Kapitel Nullpunkte.

Momentan nur 8 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

900401 Pins1Up	Hilfsfunktion AnchlGp1 hoch fahren z.B.: „H34“
900402 Pins2Up	Hilfsfunktion AnchlGp2 hoch fahren z.B.: „H36“
...	
900408 Pins8Up	Hilfsfunktion AnchlGp8 hoch fahren z.B.: „H48“

Die Anschläge werden grundsätzlich fortlaufend nach Tischhälften getrennt eingetragen.

Wird ausgewertet nach Anzahl der Anschlaggruppen „**900008 PinsGpCount**“ und der BitMaske im Parameter „**100101 PinGroups**“ oder „**100102 SpezPins**“ im jeweiligen Nullpunkt. Sowie die dazugehörigen Optionsbits im WorkCenter

Notwendige Einträge der OptionsBits in der „**Global.bas**“ und „**PP.ini**“ beachten

Beispiel:

„**Global.bas**“:

Global Const PinsUpAtEnd=5 'Anschläge Hoch am Ende des Programms **Wenn OptionsBit5=1**

Global Const PinsUpAtStart=6 'Pins Hoch am Anfang **Wenn OptionsBit6=1**

- Maschine mit 4 Anschlägen **Nullpunkt 1 „LV“** sollen die Anschlaggruppen 2 und 3 zugeordnet werden

$2^0=0$ Gp1 aus; $2^1=2$ Gp2 ein ; $2^2=4$ Gp3 ein; $2^3=8$ Gp4 aus => $0+2+4+0=6$

für den Wert der in der BitMaske „**100101 PinGroups**“ im Anschlag 1 eingetragen werden muss. (Oder in „**100102 SpezPins**“ (**Achtung Spez. Pins werden Projektspezifisch freigegeben**).)

Näheres dazu im Kapitel Nullpunkte.

Momentan nur 8 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

900401 Pins1Up	Hilfsfunktion AnchlGp1 hoch fahren z.B.: „H34“
900402 Pins2Up	Hilfsfunktion AnchlGp2 hoch fahren z.B.: „H36“
...	
900408 Pins8Up	Hilfsfunktion AnchlGp8 hoch fahren z.B.: „H48“

Die Anschläge werden grundsätzlich fortlaufend nach Tischhälften getrennt eingetragen.

Wird ausgewertet nach Anzahl der Anschlaggruppen „**900008 PinsGpCount**“ und der BitMaske im Parameter „**100101 PinGroups**“ oder „**100102 SpezPins**“ im jeweiligen Nullpunkt. Sowie die dazugehörigen Optionsbits im WorkCenter

Notwendige Einträge der OptionsBits in der „**Global.bas**“ und „**PP.ini**“ beachten

Beispiel:

„**Global.bas**“:

Global Const PinsUpAtEnd=5 'Anschläge Hoch am Ende des Programms **Wenn OptionsBit5=1**

Global Const PinsUpAtStart=6 'Pins Hoch am Anfang **Wenn OptionsBit6=1**

- Maschine mit 4 Anschlägen **Nullpunkt 1 „LV“** sollen die Anschlaggruppen 2 und 3 zugeordnet werden

$2^0=0$ Gp1 aus; $2^1=2$ Gp2 ein ; $2^2=4$ Gp3 ein; $2^3=8$ Gp4 aus => $0+2+4+0=6$

für den Wert der in der BitMaske „**100101 PinGroups**“ im Anschlag 1 eingetragen werden muss. (Oder in „**100102 SpezPins**“ (**Achtung Spez. Pins werden Projektspezifisch freigegeben**).)

Näheres dazu im Kapitel Nullpunkte.

Momentan nur 8 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

[900501] - Pins1Down Hilfsfunktion AnchlGp1 runter fahren z.B.: „H35“ (Hxx)

900501 Pins1Down	Hilfsfunktion AnchlGp1 runter fahren z.B.: „H35“
900502 Pins2Down	Hilfsfunktion AnchlGp2 runter fahren z.B.: „H37“
...	
900508 Pins8Down	Hilfsfunktion AnchlGp8 runter fahren z.B.: „H49“

Die Anschläge werden grundsätzlich fortlaufend nach Tischhälften getrennt eingetragen.

Wird ausgewertet nach Anzahl der Anschlaggruppen „**900008 PinsGpCount**“ und der BitMaske im Parameter „**100101 PinGroups**“ oder „**100102 SpezPins**“ im jeweiligen Nullpunkt. Sowie die dazugehörigen Optionsbits im WorkCenter

Notwendige Einträge der OptionsBits in der „**Global.bas**“ und „**PP.ini**“ beachten

Beispiel:

„**Global.bas**“:

Global Const PinsUpAtEnd=5 'Anschläge Hoch am Ende des Programms **Wenn OptionsBit5=1**

Global Const PinsUpAtStart=6 'Pins Hoch am Anfang **Wenn OptionsBit6=1**

- Maschine mit 4 Anschlägen **Nullpunkt 1 „LV“** sollen die Anschlaggruppen 2 und 3 zugeordnet werden

$2^0=0$ Gp1 aus; $2^1=2$ Gp2 ein ; $2^2=4$ Gp3 ein; $2^3=8$ Gp4 aus => $0+2+4+0=6$

für den Wert der in der BitMaske „**100101 PinGroups**“ im Anschlag 1 eingetragen werden muss. (Oder in „**100102 SpezPins**“ (**Achtung Spez. Pins werden Projektspezifisch freigegeben**)).

Näheres dazu im Kapitel Nullpunkte.

Momentan nur 8 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

[900502] - Pins2Down Hilfsfunktion AnchlGp2 runter fahren z.B.: „H37“ (Hxx)

900501 Pins1Down	Hilfsfunktion AnchlGp1 runter fahren z.B.: „H35“
900502 Pins2Down	Hilfsfunktion AnchlGp2 runter fahren z.B.: „H37“
...	
900508 Pins8Down	Hilfsfunktion AnchlGp8 runter fahren z.B.: „H49“

Die Anschläge werden grundsätzlich fortlaufend nach Tischhälften getrennt eingetragen.

Wird ausgewertet nach Anzahl der Anschlaggruppen „**900008 PinsGpCount**“ und der BitMaske im Parameter „**100101 PinGroups**“ oder „**100102 SpezPins**“ im jeweiligen Nullpunkt. Sowie die dazugehörigen Optionsbits im WorkCenter

Notwendige Einträge der OptionsBits in der „**Global.bas**“ und „**PP.ini**“ beachten

Beispiel:

„**Global.bas**“:

Global Const PinsUpAtEnd=5 'Anschläge Hoch am Ende des Programms **Wenn OptionsBit5=1**

Global Const PinsUpAtStart=6 'Pins Hoch am Anfang **Wenn OptionsBit6=1**

- Maschine mit 4 Anschlägen **Nullpunkt 1 „LV“** sollen die Anschlaggruppen 2 und 3 zugeordnet werden

$2^0=0$ Gp1 aus; $2^1=2$ Gp2 ein ; $2^2=4$ Gp3 ein; $2^3=8$ Gp4 aus => $0+2+4+0=6$

für den Wert der in der BitMaske „**100101 PinGroups**“ im Anschlag 1 eingetragen werden muss. (Oder in „**100102 SpezPins**“ (**Achtung Spez. Pins werden Projektspezifisch freigegeben**)).

Näheres dazu im Kapitel Nullpunkte.

Momentan nur 8 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

[900503] - Pins3Down Hilfsfunktion AnschlGp3 runter fahren z.B.: „H39“ (Hxx)

900501 Pins1Down	Hilfsfunktion AnschlGp1 runter fahren z.B.: „H35“
900502 Pins2Down	Hilfsfunktion AnschlGp2 runter fahren z.B.: „H37“
...	
900508 Pins8Down	Hilfsfunktion AnschlGp8 runter fahren z.B.: „H49“

Die Anschläge werden grundsätzlich fortlaufend nach Tischhälften getrennt eingetragen.

Wird ausgewertet nach Anzahl der Anschlaggruppen „**900008 PinsGpCount**“ und der BitMaske im Parameter „**100101 PinGroups**“ oder „**100102 SpezPins**“ im jeweiligen Nullpunkt. Sowie die dazugehörigen Optionsbits im WorkCenter

Notwendige Einträge der OptionsBits in der „**Global.bas**“ und „**PP.ini**“ beachten

Beispiel:

„**Global.bas**“:

Global Const PinsUpAtEnd=5 'Anschläge Hoch am Ende des Programms **Wenn OptionsBit5=1**

Global Const PinsUpAtStart=6 'Pins Hoch am Anfang **Wenn OptionsBit6=1**

- Maschine mit 4 Anschlägen **Nullpunkt 1 „LV“** sollen die Anschlaggruppen 2 und 3 zugeordnet werden

$2^0=0$ Gp1 aus; $2^1=2$ Gp2 ein ; $2^2=4$ Gp3 ein; $2^3=8$ Gp4 aus => $0+2+4+0=6$

für den Wert der in der BitMaske „**100101 PinGroups**“ im Anschlag 1 eingetragen werden muss. (Oder in „**100102 SpezPins**“ (**Achtung Spez. Pins werden Projektspezifisch freigegeben**)).

Näheres dazu im Kapitel Nullpunkte.

Momentan nur 8 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

900501 Pins1Down	Hilfsfunktion AnschlGp1 runter fahren z.B.: „H35“
900502 Pins2Down	Hilfsfunktion AnschlGp2 runter fahren z.B.: „H37“
...	
900508 Pins8Down	Hilfsfunktion AnschlGp8 runter fahren z.B.: „H49“

Die Anschläge werden grundsätzlich fortlaufend nach Tischhälften getrennt eingetragen.

Wird ausgewertet nach Anzahl der Anschlaggruppen „**900008 PinsGpCount**“ und der BitMaske im Parameter „**100101 PinGroups**“ oder „**100102 SpezPins**“ im jeweiligen Nullpunkt. Sowie die dazugehörigen Optionsbits im WorkCenter

Notwendige Einträge der OptionsBits in der „**Global.bas**“ und „**PP.ini**“ beachten

Beispiel:

„**Global.bas**“:

Global Const PinsUpAtEnd=5 'Anschläge Hoch am Ende des Programms **Wenn OptionsBit5=1**

Global Const PinsUpAtStart=6 'Pins Hoch am Anfang **Wenn OptionsBit6=1**

- Maschine mit 4 Anschlägen **Nullpunkt 1 „LV“** sollen die Anschlaggruppen 2 und 3 zugeordnet werden

$2^0=0$ Gp1 aus; $2^1=2$ Gp2 ein ; $2^2=4$ Gp3 ein; $2^3=8$ Gp4 aus => $0+2+4+0=6$

für den Wert der in der BitMaske „**100101 PinGroups**“ im Anschlag 1 eingetragen werden muss. (Oder in „**100102 SpezPins**“ (**Achtung Spez. Pins werden Projektspezifisch freigegeben**)).

Näheres dazu im Kapitel Nullpunkte.

Momentan nur 8 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

900501 Pins1Down	Hilfsfunktion AnchlGp1 runter fahren z.B.: „H35“
900502 Pins2Down	Hilfsfunktion AnchlGp2 runter fahren z.B.: „H37“
...	
900508 Pins8Down	Hilfsfunktion AnchlGp8 runter fahren z.B.: „H49“

Die Anschläge werden grundsätzlich fortlaufend nach Tischhälften getrennt eingetragen.

Wird ausgewertet nach Anzahl der Anschlaggruppen „**900008 PinsGpCount**“ und der BitMaske im Parameter „**100101 PinGroups**“ oder „**100102 SpezPins**“ im jeweiligen Nullpunkt. Sowie die dazugehörigen Optionsbits im WorkCenter

Notwendige Einträge der OptionsBits in der „**Global.bas**“ und „**PP.ini**“ beachten

Beispiel:

„**Global.bas**“:

Global Const PinsUpAtEnd=5 'Anschläge Hoch am Ende des Programms **Wenn OptionsBit5=1**

Global Const PinsUpAtStart=6 'Pins Hoch am Anfang **Wenn OptionsBit6=1**

- Maschine mit 4 Anschlägen **Nullpunkt 1 „LV“** sollen die Anschlaggruppen 2 und 3 zugeordnet werden

$2^0=0$ Gp1 aus; $2^1=2$ Gp2 ein ; $2^2=4$ Gp3 ein; $2^3=8$ Gp4 aus => $0+2+4+0=6$

für den Wert der in der BitMaske „**100101 PinGroups**“ im Anschlag 1 eingetragen werden muss. (Oder in „**100102 SpezPins**“ (**Achtung Spez. Pins werden Projektspezifisch freigegeben**)).

Näheres dazu im Kapitel Nullpunkte.

Momentan nur 8 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

900501 Pins1Down	Hilfsfunktion AnschlGp1 runter fahren z.B.: „H35“
900502 Pins2Down	Hilfsfunktion AnschlGp2 runter fahren z.B.: „H37“
...	
900508 Pins8Down	Hilfsfunktion AnschlGp8 runter fahren z.B.: „H49“

Die Anschläge werden grundsätzlich fortlaufend nach Tischhälften getrennt eingetragen.

Wird ausgewertet nach Anzahl der Anschlaggruppen „**900008 PinsGpCount**“ und der BitMaske im Parameter „**100101 PinGroups**“ oder „**100102 SpezPins**“ im jeweiligen Nullpunkt. Sowie die dazugehörigen Optionsbits im WorkCenter

Notwendige Einträge der OptionsBits in der „**Global.bas**“ und „**PP.ini**“ beachten

Beispiel:

„**Global.bas**“:

Global Const PinsUpAtEnd=5 'Anschläge Hoch am Ende des Programms **Wenn OptionsBit5=1**

Global Const PinsUpAtStart=6 'Pins Hoch am Anfang **Wenn OptionsBit6=1**

- Maschine mit 4 Anschlägen **Nullpunkt 1 „LV“** sollen die Anschlaggruppen 2 und 3 zugeordnet werden

$2^0=0$ Gp1 aus; $2^1=2$ Gp2 ein ; $2^2=4$ Gp3 ein; $2^3=8$ Gp4 aus => $0+2+4+0=6$

für den Wert der in der BitMaske „**100101 PinGroups**“ im Anschlag 1 eingetragen werden muss. (Oder in „**100102 SpezPins**“ (**Achtung Spez. Pins werden Projektspezifisch freigegeben**)).

Näheres dazu im Kapitel Nullpunkte.

Momentan nur 8 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

[900507] - Pins7Down Hilfsfunktion AnchlGp7 runter fahren z.B.: „H47“ (Hxx)

900501 Pins1Down	Hilfsfunktion AnchlGp1 runter fahren z.B.: „H35“
900502 Pins2Down	Hilfsfunktion AnchlGp2 runter fahren z.B.: „H37“
...	
900508 Pins8Down	Hilfsfunktion AnchlGp8 runter fahren z.B.: „H49“

Die Anschläge werden grundsätzlich fortlaufend nach Tischhälften getrennt eingetragen.

Wird ausgewertet nach Anzahl der Anschlaggruppen „**900008 PinsGpCount**“ und der BitMaske im Parameter „**100101 PinGroups**“ oder „**100102 SpezPins**“ im jeweiligen Nullpunkt. Sowie die dazugehörigen Optionsbits im WorkCenter

Notwendige Einträge der OptionsBits in der „**Global.bas**“ und „**PP.ini**“ beachten

Beispiel:

„**Global.bas**“:

Global Const PinsUpAtEnd=5 'Anschläge Hoch am Ende des Programms **Wenn OptionsBit5=1**

Global Const PinsUpAtStart=6 'Pins Hoch am Anfang **Wenn OptionsBit6=1**

- Maschine mit 4 Anschlägen **Nullpunkt 1 „LV“** sollen die Anschlaggruppen 2 und 3 zugeordnet werden

$2^0=0$ Gp1 aus; $2^1=2$ Gp2 ein ; $2^2=4$ Gp3 ein; $2^3=8$ Gp4 aus => $0+2+4+0=6$

für den Wert der in der BitMaske „**100101 PinGroups**“ im Anschlag 1 eingetragen werden muss. (Oder in „**100102 SpezPins**“ (**Achtung Spez. Pins werden Projektspezifisch freigegeben**)).

Näheres dazu im Kapitel Nullpunkte.

Momentan nur 8 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

900501 Pins1Down	Hilfsfunktion AnchlGp1 runter fahren z.B.: „H35“
900502 Pins2Down	Hilfsfunktion AnchlGp2 runter fahren z.B.: „H37“
...	
900508 Pins8Down	Hilfsfunktion AnchlGp8 runter fahren z.B.: „H49“

Die Anschläge werden grundsätzlich fortlaufend nach Tischhälften getrennt eingetragen.

Wird ausgewertet nach Anzahl der Anschlaggruppen „**900008 PinsGpCount**“ und der BitMaske im Parameter „**100101 PinGroups**“ oder „**100102 SpezPins**“ im jeweiligen Nullpunkt. Sowie die dazugehörigen Optionsbits im WorkCenter

Notwendige Einträge der OptionsBits in der „**Global.bas**“ und „**PP.ini**“ beachten

Beispiel:

„**Global.bas**“:

Global Const PinsUpAtEnd=5 'Anschläge Hoch am Ende des Programms **Wenn OptionsBit5=1**

Global Const PinsUpAtStart=6 'Pins Hoch am Anfang **Wenn OptionsBit6=1**

- Maschine mit 4 Anschlägen **Nullpunkt 1 „LV“** sollen die Anschlaggruppen 2 und 3 zugeordnet werden

$2^0=0$ Gp1 aus; $2^1=2$ Gp2 ein ; $2^2=4$ Gp3 ein; $2^3=8$ Gp4 aus => $0+2+4+0=6$

für den Wert der in der BitMaske „**100101 PinGroups**“ im Anschlag 1 eingetragen werden muss. (Oder in „**100102 SpezPins**“ (**Achtung Spez. Pins werden Projektspezifisch freigegeben**)).

Näheres dazu im Kapitel Nullpunkte.

Momentan nur 8 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

[900601] - Supporters1UP z.B. H60 oder H62 (Hxx)

900601 Supporters1Up	Hilfsfunktion Supporter Hoch fahren z.B.: „H60“
900602 Supporters2Up	Hilfsfunktion Supporter Hoch fahren z.B.: „H62“
...	
900604 Supporters4Up	Hilfsfunktion Supporter Hoch fahren z.B.: „H66“

Die Unterstützer sind grundsätzlich fortlaufend nach Tischhälften getrennt einzutragen.

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.Steuerbar über Optionsbit

Wird ausgewertet nach Anzahl der Unterstützergruppengruppen „**900009 SupportersCount**“ und Aktive Felder (Links, Rechts, Gekoppelt). Sowie die dazugehörigen Optionsbits im WorkCenter.

(Die Steuerung über mit der BitMaske im Parameter „**100103 UseSupporters**“ im jeweiligen Nullpunkt ist lediglich vorbereitet und nicht vollständig implementiert und getestet.)

Global Const SuppsUpAtEnd=15 'Unterstützer Hoch am Ende
Global Const SuppsUpAtStart=15 'Unterstützer hoch am Anfang

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

[900602] - Supporters2UP z.B. H60 oder H62 (Hxx)

900601 Supporters1Up	Hilfsfunktion Supporter Hoch fahren z.B.: „H60“
900602 Supporters2Up	Hilfsfunktion Supporter Hoch fahren z.B.: „H62“
...	
900604 Supporters4Up	Hilfsfunktion Supporter Hoch fahren z.B.: „H66“

Die Unterstützer sind grundsätzlich fortlaufend nach Tischhälften getrennt einzutragen.

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.Steuerbar über Optionsbit

Wird ausgewertet nach Anzahl der Unterstützergruppengruppen „**900009 SupportersCount**“ und Aktive Felder (Links, Rechts, Gekoppelt). Sowie die dazugehörigen Optionsbits im WorkCenter.

(Die Steuerung über mit der BitMaske im Parameter „**100103 UseSupporters**“ im jeweiligen Nullpunkt ist lediglich vorbereitet und nicht vollständig implementiert und getestet.)

Global Const SuppsUpAtEnd=15 'Unterstützer Hoch am Ende
Global Const SuppsUpAtStart=15 'Unterstützer hoch am Anfang

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

[900603] - Supporters3UP z.B. H60 oder H62 (Hxx)

900601 Supporters1Up	Hilfsfunktion Supporter Hoch fahren z.B.: „H60“
900602 Supporters2Up	Hilfsfunktion Supporter Hoch fahren z.B.: „H62“
...	
900604 Supporters4Up	Hilfsfunktion Supporter Hoch fahren z.B.: „H66“

Die Unterstützer sind grundsätzlich fortlaufend nach Tischhälften getrennt einzutragen.

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.Steuerbar über Optionsbit

Wird ausgewertet nach Anzahl der Unterstützergruppengruppen „**900009 SupportersCount**“ und Aktive Felder (Links, Rechts, Gekoppelt). Sowie die dazugehörigen Optionsbits im WorkCenter.

(Die Steuerung über mit der BitMaske im Parameter „**100103 UseSupporters**“ im jeweiligen Nullpunkt ist lediglich vorbereitet und nicht vollständig implementiert und getestet.)

Global Const SuppsUpAtEnd=15 'Unterstützer Hoch am Ende
Global Const SuppsUpAtStart=15 'Unterstützer hoch am Anfang

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

[900604] - Supporters4UP z.B. H60 oder H62 (Hxx)

900601 Supporters1Up	Hilfsfunktion Supporter Hoch fahren z.B.: „H60“
900602 Supporters2Up	Hilfsfunktion Supporter Hoch fahren z.B.: „H62“
...	
900604 Supporters4Up	Hilfsfunktion Supporter Hoch fahren z.B.: „H66“

Die Unterstützer sind grundsätzlich fortlaufend nach Tischhälften getrennt einzutragen.

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.Steuerbar über Optionsbit

Wird ausgewertet nach Anzahl der Unterstützergruppengruppen „**900009 SupportersCount**“ und Aktive Felder (Links, Rechts, Gekoppelt). Sowie die dazugehörigen Optionsbits im WorkCenter.

(Die Steuerung über mit der BitMaske im Parameter „**100103 UseSupporters**“ im jeweiligen Nullpunkt ist lediglich vorbereitet und nicht vollständig implementiert und getestet.)

Global Const SuppsUpAtEnd=15 'Unterstützer Hoch am Ende
Global Const SuppsUpAtStart=15 'Unterstützer hoch am Anfang

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

[900701] - Supporters1Down z.B. H61 oder H63 (Hxx)

900701 Supporters1Down	Hilfsfunktion Supporter Hoch fahren z.B.: „H61“
900702 Supporters2Down	Hilfsfunktion Supporter Hoch fahren z.B.: „H63“
...	
900704 Supporters4Down	Hilfsfunktion Supporter Hoch fahren z.B.: „H67“

Die Unterstützer sind grundsätzlich fortlaufend nach Tischhälften getrennt einzutragen.

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.Steuerbar über Optionsbit

Wird ausgewertet nach Anzahl der Unterstützergруппengruppen „**900009 SupportersCount**“ und Aktive Felder (Links, Rechts, Gekoppelt). Sowie die dazugehörigen Optionsbits im WorkCenter.

(Die Steuerung über mit der BitMaske im Parameter „**100103 UseSupporters**“ im jeweiligen Nullpunkt ist lediglich vorbereitet und nicht vollständig implementiert und getestet.)

Global Const SuppsUpAtEnd=15 'Unterstützer Hoch am Ende
Global Const SuppsUpAtStart=15 'Unterstützer hoch am Anfang

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

[900702] - Supporters2Down z.B. H61 oder H63 (Hxx)

900701 Supporters1Down	Hilfsfunktion Supporter Hoch fahren z.B.: „H61“
900702 Supporters2Down	Hilfsfunktion Supporter Hoch fahren z.B.: „H63“
...	
900704 Supporters4Down	Hilfsfunktion Supporter Hoch fahren z.B.: „H67“

Die Unterstützer sind grundsätzlich fortlaufend nach Tischhälften getrennt einzutragen.

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.Steuerbar über Optionsbit

Wird ausgewertet nach Anzahl der Unterstützergруппengruppen „**900009 SupportersCount**“ und Aktive Felder (Links, Rechts, Gekoppelt). Sowie die dazugehörigen Optionsbits im WorkCenter.

(Die Steuerung über mit der BitMaske im Parameter „**100103 UseSupporters**“ im jeweiligen Nullpunkt ist lediglich vorbereitet und nicht vollständig implementiert und getestet.)

Global Const SuppsUpAtEnd=15 'Unterstützer Hoch am Ende
Global Const SuppsUpAtStart=15 'Unterstützer hoch am Anfang

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

[900703] - Supporters3Down z.B. H61 oder H63 (Hxx)

900701 Supporters1Down	Hilfsfunktion Supporter Hoch fahren z.B.: „H61“
900702 Supporters2Down	Hilfsfunktion Supporter Hoch fahren z.B.: „H63“
...	
900704 Supporters4Down	Hilfsfunktion Supporter Hoch fahren z.B.: „H67“

Die Unterstützer sind grundsätzlich fortlaufend nach Tischhälften getrennt einzutragen.

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.Steuerbar über Optionsbit

Wird ausgewertet nach Anzahl der Unterstützergруппengruppen „**900009 SupportersCount**“ und Aktive Felder (Links, Rechts, Gekoppelt). Sowie die dazugehörigen Optionsbits im WorkCenter.

(Die Steuerung über mit der BitMaske im Parameter „**100103 UseSupporters**“ im jeweiligen Nullpunkt ist lediglich vorbereitet und nicht vollständig implementiert und getestet.)

Global Const SuppsUpAtEnd=15 'Unterstützer Hoch am Ende
Global Const SuppsUpAtStart=15 'Unterstützer hoch am Anfang

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

[900704] - Supporters4Down z.B. H61 oder H63 (Hxx)

900701 Supporters1Down	Hilfsfunktion Supporter Hoch fahren z.B.: „H61“
900702 Supporters2Down	Hilfsfunktion Supporter Hoch fahren z.B.: „H63“
...	
900704 Supporters4Down	Hilfsfunktion Supporter Hoch fahren z.B.: „H67“

Die Unterstützer sind grundsätzlich fortlaufend nach Tischhälften getrennt einzutragen.

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.Steuerbar über Optionsbit

Wird ausgewertet nach Anzahl der Unterstützergруппengruppen „**900009 SupportersCount**“ und Aktive Felder (Links, Rechts, Gekoppelt). Sowie die dazugehörigen Optionsbits im WorkCenter.

(Die Steuerung über mit der BitMaske im Parameter „**100103 UseSupporters**“ im jeweiligen Nullpunkt ist lediglich vorbereitet und nicht vollständig implementiert und getestet.)

Global Const SuppsUpAtEnd=15 'Unterstützer Hoch am Ende
Global Const SuppsUpAtStart=15 'Unterstützer hoch am Anfang

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

[900801] - Pfosten1On (Mxx)

900801 Pfosten1On	Hilfsfunktion Pfosten gespannt z.B. M53
900802 Pfosten2On	Hilfsfunktion Pfosten gespannt z.B. M54
...	
900804 Pfosten4On	Hilfsfunktion Pfosten gespannt z.B. M56

Die Pfostenspanner sind grundsätzlich fortlaufend nach Tischhälften getrennt einzutragen.

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.Steuerbar über Optionsbit

Wird ausgewertet nach Anzahl der Pfostenspannergruppengruppen „**900016 SpannKreiseTischPfosten**“ und Aktive Felder

(Links, Rechts, Gekoppelt). Sowie die dazugehörigen Optionsbits im WorkCenter.

Global Const PfostenOffAtEnd=15 'Pfosten Automatisch entspannen am Ende

Global Const UsePfosten=15 'UsePfosten

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

[900802] - Pfosten2On (Mxx)

900801 Pfosten1On	Hilfsfunktion Pfosten gespannt z.B. M53
900802 Pfosten2On	Hilfsfunktion Pfosten gespannt z.B. M54
...	
900804 Pfosten4On	Hilfsfunktion Pfosten gespannt z.B. M56

Die Pfostenspanner sind grundsätzlich fortlaufend nach Tischhälften getrennt einzutragen.

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.Steuerbar über Optionsbit

Wird ausgewertet nach Anzahl der Pfostenspannergruppengruppen „**900016 SpannKreiseTischPfosten**“ und Aktive Felder

(Links, Rechts, Gekoppelt). Sowie die dazugehörigen Optionsbits im WorkCenter.

Global Const PfostenOffAtEnd=15 'Pfosten Automatisch entspannen am Ende

Global Const UsePfosten=15 'UsePfosten

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

[900803] - Pfosten3On (Mxx)

900801 Pfosten1On	Hilfsfunktion Pfosten gespannt z.B. M53
900802 Pfosten2On	Hilfsfunktion Pfosten gespannt z.B. M54
...	
900804 Pfosten4On	Hilfsfunktion Pfosten gespannt z.B. M56

Die Pfostenspanner sind grundsätzlich fortlaufend nach Tischhälften getrennt einzutragen.

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.Steuerbar über Optionsbit

Wird ausgewertet nach Anzahl der Pfostenspannergruppengruppen „**900016 SpannKreiseTischPfosten**“ und Aktive Felder

(Links, Rechts, Gekoppelt). Sowie die dazugehörigen Optionsbits im WorkCenter.

Global Const PfostenOffAtEnd=15 'Pfosten Automatisch entspannen am Ende

Global Const UsePfosten=15 'UsePfosten

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

[900804] - Pfosten4On (Mxx)

900801 Pfosten1On	Hilfsfunktion Pfosten gespannt z.B. M53
900802 Pfosten2On	Hilfsfunktion Pfosten gespannt z.B. M54
...	
900804 Pfosten4On	Hilfsfunktion Pfosten gespannt z.B. M56

Die Pfostenspanner sind grundsätzlich fortlaufend nach Tischhälften getrennt einzutragen.

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.Steuerbar über Optionsbit

Wird ausgewertet nach Anzahl der Pfostenspannergruppengruppen „**900016 SpannKreiseTischPfosten**“ und Aktive Felder

(Links, Rechts, Gekoppelt). Sowie die dazugehörigen Optionsbits im WorkCenter.

Global Const PfostenOffAtEnd=15 'Pfosten Automatisch entspannen am Ende

Global Const UsePfosten=15 'UsePfosten

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

[900901] - Pfosten1OFF (Mxx)

900901 Pfosten1Off	Hilfsfunktion Pfosten gespannt z.B. M133
900902 Pfosten2Off	Hilfsfunktion Pfosten gespannt z.B. M134
...	
900904 Pfosten4Off	Hilfsfunktion Pfosten gespannt z.B. M136

Die Pfostenspanner sind grundsätzlich fortlaufend nach Tischhälften getrennt einzutragen.

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.Steuerbar über Optionsbit

Wird ausgewertet nach Anzahl der Pfostenspannergruppengruppen „**900016 SpannKreiseTischPfosten**“ und Aktive Felder

(Links, Rechts, Gekoppelt). Sowie die dazugehörigen Optionsbits im WorkCenter.

Global Const PfostenOffAtEnd=15 'Pfosten Automatisch entspannen am Ende

Global Const UsePfosten=15 'UsePfosten

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

[900902] - Pfosten2OFF (Mxx)

900901 Pfosten1Off	Hilfsfunktion Pfosten gespannt z.B. M133
900902 Pfosten2Off	Hilfsfunktion Pfosten gespannt z.B. M134
...	
900904 Pfosten4Off	Hilfsfunktion Pfosten gespannt z.B. M136

Die Pfostenspanner sind grundsätzlich fortlaufend nach Tischhälften getrennt einzutragen.

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.Steuerbar über Optionsbit

Wird ausgewertet nach Anzahl der Pfostenspannergruppengruppen „**900016 SpannKreiseTischPfosten**“ und Aktive Felder

(Links, Rechts, Gekoppelt). Sowie die dazugehörigen Optionsbits im WorkCenter.

Global Const PfostenOffAtEnd=15 'Pfosten Automatisch entspannen am Ende

Global Const UsePfosten=15 'UsePfosten

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

[900903] - Pfosten3OFF (Mxx)

900901 Pfosten1Off	Hilfsfunktion Pfosten gespannt z.B. M133
900902 Pfosten2Off	Hilfsfunktion Pfosten gespannt z.B. M134
...	
900904 Pfosten4Off	Hilfsfunktion Pfosten gespannt z.B. M136

Die Pfostenspanner sind grundsätzlich fortlaufend nach Tischhälften getrennt einzutragen.

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.Steuerbar über Optionsbit

Wird ausgewertet nach Anzahl der Pfostenspannergruppengruppen „**900016 SpannKreiseTischPfosten**“ und Aktive Felder

(Links, Rechts, Gekoppelt). Sowie die dazugehörigen Optionsbits im WorkCenter.

Global Const PfostenOffAtEnd=15 'Pfosten Automatisch entspannen am Ende

Global Const UsePfosten=15 'UsePfosten

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.

[900904] - Pfosten4OFF (Mxx)

900901 Pfosten1Off	Hilfsfunktion Pfosten gespannt z.B. M133
900902 Pfosten2Off	Hilfsfunktion Pfosten gespannt z.B. M134
...	
900904 Pfosten4Off	Hilfsfunktion Pfosten gespannt z.B. M136

Die Pfostenspanner sind grundsätzlich fortlaufend nach Tischhälften getrennt einzutragen.

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.Steuerbar über Optionsbit

Wird ausgewertet nach Anzahl der Pfostenspannergruppengruppen „**900016 SpannKreiseTischPfosten**“ und Aktive Felder

(Links, Rechts, Gekoppelt). Sowie die dazugehörigen Optionsbits im WorkCenter.

Global Const PfostenOffAtEnd=15 'Pfosten Automatisch entspannen am Ende

Global Const UsePfosten=15 'UsePfosten

Momentan nur 4 Kreise vorgesehen jedoch erweiterbar.