

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto:	HealthGo Air
Data:	29/04/2026
Número de Série / Lote:	202511250002
HGID:	25101018
Cliente (caso aplicável):	C e F Sinkos Ltda

2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA

PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:
Aparelho piscando o led vermelho
PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:
Falha de autenticação dos sensores/firmware

3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:
Falha na autenticação do sensor de temperatura da câmara. O aparelho inicia bem, consegue comunicar com o sensor mas não se mantém estável. Os valores de temperatura e umidade não mudam em nenhuma casa decimal. Os logs apresentam falha no HTU. Necessário recolhimento.
OBSERVAÇÕES:
GoPremium: NÃO

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

4. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA

```

C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
4252,56.220417,7.814145,InitializeStart,0,0,17733,5,0,4,1.900886,2.676489,1.107322,0.545051*/\n"
2026-04-28T15:01:12.8396134-03:00 INF ESP-SPECIFIC DUMB TERMINAL MSG RECEIVED dumbMsg="ER: Erro em htu31d_update(). \n"
2026-04-28T15:01:13.039535-03:00 INF ESP-SPECIFIC DUMB TERMINAL MSG RECEIVED dumbMsg="iting(): 4, sensor 0 reset. \n"
2026-04-28T15:01:13.0406931-03:00 INF ESP-SPECIFIC DUMB TERMINAL MSG RECEIVED dumbMsg="CHAMBER: Erro em htu31d_update(). \n"
2026-04-28T15:01:13.2350337-03:00 WRN Received error from device error=VERIFY_SENSORS_FAIL
2026-04-28T15:01:13.2356393-03:00 WRN FULL ERROR protoErr="payloadType:ERROR_EVENT errorCode:VERIFY_SENSORS_FAIL description:"Falha nos sensores.\n"
2026-04-28T15:01:13.2362707-03:00 WRN ERROR CODE ErrorCode=VERIFY_SENSORS_FAIL
2026-04-28T15:01:13.2368141-03:00 WRN ERROR DESCRIPTION Description="Falha nos sensores."
2026-04-28T15:01:13.239098-03:00 INF ESP-SPECIFIC DUMB TERMINAL MSG RECEIVED dumbMsg="HTU31D: htu31d_reset(). \n"
2026-04-28T15:01:13.239668-03:00 INF ESP-SPECIFIC DUMB TERMINAL MSG RECEIVED dumbMsg="Erro em htu31d_update(). \n"
2026-04-28T15:01:13.2511348-03:00 INF ESP-SPECIFIC DUMB TERMINAL MSG RECEIVED dumbMsg="ndo mensagem de erro nos sensores . \n"
2026-04-28T15:01:13.2824188-03:00 INF ESP-SPECIFIC DUMB TERMINAL MSG RECEIVED dumbMsg="/*1.348826,0.784791,1.146883,2.055074,56.220417,7.814145,AuthenticateSensorsErrorHtu,0,0,17733,5,0,4,1.900886,2.676489,1.107322,0.545051*/\n"
2026-04-28T15:01:13.4403461-03:00 INF ESP-SPECIFIC DUMB TERMINAL MSG RECEIVED dumbMsg="R: Erro em htu31d_update(). \n"
2026-04-28T15:01:13.6398566-03:00 INF ESP-SPECIFIC DUMB TERMINAL MSG RECEIVED dumbMsg="te(). \n"
2026-04-28T15:01:13.7827693-03:00 INF ESP-SPECIFIC DUMB TERMINAL MSG RECEIVED dumbMsg="/*1.349880,0.784875,1.147041,2.055698,56.220417,7.814145,AuthenticateSensorsErrorHtu,0,0,6947073,5,0,5,1.900886,2.676489,1.107322,0.545051*/\n"
2026-04-28T15:01:13.8393387-03:00 INF ESP-SPECIFIC DUMB TERMINAL MSG RECEIVED dumbMsg="m htu31d_update(). \n"
2026-04-28T15:01:14.0396179-03:00 INF ESP-SPECIFIC DUMB TERMINAL MSG RECEIVED dumbMsg="date(). \n"
2026-04-28T15:01:14.2823904-03:00 INF ESP-SPECIFIC DUMB TERMINAL MSG RECEIVED dumbMsg="/*1.350605,0.785209,1.147165,2.056594,56.220417,7.814145,AuthenticateSensorsErrorHtu,0,0,6947073,5,0,5,1.900886,2.676489,1.107322,0.545051*/\n"
2026-04-28T15:01:14.439854-03:00 INF ESP-SPECIFIC DUMB TERMINAL MSG RECEIVED dumbMsg=": Erro em htu31d_update(). \n"
2026-04-28T15:01:14.6388938-03:00 INF ESP-SPECIFIC DUMB TERMINAL MSG RECEIVED dumbMsg="HTU31D: htu31d_reset(). \n"
2026-04-28T15:01:14.6396322-03:00 INF ESP-SPECIFIC DUMB TERMINAL MSG RECEIVED dumbMsg="HTU31D: Erro 1 em i2c_writing(): 4, sensor 0 reset. \n"
2026-04-28T15:01:14.6401759-03:00 INF ESP-SPECIFIC DUMB TERMINAL MSG RECEIVED dumbMsg="CHAMBER: Erro em htu31d_update(). \n"

```

5. DISPOSIÇÃO FINAL

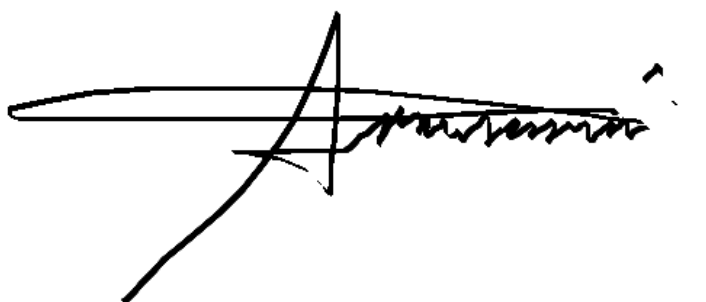
X Recolhimento do produto

Atualização de firmware

Recalibração Remota

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

ASSINATURA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'André Luiz de Souza', is written over a horizontal line. The signature is stylized with a large, sweeping initial 'A' and a long, horizontal stroke extending to the right.

Analista responsável: André Luiz de Souza