

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto:	HealthGo Air
Data:	16/05/2026
Número de Série / Lote:	202603090015
HGID:	26030601
Cliente (caso aplicável):	202603090015

2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA

PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:

Cliente relatou quedas abruptas nas leituras de H2 durante a execução dos exames.

PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:

Falha de calibração

3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:

Genari identificou uma discrepância nas métricas internas e disponibilizou uma nova SVM através do Studio que foi realizada.

Comportamento Atual 16/05/2026: Nos exames realizados na data de hoje, o sensor de H2 apresentou comportamento linear/estático (valores similares) em 3 pacientes distintos. Paralelamente, o sensor de CH4 (Metano) manteve-se linearmente elevado. Sintoma Crítico: Os gráficos dos 3 pacientes apresentam curvas e comportamentos praticamente idênticos, sugerindo travamento de leitura ou falha física de amostragem (retenção de gás/contaminação na câmara).

Observações de Atendimento:Alerta: CLIENTE CRÍTICA. Alto risco de atrito devido à reincidência do problema na rotina de exames.

Retorno da engenharia: Devido ao histórico da cliente é melhor recolher esse equipamento e encaminhar um novo a ela, realizar tratativas remotas iria apenas desgastar ainda mais o relacionamento com a cliente

OBSERVAÇÕES:

GoPremium: NÃO

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

4. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA

N/A

5. DISPOSIÇÃO FINAL

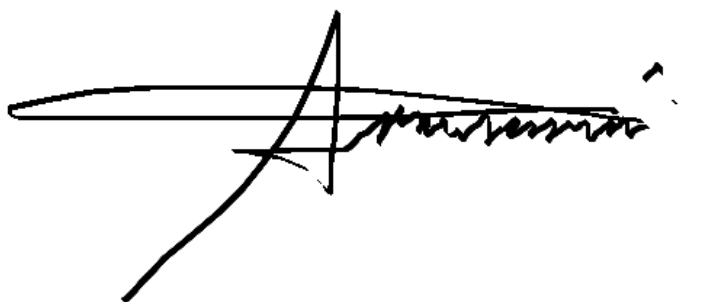
X Recolhimento do produto

Atualização de firmware

Recalibração Remota

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

ASSINATURA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'André Luiz de Souza', is written over a horizontal line within a rectangular box.

Analista responsável: André Luiz de Souza