

## Projeto CAD

Avaliaçâ	io
Meio Corte	1.00
Secção	1.00
Corte parcial	0.50

Cortes-Secções

Ver link


https://www.youtube.com/watch?v=0x4Mq3plkEw

# Cortes, secções, porquê?




Mostrar zonas ocultas.

Cotar zonas ocultas.

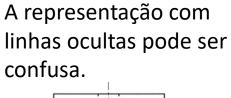





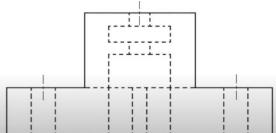


## O que é meio corte ?


Resultado da extração de um quadrante da peça.

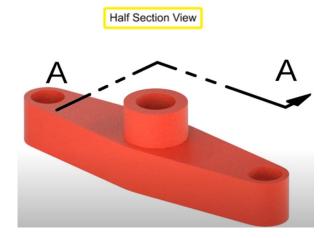

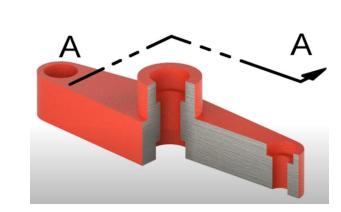



Half Section View

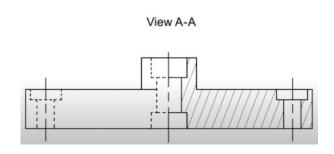

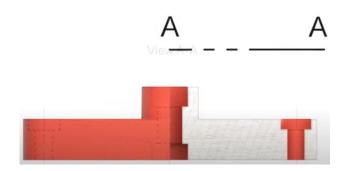

## O que é necessário na representação do meio corte ?

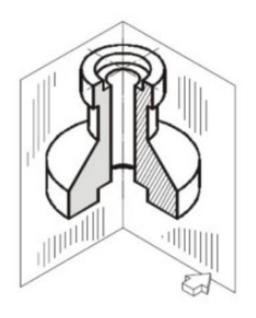

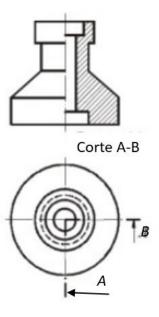


- Identificação do contorno do corte: Exemplo: Corte A-B
- Contorno do corte, de acordo com os planos de corte.
- Tracejado das áreas em corte.

- Planos de corte: Linha traço misto grosso.
- Identificação do corte: Letras maiúsculas.
- Parte que permanece após o corte: Setas.


## Avaliação do MEIO CORTE

## Parâmetros de avaliação do meio corte

Meio Corte		1.00
Plano de corte (linha traço misto grosso -fino)	0.15	
Identificação do plano de corte (setas)	0.15	
Identificação do corte e tamanho de letra (no plano de corte	0.10	
Se o contorno do corte não for coerente com o plano de corte parâmetros seguintes serão nulos.	os	
Identificação do corte.	0.15	
Contorno	0.15	
Material do tracejado	0.10	
Inclinação/escala do tracejado	0.10	
Tipo de linha do tracejado	0.10	

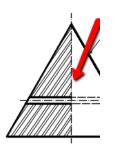

NOTA: Na representação do contorno do corte a linha de eixo prevalece.

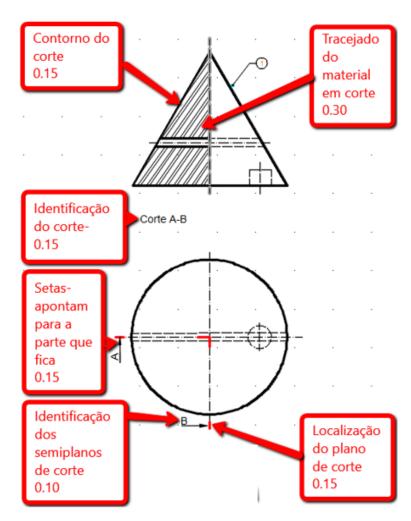


#### **CORTE PARCIAL**

Corte da peça por truncatura parcial.

Objetivo:

Mostrar zonas ocultas. Cotar zonas ocultas

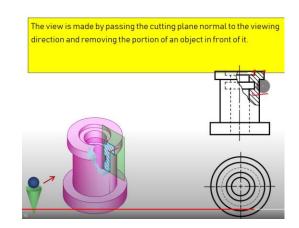


## Parâmetros de avaliação do corte parcial

### Nota:


- Não há planos de corte.
- Contorno do corte parcial
  - Traço contínuo fino

Corte parcial	0.50
Limite do corte	0.20
Material do tracejado	0.10
Inclinação/escala do tracejado	0.10
Tipo de linha do tracejado	0.10

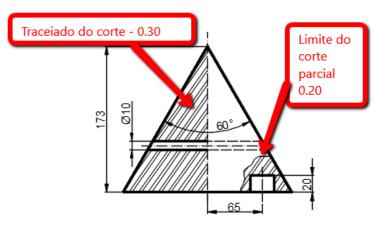

## Diferença entre CORTE e SECÇÃO

- Na secção só se representa a área intersetada pelo plano de corte.
- Não se representa o contorno da peça após o corte.
- A indicação dos planos de corte é igual ao da representação de cortes.

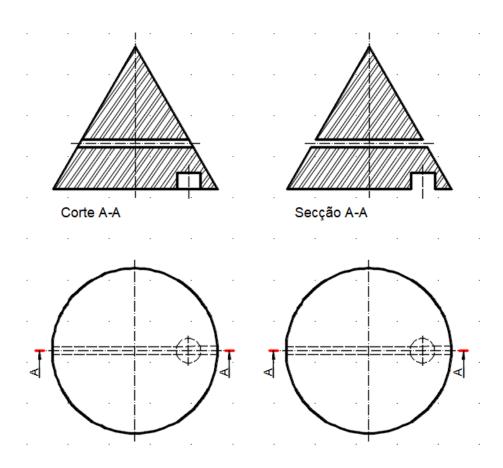

## Parâmetros de avaliação da secção

		•
ão	1.00	
Plano de corte (linha traço misto grosso-fino)	0.15	
Identificação do plano de corte (setas)	0.15	
Identificação e tamanho de letra (no plano de corte).	0.10	Contorno
Se o contorno do corte não for coerente com o plano de	corte os parâmetros	da secção
seguintes serão nulos.		0.15
Identificação da Secção	0.15	
Contorno	0.15	Tracejado do
Material do tracejado	0.10	material em
Inclinação/escala do tracejado	0.10	corte
Tipo de linha do tracejado	0.10	0.30
	Identifica da secçã 0.15	
		Setas 0.15

#### TRACEJADO DE MATERIAIS EM CORTE

Traço: Linha contínua fina

usar layer TRACEJADO

#### Padrão:

É normalizado. Depende do material.

Consultar Folhas de Desenho Técnico (fenix).


### Inclinação:


O tracejado não deve ser paralelo aos eixos ou a nenhuma linha de contorno.


Se abranger partes diferentes da mesma peça, o tracejado deve ser o mesmo.

#### Escala:

Peças menores devem menor espaçamento.

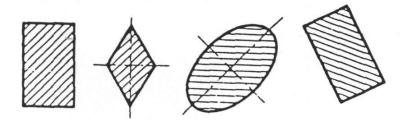

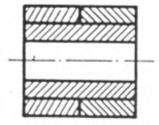

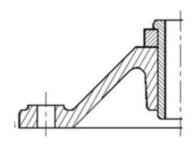


# TRACEJADO DE MATERIAIS EM CORTE EXCEÇÕES

## Exceções

1 - Certos elementos não se tracejam mesmo quando intersetados por planos de corte.

## **Exemplo:**

Aros de volantes ou rodas.

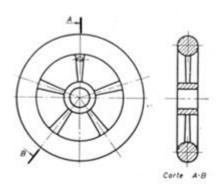

2 - Há elementos que não se tracejam e NÃO SE CORTAM.

## Por exemplo:

- Parafusos
- Porcas.
- Rebites

