


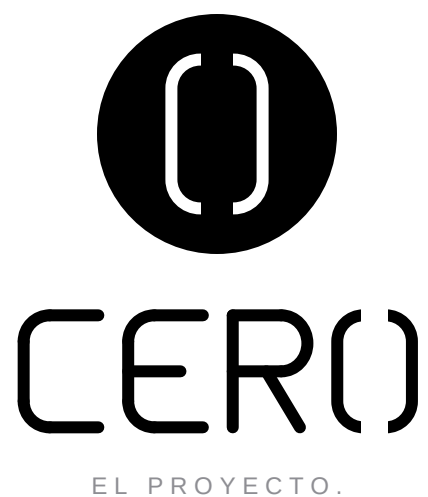

DOC-008

MANUFACTURING PLAN

Plan de Corte, Soldadura e Integración en Taller Colaborador

AUTOR: INGENIERÍA CERO

ESTADO: APROBADO

VERSIÓN: v12.0

FECHA: 15.07.2026



1. Construcción de la Bancada de Soldadura (Jig)

Para evitar cualquier distorsión térmica o desalineación milimétrica de la estructura del chasis durante la soldadura, es obligatorio fabricar una bancada de soldadura (jig) rígida de acero.

La bancada se fabricará utilizando perfiles de acero dulce estructural de 80 mm x 40 mm x 4 mm, atornillados al suelo nivelado del taller. Se soldarán soportes ajustables para sujetar en su posición teórica exacta los nudos de suspensión delantera, soportes de motor y el arco antivuelco principal antes de realizar las soldaduras definitivas.

2. Proceso de Soldadura TIG de Tubos de Cromoly 4130

El acero cromoly 4130 requiere soldadura TIG de alta precisión para evitar la formación de microfisuras debido al enfriamiento rápido:

- Preparación de Juntas: Todos los extremos de los tubos deben biselarse con una notcher de tubo a un ajuste perfecto sin holguras (>0.5 mm de hueco invalidará la junta).
- Purga Interna: Llenado del interior del tubo con gas argón al 99.9% durante la soldadura para evitar la oxidación interna (back-purging).
- Parámetros de Soldadura: Corriente continua con electrodo de tungsteno al 2% de torio o lantano, varilla de aporte ER70S-6 o ER80S-D2 de 1.6 mm. Enfriamiento lento controlado mediante mantas térmicas ignífugas para evitar tensiones estructurales internas residuales.