

Proyecto: Restauración Fuente de Agua, Facultad de Medicina U.Chile
Ubicación: Independencia - Región Metropolitana

IDENTIFICACIÓN:			
COMPONENTE	PATOLOGÍA	NATURALEZA	CÓDIGO FICHA
BASE	Corrosión Suciedad adherida Desprendimiento pinturas	Química Antrópica Abiótica	FC-01

UBICACIÓN DEL COMPONENTE:	DESCRIPCIÓN ELEMENTO:
	Elemento que figura como soporte de la fuente Su geometría es octogonal con un diámetro de 45 cm. Presenta ornamentos sobre relieve con motivos naturales, identificándose figuras vegetales y conchas marinas.
	DESCRIPCIÓN DE LAS LESIONES:
	Se observa presencia de óxido superficial en las áreas donde tuvo contacto directo con el agua. Acumulación de restos vegetales y adherencia de polvo en el inferior de la base y entre los detalles de los ornamentos. Pérdida de las capas pictóricas en la zona inferior de la base.

NIVEL DE GRAVEDAD:			POSIBLES CAUSAS DE LAS PATOLOGÍAS:
COMPROMISO ESTRUCTURAL			Alta incidencia con humedad ambiental y contacto directo con agua ocasiona un desprendimiento de las capas de pintura. La exposición del fierro a la intemperie aumentan las probabilidades de corrosión del material.
ALTO	MEDIO	BAJO	
COMPROMISO FUNCIONAL			
ALTO	MEDIO	BAJO	
COMPROMISO ESTÉTICO			
ALTO	MEDIO	BAJO	

FOTOGRAFÍAS:		
		

FICHAS DE DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO

Proyecto: Restauración Fuente de Agua, Facultad de Medicina U.Chile

Ubicación: Independencia - Región Metropolitana

IDENTIFICACIÓN:			
COMPONENTE	PATOLOGÍA	NATURALEZA	CÓDIGO FICHA
CISNES	Corrosión Elementos faltantes Desprendimiento pinturas	Química Antrópica Abiótica	FC-02

UBICACIÓN DEL COMPONENTE:	DESCRIPCIÓN ELEMENTO:
	Se exhiben 4 cisnes de hierro con sus alas desplegadas sobre la base de la fuente, de unos 20 cm de altura aproximadamente. Se encuentran unidos a la estructura con un sistema de remaches de hierro.
	DESCRIPCIÓN DE LAS LESIONES: Se observan secciones faltantes en las "plumas" de las alas y el desprendimiento total de una de las alas de un cisne. En cuanto a los daños superficiales, se presentan pérdidas de las capas pictóricas y corrosión activa en dichas áreas. También, se exhibe acumulación de materia vegetal y suciedad adherida en los detalles de los elementos.

NIVEL DE GRAVEDAD:	POSIBLES CAUSAS DE LAS PATOLOGÍAS:
COMPROMISO ESTRUCTURAL	Alta incidencia con humedad ambiental y contacto directo con agua ocasiona un desprendimiento de las capas de pintura, lo que provoca una exposición del hierro a la intemperie y es por esto, que aumentan las probabilidades de corrosión. El desprendimiento de las alas podría deberse a posibles golpes por manipulación humana sumado al debilitamiento por la presencia de corrosión.
ALTO	
MEDIO	
BAJO	
COMPROMISO FUNCIONAL	
ALTO	
MEDIO	
BAJO	
COMPROMISO ESTÉTICO	
ALTO	
MEDIO	
BAJO	

FOTOGRAFÍAS:		
		

Proyecto: Restauración Fuente de Agua, Facultad de Medicina U.Chile
Ubicación: Independencia - Región Metropolitana

IDENTIFICACIÓN:			
COMPONENTE	PATOLOGÍA	NATURALEZA	CÓDIGO FICHA
PLATO INFERIOR	Corrosión Desprendimiento pinturas Suciedad adherida	Química Abiótica Antrópica	FC-03

UBICACIÓN DEL COMPONENTE:	DESCRIPCIÓN ELEMENTO:
	Elemento de hierro fundido de mayor envergadura de la estructura, con un diámetro de 75 cm y bordes ondulados que permiten una caída del agua de manera focalizada. Tiene ornamentos con motivos naturales que asemejan a hojas de palmeras.
	DESCRIPCIÓN DE LAS LESIONES:
	Se registra suciedad adherida debido al desprendimiento del recubrimiento de pintura y de la acumulación de productos de corrosión. Estos depósitos se concentran especialmente en la parte más profunda del plato, donde el agua tiende a estancarse, así como en la cara inferior del elemento.

NIVEL DE GRAVEDAD:			POSIBLES CAUSAS DE LAS PATOLOGÍAS: Alta incidencia con humedad ambiental y contacto directo con agua ocasiona un desprendimiento de las capas de pintura, lo que provoca una exposición del fierro a la intemperie y es por esto, que aumentan las probabilidades de corrosión. Las lesiones en la cara inferior del elemento ocurren debido al agua que escurre sin la presencia de un corta gotas que optimice la caída de ésta a la pileta.
COMPROMISO ESTRUCTURAL			
ALTO	MEDIO	BAJO	
COMPROMISO FUNCIONAL			
ALTO	MEDIO	BAJO	
COMPROMISO ESTÉTICO			
ALTO	MEDIO	BAJO	

FOTOGRAFÍAS:		
		

Proyecto: Restauración Fuente de Agua, Facultad de Medicina U.Chile
Ubicación: Independencia - Región Metropolitana

IDENTIFICACIÓN:			
COMPONENTE	PATOLOGÍA	NATURALEZA	CÓDIGO FICHA
PLATO MEDIO	Corrosión Desprendimiento pinturas Suciedad adherida	Química Abiótica Antrópica	FC-04

UBICACIÓN DEL COMPONENTE:	DESCRIPCIÓN ELEMENTO:
	Elemento de hierro fundido ubicado en la zona central de la fuente, con un diámetro de 45 cm y bordes ondulados que permiten una caída del agua de manera focalizada. Tiene ornamentos con motivos naturales que asemejan a hojas de palmeras.
	DESCRIPCIÓN DE LAS LESIONES:
	Se registra suciedad adherida debido al desprendimiento del recubrimiento de pintura y de la acumulación de productos de corrosión. Estos depósitos se concentran especialmente en la parte más profunda del plato, donde el agua tiende a estancarse, así como en la cara inferior del elemento.

NIVEL DE GRAVEDAD:			POSIBLES CAUSAS DE LAS PATOLOGÍAS: Alta incidencia con humedad ambiental y contacto directo con agua ocasiona un desprendimiento de las capas de pintura, lo que provoca una exposición del fierro a la intemperie y es por esto, que aumentan las probabilidades de corrosión. Las lesiones en la cara inferior del elemento ocurren debido al agua que escurre sin la presencia de un corta gotas que optimice la caída de ésta a la pileta.
COMPROMISO ESTRUCTURAL			
ALTO	MEDIO	BAJO	
COMPROMISO FUNCIONAL			
ALTO	MEDIO	BAJO	
COMPROMISO ESTÉTICO			
ALTO	MEDIO	BAJO	

FOTOGRAFÍAS:		
		

Proyecto: Restauración Fuente de Agua, Facultad de Medicina U.Chile
Ubicación: Independencia - Región Metropolitana

IDENTIFICACIÓN:			
COMPONENTE	PATOLOGÍA	NATURALEZA	CÓDIGO FICHA
PLATO SUPERIOR	Corrosión Desprendimiento pinturas Suciedad adherida	Química Abiótica Antrópica	FC-05

UBICACIÓN DEL COMPONENTE:	DESCRIPCIÓN ELEMENTO:
	Elemento de hierro fundido ubicado en la zona superior de la fuente, con un diámetro de 25 cm y bordes ondulados que permiten una caída del agua de manera focalizada. Tiene ornamentos con motivos naturales que asemejan a hojas de palmeras en ambas caras del plato.
	DESCRIPCIÓN DE LAS LESIONES:
	Se registra suciedad adherida debido al desprendimiento del recubrimiento de pintura y de la acumulación de productos de corrosión. Estos depósitos se concentran especialmente en la parte más profunda del plato, donde el agua tiende a estancarse.

NIVEL DE GRAVEDAD:			POSIBLES CAUSAS DE LAS PATOLOGÍAS:
COMPROMISO ESTRUCTURAL			Alta incidencia con humedad ambiental y contacto directo con agua ocasiona un desprendimiento de las capas de pintura, lo que provoca una exposición del fierro a la intemperie y es por esto, que aumentan las probabilidades de corrosión.
ALTO	MEDIO	BAJO	
COMPROMISO FUNCIONAL			
ALTO	MEDIO	BAJO	
COMPROMISO ESTÉTICO			
ALTO	MEDIO	BAJO	

FOTOGRAFÍAS:		
		

FICHAS DE DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO

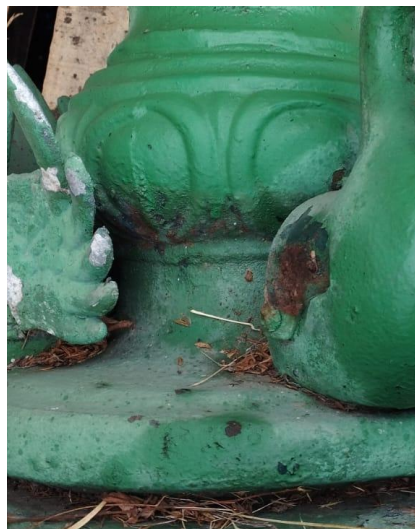
Proyecto: Restauración Fuente de Agua, Facultad de Medicina U.Chile

Ubicación: Independencia - Región Metropolitana

IDENTIFICACIÓN:			
COMPONENTE	PATOLOGÍA	NATURALEZA	CÓDIGO FICHA
FUSTE INFERIOR	Corrosión Suciedad adherida	Química Antrópica	FC-06

UBICACIÓN DEL COMPONENTE:	DESCRIPCIÓN ELEMENTO:
	Componente tipo pilote que soporta plato inferior. Su materialidad es de hierro fundido y presenta ornamentos tipo palmetas, con motivos vegetales y ovas en la zona inferior del fuste.
	DESCRIPCIÓN DE LAS LESIONES: Se registran corrosiones superficiales en la base del fuste, sin embargo, se observa en un buen estado de conservación general.

NIVEL DE GRAVEDAD:	POSIBLES CAUSAS DE LAS PATOLOGÍAS:
COMPROMISO ESTRUCTURAL	Contacto directo con el agua y una escasa mantención de los elementos, ocasiona un deterioro continuo de las capas superficiales, lo que podría generar compromisos mayores a largo plazo.
ALTO	
MEDIO	
BAJO	
COMPROMISO FUNCIONAL	
ALTO	
MEDIO	
BAJO	
COMPROMISO ESTÉTICO	
ALTO	
MEDIO	
BAJO	

FOTOGRAFÍAS:		
		

FICHAS DE DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO

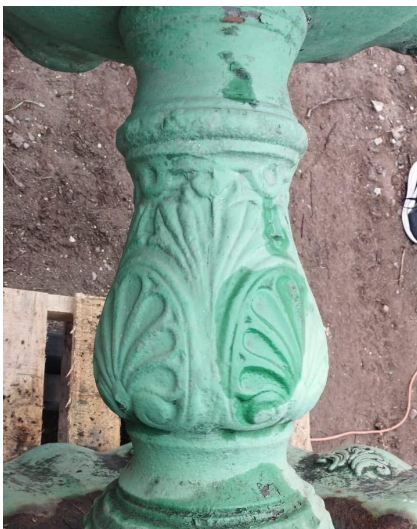
Proyecto: *Restauración Fuente de Agua, Facultad de Medicina U.Chile*

Ubicación: Independencia - Región Metropolitana

IDENTIFICACIÓN:			
COMPONENTE	PATOLOGÍA	NATURALEZA	CÓDIGO FICHA
FUSTE MEDIO	Corrosión Desprendimiento pinturas	Química Abiótica	FC-07

UBICACIÓN DEL COMPONENTE:	DESCRIPCIÓN ELEMENTO:
	Componente tipo pilote que soporta plato medio. Su materialidad es de hierro fundido y presenta ornamentos tipo palmetas, con motivos vegetales y ovas en la zona inferior del fuste.
	DESCRIPCIÓN DE LAS LESIONES:
	Se registran corrosiones más avanzadas y un deterioro considerable de las capas pictóricas en la zona inferior del componente.

NIVEL DE GRAVEDAD:	POSIBLES CAUSAS DE LAS PATOLOGÍAS:
COMPROMISO ESTRUCTURAL	Contacto directo con el agua y una escasa mantención de los elementos, ocasiona un deterioro continuo de las capas superficiales, lo que podría generar compromisos mayores a largo plazo.
ALTO MEDIO BAJO	
COMPROMISO FUNCIONAL	
ALTO MEDIO BAJO	
COMPROMISO ESTÉTICO	
ALTO MEDIO BAJO	

FOTOGRAFÍAS:		
		

FICHAS DE DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO

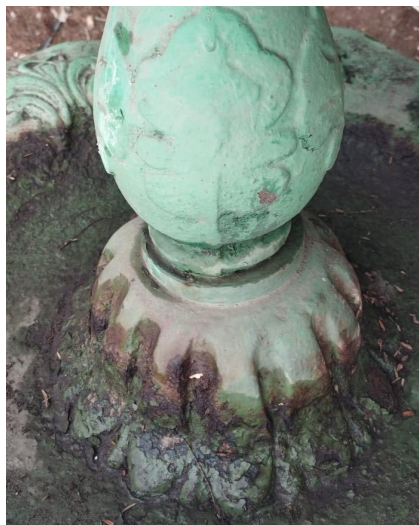
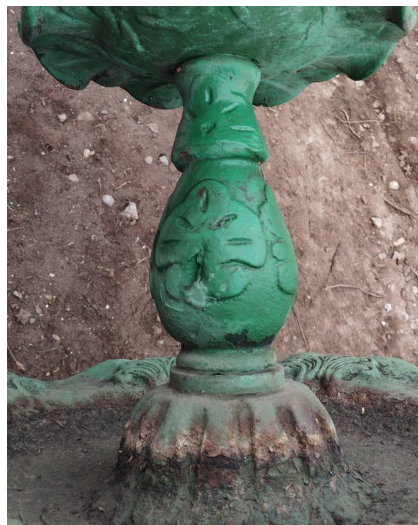
Proyecto: Restauración Fuente de Agua, Facultad de Medicina U.Chile

Ubicación: Independencia - Región Metropolitana

IDENTIFICACIÓN:			
COMPONENTE	PATOLOGÍAS	NATURALEZA	CÓDIGO FICHA
FUSTE SUPERIOR	Corrosión Desprendimiento pintura Suciedad Adherida	Química Abiótica Antrópica	FC-08

UBICACIÓN DEL COMPONENTE:	DESCRIPCIÓN ELEMENTO:
	Componente tipo pilote que soporta plato superior. Su materialidad es de hierro fundido y presenta ornamentos tipo palmetas, con motivos vegetales.
	DESCRIPCIÓN DE LAS LESIONES: Se registran corrosiones superficiales y un deterioro considerable de las capas pictóricas en la zona inferior del componente

NIVEL DE GRAVEDAD:	POSIBLES CAUSAS DE LAS PATOLOGÍAS:
COMPROMISO ESTRUCTURAL	Contacto directo con el agua y una escasa mantención de los elementos, ocasiona un deterioro continuo de las capas superficiales, lo que podría generar compromisos mayores a largo plazo.
ALTO MEDIO BAJO	
COMPROMISO FUNCIONAL	
ALTO MEDIO BAJO	
COMPROMISO ESTÉTICO	
ALTO MEDIO BAJO	

FOTOGRAFÍAS:		
		

FICHAS DE DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO

Proyecto: Restauración Fuente de Agua, Facultad de Medicina U.Chile

Ubicación: Independencia - Región Metropolitana

IDENTIFICACIÓN:			
COMPONENTE	PATOLOGÍAS	NATURALEZA	CÓDIGO FICHA
PINÁCULO / REMATE	Corrosión	Química	FC-09

UBICACIÓN DEL COMPONENTE:	DESCRIPCIÓN ELEMENTO:
	En la zona superior y como último elemento de la fuente, se encuentra un remate tipo pináculo que funciona como aspersor del agua desde el sistema de bombas hacia la superficie. Este elemento es fundamental para un correcto funcionamiento de la eyección del agua hacia el exterior.
	DESCRIPCIÓN DE LAS LESIONES:
	Se registra corrosión en la base del pináculo y en la zona superior, por donde se expulsa el agua.

NIVEL DE GRAVEDAD:	POSIBLES CAUSAS DE LAS PATOLOGÍAS:
COMPROMISO ESTRUCTURAL	Alta incidencia y contacto con el agua ocasiona un deterioro de las capas superficiales y aumentando los daños por oxidación de los componentes metálicos.
ALTO MEDIO BAJO	
COMPROMISO FUNCIONAL	
ALTO MEDIO BAJO	
COMPROMISO ESTÉTICO	
ALTO MEDIO BAJO	

FOTOGRAFÍAS:		
		

FICHAS DE DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO

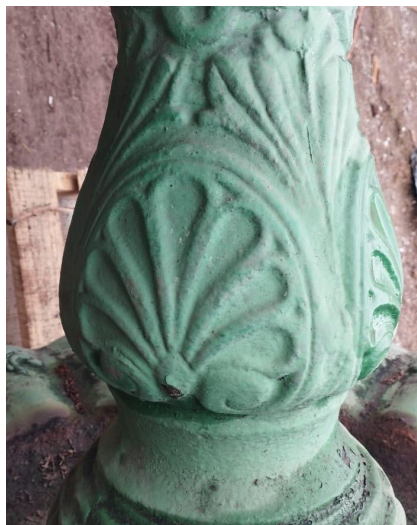
Proyecto: Restauración Fuente de Agua, Facultad de Medicina U.Chile

Ubicación: Independencia - Región Metropolitana

IDENTIFICACIÓN:			
COMPONENTE	PATOLOGÍAS	NATURALEZA	CÓDIGO FICHA
ORNAMENTOS	Corrosión Elementos faltantes Desprendimiento pintura Suciedad adherida	Química Antrópica Abiótica Antrópica	FC-10

UBICACIÓN DEL COMPONENTE:	DESCRIPCIÓN ELEMENTO:
	Se registran diversas tipologías de ornamentos, con motivos naturales como palmetas, marinas, vegetales y a su vez, ovas y medios arcos en la zona inferior de los fustes. Los platos y base presentan ornamentos con diseños vegetales que aportan atributos estilísticos y un alto valor patrimonial
	DESCRIPCIÓN DE LAS LESIONES:
	En general, se observan ornamentos con daños superficiales de corrosión y desprendimientos de pintura, lo que a su vez se ven comprometidos sus detalles con una capa de suciedad adherida.

NIVEL DE GRAVEDAD:	POSIBLES CAUSAS DE LAS PATOLOGÍAS:
COMPROMISO ESTRUCTURAL	Estado de deterioro por falta de mantenimiento y un contacto directo con el agua sin las protecciones adecuadas para la humedad. La corrosión podría afectar los detalles de los ornamentos y pérdida de sus atributos estilísticos.
ALTO MEDIO BAJO	
COMPROMISO FUNCIONAL	
ALTO MEDIO BAJO	
COMPROMISO ESTÉTICO	
ALTO MEDIO BAJO	

FOTOGRAFÍAS:		
		

FICHAS DE DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO

Proyecto: *Restauración Fuente de Agua, Facultad de Medicina U.Chile*

Ubicación: Independencia - Región Metropolitana

IDENTIFICACIÓN:			
COMPONENTE	PATOLOGÍAS	NATURALEZA	CÓDIGO FICHA
REMACHES	Corrosión	Química	FC-11

UBICACIÓN DEL COMPONENTE:	DESCRIPCIÓN ELEMENTO:	
	El sistema de anclaje original de los cisnes a la estructura de la fuente es a través de remaches de hierro. Este sistema es de alto valor constructivo, evidenciando las características de construcción de la época de los 60' de cuando posiblemente se elaboró la presente fuente.	
	<th>DESCRIPCIÓN DE LAS LESIONES:</th>	DESCRIPCIÓN DE LAS LESIONES:
	Se registran corrosiones y presencia de óxidos en los remaches que sujetan tanto los cisnes a la estructura como las alas a las figuras.	

NIVEL DE GRAVEDAD:	POSIBLES CAUSAS DE LAS PATOLOGÍAS:
COMPROMISO ESTRUCTURAL	Un continuo contacto con el agua y un ambiente de altos índices de humedad, sumado a la falta de protección de los remaches, ocasiona una oxidación de los elementos, deteriorando sus capacidades mecánicas para mantener las figuras de los cisnes.
ALTO	
MEDIO	
BAJO	
COMPROMISO FUNCIONAL	
ALTO	
MEDIO	
BAJO	
COMPROMISO ESTÉTICO	
ALTO	
MEDIO	
BAJO	

FOTOGRAFÍAS:		
		

FICHAS DE DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO

Proyecto: Restauración Fuente de Agua, Facultad de Medicina U.Chile

Ubicación: Independencia - Región Metropolitana

IDENTIFICACIÓN:			
COMPONENTE	PATOLOGÍAS	NATURALEZA	CÓDIGO FICHA
SISTEMA DE CANALIZACIÓN	Corrosión Suciedad adherida	Química Antrópica	FC-12

UBICACIÓN DEL COMPONENTE:	DESCRIPCIÓN ELEMENTO:
	La fuente presenta un sistema de canalización mediante una perforación al interior de su estructura. En el pináculo se observan estrías tipo hilo posiblemente para la incorporación de un remate o para la metodología de armado y ensamblaje de las partes que conforman la fuente.
	DESCRIPCIÓN DE LAS LESIONES:
	Se registra un alto nivel de suciedad y materia vegetal al interior del canal, lo que ocasiona una obstrucción de la vía para el sistema de aguas de la fuente. Se detecta una corrosión generalizada en el interior de la canalización.

NIVEL DE GRAVEDAD:	POSIBLES CAUSAS DE LAS PATOLOGÍAS:
COMPROMISO ESTRUCTURAL	La falta de uso y el haber estado al exterior sin protecciones que pudieran mitigar la acumulación de suciedad y humedad, ocasionó que se obstruyera el canal del sistema de aguas y la corrosión de ésta en su interior.
ALTO	
MEDIO	
BAJO	
COMPROMISO FUNCIONAL	
ALTO	
MEDIO	
BAJO	
COMPROMISO ESTÉTICO	
ALTO	
MEDIO	
BAJO	

FOTOGRAFÍAS:		
		