

ROOFSIGNAL

GEANONIMISEERD PRAKTIJKRAPPORT

Gebouwschilinspectie Woning in Deventer



RoofSignal Plus | Inspectiedatum 3 augustus 2026

Openbare versie. Namen, adres, dossiernummer en metadata zijn verwijderd. Identificerende omgevingsbeelden zijn weggelaten. De technische bevindingen en oorspronkelijke prioriteiten blijven behouden.

Executive summary

De zichtbare staat van de gebouwschil vraagt om gerichte herstelmaatregelen bij meerdere waterkerende dakdetails. De hoofddakvlakken zijn functioneel ogend, maar kennen veroudering en een opeenstapeling van lokale reparaties.

BESLUIT

Dakdekker inschakelen op zeer korte termijn.

Prioriteit 1: het onvoldoende dekkende pandetail aan de voorzijde direct waterkerend veiligstellen.

BEVINDINGEN	PRIORITEIT 1	PRIORITEIT 2-5	PRIORITEIT 6
10 over dak, gevel en afvoer	1 direct / binnen 24 uur	8 7 dagen tot 6 maanden	1 hercontrole binnen 12 maanden

Kernconclusie

Aan de voorzijde geeft minimaal één dakpan, mogelijk twee, onvoldoende dekking over de onderliggende dakopbouw. Dit is Prioriteit 1 en moet per direct waterkerend worden veiliggesteld. Prioriteit 2 betreft de sterk vervormde aansluiting tussen het pannendak en de zijwand van de gemetselde dakuitbouw. Daarna volgen de overgang tussen plat en hellend dak en het overige planmatige onderhoud.

Voorlopige reservering

Gezamenlijke globale reservering: EUR 6.000 - EUR 17.150 excl. btw. Per prioriteitscategorie geldt:

Prioriteit	Uitvoeringstermijn	Per categorie	Cumulatief
Prioriteit 1	Direct / binnen 24 uur	EUR 500 - 1.500	EUR 500 - 1.500
Prioriteit 2	Binnen 7 dagen	EUR 1.250 - 3.500	EUR 1.750 - 5.000
Prioriteit 3	Binnen 30 dagen	EUR 1.000 - 3.000	EUR 2.750 - 8.000
Prioriteit 4	Binnen 3 maanden	EUR 2.600 - 7.400	EUR 5.350 - 15.400
Prioriteit 5	Binnen 6 maanden	EUR 400 - 1.100	EUR 5.750 - 16.500
Prioriteit 6	Binnen 12 maanden	EUR 250 - 650	EUR 6.000 - 17.150

Globale reserveringskengetallen, excl. btw; geen offerte of marktprijs. Combinatievoordeel en mogelijke dubbeltellingen moeten in de offerte worden verrekend.

Besluitadvies

Prioriteit 1: B05 direct en uiterlijk binnen 24 uur waterkerend veiligstellen en het dakbeschot controleren.

Prioriteit 2: B01 binnen zeven dagen ter plaatse beoordelen en als één zijwand-/gootaansluiting herstellen.

Prioriteit 3: B03 binnen dertig dagen fysiek controleren en zo nodig herstellen.

Prioriteit 4-6: resterende maatregelen uitvoeren volgens de termijnen in het maatregelenoverzicht. Leg noodmaatregel, geopende constructie en definitief herstel fotografisch vast.

Uitgangspunten van de inspectie


Object	Waarde
Rapport-ID	Openbare praktijkversie
Adres	Woning in Deventer (geanonimiseerd)
Opdrachtgever	Eigenaar (geanonimiseerd)
Inspectiedatum	3 augustus 2026
Opnamemiddelen	DJI dronebeelden en aanvullende iPhone-detailbeelden
Beeldset	58 dronefoto's en 13 aanvullende foto's
Scope	Zichtbare delen van hellende daken, plat dak, dakdetails, goten/afvoer, gevel en plint
Weers-/lichtconditie	Droog, daglicht; afgeleid uit de beelden
Rapportniveau	RoofSignal Plus - visuele objectrapportage

Methode en beeldcontext

De beoordeling is uitsluitend gebaseerd op zichtbare kenmerken in de volledige beeldreeksen, waarbij overzichtsbeelden zijn gebruikt om close-ups bouwkundig te lokaliseren. Zo vormen DJI_0678-0681 samen de context van de gemetselde dakuitbouw en vormen DJI_0665-0677 de context van de grote dakkapel. Er is geen destructief onderzoek, binneninspectie of waterdichtheidsproef uitgevoerd. Niet-zichtbare gebreken kunnen daarom niet worden uitgesloten. Prioriteiten 1 tot en met 6 zijn onderhoudstermijnen en geen formele NEN 2767-conditiescores.

Dossierkoppeling

Klant- en dossierkoppelingen zijn verwijderd uit deze openbare versie.

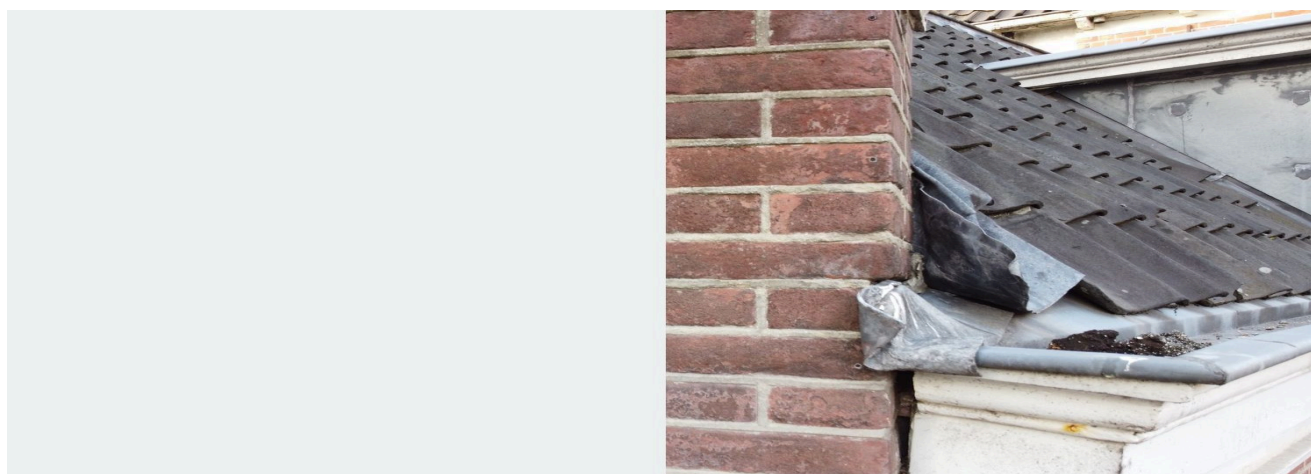

Beeld 1 - overzicht van de straatgevel; de gemetselde dakuitbouw begint rechts van het pannendak.

Maatregelenoverzicht

De termijnen zijn gericht op risicobeheersing. Combineer werkzaamheden waar dat veilige toegang en kosten efficiënt maakt.

ID	Bouwdeel / bevinding	Prioriteit	Termijn	Bandbreedte
B05	Hellend dak - voorzijde Minimaal één, mogelijk twee dakpannen geven onvoldoende dekking aan de voorzijde	Prioriteit 1	Direct, uiterlijk binnen 24 uur	EUR 500 - 1.500
B01	Hellend dak - zijwand gemetselde dakuitbouw Loodaansluiting bij gemetselde dakuitbouw is sterk vervormd en plaatselijk open	Prioriteit 2	Binnen 7 dagen	EUR 1.250 - 3.500
B03	Dakovergang - plat dak naar hellend pannendak Overgang bitumineus plat dak naar pannendak heeft verouderd en onregelmatig loodwerk	Prioriteit 3	Binnen 30 dagen	EUR 1.000 - 3.000
B02	Hellend dak - kleine metalen dakkapel/uitbouw Metalen dak van kleine dakkapel/uitbouw heeft verouderde plaatnaden en randdetails	Prioriteit 4	Binnen 3 maanden	EUR 900 - 2.500
B04	Hellend dak - kil/hoekdetail Kil-/hoekdetail tussen dakvlakken is onregelmatig en toont meerdere herstelmaterialen	Prioriteit 4	Binnen 3 maanden	EUR 1.000 - 2.750
B06	Hemelwaterafvoer en goten Goten en lage aansluitzones bevatten vervuiling en vragen om controle van afvoer en naden	Prioriteit 4	Binnen 3 maanden	EUR 300 - 900
B07	Plat dak - dakbedekking Bitumineuze dakbedekking bevat los materiaal en lokale aangroei bij ballastpunten	Prioriteit 4	Binnen 3 maanden	EUR 250 - 750
B08	Hellend dak - grote dakkapel straatzijde Grote dakkapel heeft verouderde loodslabben en onregelmatige zij- en onderaansluitingen	Prioriteit 4	Binnen 3 maanden	EUR 150 - 500
B09	Gevel - plint/maaveld Gevelplint aan achterzijde heeft scheuren, uitbrokkeling en open leidingdoorvoer	Prioriteit 5	Binnen 6 maanden	EUR 400 - 1.100
B10	Gevel - achterzijde Begroeiing tegen achtergevel en dakrand belemmert inspectie en houdt vocht vast	Prioriteit 6	Binnen 12 maanden	EUR 250 - 650

Kostenbandbreedtes zijn indicatief, excl. btw en excl. eventuele steiger, vergunning, verkeersmaatregel, destructief onderzoek of herstel van verborgen gevolgschade. Vraag voor uitvoering minimaal één gespecificeerde offerte aan.

Kostenindicatie per prioriteit

Onderstaande verdeling maakt zichtbaar welk budget per uitvoeringstermijn moet worden gereserveerd. De cumulatieve kolom toont de totale reservering wanneer alle maatregelen tot en met die prioriteit worden uitgevoerd.

Prioriteit	Uitvoeringstermijn	Bevindingen	Reservering per categorie	Cumulatieve reservering
Prioriteit 1	Direct / binnen 24 uur	B05	EUR 500 - 1.500	EUR 500 - 1.500
Prioriteit 2	Binnen 7 dagen	B01	EUR 1.250 - 3.500	EUR 1.750 - 5.000
Prioriteit 3	Binnen 30 dagen	B03	EUR 1.000 - 3.000	EUR 2.750 - 8.000
Prioriteit 4	Binnen 3 maanden	B02, B04, B06, B07, B08	EUR 2.600 - 7.400	EUR 5.350 - 15.400
Prioriteit 5	Binnen 6 maanden	B09	EUR 400 - 1.100	EUR 5.750 - 16.500
Prioriteit 6	Binnen 12 maanden	B10	EUR 250 - 650	EUR 6.000 - 17.150

Hoe deze tabel te gebruiken

Voor acute besluitvorming: reserveer eerst het bedrag van Prioriteit 1. De cumulatieve kolom ondersteunt vervolgens de budgetkeuze voor uitvoering tot en met een gewenste termijn. Zo vraagt uitvoering van alle maatregelen tot en met Prioriteit 3 om een globale reservering van EUR 2.750 - 8.000 excl. btw.

De categorietotalen zijn rekenkundig opgebouwd uit de afzonderlijke bevindingen. In de praktijk kunnen gecombineerde werkbezoeken, gedeelde toegang en gezamenlijke materiaalinzet het totaal verlagen. Daarom mogen deze bedragen niet zonder meer worden opgeteld bij aanvullende algemene uitvoeringskosten; de uitvoerende partij moet overlap en combinatievoordeel in een gespecificeerde offerte verrekenen.

Alle bedragen zijn globale reserveringskengetallen, excl. btw. Niet inbegrepen zijn onder meer steiger of hoogwerker, vergunningen, verkeersmaatregelen, destructief onderzoek en herstel van verborgen gevolgschade.

Minimaal één, mogelijk twee dakpannen geven onvoldoende dekking aan de voorzijde

Prioriteit 1

Direct, uiterlijk binnen 24 uur

EUR 500 - 1.500 excl. btw



Waarneming


Op DJI_0654 en DJI_0655 is aan de voorzijde een verschoven/open pannenzone zichtbaar. Minimaal één dakpan, mogelijk twee, geeft onvoldoende dekking. Onder de open rand is de onderliggende dakopbouw, waaronder het dakbeschot, zichtbaar en niet meer afdoende tegen neerslag beschermd.

Risico

Dit is een direct waterkerend gebrek. Bij neerslag wordt de onderliggende dakopbouw rechtstreeks belast. Actieve inwatering en vocht-/houtschade moeten worden verondersteld totdat ter plaatse het tegendeel is vastgesteld.

Aanbevolen vervolgactie

Laat exact de op DJI_0654 en DJI_0655 zichtbare pannenzone dezelfde dag veiligstellen. Breng zo nodig direct een tijdelijke waterkerende noodvoorziening aan, plaats passende pannen terug en controleer panlatten, folie en dakbeschot op vocht en aantasting. Leg de geopende situatie en het herstel fotografisch vast.

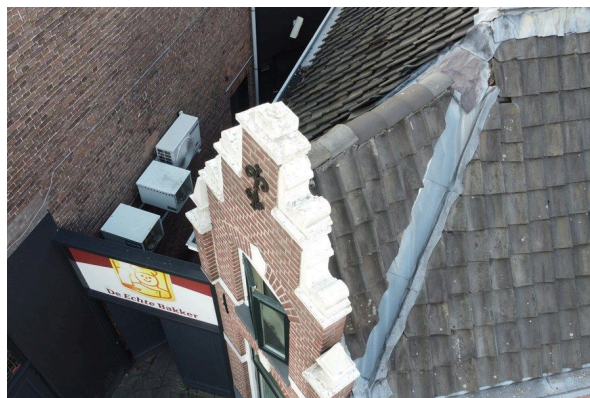

Bronbeelden: DJI_0654.JPG en DJI_0655.JPG. Locatie/aard dient bij uitvoering ter plaatse te worden bevestigd.

Loodaansluiting bij gemetselde dakuitbouw is sterk vervormd en plaatselijk open

Prioriteit 2

Binnen 7 dagen

EUR 1.250 - 3.500 excl. btw



Waarneming

De beeldreeks DJI_0678 tot en met DJI_0681 toont de hoek waar het pannendak aansluit op de zijwand van een gemetselde dakuitbouw/dakkapel. Het lood is daar sterk geplooid en losstaand. Onderaan ligt vervuiling en plaatselijk ballast op het lood; open en onregelmatige randen zijn zichtbaar.

Risico

Windgedreven regen kan achter het losstaande lood en in de aansluiting tussen pannendak, goot en zijwand terechtkomen. Daardoor bestaat risico op vochtbelasting van beschot, houtwerk en binnenaafwerking.

Aanbevolen vervolgactie

Laat de volledige zijwandaansluiting van de gemetselde dakuitbouw binnen zeven dagen vanaf veilige toegang opnemen. Verwijder vuil en ballast, controleer opstandhoogte, loketten, overlap en onderliggende waterkering en herstel het detail als één samenhangende lood-/gootaansluiting. Controleer de vrijgelegde hout- en beschotzone op vochtsporen.



Bronbeelden: DJI_0680.JPG en DJI_0681.JPG. Locatie/aard dient bij uitvoering ter plaatse te worden bevestigd.

Overgang bitumineus plat dak naar pannendak heeft verouderd en onregelmatig loodwerk

Prioriteit 3

Binnen 30 dagen

EUR 1.000 - 3.000 excl. btw



Waarneming

DJI_0640 tot en met DJI_0647 tonen een bitumineus plat dak boven/naast het hellende pannendak. Langs de overgang ligt een brede loodstrook met sterke golving, verkleuring, verschillende baanovergangen en onregelmatige aansluiting op de pannen.

Risico

Bij een onvoldoende opstand, overlap of fixatie kan regenwater achter het lood of onder de rand van de dakbedekking komen. Door de beeldhoek zijn de inwerking en onderliggende waterkering niet volledig te beoordelen.

Aanbevolen vervolgactie

Laat de volledige overgang binnen dertig dagen fysiek controleren, inclusief opstandhoogte, inwerking onder de bitumineuze dakbedekking, overlap, bevestiging en aansluiting op de bovenste pannenrij. Herstel het detail als doorlopende waterkerende overgang en combineer dit met de inspectie van het platte dak.



Bronbeelden: DJI_0643.JPG en DJI_0644.JPG. Locatie/aard dient bij uitvoering ter plaatse te worden bevestigd.

Metalen dak van kleine dakkapel/uitbouw heeft verouderde plaatnaden en randdetails

Prioriteit 4

Binnen 3 maanden

EUR 900 - 2.500 excl. btw



Waarneming

DJI_0660 en DJI_0661 tonen de metalen bovenzijde van een kleine dakkapel/uitbouw. De bekleding bestaat uit meerdere platen met zichtbare langs- en dwarsnaden. Aansluitingen op het omringende pannendak en de zijranden zijn onregelmatig afgewerkt en plaatselijk met kit of reparatiemateriaal behandeld.

Risico

Verouderde naden en randafdichtingen kunnen bij slagregen of opstuwing water doorlaten. Op de beelden is geen actieve lekkage aantoonbaar; fysieke controle is nodig om hechting en overlap vast te stellen.

Aanbevolen vervolgactie

Controleer binnen drie maanden de plaatnaden, opstanden, druipranden en aansluiting op het pannendak. Herstel uitsluitend losstaande of onvoldoende overlappende delen met een materiaalpassende, duurzame detaillering; voorkom een nieuwe oppervlakkige kitreparatie.



Bronbeelden: DJI_0660.JPG en DJI_0661.JPG. Locatie/aard dient bij uitvoering ter plaatse te worden bevestigd.

Kil-/hoekdetail tussen dakvlakken is onregelmatig en toont meerdere herstmaterialen

Prioriteit 4

Binnen 3 maanden

EUR 1.000 - 2.750 excl. btw



Waarneming

DJI_0682 en DJI_0683 tonen de ontmoeting van meerdere pannendakvlakken. De waterafvoer loopt over een brede metalen kil-/hoekstrook. Pannen zijn plaatselijk ingekort of onregelmatig opgelegd; rond de bovenzijde zijn lood, mortel en oudere reparaties zichtbaar.

Risico

Een onregelmatige waterroute en verschillende herstmaterialen vergroten de kans op lokale opstuwning, onderstroming en moeilijk traceerbare lekkage. Uit de beelden alleen kan geen actieve lekkage worden vastgesteld.

Aanbevolen vervolgactie

Reinig en beoordeel het volledige kil-/hoekknooppunt binnen drie maanden vanaf veilige toegang. Controleer vrije afvoer, zijopstanden, overlap, panondersteuning en de aansluiting aan de bovenzijde. Werk zo nodig één integraal herstelvoorstel uit in plaats van nieuwe lokale reparaties.



Bronbeelden: DJI_0682.JPG en DJI_0683.JPG. Locatie/aard dient bij uitvoering ter plaatse te worden bevestigd.

Goten en lage aansluitzones bevatten vervuiling en vragen om controle van afvoer en naden

Prioriteit 4

Binnen 3 maanden

EUR 300 - 900 excl. btw



Waarneming

In de lage gootzones bij de grote dakkapel en de gemetselde dakuitbouw is zichtbaar vuil aanwezig. Bij de hoek van de uitbouw ligt bovendien los materiaal/ballast op of direct naast de waterkerende aansluiting. De vrije doorstroming van alle uitlopen is vanuit de lucht niet vast te stellen.

Risico

Vuil en los materiaal kunnen water laten opstuwten tegen lood- en pannenaansluitingen. Langdurige vochtbelasting kan corrosie en aantasting van aangrenzend houtwerk versnellen.

Aanbevolen vervolgactie

Reinig alle bereikbare goten en uitlopen, verwijder los materiaal en voer een doorstroombroef uit. Controleer daarna naden, eindstukken en aansluitingen op lekkagesporen. Combineer dit waar mogelijk met B01 en B08.



Bronbeelden: DJI_0674.JPG en DJI_0681.JPG. Locatie/aard dient bij uitvoering ter plaatse te worden bevestigd.

Bitumineuze dakbedekking bevat los materiaal en lokale aangroei bij ballastpunten

Prioriteit 4

Binnen 3 maanden

EUR 250 - 750 excl. btw



Waarneming

Op het dak liggen losse steen-/panfragmenten. Rond enkele losse ballaststukken is mos/aangroei zichtbaar. De banen en naden zijn visueel herkenbaar; geen actieve lekkage kon vanuit beeld worden vastgesteld.

Risico

Los materiaal kan de toplaag beschadigen of afvoeren blokkeren. Aangroei houdt vocht vast en belemmert een betrouwbare visuele controle.

Aanbevolen vervolgactie

Dakvlak zorgvuldig reinigen, los materiaal verwijderen en aansluitend naden, opstanden en doorvoeren handmatig controleren op hechting, blazen en scheuren.



Bronbeelden: DJI_0645.JPG en DJI_0646.JPG. Locatie/aard dient bij uitvoering ter plaatse te worden bevestigd.

Grote dakkapel heeft verouderde loodslabben en onregelmatige zij- en onderaansluitingen

Prioriteit 4

Binnen 3 maanden

EUR 150 - 500 excl. btw



Waarneming

DJI_0665 tot en met DJI_0677 tonen de grote dakkapel in het pannendak. De loodslab onder de kozijnen en de zijslabben zijn golvend, verkleurd en plaatselijk onregelmatig aangesloten op de pannen en gootzone. Er is op de beelden geen eenduidig openstaand gat of actieve lekkage zichtbaar.

Risico

Verouderde of onvoldoende overlappende slabben kunnen bij slagregen water achter de aansluiting brengen. Vervuiling in de onderliggende gootzone kan de belasting vergroten.

Aanbevolen vervolgactie

Controleer binnen drie maanden de onder- en zijslabben, de overlap achter de pannen, de aansluiting op het kozijn en de afvoer via de goot. Herstel alleen waar fysieke controle losstand, scheuren of onvoldoende overlap bevestigd en combineer dit met de gootreiniging.



Bronbeelden: DJI_0666.JPG en DJI_0669.JPG. Locatie/aard dient bij uitvoering ter plaatse te worden bevestigd.

Gevelplint aan achterzijde heeft scheuren, uitbrokkeling en open leidingdoorvoer

Prioriteit 5

Binnen 6 maanden

EUR 400 - 1.100 excl. btw



Waarneming

De donkere plintafwerking vertoont scheurvorming en uitbrokkeling ter hoogte van maaiveld. Rond een leidingdoorvoer is de afdichting onvolledig; los materiaal ligt tegen de gevel.

Risico

Spatwater en open randen kunnen vocht achter de afwerklaag brengen en verdere onthechting veroorzaken.

Aanbevolen vervolgactie

Verwijder losse delen, herstel de ondergrond en werk de doorvoer waterkerend af. Houd de onderste gevelstrook vrij van opslag en vuil.



Bronbeelden: IMG_5705.jpeg en IMG_5704.jpeg. Locatie/aard dient bij uitvoering ter plaatse te worden bevestigd.

Begroeiing tegen achtergevel en dakrand belemmert inspectie en houdt vocht vast

Prioriteit 6

Binnen 12 maanden

EUR 250 - 650 excl. btw



Waarneming


Begroeiing groeit tegen en deels langs de achtergevel en richting dakrand/afvoer. Daardoor zijn delen van metselwerk en aansluitingen beperkt zichtbaar. Op basis van de beelden is geen directe schade door wortelwerking vast te stellen.

Risico

Begroeiing houdt vocht vast en kan gebreken aan voegwerk, bevestigingen of hemelwaterafvoer maskeren.

Aanbevolen vervolgactie

Neem de begroeiing gecontroleerd terug en inspecteer daarna de vrijgekomen gevel-, dakrand- en afvoerzones. Herstel uitsluitend schade die na vrijmaken daadwerkelijk wordt vastgesteld.

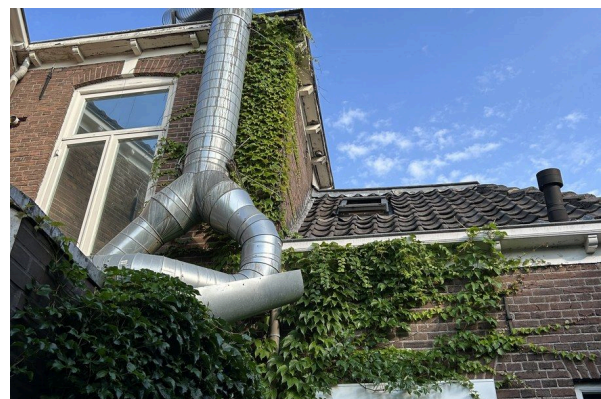

Bronbeelden: IMG_5701.jpeg en IMG_5702.jpeg. Locatie/aard dient bij uitvoering ter plaatse te worden bevestigd.

Aanpak in vier stappen

De voorgestelde volgorde voorkomt versnipperde noodreparaties en maakt de uiteindelijke onderhoudskeuze beter controleerbaar.

01

Direct veiligstellen

Stel B05 dezelfde dag waterkerend veilig, plaats passende pannen terug en controleer folie, panlatten en dakbeschot op vocht of aantasting.

02

Gerichte dakronde

Neem B01 en B03 als eerste fysiek op. Reinig aansluitzones en bepaal pas na controle van overlap, opstand en ondergrond de definitieve herstelomvang. Neem B02, B04 en B06-B08 in dezelfde veilige toegang mee.

03

Gevel en maaiveld

Herstel plint/doorvoer B09 en neem begroeiing B10 terug. Controleer aansluitend de vrijgekomen gevel- en afvoerzones.

04

Dossier sluiten

Leg noodmaatregel, geopende constructie, voor/na-foto's, productkeuzes en garanties per bevinding vast. Hercontroleer na zware regen/wind.

Acceptatiepunten voor de uitvoerende partij

- Lood- en metaalwerk vlak, voldoende overlappend en mechanisch juist bevestigd.
- Geen open randzones; water kan vrij afstromen zonder opstuwning.
- Pannen correct teruggelegd en waar nodig geborgd.
- Goten en uitlopen schoon en aantoonbaar doorgestroomd.
- Afvoer van vrijkomend materiaal en schone oplevering.
- Foto's van ondergrond, tussenfase en eindresultaat per bevinding.

Instructie voor de dakdekker


Gebruik deze controlelijst bij opname, noodmaatregel en definitief herstel. Afwijkingen en verborgen schade afzonderlijk vastleggen.

1	Controleer en herstel direct minimaal één onvoldoende dekkende dakpan aan de voorzijde/wegzijde; controleer tevens de vermoedelijke tweede pan in dezelfde zone.
2	Controleer bij deze pan(nen) het onderliggende dakbeschot, de panlatten en eventuele folie op vochtsporen, vervorming of aantasting.
3	Controleer de lood-/metaalaansluitingen bij de gemetselde dakuitbouw, de kleine metalen dakkapel/uitbouw, de grote dakkapel, het kil-/hoekdetail en de overgang tussen plat dak en pannendak; herstel alleen na bevestiging van het detail ter plaatse.
4	Controleer pannen rondom alle aansluitdetails; vervang gebroken of onvoldoende passende exemplaren en borg waar noodzakelijk.
5	Controleer het bitumineuze platte dak, inclusief naden, reparatieplekken, doorvoeren, plakplaten, dakranden en opstanden.
6	Reinig goten, uitlopen en vuilgevoelige aansluitzones en toon vrije doorstroming aan.
7	Controleer nok-/geveltopdetails, mortel-/aansmijlwerk en metselwerkaansluitingen op losstand en waterkerende werking.
8	Maak een kort fotoverslag van ondergrond, tussenfase, noodmaatregel en definitief herstel voor het onderhoudsdossier.

Bij zichtbare actieve lekkage of vochtplekken binnen: noodmaatregel direct uitvoeren en vervolgonderzoek opschalen.

Dronebeelden 1 / 3

Overzicht van de originele DJI-beelden op de aangeleverde SD-kaart. Raadpleeg het bronbestand op volledige resolutie voor detailbeoordeling.

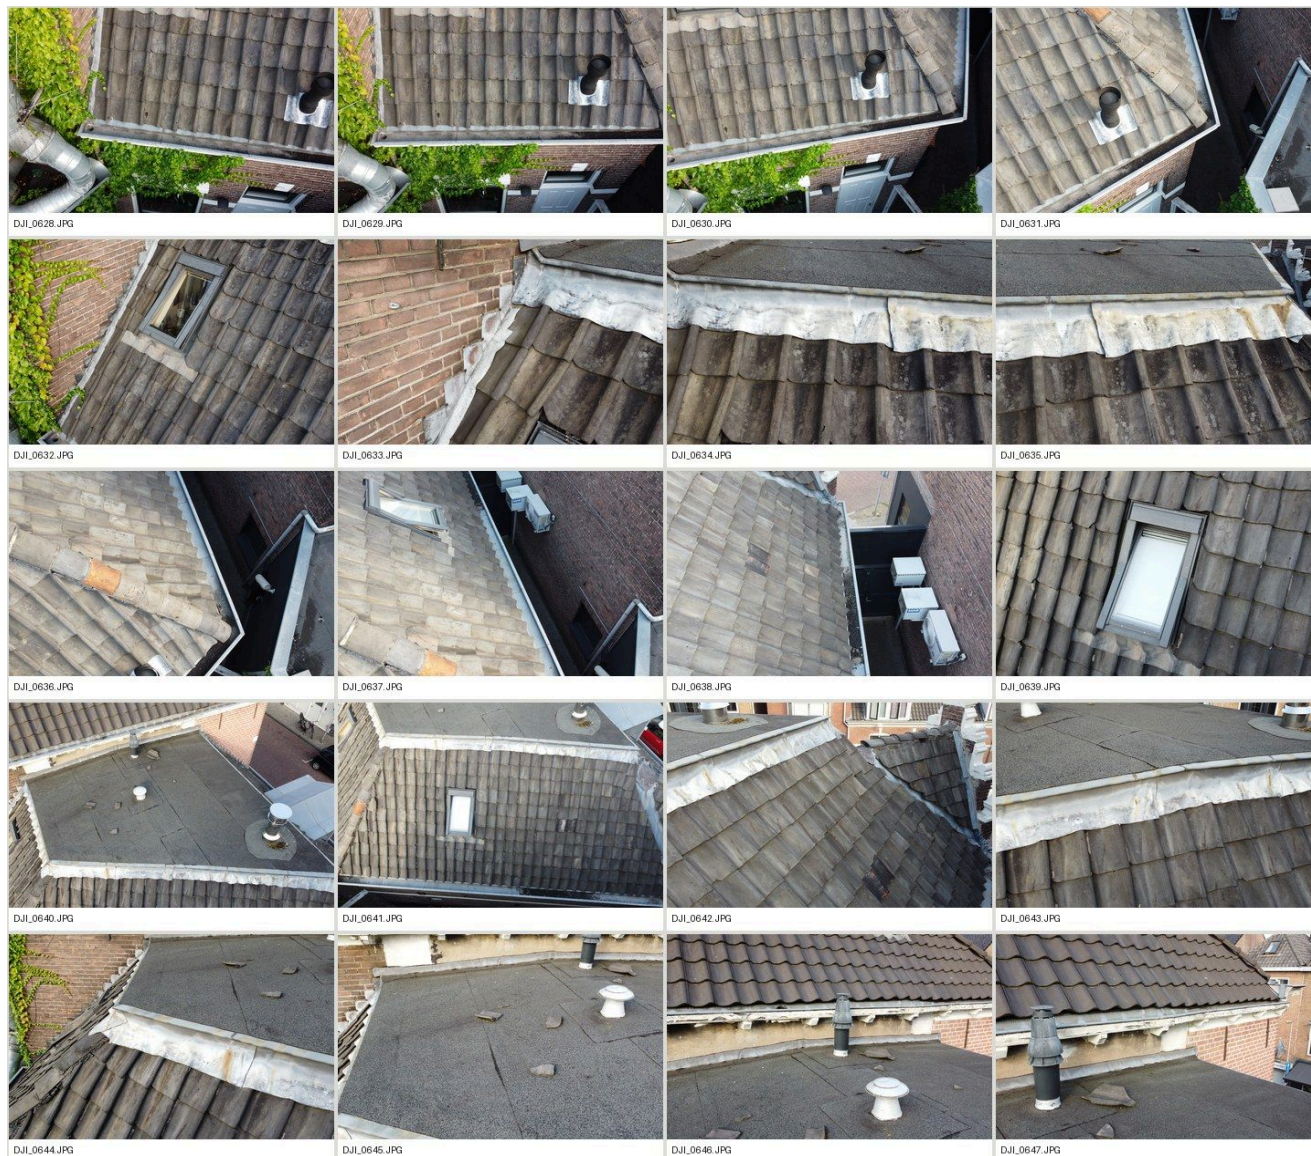

Contactblad 1: bestandsnamen sluiten rechtstreeks aan op de originele beeldset.

Dronebeelden 2 / 3

Overzicht van de originele DJI-beelden op de aangeleverde SD-kaart. Raadpleeg het bronbestand op volledige resolutie voor detailbeoordeling.



Contactblad 2: bestandsnamen sluiten rechtstreeks aan op de originele beeldset.

Dronebeelden 3 / 3


Overzicht van de originele DJI-beelden op de aangeleverde SD-kaart. Raadpleeg het bronbestand op volledige resolutie voor detailbeoordeling.



Contactblad 3: bestandsnamen sluiten rechtstreeks aan op de originele beeldset.

Selectie aanvullende bewijsbeelden

De volledige beeldset blijft beschikbaar op de aangeleverde SD-kaart. Onderstaande selectie ondersteunt oriëntatie en overdracht.

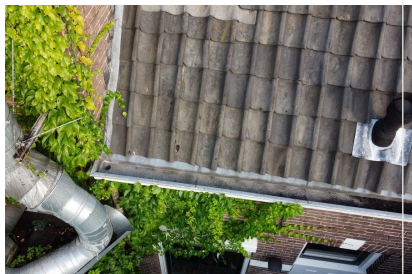


DJI_0628.JPG
Achterdakvlak met doorvoer



DJI_0640.JPG
Overzicht plat dak



DJI_0641.JPG
Overzicht achterste dakdelen

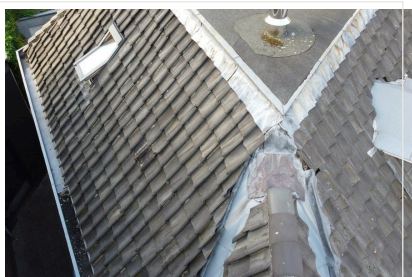


DJI_0652.JPG
Dakvlak en hoekdetail




DJI_0666.JPG
Dakkapel en omliggende pannen



DJI_0675.JPG
Straatzijde dakkapel/lood

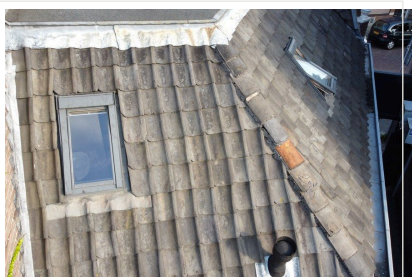

DJI_0684.JPG
Achterdakvlak overzicht

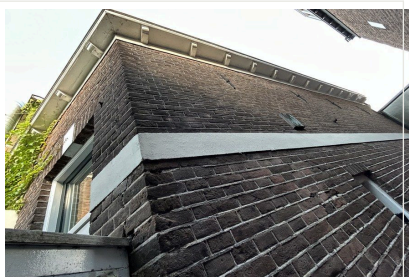

IMG_5703.jpeg
Achter-/zijgevel



IMG_5710.jpeg
Plint straatgevel

Bewijsketen

Openbare selectie: beeldmetadata en identificerende omgevingsbeelden zijn verwijderd. De oorspronkelijke beeldset blijft onderdeel van het besloten objectdossier.

VERANTWOORDING

Rapportkader & disclaimer

Deze rapportage vertaalt zichtbare beeldinformatie naar onderhoudsprioriteiten. Het document ondersteunt besluitvorming, offerteaanvragen en vervolgininspectie, maar vervangt geen constructieve beoordeling, wettelijke keuring, asbestinventarisatie, lekdetectie of garantie op waterdichtheid.

RoofSignal rapporteert onafhankelijk en verkoopt geen herstelwerk. De uitvoerende partij blijft verantwoordelijk voor veilige werkmethoden, maatvoering, materiaalcompatibiliteit, bouwkundige detaillering en naleving van wet- en regelgeving.

Chronologische prioriteitslegenda

PRIORITEIT 1	Direct / uiterlijk binnen 24 uur.
PRIORITEIT 2	Uitvoeren binnen 7 dagen.
PRIORITEIT 3	Uitvoeren binnen 30 dagen.
PRIORITEIT 4	Planmatig uitvoeren binnen 3 maanden.
PRIORITEIT 5	Planmatig uitvoeren binnen 6 maanden.
PRIORITEIT 6	Monitoren / hercontrole binnen 12 maanden.

ROOFSIGNAL

Grip op onderhoudsbeslissingen met objectieve rapportage en vastgoeddata.

info@roofsinal.nl | 085 21 28 019 | Apeldoorn, Nederland