

OBJECTRAPPORTAGE

RoofSignal Plus - daknulmeting

Inspectiedatum	3 september 2026	Opdrachtgever	VvE (geanonimiseerd)
Objecten	VvE met vijf appartementen	Aanvullend	Zulphen
Omvang	Vijf appartementen	Bronset	130 dronefoto's
Offerte	Openbare praktijkversie	Rapportstatus	Definitief - volgens NEN 2767-richtlijnen



Dakdetail uit de inspectie; openbare selectie.

ALGEMENE CONDITIE

MATIG - GERICHT HERSTEL EN ONDERHOUD NODIG

De inspectie toont geen visueel bewijs waarmee actieve lekkage kan worden vastgesteld of uitgesloten. Wel zijn meerdere onderhouds- en herstelpunten zichtbaar, waarvan losse materialen bij een doorvoer direct aandacht vragen en wateraccumulatie, nok-/hoekkepermortel, goten en dakkapelafdekkingen binnen 0-1 jaar moeten worden opgepakt.

OPENBARE VERSIE | Persoons-, adres- en GPS-gegevens verwijderd.

Cover vervangen door dakdetail; identificerende omgevingsbeelden weggelaten.

1. Opdracht, scope & onderzoeksmethode

Contractuele scope uit offerte

Onderdeel	Vastgelegd in offerte
Object	VvE in Zutphen; samen vijf appartementen.
Inspectie	RoofSignal Plus - onafhankelijke visuele daknulmeting.
Onderdelen	Dakvlakken, dakopstanden, dakranden, aansluitingen, doorvoeren, goten en hemelwaterafvoer.
Rapportage	Overzichts- en detailbeelden per relevante bevinding, met observatie, risico, beperking en aanbevolen vervolgstap.
Methode	Dronebeelden/detailfotografie waar toegestaan en technisch zinvol; niet-zichtbare delen als beperking vastleggen.

Uitgevoerde inspectie

Kenmerk	Vaststelling
Beeldset	130 zichtbare RGB-dronefoto's, bestandsreeks DJI_0715.JPG t/m DJI_0844.JPG.
Dekking	Schuine en meer verticale overzichtsbeelden en detailbeelden van hellende pannendaken, bitumineuze en met grind geballaste platte dakdelen, dakkapellen, daklichten, doorvoeren, nokken/hoekkeper, goten en aansluitingen.
Locatiegegevens	Exacte locatie- en GPS-gegevens verwijderd uit deze openbare versie.
Beoordelingsbasis	Uitsluitend visueel waarneembare kenmerken op de aangeleverde beelden; geen destructief onderzoek, vochtmeting, waterproef of inspectie van binnenzijde/onderconstructie.

Afbakening en betrouwbaarheid

De beeldset toont één aaneengesloten dakcluster. Op basis van alleen luchtbeelden is niet ieder dakvlak met zekerheid aan één afzonderlijk huisnummer toe te delen. De offerte-adressen vormen daarom gezamenlijk de objectscope; bevindingen zijn gekoppeld aan herkenbare dakcomponenten en fotobestanden. Voor uitvoeringsopdrachten verdient verificatie van de exacte perceel-/VvE-grens vooraf aanbeveling.

De prioriteit is een beheersmatige indeling, geen constructieve garantie: P1 direct/zo spoedig mogelijk vanwege veiligheids- of acuut faalrisico; P2 binnen 0-1 jaar; P3 planmatig binnen 1-3 jaar; Akkoord regulier monitoren.

2. NEN 2767-methodiek

OPGESTELD VOLGENS NEN 2767-RICHTLIJNEN

Dit rapport is opgesteld volgens de richtlijnen en kernsystematiek van NEN 2767: per bouwdeel worden zichtbare gebreken benoemd en beoordeeld naar ernst, omvang en intensiteit. Hieruit is een indicatieve conditiescore op de schaal 1-6 afgeleid; 1 staat voor uitstekend en 6 voor zeer slecht.

Kwalificatie: dit is geen gecertificeerde of volledig kwantitatieve NEN 2767-conditiemeting. De beoordeling is beeldgebaseerd; exacte hoeveelheden, percentages, verborgen lagen en niet-bereikbare details zijn niet fysiek gemeten. De scores zijn beheerindicaties die bij daktoegang moeten worden gevalideerd.

NEN-aspect	Toepassing
Element / bouwdeel	Dakbedekking, pannen, nok-/hoekkeper, goten/HWA, dakkapellen, daklichten, doorvoeren, opstanden en gevelmetselwerk.
Ernst	Gering of serieus, passend bij de zichtbare technische betekenis.
Omvang	Plaatselijk of regelmatig binnen het op beeld beoordeelbare element.
Intensiteit	Midden of hoog: zichtbaar stadium van het gebrek.
Conditie 1-6	Indicatieve technische toestand; per bevinding vermeld.
RoofSignal-prioriteit	P1/P2/P3 bepaalt uitvoeringstermijn op basis van risico en urgentie; dit is geen NEN-conditiescore.

Indicatief conditiebeeld per elementgroep

Elementgroep	Score	Onderbouwing
Bitumineuze platte daken	4 - matig	Regelmatische wateraccumulatie op meerdere vlakken.
Nok-/hoekkepermortel	4 - matig	Verwering en plaatselijke afbrokkeling.
Goten en HWA	4 - matig	Vervuiling, begroeiing en onzekerheid over vrije afvoer.
Dakkapelafdekkingen	4 - matig	Plasvorming, verkleuring en verouderde naden.
Houten onderdelen en dakgoten	5 - slecht	Algemeen sterk verweerd en plaatselijk openstaand of ontbrekend verfsysteem.
Dakpannen / daklichten / doorvoeren	3 - redelijk	Veroudering en lokale reparaties, zonder groot open gebrek op beeld.
Gevelmetselwerk nabij afvoerzones	3 - redelijk	Witte uitbloei-/uitspoelingssporen; oorzaak en vochtactiviteit niet vastgesteld.

Het totale dakcluster wordt indicatief als conditie 4 - matig beschouwd. Het houten buitenwerk, inclusief de houten dakgoten en gootbetimmeringen, vormt met conditie 5 - slecht een duidelijke negatieve uitschieter. Dit is een beheerbeeld, geen verklaring van waterdichtheid of resterende levensduur.

3. Managementsamenvatting

ID	Prio	Kernbevinding	Indicatieve raming
B-01	P1	Losse harde delen bij grote dakdoorvoer.	€ 250 - € 500
B-02	P2	Wateraccumulatie op bitumineuze dakdelen.	€ 750 - € 2.000
B-03	P2	Verweerde mortel bij nok- en hoekkeperzones.	€ 2.500 - € 6.000
B-04	P2	Vervuiling en begroeiing in goten/HWA.	€ 500 - € 1.000
B-05	P2	Wateraccumulatie en verwerking op dakkapelafdekkingen.	€ 1.500 - € 4.000
B-06	P2	Uitbloei-/uitspoelingssporen; vochtbron diagnosticeren.	€ 750 - € 2.000
B-07	P2	Ernstig achterstallig schilderwerk aan houten onderdelen, dakgoten en gootbetimmeringen.	€ 8.000 - € 18.000
B-08	P3	Verouderde en biologisch vervuilde dakpannen.	€ 1.500 - € 3.500
B-09	P3	Veroudering en vervuiling van daklichten.	€ 500 - € 1.500
B-10	P3	Reparaties aan doorvoeren en aansluitingen.	€ 1.000 - € 3.000
B-11	P3	Ongelijke grindlaag en lokaal los materiaal.	€ 350 - € 750
B-12	P3	Verouderde aansluiting plat dak/metselwerk.	€ 750 - € 2.000

KOSTENRAMING PER PRIORITEIT

Prioriteit	Termijn	Bevindingen	Raming excl. btw
P1	Direct	B-01	€ 250 - € 500
P2	0-1 jaar	B-02 t/m B-07	€ 14.000 - € 33.000
P3	1-3 jaar	B-08 t/m B-12	€ 4.100 - € 10.750
Totaal	Gefaseerd	B-01 t/m B-12	€ 18.350 - € 44.250

Karakter van de raming: indicatieve kosteninschatting, prijspeil september 2026, exclusief btw. De bedragen zijn bedoeld als reserveringsbandbreedte bij gebundelde uitvoering. Definitieve kosten volgen pas na opname en offerte door de uitvoerende vakbedrijven. Niet inbegrepen zijn constructief herstel, volledige dakvervanging, herstel van verborgen gebreken, vergunningen en bijzondere steiger-, kraan- of hoogwerkervoorzieningen.

Belangrijkste eerstvolgende stap: laat een dakdekker de P1- en P2-punten in één veilige daktoegang combineren, inclusief controle van afvoeren/HWA, gevelsporen en details op handafstand.

B-01 Losse materialen bij grote dakdoorvoer

P1

Onderdeel
Grote dakdoorvoer op met grind geballast plat dak

Termijn
Direct / zo spoedig mogelijk

NEN 2767-indicatie	Ernst	Omvang	Intensiteit	Conditie
Beeldbasis	Serius	Plaatselijk	Hoog	3 - redelijk



DJI_0723.JPG

Veld	Vaststelling
Waarneming	Op de zwarte omkasting rond de grote metalen doorvoer liggen een los pannendeel en een baksteen-/steenachtig deel. Deze delen zijn op beeld niet bevestigd. De omkasting zelf toont veroudering en verkleuring.
Risico / betekenis	Losse harde delen kunnen bij wind verplaatsen, dakbedekking beschadigen of van het dak vallen. De onderliggende aansluiting kan niet volledig worden beoordeeld zolang de delen aanwezig zijn.
Aanbevolen vervolgactie	Losse delen zo spoedig mogelijk onder veilige omstandigheden verwijderen. Aansluitend de omkasting, manchetten, kim en dakbedekking op mechanische schade, open naden en hechting handmatig controleren.
Bronbeelden	DJI_0723.JPG

B-02 Omvangrijke wateraccumulatie op bitumineuze dakdelen

P2

Onderdeel
Bitumineuze platte dakvlakken

Termijn
Binnen 0-1 jaar; eerder bij lekkageklacht

NEN 2767-indicatie	Ernst	Omvang	Intensiteit	Conditie
Beeldbasis	Serieus	Regelmatig	Hoog	4 - matig



DJI_0754.JPG



DJI_0823.JPG

Veld	Vaststelling
Waarneming	Op meerdere beelden is na neerslag omvangrijke plasvorming zichtbaar. Het water beslaat plaatselijk een groot deel van het dakvlak en loopt tot nabij daklicht, dakrand en opstanden. De plasvorming komt op meerdere afzonderlijke dakdelen voor.
Risico / betekenis	Langdurige waterbelasting versnelt veroudering, vergroot belasting op naden/details en kan vervuiling en biologische aangroei versterken. De foto's tonen niet of en hoe snel het water wegloopt.
Aanbevolen vervolgactie	Afvoeren en HWA op verstopping controleren; dakvlak reinigen; afschot en lokale verzakking door dakdekker beoordelen. Na maatregel en bij droge uitgangssituatie een regen-/afvoercontrole uitvoeren.
Bronbeelden	DJI_0754.JPG, DJI_0823.JPG

B-03 Verweerde mortel bij nok- en hoekkeperzones

P2

Onderdeel
Nokvorsten, hoekkepervorsten en overgang naar plat dak

Termijn
Binnen 0-1 jaar

NEN 2767-indicatie	Ernst	Omvang	Intensiteit	Conditie
Beeldbasis	Serius	Regelmatig	Hoog	4 - matig



DJI_0757.JPG



DJI_0781.JPG

Veld	Vaststelling
Waarneming	Mortel/aanheling onder en rond vorsten is plaatselijk onregelmatig, verweerd en afbrokkelend. Bij kruisingen en einden is veel herstel materiaal en biologische aangroei zichtbaar.
Risico / betekenis	Verder verlies van mortel kan de windvastheid en waterkerende detaillering verminderen. Losrakende morteldelen kunnen in goot of openbare ruimte terechtkomen.
Aanbevolen vervolgactie	Alle nok-/hoekkeperzones op handafstand nalopen; los materiaal verwijderen; losse vorsten en onderliggende bevestiging controleren; ondeugdelijke mortel duurzaam herstellen met passend systeem.
Bronbeelden	DJI_0757.JPG, DJI_0781.JPG

B-04 Vervuiling en begroeiing in goten

P2

Onderdeel
Mast-/bakgoten en aansluitende HWA

Termijn
Binnen 0-1 jaar

NEN 2767-indicatie	Ernst	Omvang	Intensiteit	Conditie
Beeldbasis	Serieus	Plaatselijk	Hoog	4 - matig



DJI_0735.JPG



DJI_0797.JPG

Veld	Vaststelling
Waarneming	Langs meerdere goottrajecten is donker organisch materiaal, mos en plaatselijke begroeiing zichtbaar, met duidelijke ophoping onder dakkapellen en aan dakvoet. Volledige binnenzijde van alle goten en uitlopen is niet overal zichtbaar.
Risico / betekenis	Ophoping kan watertransport hinderen, vocht langer vasthouden en overloop of aantasting van aansluitende onderdelen bevorderen.
Aanbevolen vervolgactie	Goten en uitlopen volledig reinigen; HWA doorspoelen en verbindingen/lekkagesporen controleren. Na bladval opnieuw controleren bij de boomrijke achterzijde.
Bronbeelden	DJI_0735.JPG, DJI_0797.JPG

B-05 Wateraccumulatie en verwerking op dakkapelafdekkingen

P2

Onderdeel
Metalen dakkapelafdekkingen en zij-/voetlood

Termijn
Binnen 0-1 jaar

NEN 2767-indicatie	Ernst	Omvang	Intensiteit	Conditie
Beeldbasis	Serius	Plaatselijk	Midden	4 - matig



DJI_0746.JPG



DJI_0747.JPG

Veld	Vaststelling
Waarneming	Op meerdere dakkapelafdekkingen is plasvorming, vuilaftekening en verkleuring zichtbaar. Plaatnaden en aansluitstroken zijn duidelijk herkenbaar; plaatselijk is het oppervlak ongelijk/verweerd.
Risico / betekenis	Blijvend water op metalen afdekkingen belast naden en aansluitingen. Op de luchtbeelden is geen actieve lekkage vast te stellen.
Aanbevolen vervolgactie	Afschot, fels-/soldeer-/kitnaden, bevestigingen en zij-/voetlood op handafstand controleren. Herstel waterafvoer en open of verouderde naden; combineer met gootreiniging.
Bronbeelden	DJI_0746.JPG, DJI_0747.JPG

B-06 Witte uitbloei-/uitspoelingssporen op gevels

P2

Onderdeel
Gevelmetselwerk bij dakranden, goten, HWA en doorvoerzones

Termijn
Binnen 0-1 jaar; eerder bij vochtklacht

NEN 2767-indicatie	Ernst	Omvang	Intensiteit	Conditie
Beeldbasis	Serieus	Regelmatig	Midden	3 - redelijk



DJI_0807.JPG



DJI_0839.JPG

Veld	Vaststelling
Waarneming	Op meerdere gevelbeelden zijn witte, plaatselijk sluier- en baanvormige afzettingen zichtbaar. De concentratie ligt vooral onder dakrand-/gootzones en nabij verticale hemelwaterafvoeren. Op beeld is niet betrouwbaar te onderscheiden of dit zoutuitbloeiing, kalkuitspoeling of oppervlakkige afzetting betreft. Tijdens de opname is geen stromend water, duidelijk actief nat vlak of open aansluiting zichtbaar.
Risico / betekenis	Het patroon past bij herhaald vochttransport of afstroming, maar bewijst geen actieve lekkage. Mogelijke bronnen zijn een gootnaad, uitloop/HWA-verbinding, dakranddetail, doorvoer, slagregenbelasting of drogend metselwerk; de oorzaak is met luchtbeelden niet vastgesteld.
Aanbevolen vervolgactie	Controleer tijdens of direct na regen de gootnaden, uitlopen, HWA-koppelingen en beugels, dakrand-/doorvoerdetails en voegwerk. Voer lokaal een vochtmeting uit. Herstel eerst een aangetoonde bron; pas daarna droog reinigen of een proefvlak toepassen en vermijd agressieve reiniging vóór diagnose.
Bronbeelden	DJI_0807.JPG, DJI_0839.JPG

B-07 Ernstig achterstallig schilderonderhoud houten onderdelen en dakgoten

P2

Onderdeel

Houten dakgoten, gootbetimmeringen, dakkapellen, kozijnen, ramen en overige zichtbare houten delen

Termijn

Binnen 0-1 jaar; bij voorkeur vóór de volgende natte/winterperiode

NEN 2767-indicatie	Ernst	Omvang	Intensiteit	Conditie
Beeldbasis	Serieus	Algemeen	Hoog	5 - slecht



DJI_0796.JPG



DJI_0797.JPG

Veld	Vaststelling
Waarneming	Het schilderwerk van de zichtbare houten onderdelen is overwegend in slechte staat. Dit geldt nadrukkelijk ook voor de houten dakgoten en gootbetimmeringen. Het verfsysteem is sterk verweerd en vervuild en staat plaatselijk open, bladdert af of ontbreekt, waardoor plaatselijk kaal hout zichtbaar is. Ook onderdorpels, glas-/raamranden, hoeken en aansluitingen van de dakkapellen tonen duidelijk achterstallig onderhoud. Het betreft geen incidentele plek maar een algemeen onderhoudsbeeld.
Risico / betekenis	Het verfsysteem beschermt het hout niet langer overal afdoende tegen vocht en UV-belasting. Vooral bij dakgoten en horizontale delen is de vochtbelasting hoog. Verder uitstel vergroot het risico op vochtindringing, openstaande verbindingen, aantasting van kopse kanten en houtrot. De luchtbeelden kunnen bestaande inwendige houtaantasting niet uitsluiten.
Aanbevolen vervolgactie	Laat al het houten buitenwerk, inclusief de volledige houten dakgoten en gootbetimmeringen, op korte termijn op handafstand schildertechnisch en houttechnisch opnemen. Reinig en ontvet, verwijder alle ondeugdelijke verflagen, herstel open verbindingen en kitnaden, meet het houtvocht en herstel of vervang aangetaste delen. Bouw daarna een volledig passend grond- en aflakverfsysteem op. Niet beperken tot plaatselijk bijwerken.
Bronbeelden	DJI_0796.JPG, DJI_0797.JPG

B-08 Verouderde en biologisch vervuilde dakpannen

P3

Onderdeel
Hellende pannendaken

Termijn
Planmatig binnen 1-3 jaar

NEN 2767-indicatie	Ernst	Omvang	Intensiteit	Conditie
Beeldbasis	Gering	Regelmatig	Midden	3 - redelijk



DJI_0840.JPG



DJI_0769.JPG

Veld	Vaststelling
Waarneming	De betonnen/keramische dakpannen tonen brede verwerking, korstmos en plaatselijk mos. Er zijn meerdere pannen met afwijkende kleur/uiterlijk aanwezig, passend bij plaatselijke vervanging of herstel. Op de beoordeelde overzichtsbeelden is geen groot open dakvlak of reeks ontbrekende pannen zichtbaar.
Risico / betekenis	Vervuiling houdt vocht vast en bemoeilijkt visuele controle. Individuele haarscheuren, sluiting en bevestiging zijn vanuit de lucht niet volledig vast te stellen.
Aanbevolen vervolgactie	Bij veilige daktoegang steekproefsgewijs pannen controleren op breuk, sluiting en bevestiging; afwijkende/herstelde zones gericht nalopen. Alleen reinigen met voor dit pannentype geschikte, niet-beschadigende methode.
Bronbeelden	DJI_0840.JPG, DJI_0769.JPG

B-09 Veroudering en vervuiling daklichten

P3

Onderdeel
Lichtkoepels en vlakke dakramen

Termijn
Planmatig binnen 1-3 jaar

NEN 2767-indicatie	Ernst	Omvang	Intensiteit	Conditie
Beeldbasis	Gering	Plaatselijk	Midden	3 - redelijk



DJI_0761.JPG



DJI_0810.JPG

Veld	Vaststelling
Waarneming	Koepels/daklichten zijn aanwezig op zowel grind- als bitumineuze dakvlakken. Opstanden en randen zijn grotendeels zichtbaar; de transparante delen tonen vervuiling/verwering. Op de beelden is geen eenduidig openstaande aansluiting zichtbaar.
Risico / betekenis	Verouderde afdichtingen en bevestigingen kunnen op termijn lekkagerisico geven; beeldinspectie kan kleine scheuren of kitfalen niet uitsluiten.
Aanbevolen vervolgactie	Reinigen; koepel, bevestigingspunten, rubbers/kit, opstand en omliggende dakbedekking handmatig inspecteren. Bij brosheid of scheuren vervanging plannen.
Bronbeelden	DJI_0761.JPG, DJI_0810.JPG

B-10 Meerdere reparaties aan doorvoeren en aansluitingen

P3

Onderdeel
Ventilatie-/rookgasdoorvoeren en lood-/zinkslabben

Termijn
Planmatig binnen 1-3 jaar; combineren met P1

NEN 2767-indicatie	Ernst	Omvang	Intensiteit	Conditie
Beeldbasis	Serieus	Plaatselijk	Midden	3 - redelijk



DJI_0724.JPG



DJI_0769.JPG

Veld	Vaststelling
Waarneming	Rond meerdere doorvoeren zijn plaatselijke lood-/zinkslabben, manchetten en reparatiestroken zichtbaar. De detaillering en leeftijd verschillen per doorvoer. Bij de grote metalen doorvoer is een brede witte afdichting rond de voet aangebracht.
Risico / betekenis	Ongelijkmatige of verouderde reparaties kunnen lokaal eerder verouderen. Open naden zijn op de gekozen beelden niet met zekerheid vast te stellen.
Aanbevolen vervolgactie	Alle doorvoeren bij eerstvolgende daktoegang rondom controleren op scheuren, losstand, voldoende opstandhoogte en hechting; ondeugdelijke noodreparaties vervangen door duurzaam detail.
Bronbeelden	DJI_0724.JPG, DJI_0769.JPG

B-11 Ongelijke grindlaag en lokaal los materiaal

P3

Onderdeel
Met grind geballaste platte dakdelen

Termijn
Planmatig binnen 1-3 jaar

NEN 2767-indicatie	Ernst	Omvang	Intensiteit	Conditie
Beeldbasis	Gering	Plaatselijk	Midden	3 - redelijk



DJI_0761.JPG



DJI_0814.JPG

Veld	Vaststelling
Waarneming	De grindlaag is overwegend aanwezig maar plaatselijk ongelijk verdeeld. Rond daklichten, doorvoeren en randen liggen lokaal blad, kleine steen-/materiaalresten en zones met andere korrel-/kleurconcentratie.
Risico / betekenis	Onregelmatige ballast kan dakbedekking plaatselijk minder beschermen of details hinderen. Los materiaal kan afvoeren of inspectiezones vervuilen.
Aanbevolen vervolgactie	Los vuil en vreemd materiaal verwijderen; ballast gelijkmatig verdelen conform daksysteem, met details, opstanden en afvoeren vrij en inspecteerbaar.
Bronbeelden	DJI_0761.JPG, DJI_0814.JPG

B-12 Aansluiting plat dak tegen opgaand metselwerk

P3

Onderdeel
Kim/opstand plat dak - metselwerk

Termijn
Planmatig binnen 1-3 jaar

NEN 2767-indicatie	Ernst	Omvang	Intensiteit	Conditie
Beeldbasis	Gering	Plaatselijk	Midden	3 - redelijk



DJI_0801.JPG



DJI_0840.JPG

Veld	Vaststelling
Waarneming	Langs de opstand is een bitumineuze kim-/opstandstrook zichtbaar met plaatselijke vervuiling en verouderingssporen. Het metselwerk toont lokaal verkleuring/uitbloeiing. Op de foto is geen duidelijke open naad zichtbaar.
Risico / betekenis	Waterbelasting bij de kim en vochttransport in metselwerk kunnen niet vanuit luchtbeelden worden vastgesteld.
Aanbevolen vervolgactie	Bij onderhoud de volledige kim, opstandhoogte, beëindiging en hoekdetails handmatig nalopen. Bij vochtklachten aanvullend binnenonderzoek en vochtmeting uitvoeren.
Bronbeelden	DJI_0801.JPG, DJI_0840.JPG

Onderhoudsplanung

Termijn	Werkpakket	Resultaat / controle
Direct / zo spoedig mogelijk	B-01: losse harde delen bij grote dakdoorvoer verwijderen; dakbedekking en doorvoerdetail controleren.	Foto voor/na; bevestigen dat geen los materiaal achterblijft en detail gesloten/intact is.
0-1 jaar	B-02 t/m B-05: waterhuishouding, mortel, goten/HWA en dakkapellen. B-06: gevelsporen diagnosticeren. B-07: al het zichtbare houten buitenwerk, inclusief houten dakgoten en gootbetimmeringen, volledig schildertechnisch herstellen.	Dakdekkersinspectie op handafstand; controle tijdens/na regen; lokale vochtmeting; herstelregistratie.
1-3 jaar	B-08 t/m B-12: pannen, daklichten, doorvoeren/reparaties, grindballast en kim-/mettselwerkaansluitingen.	Planmatig onderhoud bundelen en vastleggen in onderhoudsdossier.
Jaarlijks / na zwaar weer	Visuele controle van goten, losse delen, vorsten, daklichten, gevelsporen en bekende wateraccumulatiezones.	Nieuwe foto's vanuit vaste posities voor trendvergelijking.
Bij lekkageklacht	Niet wachten op planning: lokale binneninspectie, vochtmeting en gerichte dakopening indien noodzakelijk.	Oorzaak bevestigen voordat omvangrijk herstel wordt opgedragen.

Indicatieve onderhoudslijn

0-1 jaar: veiligheids- en waterhuishoudingspunten sluiten en gevelsporen diagnosticeren. 1-3 jaar: samenhangend planmatig herstel en detailcontrole. 3-5 jaar: herinspectie van het volledige dakcluster of eerder bij klachten, stormschade, aanpassing van installaties of zichtbare verslechtering.

UITVOERINGSADVIES

Vraag één dakdekker om een gecombineerde opname met veilige daktoegang. Laat de uitvoerder per bevinding het fotonummer, de uitgevoerde maatregel en een nafoto vastleggen. Hierdoor blijft deze nulmeting bruikbaar als toetsbare basis voor toekomstig beheer.

Scopecontrole & beperkingen

Onderdeel	Beelddekking	Conclusie / beperking
Dakvlakken	Ruime dekking van hellende, bitumineuze en grinddaken.	Visueel beoordeeld; onderconstructie en verborgen lagen niet onderzocht.
Dakopstanden	Opstanden bij koepels, doorvoeren, metselwerk en dakranden zichtbaar.	Kleine scheuren/hechting niet overal op handafstand verifieerbaar.
Dakranden / nokken	Meerdere doorlopende overzichts- en detailbeelden.	Mortelzones vragen handmatige vervolgcontrole.
Aansluitingen	Dakkapellen, doorvoeren, kimmen en diverse lood-/zinkdetails zichtbaar.	Verborgen overlap, kithechting en opstandhoogte niet overal meetbaar.
Doorvoeren	Meerdere ventilatie-/rookgasdoorvoeren en grote omkasting zichtbaar.	Functie, binnenaansluiting en brandveiligheid buiten scope.
Goten / HWA	Diverse goottrajecten en zichtbare HWA-delen opgenomen.	Binnenzijde, uitlopen en ondergrondse afvoer niet volledig zichtbaar; doorspoeltest niet uitgevoerd.
Gevelmetselwerk	Aanvullend beoordeeld waar vocht-/uitbloeiingssporen samenhangen met dakranden, goten en HWA.	Geen gevelbrede conditiemeting; oorzaak en actuele vochtigheid vragen onderzoek op locatie.
Overzicht/detail	130 bestanden, met brede overzichtsdekking en meerdere detailreeksen.	Representatieve rapportbeelden gebruikt; bronbestanden blijven leidend voor detail.
Adresverdeling	Eén compact, aaneengesloten cluster.	Zonder dakplan/markering geen zekere toedeling van elk vlak aan afzonderlijk huisnummer.

Niet vastgesteld

Dit rapport stelt geen waterdichtheidsgarantie, constructieve draagkracht, resterende levensduur of exacte herstellkosten vast. Geen thermografie, vochtmeting, destructief onderzoek, binneninspectie of materiaalonderzoek uitgevoerd. Waar water of witte gevelafzetting zichtbaar is, wordt alleen het beeld op het inspectiemoment vastgesteld; duur, chemische samenstelling en oorzaak zijn niet gemeten.

Leeswijzer prioriteit

Label	Betekenis
P1	Direct/zo spoedig mogelijk; veiligheid of acuut faalrisico eerst beheersen.
P2	Binnen 0-1 jaar gericht onderzoeken en herstellen; eerder bij klacht of verslechtering.
P3	Planmatig binnen 1-3 jaar; combineren met regulier onderhoud.
Akkoord	Geen relevante zichtbare afwijking; regulier monitoren.

Fotoregister



Volledige aangeleverde bronset. De rapportage gebruikt representatieve beelden; aangrenzende bestanden vormen aanvullende kijkhoeken en controlebeelden.

Bestand 1	Bestand 2	Bestand 3	Bestand 4	Bestand 5
DJI_0715.JPG	DJI_0716.JPG	DJI_0717.JPG	DJI_0718.JPG	DJI_0719.JPG
DJI_0720.JPG	DJI_0721.JPG	DJI_0722.JPG	DJI_0723.JPG	DJI_0724.JPG
DJI_0725.JPG	DJI_0726.JPG	DJI_0727.JPG	DJI_0728.JPG	DJI_0729.JPG
DJI_0730.JPG	DJI_0731.JPG	DJI_0732.JPG	DJI_0733.JPG	DJI_0734.JPG
DJI_0735.JPG	DJI_0736.JPG	DJI_0737.JPG	DJI_0738.JPG	DJI_0739.JPG
DJI_0740.JPG	DJI_0741.JPG	DJI_0742.JPG	DJI_0743.JPG	DJI_0744.JPG
DJI_0745.JPG	DJI_0746.JPG	DJI_0747.JPG	DJI_0748.JPG	DJI_0749.JPG
DJI_0750.JPG	DJI_0751.JPG	DJI_0752.JPG	DJI_0753.JPG	DJI_0754.JPG
DJI_0755.JPG	DJI_0756.JPG	DJI_0757.JPG	DJI_0758.JPG	DJI_0759.JPG
DJI_0760.JPG	DJI_0761.JPG	DJI_0762.JPG	DJI_0763.JPG	DJI_0764.JPG
DJI_0765.JPG	DJI_0766.JPG	DJI_0767.JPG	DJI_0768.JPG	DJI_0769.JPG
DJI_0770.JPG	DJI_0771.JPG	DJI_0772.JPG	DJI_0773.JPG	DJI_0774.JPG
DJI_0775.JPG	DJI_0776.JPG	DJI_0777.JPG	DJI_0778.JPG	DJI_0779.JPG
DJI_0780.JPG	DJI_0781.JPG	DJI_0782.JPG	DJI_0783.JPG	DJI_0784.JPG
DJI_0785.JPG	DJI_0786.JPG	DJI_0787.JPG	DJI_0788.JPG	DJI_0789.JPG
DJI_0790.JPG	DJI_0791.JPG	DJI_0792.JPG	DJI_0793.JPG	DJI_0794.JPG
DJI_0795.JPG	DJI_0796.JPG	DJI_0797.JPG	DJI_0798.JPG	DJI_0799.JPG
DJI_0800.JPG	DJI_0801.JPG	DJI_0802.JPG	DJI_0803.JPG	DJI_0804.JPG
DJI_0805.JPG	DJI_0806.JPG	DJI_0807.JPG	DJI_0808.JPG	DJI_0809.JPG
DJI_0810.JPG	DJI_0811.JPG	DJI_0812.JPG	DJI_0813.JPG	DJI_0814.JPG
DJI_0815.JPG	DJI_0816.JPG	DJI_0817.JPG	DJI_0818.JPG	DJI_0819.JPG
DJI_0820.JPG	DJI_0821.JPG	DJI_0822.JPG	DJI_0823.JPG	DJI_0824.JPG
DJI_0825.JPG	DJI_0826.JPG	DJI_0827.JPG	DJI_0828.JPG	DJI_0829.JPG
DJI_0830.JPG	DJI_0831.JPG	DJI_0832.JPG	DJI_0833.JPG	DJI_0834.JPG
DJI_0835.JPG	DJI_0836.JPG	DJI_0837.JPG	DJI_0838.JPG	DJI_0839.JPG
DJI_0840.JPG	DJI_0841.JPG	DJI_0842.JPG	DJI_0843.JPG	DJI_0844.JPG

Aantal geregistreerde foto's: 130. Reeks: DJI_0715.JPG t/m DJI_0844.JPG.

BEELDINVENTARIS - OPENBARE SELECTIE

Contactblad 1 / 7

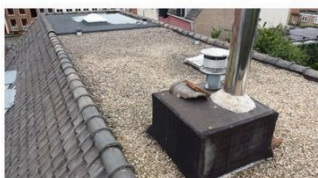

DJI_0723.JPG



DJI_0724.JPG



DJI_0725.JPG



DJI_0726.JPG



DJI_0727.JPG



DJI_0728.JPG



DJI_0729.JPG



DJI_0730.JPG



DJI_0731.JPG



DJI_0732.JPG



DJI_0733.JPG




DJI_0734.JPG

BEELDINVENTARIS - OPENBARE SELECTIE

Contactblad 2 / 7




DJI_0735.JPG

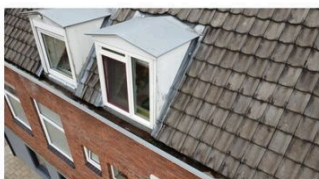


DJI_0736.JPG




DJI_0737.JPG

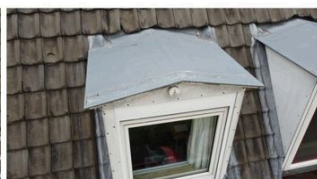


DJI_0738.JPG

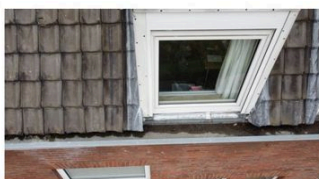


DJI_0739.JPG

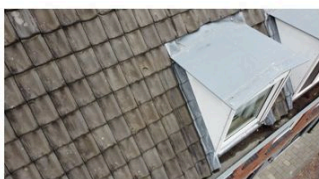


DJI_0740.JPG

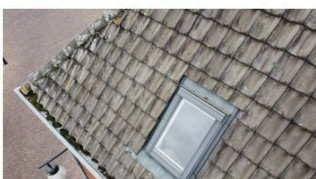


DJI_0741.JPG

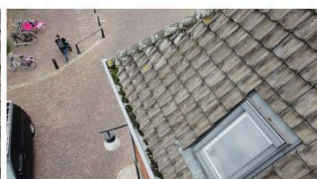

DJI_0742.JPG

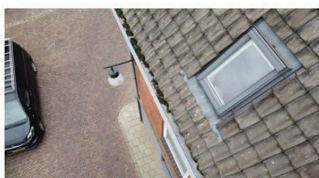

DJI_0743.JPG

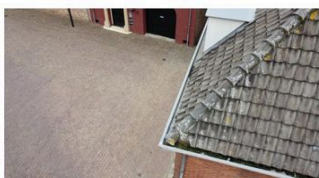

DJI_0744.JPG



DJI_0745.JPG



DJI_0746.JPG




DJI_0747.JPG




DJI_0748.JPG




DJI_0749.JPG

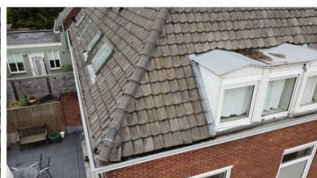

DJI_0750.JPG

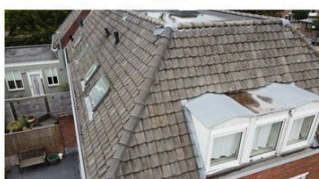

DJI_0751.JPG

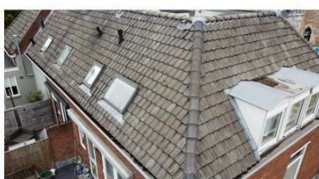

DJI_0752.JPG



DJI_0753.JPG



DJI_0754.JPG

BEELDINVENTARIS - OPENBARE SELECTIE

Contactblad 3 / 7



DJI_0755.JPG



DJI_0756.JPG



DJI_0757.JPG




DJI_0758.JPG




DJI_0759.JPG




DJI_0760.JPG

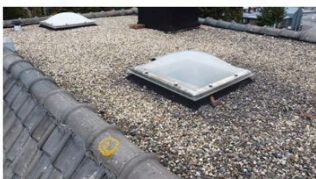


DJI_0761.JPG

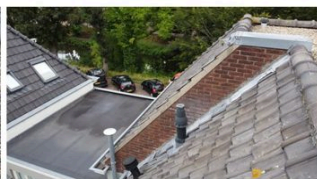


DJI_0762.JPG

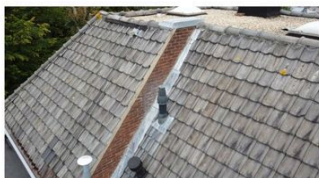


DJI_0763.JPG

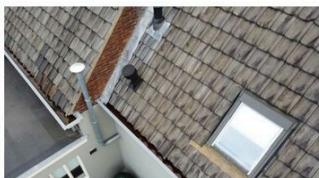

DJI_0764.JPG

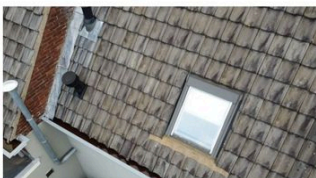

DJI_0765.JPG

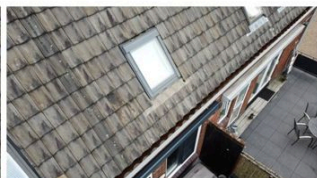

DJI_0766.JPG



DJI_0767.JPG



DJI_0768.JPG




DJI_0769.JPG




DJI_0770.JPG




DJI_0771.JPG

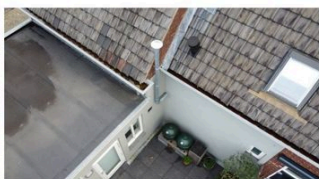

DJI_0772.JPG

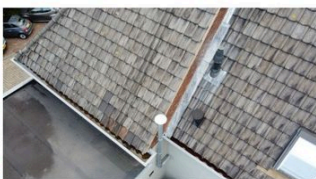


DJI_0773.JPG

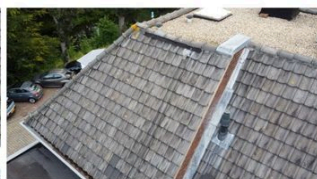


DJI_0774.JPG

BEELDINVENTARIS - OPENBARE SELECTIE


Contactblad 4 / 7

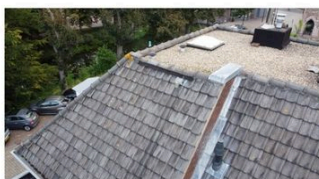

DJI_0775.JPG

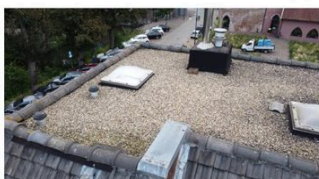

DJI_0776.JPG

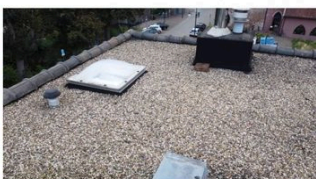


DJI_0777.JPG




DJI_0778.JPG



DJI_0779.JPG

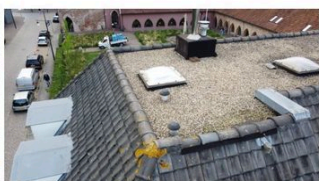

DJI_0780.JPG

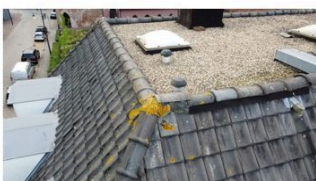

DJI_0781.JPG




DJI_0782.JPG




DJI_0783.JPG



DJI_0784.JPG

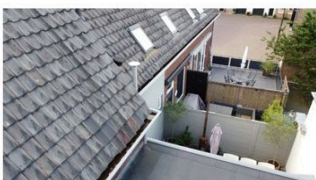


DJI_0785.JPG

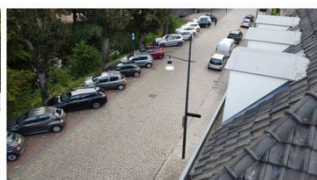

DJI_0786.JPG




DJI_0787.JPG

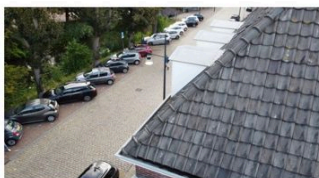


DJI_0788.JPG



DJI_0789.JPG

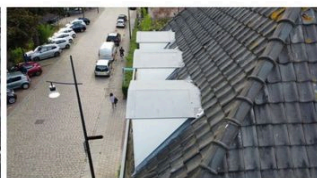

DJI_0790.JPG

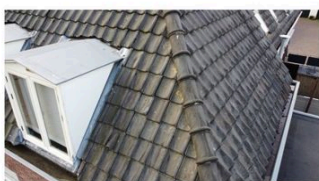


DJI_0791.JPG



DJI_0792.JPG



DJI_0793.JPG

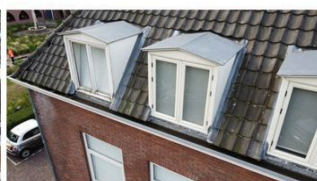

DJI_0794.JPG

BEELDINVENTARIS - OPENBARE SELECTIE

Contactblad 5 / 7



DJI_0795.JPG



DJI_0796.JPG



DJI_0797.JPG



DJI_0798.JPG



DJI_0799.JPG



DJI_0800.JPG



DJI_0801.JPG




DJI_0802.JPG



DJI_0803.JPG



DJI_0804.JPG

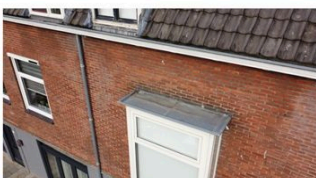

DJI_0805.JPG



DJI_0806.JPG



DJI_0807.JPG



DJI_0808.JPG




DJI_0809.JPG



DJI_0810.JPG




DJI_0811.JPG

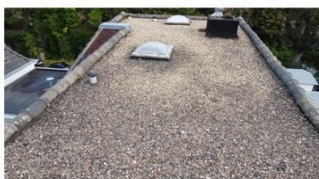

DJI_0812.JPG




DJI_0813.JPG

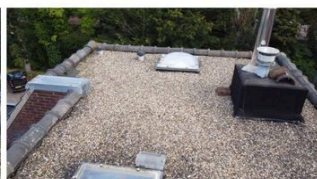


DJI_0814.JPG

BEELDINVENTARIS - OPENBARE SELECTIE

Contactblad 6 / 7

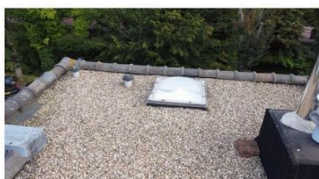

DJI_0815.JPG

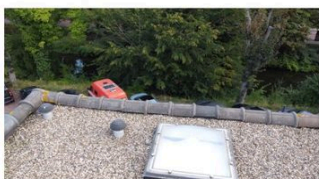

DJI_0816.JPG



DJI_0817.JPG



DJI_0818.JPG



DJI_0819.JPG



DJI_0820.JPG



DJI_0821.JPG




DJI_0822.JPG




DJI_0823.JPG




DJI_0824.JPG

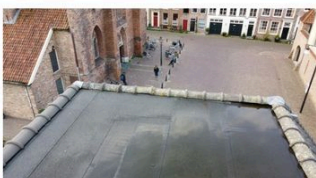

DJI_0825.JPG

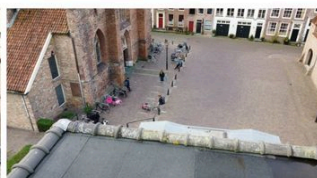

DJI_0826.JPG

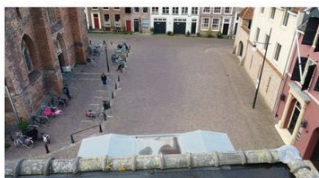

DJI_0827.JPG



DJI_0828.JPG



DJI_0829.JPG



DJI_0830.JPG




DJI_0831.JPG



DJI_0832.JPG



DJI_0833.JPG

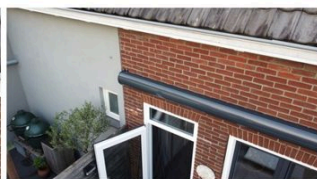


DJI_0834.JPG

BEELDINVENTARIS - OPENBARE SELECTIE


Contactblad 7 / 7



DJI_0835.JPG

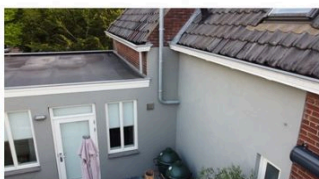

DJI_0836.JPG

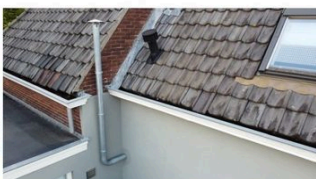

DJI_0837.JPG



DJI_0838.JPG



DJI_0839.JPG



DJI_0840.JPG



DJI_0841.JPG



DJI_0842.JPG



DJI_0843.JPG



DJI_0844.JPG

Eindconclusie

NEN 2767-INDICATIE

4 - MATIG

Het onderzochte dakcluster is visueel compleet genoeg vastgelegd voor een bruikbare nulmeting. De dakbedekkingen zijn in hoofdvorm aanwezig, maar tonen een combinatie van veroudering, biologische vervuiling, plaatselijke eerdere reparaties en relevante onderhoudspunten.

De hoogste prioriteit betreft de losse harde materialen bij de grote dakdoorvoer. Daarnaast vragen wateraccumulatie, verweerde nok-/hoekkepermortel, vervuilde goten, plasvorming op dakkapelafdekkingen, witte gevelsporen en het slechte schilderwerk van houten onderdelen, dakgoten en gootbetimmeringen binnen 0-1 jaar om gerichte opvolging.

Voor de gevelsporen is op de beelden geen actieve lekkage aangetoond. Het patroon rechtvaardigt wel controle tijdens of direct na regen, inclusief HWA-/gootverbindingen, dakrand- en doorvoerdetails, voegwerk en een lokale vochtmeting. Reinig pas nadat een eventuele vochtbron is vastgesteld en verholpen.

Voor de overige onderdelen is planmatig onderhoud binnen 1-3 jaar passend, mits geen lekkageklachten of versnelde verslechtering optreden. De meest efficiënte vervolgstap is één gecombineerde handmatige dakopname door een vakbekwame dakdekker, direct gekoppeld aan herstel van P1/P2 en vastlegging met nafoto's.

AANBEVOLEN BESLUIT

Herstel P1 direct en plan P2 als één werkpakket binnen 0-1 jaar. Reserveer P3 in het meerjarenonderhoud en voer na 3-5 jaar een nieuwe nulmeting uit, of eerder bij lekkage, stormschade of zichtbare verandering.

Rapportgegevens	Waarde
Rapportdatum	3 september 2026
Opgesteld voor	VvE / eigenaar (geanonimiseerd)
Inspecteur / aanbieder	F.J. Joosten - RoofSignal
Rapporttype	Opgesteld volgens NEN 2767-richtlijnen - beeldgebaseerde objectrapportage
Bron	Oorspronkelijke opdracht en inspectiebeelden