

|                                                                                   |                                                                        |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO                                                            | Código : CVI-IN-001                                                       |
|                                                                                   | INSTALACIÓN DE SUMINISTRO<br>NUEVO, REUBICACIÓN Y CAMBIO<br>DE MEDIDOR | Versión : 09<br>Aprobado : CSIG<br>Fecha : 17/03/2025<br>Página : 1 de 10 |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Nombre del procedimiento: | Instalación de Suministro Nuevo |
| Código del procedimiento: | CVI-PR-001                      |

## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN DE SUMINISTRO NUEVO REUBICACIÓN Y CAMBIO DE MEDIDOR

|                        | <u>Responsable</u>                             | <u>Fecha</u>      |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Elaborado por:</u>  | <u>Supervisor de Instalaciones</u>             | <u>19/08/2024</u> |
| <u>Revisado por:</u>   | <u>Jefe de ventas</u>                          | <u>13/12/2024</u> |
|                        | <u>Gerente Comercial</u>                       | <u>14/02/2025</u> |
| <u>Homologado por:</u> | <u>Especialista en Sistemas de Gestión</u>     | <u>14/02/2025</u> |
| <u>Aprobado por:</u>   | <u>Comité del Sistema Integrado de Gestión</u> | <u>17/03/2025</u> |

|                                                                                   |                                                                        |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO                                                            | Código : CVI-IN-001                                                       |
|                                                                                   | INSTALACIÓN DE SUMINISTRO<br>NUEVO, REUBICACIÓN Y CAMBIO<br>DE MEDIDOR | Versión : 09<br>Aprobado : CSIG<br>Fecha : 17/03/2025<br>Página : 2 de 10 |

| <u>Control de cambios</u> |                                                                                                                       |                            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <u>Versión</u>            | <u>Descripción del cambio</u>                                                                                         | <u>Fecha de aprobación</u> |
| <u>00</u>                 | <u>Actualización de información</u>                                                                                   | -                          |
| <u>01</u>                 | <u>Actualización de información</u>                                                                                   | <u>20/02/2003</u>          |
| <u>02</u>                 | <u>Actualización de información</u>                                                                                   | <u>15/07/2004</u>          |
| <u>03</u>                 | <u>Actualización de información</u>                                                                                   | -                          |
| <u>04</u>                 | <u>Actualización de información</u>                                                                                   | <u>06/01/2009</u>          |
| <u>05</u>                 | <u>Actualización de información</u>                                                                                   | <u>01/05/2016</u>          |
| <u>06</u>                 | <u>Actualización de información</u>                                                                                   | -                          |
| <u>07</u>                 | <u>Actualización de información</u>                                                                                   | <u>30/11/2017</u>          |
| <u>08</u>                 | <u>Actualización de información</u>                                                                                   | <u>20/12/2018</u>          |
| <u>09</u>                 | <u>Se agrega el control de cambios, se reorganizo la información y se implemento el uso de medidores inteligentes</u> | <u>17/03/2025</u>          |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <u>Documento de aprobación</u> | <u>Fecha</u>      |
| <u>Acta de comité SIG</u>      | <u>17/03/2025</u> |

|                                                                                   |                                                                        |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO                                                            | Código : CVI-IN-001                                                       |
|                                                                                   | INSTALACIÓN DE SUMINISTRO<br>NUEVO, REUBICACIÓN Y CAMBIO<br>DE MEDIDOR | Versión : 09<br>Aprobado : CSIG<br>Fecha : 17/03/2025<br>Página : 3 de 10 |

## 1. OBJETIVO Y ALCANCE

Describir las actividades a realizar para la instalación de suministros nuevos, reubicación y cambio de medidor en los locales del usuario para el caso de baja tensión

## 2. DEFINICIONES

- 2.1. **Acometida:** Parte de la instalación de una conexión comprendida desde la red de distribución secundaria hasta los bornes de entrada del equipo de medición, incluye el empalme y los cables o conductores instalados.
- 2.2. **Caja de medición:** caja destinada a contener el equipo de medición y su respectiva protección. Así mismo podrá albergar los dispositivos de protección y maniobra de la conexión. según (NTCSE)
- 2.3. **Caja Matriz:** Conjunto de dispositivos destinados a conectar, proteger y/o separar la acometida y/o sub acometidas del alimentador también conocida como caja porta barra de borneras. Según (NTCSE) utilizado para menor o igual a 6 suministros
- 2.4. **Tablero General (Externo):** Conjunto de dispositivos destinados a conectar, proteger y/o separar la acometida y/o sub acometidas del alimentador. También conocido como tableros de barras de cobre utilizado para igual o mayor a 6 suministros
- 2.5. **Tablero general (interno):** Tablero ubicado en el interior de la edificación, donde se recepciona los conductores de los alimentadores que vienen de la caja de medición, a partir del cual se reparten los circuitos interiores. Según (NTCSE).
- 2.6. **GOS:** Sistema de Gestión de órdenes de servicio.
- 2.7. **TDC:** Trabajo de campo.
- 2.8. **SielseWeb:** Plataforma de programación de TDC.
- 2.9. **APPGOS:** aplicativo GOS.
- 2.10. **SMI: sistema de medición inteligente.**
- 2.11. **Powergate: Portal de visualización de los SMI en línea y fuera de línea.**

## 3. MARCO NORMATIVO Y/O DOCUMENTOS RELACIONADOS

- 3.1. Código Nacional de Electricidad - Suministro - Aprobado por R.M N° 0214-2011-MEM
- 3.2. NTCSE, y NTCSE.
- 3.3. Ley 30225: Ley de contrataciones del estado, su reglamento y sus modificatorias.
- 3.4. R. N° 047-2009-OS/CD Supervisión de la facturación, cobranza y atención al usuario.
- 3.5. CVI-PR-001 Instalación de nuevo suministro.
- 3.6. CVI-MN-001 Manual de Uso del Sistema GOS.

## 4. RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDADES

- 4.1. **El Comité del Sistema Integrado de Gestión (CSIG)** es responsable de aprobar el presente procedimiento.

|                                                                                   |                                                                        |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO                                                            | Código : CVI-IN-001                                                       |
|                                                                                   | INSTALACIÓN DE SUMINISTRO<br>NUEVO, REUBICACIÓN Y CAMBIO<br>DE MEDIDOR | Versión : 09<br>Aprobado : CSIG<br>Fecha : 17/03/2025<br>Página : 4 de 10 |

- 4.2. **El Supervisor de Instalaciones y Mediciones o el que haga sus veces** hace cumplir este instructivo Verifica la correcta instalación de suministro nuevo, reubicación y cambio de medidor.
- 4.3. **El personal del Contratista** ejecuta la presente instrucción.

## 5. DESARROLLO / PROCEDIMIENTO

### 5.1. Instalación de Suministro Nuevo

- Los técnicos proceden a ubicar el predio y al usuario y/o representante, y una vez que se identifican con su respectivo fotocheck. (Cliente Ejecuta previamente el nicho, ranura y tubo mástil si el caso requiere).
- El Supervisor del Contratista recibe todas las TDC's programadas en el Sistema de información comercial (SIELSE), para la respetiva programación en la plataforma del SielseWeb (Véase CVI-MN-001 manual de uso del sistema GOS).
- El personal técnico efectúa la descarga en la APPGOS, (donde aplique) para realizar trabajos durante el día, se provisionan de los materiales de acuerdo a sus necesidades; Tabla Nro.01.
- El jefe de grupo y/o supervisor contratista realiza la charla de 5 minutos.
- Los técnicos previamente proceden a delimitar el área de trabajo con cintas de señalización y/o tranqueras, y verifican las condiciones de seguridad del trabajo y definen las herramientas y materiales a utilizar.
- Los técnicos proceden a ubicar el lugar de trabajo y registran en el APP GOS, inician con la ejecución del trabajo (Cliente Ejecuta nicho y ranura, tubo mástil).

#### 5.1.1. Instalación de Suministro Nuevo: Red Aérea

El técnico:

- Los técnicos proceden a ubicar el predio y al usuario y/o representante, y una vez que se identifican con su respectivo fotocheck, verifican que el cliente haya cumplido con las recomendaciones de la factibilidad para iniciar la ejecución del trabajo (Cliente Ejecuta previamente el nicho, ranura y tubo mástil si el caso requiere).
- Realiza el empalme de conexión de baja tensión a acometida, con conectores según corresponda al tipo de conexión (ver Fig 01).
- Ubica los templadores en el mástil o plancha gancho. Detalles de las conexiones en baja tensión (NTCSE).
- Realiza el tendido del conductor de acometida hasta el frontis del predio o mástil teniendo en cuenta las distancias de seguridad de baja tensión (acometida aérea) de acuerdo al Código Nacional de Electricidad suministro (ver Fig. N2-01 de la NTCSE).
- Empotra a la pared el tubo bastón y el tubo Flex y lo introduce en la caja porta medidor.
- (ver Fig. Nro.02), hasta la altura de entrada al tubo bastón y enfunda el cable dentro del tubo.
- Coloca la caja porta medidor y nivela con ayuda del nivel de burbuja (verticalidad y horizontal) (ver Fig. 03).
- Coloca el medidor y conecta el cable de acometida a las borneras de entrada del medidor.
- Coloca el interruptor Termomagnético dentro de la caja porta medidor (ver Fig. 03).
- Se asegura que las instalaciones queden fijas y se asegure la conductividad.

|                                                                                   |                                                                        |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO                                                            | Código : CVI-IN-001                                                       |
|                                                                                   | INSTALACIÓN DE SUMINISTRO<br>NUEVO, REUBICACIÓN Y CAMBIO<br>DE MEDIDOR | Versión : 09<br>Aprobado : CSIG<br>Fecha : 17/03/2025<br>Página : 5 de 10 |

- Se coloca los sellos de protección de bornera del medidor y en la caja porta medidor.

#### 5.1.2. Instalación de Suministro Nuevo: Red Subterránea

El técnico:

- Los técnicos proceden a ubicar el predio y al usuario y/o representante, y una vez que se identifican con su respectivo fotocheck, verifican que el cliente haya cumplido con las recomendaciones de la factibilidad para iniciar la ejecución del trabajo (Cliente Ejecuta previamente el nicho, ranura).
- Deberá verificar el tipo de **cable a usar y el kit de empalme**: En instalaciones nuevas se utilizará el tipo NYY de conformación unipolar o multipolar o cables concéntricos de uso subterráneo a si mismo verificar la adecuada capacidad de carga que asegure el conductor.
- En las derivaciones desde la red de baja tensión con cable tipo NKY hacia la acometida con cable tipo NYY, el empalme será con resina, autofundente, termo contraíble, asegurando el nivel de aislamiento requerido.
- Deberá colocar una cinta de señalización color amarillo para BT, aproximadamente a 30 cm por encima del conductor.
- Realiza el llenado de la zanja abierta y la limpieza respectiva.

#### 5.1.3. Instalación de acometida

- Los técnicos proceden a ubicar el predio y **al usuario y/o representante**, y una vez que se identifican con su respectivo fotocheck, proceden a ejecutar el trabajo (Cliente Ejecuta **previamente el** nicho, ranura).
- Verifica la Apertura **de ranura** de acuerdo con el tamaño del tubo bastón en el cual se introducirá el cable de alimentación teniendo en cuenta que será protegido mecánicamente
- **El técnico ejecuta el conexiónado de la red de baja tensión con la acometida domiciliaria (Número de conexiones de acuerdo con el tipo de conexión).**
- El técnico Realiza **los resanes respectivos.**

#### 5.1.4. Instalación de la caja Porta medidor

El técnico:

- Los técnicos proceden a ubicar el predio y al usuario y/o representante, y una vez que se identifican con su respectivo fotocheck, proceden a ejecutar el trabajo (Cliente Ejecuta **previamente el** nicho).
- Verifica la Apertura **del nicho** de acuerdo con el tamaño de la caja porta medidor.
- **La caja porta medidor, deberá ser ubicado en el límite de la propiedad privada con la vereda municipal (fachada).**
- **En caso de condominios u otras edificaciones especiales, la caja porta medidor será ubicada en lugares que sean accesibles al personal de la empresa.**
- **En caso de instalaciones de medición convencional y/o SMI, en zonas intangibles de patrimonio cultural podrán ser instalados al interior del predio.**
- Coloca la caja porta medidor y nivela con ayuda del nivel de burbuja (verticalidad y horizontal).
- Fija la caja porta medidor teniendo en cuenta que debe quedar al ras de la pared.
- El técnico Realiza resane con yeso o cemento.

#### 5.1.5. Colocación de medidor e interruptor Termomagnético

|                                                                                   |                                                                        |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO                                                            | Código : CVI-IN-001                                                       |
|                                                                                   | INSTALACIÓN DE SUMINISTRO<br>NUEVO, REUBICACIÓN Y CAMBIO<br>DE MEDIDOR | Versión : 09<br>Aprobado : CSIG<br>Fecha : 17/03/2025<br>Página : 6 de 10 |

El técnico:

- Los técnicos proceden a ubicar el predio y al usuario, y una vez que se identifican con su respectivo fotocheck, proceden a ejecutar el trabajo de **acuerdo con el tipo de conexión.**
- Señaliza e identifica las fases.
- Centra el medidor dentro de la caja porta medidor y coloca tornillo de referencia.
- **Conecta el cable de acometida a las borneras de entrada del medidor.**
- Coloca el interruptor Termomagnético dentro de la caja porta medidor como protección para el medidor
- **Conecta las borneras de salida del medidor hacia el interruptor termomagnético.**
- **Conecta las salidas del interruptor termomagnético a la línea de carga del domicilio.**
- Verifica nivelación del medidor (horizontalidad y verticalidad) y coloca los tornillos de fijación.
- Conecta el conductor de acometida a los bornes del medidor. (Ver Fig. Nro. 02)

#### 5.1.6. Prueba de continuidad y marcha del medidor

El técnico:

- Verifica la continuidad desde los extremos del conductor de acometida hasta los terminales de interruptor Termomagnético con la ayuda de un multímetro o pinza amperimétrica. Debe Existir continuidad, de no ser así verificar y corregir la instalación.
- Energizar y visualizar el normal funcionamiento del display del medidor.
- Una vez superadas las pruebas de continuidad y marcha del medidor, verifica el nivel de tensión del servicio en el medidor.
- Verifica la operatividad del interruptor termomagnético conjuntamente con el usuario.

#### 5.1.7. Conexión y sellado

El técnico

- Cierra y remacha la tapa de la caja porta medidor. Y coloca el precinto de seguridad (ver Fig. Nro.03).
- Pinta el código de ruta (6 últimos dígitos) y código de la localidad (ejemplo: 01-01-122) en la parte frontal superior de la tapa exterior de la caja porta medidor. (\*).
- Pinta las fases en las que se conecta el suministro en la tapa de la caja porta medidor (\*)

\*(El pintado se realiza con una de números y letra, **con pintura esmalte y/o** plumón indeleble de color negro).

#### 5.1.8. Llenado de reporte y comunicación a ELSE

El técnico:

- Llena los datos de la instalación en el CVI-RE-002
- Informe de trabajo lo firma y solicita al usuario su firma en señal de conformidad, explicando todo el detalle de la instalación.
- Informa al Ejecutivo de instalaciones para que realice la supervisión.
- Informar a través del aplicativo GOS.
- Adjuntar fotografías de:

|                                                                                   |                                                                        |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO                                                            | Código : CVI-IN-001                                                       |
|                                                                                   | INSTALACIÓN DE SUMINISTRO<br>NUEVO, REUBICACIÓN Y CAMBIO<br>DE MEDIDOR | Versión : 09<br>Aprobado : CSIG<br>Fecha : 17/03/2025<br>Página : 7 de 10 |

- Medidor, cable de acometida (Vista Frontal).
- Verificación de continuidad de tensión.
- Sellado de medidor y caja porta medidor.
- Caja porta medidor-rotulada.
- Conformidad del cliente.
- vivienda con el medidor (vista panorámica)

## 5.2. **Reubicación y/o mejoramiento y/o estandarización de Suministro**

El técnico:

- Los técnicos proceden a ubicar el predio y al usuario y/o representante, y una vez que se identifican con su respectivo fotocheck, proceden a ejecutar el trabajo de acuerdo con el tipo de conexión
- Desenergiza la acometida y procede a retirar la instalación (medidor y cable) y procederá a realizar el trabajo a partir del Item (5.1.1) al (5.1.8)

## 5.3. **Cambio de Medidor**

El técnico:

- Verifica la notificación previa.
- Solicita al cliente autorización para retiro.
- Verifica que no exista tensión
- Retira el medidor colocado, registrando en CVI-RE-021 Retiro Cambio de Medidor, el N° de serie del medidor.
- Coloca el nuevo medidor de acuerdo a (5.1.4 al 5.1.8)

## 6. **REGISTROS Y ANEXOS**

Los registros generados para "Instalaciones nuevas" son:

- 6.1. CVI-RE-002 Informe de trabajo / Inspección
- 6.2. CVI-RE-003 Acta de instalación de acometida

Los registros generados para "Reubicación" son:

- 6.3. CVI-RE-002 Informe de trabajo / Inspección

Los registros generados para "Cambio de medidor" son:

- 6.4. CVI-RE-004 Ficha de Inspección de Medidores (opcional en caso de contrastes)
- 6.5. CVI-RE-021 Retiro / Cambio de Medidor
- 6.6. CVPC-RE-001 Notificación de Cambio de Medidor
- 6.7. Certificado de aferición.

## 7. **MATERIALES**

### 7.1. **Para Acometida Aérea:**

- Cable concéntrico monofásico 2x6 mm<sup>2</sup>, 2x16 mm<sup>2</sup>
- Cable concéntrico trifásico 3x16 mm<sup>2</sup>, 4x16 mm<sup>2</sup>
- Tuboflex, 1"
- Templador de fierro galvanizado.
- Plancha gancho.
- Separador de vías para redes convencionales.
- Armella Tirafón de fierro galvanizado.
- Tornillo Tirafón
- Conector (bimetálico):



|                                                                                   |                                                                        |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO                                                            | Código : CVI-IN-001                                                       |
|                                                                                   | INSTALACIÓN DE SUMINISTRO<br>NUEVO, REUBICACIÓN Y CAMBIO<br>DE MEDIDOR | Versión : 09<br>Aprobado : CSIG<br>Fecha : 17/03/2025<br>Página : 8 de 10 |

6-50 mm<sup>2</sup>, 16-120 mm<sup>2</sup>, 10-120 mm<sup>2</sup>

- Tubo bastón 1" o 1/4 Diam. PVC-SAP
- **Cajatoma metálica y/o polimérica monofásica**
- **Cajatoma metálica trifásica**
- **Sistema de medición (medidor) monofásico, trifásico, SMI**
- Interruptor Termomagnético bipolar/tripolar.
- **Precinto de seguridad para medidor**
- **Precinto para cajatoma**
- Yeso, cemento, grapas, tarugos, herramientas.

#### 7.2. Para Acometida Subterránea :

- Cable 2-1x10mm tipo NYY
- Cable 3-1x10mm tipo NYY
- Cable 3-1x35mm tipo NYY
- Cable 3-1x70mm tipo NYY
- Cable 2x10mm tipo NKY
- Cable 3x10mm tipo NKY
- Tubo 1-1/4" Diam. PVC-SEL
- Empalme monofásico en derivación para cable NYY, 10-35 mm<sup>2</sup> (incluye dos empalmes unipolar y demás materiales)
- Empalme trifásico en derivación para cable NKY, 10-35 mm<sup>2</sup>, 10-50 mm<sup>2</sup> y 10-70 mm<sup>2</sup>

### 8. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

#### 8.1. Equipo de protección personal

- Zapatos dieléctricos
- Uniforme de trabajo
- Guantes de seguridad para baja tensión
- Casco
- Careta de seguridad o escafandra
- Barbiquejo
- Correa de seguridad
- Lentes o visores protectores.

#### 8.2. Herramientas

- Cintas de seguridad/tranqueras/conos
- Destornillador de electricista
- Alicates de electricista
- Pinza amperimétrica
- Multímetro

#### 8.3. Manipulación

- Siempre utilizar escalera de fibra de vidrio.
- Utilizar las herramientas adecuadas para ejecutar el trabajo
- Realizar la charla de 5 minutos



|                                                                                   |                                                                        |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO                                                            | Código : CVI-IN-001                                                       |
|                                                                                   | INSTALACIÓN DE SUMINISTRO<br>NUEVO, REUBICACIÓN Y CAMBIO<br>DE MEDIDOR | Versión : 09<br>Aprobado : CSIG<br>Fecha : 17/03/2025<br>Página : 9 de 10 |


### **Tabla Nro. 01**

Requerimientos para la instalación de medidores

| Medidor                            | Caja porta medidor   | Conductor                                      | Protección                                                          | Accesorios                                                 |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Monofásico 2 hilos electrónico     | ELSE 1               | Concéntrico monofásico bipolar                 | Interruptor ITM Bipolar                                             | De acuerdo a requerimiento de la instalación               |
| Monofásico 3 hilos electromecánico | ELSE 1               | Concéntrico monofásico bipolar                 | Interruptor Termomagnético bipolar – <b><u>16, 50</u></b> Amperios  |                                                            |
| Monofásico 3 hilos electrónico     | ELSE 1               | Concéntrico monofásico bipolar                 |                                                                     |                                                            |
| Trifásico 3 hilos electrónico      | <b><u>ELSE 2</u></b> | Concéntrico trifásico tripolar                 | Interruptor Termomagnético tripolar – <b><u>40, 63</u></b> Amperios |                                                            |
| Trifásico 4 hilos electrónico      | <b><u>ELSE 2</u></b> | Concéntrico trifásico tetrapolar               |                                                                     |                                                            |
| Trifásica multifunción electrónico | ELSE 2               | -----                                          | Interruptor Termomagnético tripolar de acuerdo a carga              |                                                            |
| <b><u>SMI</u></b>                  | <b><u>ELSE 1</u></b> | <b><u>Concéntrico monofásico bipolar</u></b>   | <b><u>Interruptor Termomagnético bipolar – 16, 50 Amperios</u></b>  | <b><u>De acuerdo a requerimiento de la instalación</u></b> |
| <b><u>SMI</u></b>                  | <b><u>ELSE 2</u></b> | <b><u>Concéntrico trifásico tetrapolar</u></b> | <b><u>Interruptor Termomagnético tripolar – 40, 63 Amperios</u></b> | <b><u>De acuerdo a requerimiento de la instalación</u></b> |

**Fig. Nro. 01**

### **Acabado de instalación de conductor de acometida**

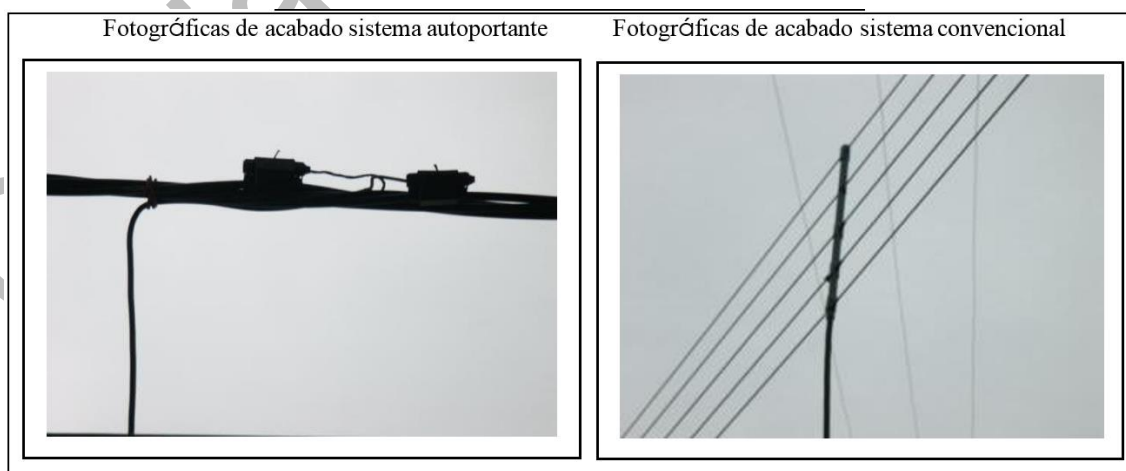

|                                                                                   |                                                                        |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO                                                            | Código : CVI-IN-001                                                        |
|                                                                                   | INSTALACIÓN DE SUMINISTRO<br>NUEVO, REUBICACIÓN Y CAMBIO<br>DE MEDIDOR | Versión : 09<br>Aprobado : CSIG<br>Fecha : 17/03/2025<br>Página : 10 de 10 |

**Fig. Nro. 02**

**Acabado de instalación de medidor en la caja porta medidor**

Fotográficas de instalación adosado en la pared



Fotográficas de instalación con poste de Apoyo



**Fig. Nro. 03**

**Acabado de instalación de nuevo suministro**

Fotografías del medidor monofásico dentro de su caja con sus instalaciones



Fotografías del medidor Trifásico 220/220V dentro de su caja con sus instalaciones

