



使用 URT-1 控制飞特舵机上手教程 (软件调试以 SM40BL 舵机为例):


- 1, 参阅 URT-1 使用说明. pdf
- 2, 材料清单:
 - ① URT-1 驱动板
 - ② 连接驱动板与电脑的 MINI USB 连接线
 - ③ 给舵机供电的电源
 - ④ 舵机与驱动板连接的舵机线
 - ⑤ 杜邦线 (用于 URT 与单片机连接所需。此部分请参考本文档第 9 页的问题解答)
- 3,将 URT-1 驱动板与电脑连接
- 4,安装驱动,参阅文件 CH340 驱动,检查设备管理器串口号。

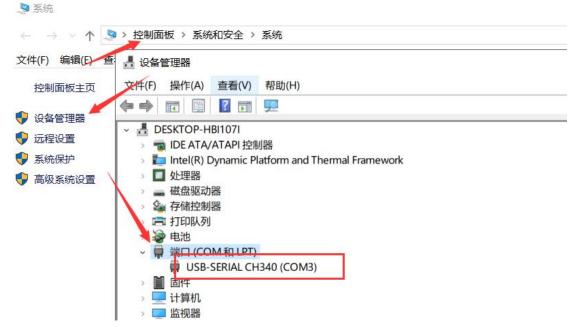

5, 舵机连接 URT-1 驱动板, 驱动板接电源, 参考下图:

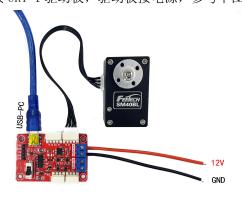




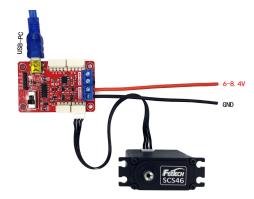


SCS/STS 系列舵机接法示意图

6, 打开 FD 软件进行调试: 选择端口号(设备管理器对应的串口号)-波特率: SCS/STS 系列 舵机波特率是 1000000, SMS 系列是 115200 (波特率不对/舵机无供电,搜索不到)-打开-搜索。



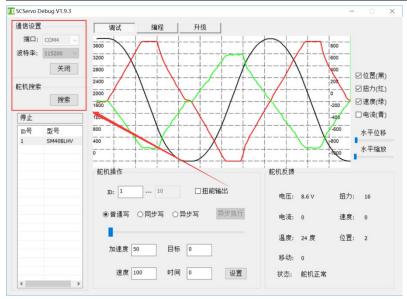


7,点击舵机型号,在加速度和速度输入数值,(没有加速度功能的舵机只需要输入速度的数值即可),点击设置,拉动滑杆,观察舵机动力轴转动。

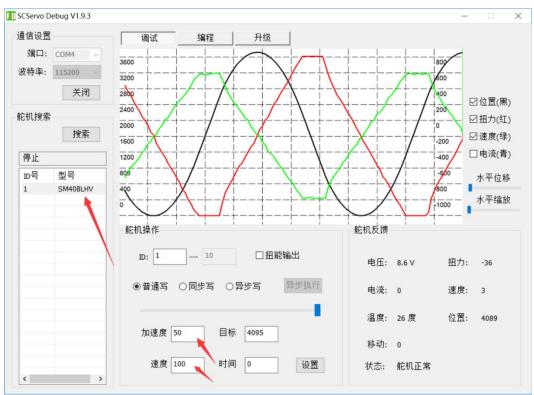


- 8,关于 FD 更详细的介绍可参阅 SCServo-Debug 使用手册 17.4.6.pdf
- 9,修改舵机参数可点击编程。



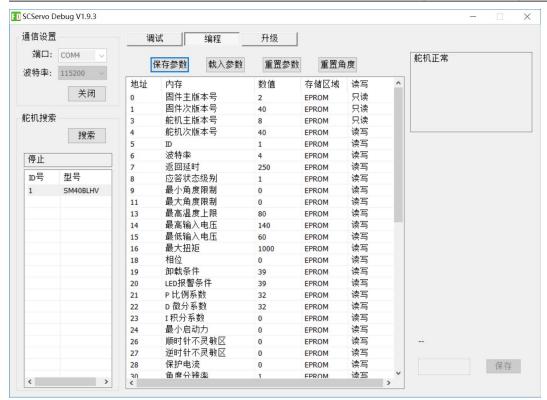


10,如何修改舵机参数?点击ID一栏,在右下角输入数字,再点击保存即可。

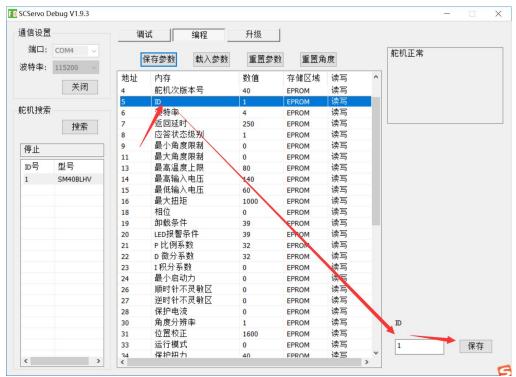

11,如何修改舵机波特率?点击波特率一栏,在右下角输入数字,再点击保存即可。 对应比特率:



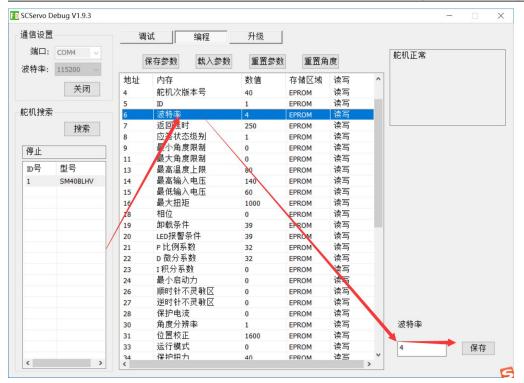

12, 同样的方式修改:

①修改多圈转动:


地址: 30 角度分辨率 1 代表正转 1 圈, 反转 1 圈 2 代表正转 2 圈, 反转 2 圈。。。不能大于 100

- ②开放 pid 参数调节接口, 地址: 21-23
- ③零位校准功能(位置校正),地址:31
- ④多工作模式 (0位置控制模式和1恒速电机模式,2PWM电机模式)
- ⑤自卸力保护 过载保护,地址: 34-36

过热保护,地址: 13 过流保护,地址: 28 过压保护,地址: 14-15

13,如何载入舵机参数:



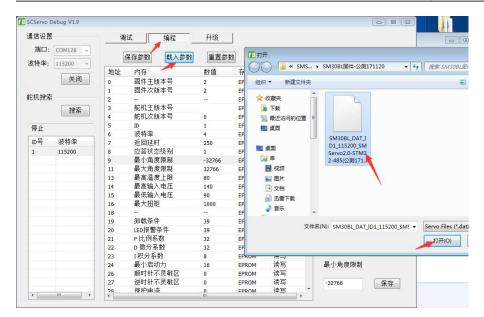

14, 如果升级固件







说明:

- 1,以上编程中的参数是 FD 软件读取飞特舵机内部的参数。如果您使用的飞特舵机是 SCS 系列或 SMCL 系列,因功能的不同,FD 软件读取时就不存在加速度、位置校正等选框。
- 2, 舵机在初次使用时, 请按说明和图示进行连接, 切勿操之过急, 误操作将电源正负接反 造成舵机短路或损坏电脑硬件设备。
- 3, 如您熟悉以上教程, 舵机在您的细心操作中实现转动, 恭喜您轻而易举的学会控制飞特 舵机。接下来如果要进入专业模式,通过其他方式如: Arduino/STM32/PC/JAVA/C++/C#控制。 我们已为您准备通讯协议、内存表、串口调试助手等内容,供您参考。
- 4, 飞特舵机分三个系列:

飞特舵机		电机 类型	通讯电平	通讯协议	内存表	对应型号	
SCS 系列		碳刷/ 空芯杯	TTL		SCS1.1 内存表(170307)	SCS009/SCS45/SCS25/SCS15/SCS115 SCS2332/SCS215/SCS40/SCS40-DS/SCS656	
STS 系列		碳刷/ 空芯杯	TTL	 协议手册	SMS1.0 内存表(170720)	STS3032/STS20/STS3046/STS3046-DS	
SMS	SMCL 系列	碳刷/ 空芯杯	RS485	(191218)	SMS1.0 内存表(170720)	SM30-360M/SM60/SM80/ SM100/SM150	
系列	SMBL 无刷 系列 电机 RS485			SM30BL-SMS1.0 内存表 (171120)	SM30BL/SM40BL		

注:飞特舵机三个系列的通讯协议相同,可互通。


飞特总线舵机问题汇总

1、SCS 系列串口舵机堵转后会怎样?

示例: SCS45

固件版本号:5

软件: FD 1.9.6

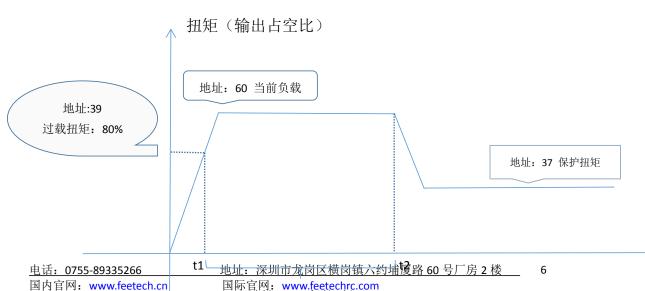

国际官网: www.feetechrc.com 地址: 38 保护时间



当 SCS45 舵机在运动过程中被堵转了,到达不了目标位置,此时过载扭矩(地址:39)监测到当前负载(地址:60)达到扭矩的 80%,保护时间(地址:38)开始倒计时(时间按照设定的值*单位 40ms 计算),时间结束后,保护扭矩(地址:37)开启,按照设定的扭力(最大扭力*设定的百分比,0为自由状态)堵转,此时因扭力减小,电流不会再升高,直到下一条指令(与堵转方向相反的指令包)发送后,舵机恢复正常。这样的好处是:

- 1、温度不会持续升高:
- 2、电流不会持续增大,保护电源;
- 3、防止烧板:
- 4、保护齿轮;
- 5、消除舵机对设备造成的安全隐患。

地址	内存	读写	存储区域	读写	^
27	逆时针不灵敏区	1	EPROM	读写	
28	滞环	0	EPROM	读写	
37	保护扭矩	0	EPROM	读写	
38	保护时间	50	EPROM	读写	
39	过载扭矩	50	EPROM	读写	
40	扭矩开关	1	SRAM	读写	
42	目标位置	722	SRAM	读写	
44	运行时间	0	SRAM	读写	
46	运行速度	0	SRAM	读写	
48	锁标志	1	SRAM	读写	
56	当前位置	704	SRAM	只读	
58	当前速度	0	SRAM	只读	
60	当前负载	0	SRAM	只读	
62	当前电压	61	SRAM	只读	
63	当前温度	25	SRAM	只读	

FD 软件-编程界面地址图示

2、如何判定是否开启过载保护?

查看地址: 19 卸载条件的值来判定:

32	16	8	4	2	1
过载	空地址	电流	温度	传感	电压

如:

值为32,表示开启过载保护;

值为 40, 即 32+8, 表示开启过载保护和过流保护(目前 SCS 系列无过流检测功能):

值为36,即32+4,表示开启过载保护和温度保护;

值为37,即32+4+1,表示开启过载保护、温度保护、电压保护;



值为 45, 即 32+8+4+1, 表示开启过载保护、电流保护,温度保护,电压保护。

3、电机模式如何设定?

SCS 系列: 将最大角度限制和最小角度限制设置为"0"保存。然后用时间参数(地址: 44)控制: $100^{\circ}1000$ 表示逆时针转; ($100^{\circ}1000$)+1024 表示顺时针转。(约设定 60 开始逆时针,1080 开始顺时针,仅供参考)。

SMS 系列: 地址 33 运行模式设定为"2"保存,然后用速度参(地址: 46)数控制: 0-1000表示逆时针,0-(-1000)是顺时针,最高位为方向位,-1=速度字节最高位表示。

SMCL 的电机模式设定同 SCS 系列。

4、舵机最小步进速度是多少?

SCS 系列最小速度是 20 度每秒, SM 系列最小速度是 4 度每秒。

5、为什么FD软件搜不到ID?

只串联一个舵机: 检查硬件连接情况,如果是用 URT-1 板调试,URT-1 的板子需要外接电源:

如果是 SCS 系列的舵机,需要在蓝色端子上供电 4.8V-8.4V (SCS009. SCS2332, SCS45 建议供电

4. 8-6V, SCS15, SCS115, SCS215, SCS40, SCS40-DS, SCS46, SCS6560 建议供电供电 7V-8. 4V)

如果是 SM 系列的舵机,需要在蓝色端子上供电 12V,

(SM29BL, SM30BL, SM40BL, SM45BL, SM60CL, SM85CL, SM120BL)

检查波特率: SCS 系列默认波特率是 10000000bps, SM 系列默认波特率是 115200bps, 如果波特率选择不对,就不能搜索出来。

串联多个舵机: 串联之前需要将每个舵机单独接上FD 软件,在编程界面修改 ID,如需要串联三个舵机,需要将每个舵机分别修改 ID 为 1、2、3, ID 不同,方能排列搜索出来。另外需要主要的是如果 SCS 系列和 SM 系列的舵机串联,还需要在编程界面修改波特率致相同,否则 FD 软件只扫描出波特率与舵机波特率相同的舵机出来。




除了以上供电,波特率,ID等设定好了还是扫不出,1、可以尝试换一个舵机,或者换一台电脑试下,因为URT-1需要加载驱动,如果驱动没装好也可能无法扫描出来。2、检查线路问题,不要使用其他的舵机线,供电电源建议功率选择大的,否则以出现在负载的时候,电压频繁波动的问题,导致通信超时等现象发生。3、如果第一次操作有扫描出来,但后面再连接时,无法扫描出来,需要检查参数是否被修改,或者操作过程中是否正负电源返接导致短路等现象,建议在第一次操作时,连接上后再编程界面中保存一份参数在本地中。

6、单片机如何控制串口舵机?


单片机不可以与串口舵机直接连接,需通过信号转换 URT-1 实现控制。也可以通过信号转换电路原理图进行转换,原理图在串口舵机资料包中查看。

7、URT-1 如何与 STM32 或者 Arduino 连接。

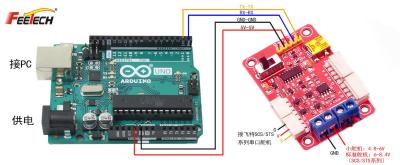

Arduino与飞特SCS/STS系列串口舵机的连接指示图 (STM32系列开发板接法类似)

注: Arduino电平开关拨5V, STM32电平开关拨3.3V。 USB口与UART口不能同时使用。

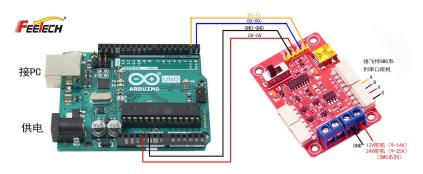

Arduino与飞特SMS系列串口舵机的连接指示图 (STM32系列开发板接法类似)

注: Arduino电平开关拨5V, STM32电平开关拨3.3V。 USB口与UART口不能同时使用。



8、舵机如何实现在机械臂夹具中使用。

仅限夹取相同物品(相同质量的物品)且需提前设定好"扭矩限制"百分比,如果是多次夹取质量体积不固定的物品,无法判定舵机需要输出的扭矩值,可能会损坏物体或舵机出现过载卸力等情况。以串口舵机为例,串口舵机具备"扭矩限制"百分比输出可控。当物体的重量需要舵机输出 1kg 的力且能维持物品夹取不掉落又不损伤物体。我们可以通过以下操作实现:假设堵转扭矩为 10kg.cm,在 16地址"扭矩限制"中输入 100 (表示 10kg 的 10%即 1kg 输出)。即可实现 1kg 的力去夹取物品。

9、各型号减速比

SCS2332: 205:1

SCS009: 256:1 SM150 396:1

10、**PDI 参数**: PDI 参数在你的指令变化轨迹如果出现跟随滞后就加大 P 值,如果出现超调就调大 D 值, I 值是在出现静态误差时,为了减小静态误差才起作用,动态跟随时基本上是 PD 在起作用

11、协议中: SCS 系列高字节在前, SMS 低字节在前

12、URT-1 板子原理图能不能提供?

我们只对外提供信号转换电路部份,产品的整个电路原理公司规定不准外发,另外这个信号转换电路已经由上百家公司在使用,可能各个公司自己会再优化下增加 ESD 防护措施,你们如果要用到 485 电平与 TTL 电平舵机复用一个串口,我可以把 TTL 和 485 的转换电路发给您。