EXEMPLO Engenharia

**Exemplo Engenharia Ltda.**

Eng. Ana Exemplo · CREA 000000000-0 (exemplo)

(11) 90000-0000

contato@exemplo.com.br

**AVALIAÇÃO TÉCNICA PRELIMINAR**

# Fissura na parede da sala – Apto 32

Obra/Local: Residencial Jardim das Flores · Endereço: Rua das Acácias, 120

Data: 05/11/2026, 10:20:00 · Responsável: Eng. Ana Exemplo

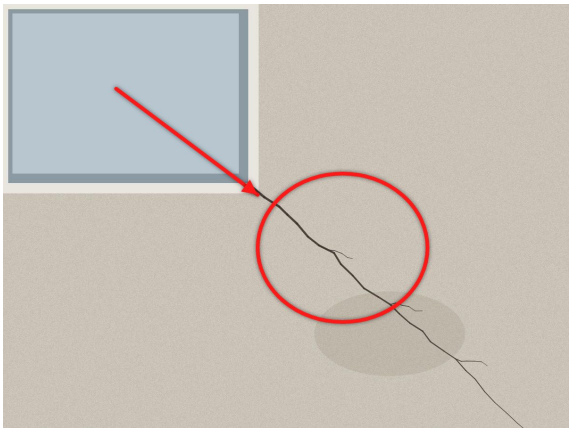


Foto 1

**Fissura inclinada (aprox. 45°) no canto inferior da janela**

Classificação: 🟠 **ATENÇÃO**

Elemento: Alvenaria de vedação sob a janela

Local: Vértice inferior direito do vão da janela

Elemento estrutural: Não estrutural

**Autenticidade**

VL-EXEMPLO1

Aponte a câmera para o QR Code ou confira em fosterfcs.github.io/vistoria/validar.html

**PRIORIDADE DE AÇÃO (patamares de urgência da ABNT NBR 16747)**

| PRIORIDADE 1 | PRIORIDADE 2 | > PRIORIDADE 3 |
|---|---|---|
| Agir imediatamente | Agir em curto prazo | Programar a manutenção |
| Risco à saúde, à segurança ou ao uso | Perda parcial de desempenho, pode se agravar | Pequena perda de desempenho ou estética |

## 1. CARACTERÍSTICAS OBSERVADAS

Fissura única, contínua, partindo do vértice inferior da abertura e seguindo inclinada para baixo, com abertura aparente inferior a 1 mm e pequenas ramificações.

Extensão aparente: Cerca de 60 a 70 cm de comprimento

Limitações da fotografia: Foto sem escala de referência.

## 2. HIPÓTESES DE CAUSA

• Ausência ou comprimento insuficiente de contraverga — Concentração de tensões no vértice da abertura.

• Movimentação térmica e retração da alvenaria — Variações de temperatura e retração.

## 3. ELEMENTO ESTRUTURAL/NÃO ESTRUTURAL

Não estrutural — A fissura está na alvenaria de vedação.

## 4. INVESTIGAÇÕES RECOMENDADAS

• Medir a abertura com fissurômetro

• Instalar selo de gesso

• Verificar a contraverga

## 5. PERGUNTAS PARA REFINAR A AVALIAÇÃO

• A fissura aumentou nos últimos meses?

EXEMPLO

## 6. DIAGNÓSTICO PRELIMINAR

Hipótese principal: Fissura associada à ausência de contraverga.

Medidas preliminares: Monitorar por 30 a 60 dias; tratar com tela e argamassa flexível.

**Norma de referência: ABNT NBR 15575-4, NBR 8545 e NBR 16747**

## OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL

Morador informa que a fissura apareceu há 6 meses.

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

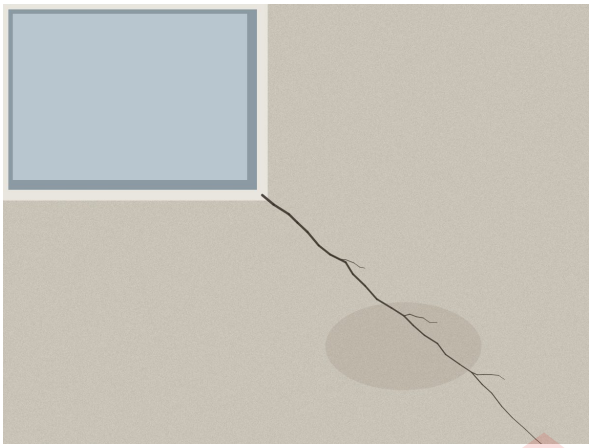


Foto 2 — Vista geral da parede da sala

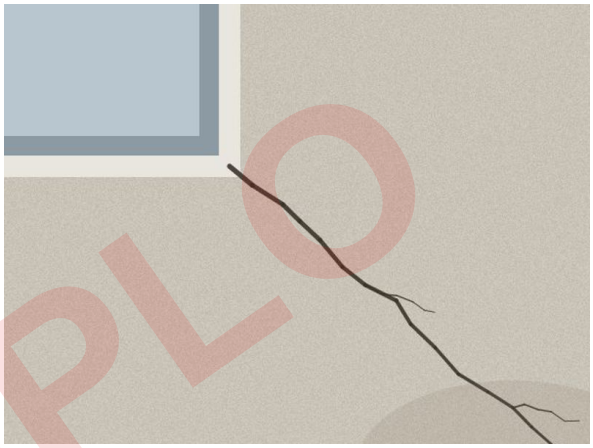


Foto 3 — Detalhe da fissura no vértice da janela

EXEMPLO

Este relatório é uma avaliação técnica PRELIMINAR assistida por IA, com apoio conceitual em normas ABNT (NBR 16747 e outras aplicáveis). Não é um diagnóstico conclusivo nem substitui a vistoria presencial e o laudo técnico de um engenheiro responsável habilitado.

**Eng. Ana Exemplo**
Responsável pela avaliação
CREA 000000000-0 (exemplo)
Emitido em 05/11/2026, 23:14:46